

Rif. ar-17-18

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'ESERCIZIO 2017 DELLO STABILIMENTO
SASOL ITALY SpA ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AIA.**

Il sottoscritto Vittorio Tore, nato il 06/08/1956 a Tonara (NU), in qualità di Gestore dell'impianto IPPC denominato Sasol Italy S.p.A., situato in S.S. Sulcitana – km 18,8 – 09018 Sarroch ("Stabilimento"), impianto che ha conseguito l'Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA") rilasciata con Decreto DEC – 2011 – 0000208 del 08/11/2011 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ("MATTM"), successivamente aggiornata con DM 0014 del 29/01/2015 e DM 00264 del 6/10/2016.

Dichiara

Che l'esercizio dello Stabilimento nell'anno 2017 e, in particolare, nel periodo di riferimento del qui allegato Rapporto Annuale, non è stato conforme alle prescrizioni di AIA a causa di alcuni episodi di superamento dei Valori Limite di Emissione ("VLE") in atmosfera per i parametri CO ed SO₂ di seguito indicati.

Nel seguito si riportano gli episodi di non conformità riscontrati nel corso del 2017 da parte del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) e riconducibili al superamento dei VLE orari di AIA al punto di emissione E8 per i parametri CO ed SO₂. Si evidenzia che il Gestore ha comunicato tali episodi all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo:

- In data 16/12/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-64-17 dopo il disservizio della pompa 5634-P3B, la riparazione della pompa ed una breve ricircolazione si concludeva il riallineamento dell'impianto.
- In data 14/11/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-60-17 un malfunzionamento al misuratore di portata dell'aria del forno 6505-F2, subito risolto, ha causato un momentaneo sbilanciamento della combustione.
- In data 10/11/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-58-17 l'impianto era in stato transitorio per mettere in marcia una colonna in sostituzione di un'altra della sezione Frazionamento. Questo ha comportato operazioni di riallineamento dei forni di processo.

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Strada Statale Sulcitana Km 18,8 - 09018 Sarroch CA - Italy

Tel.: +39 070 90 901 - Fax: +39 070 900 502

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy

Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205

E-Mail: sasol.italy@it.sasol.com - www.sasol.com

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI

Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P.IVA IT 04758570826

C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd



ISO 9001:CH12/0784.21
ISO 14001:CH12/0785.21
OHSAS 18001:CH12/0786.21



Responsible Care

- In data 06/09/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-02-2017 il superamento è stato causato da un malfunzionamento del forno 6505-F1 con conseguente cattiva combustione ed un breve periodo di valori alti di CO.
- In data 24/08/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. La causa è stata una produzione anomala di off gas al 5635-F2, cui non ha corrisposto un adeguato rapporto d'aria attraverso gli automatismi dell'impianto. Per risolvere il problema si è provveduto a ridurre il carico all'impianto e ad intervenire sui parametri della combustione.
- In data 22/08/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-44-17 il superamento è stato causato dalla variazione nei parametri di marcia e ad una anomalia nel controllo avanzato della 5634-C4.
- In data 26/06/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-39-17 il superamento è imputabile al malfunzionamento del sistema di controllo della portata del fuel gas al forno 5307 F2 e conseguente cattiva combustione.
- In data 11/05/2017 è stato rilevato il superamento del VLE orario per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-28-17 la causa era un blocco dell'impianto Reforming della coinsediata Sarlux che approvvigiona fuel gas e idrogeno, e conseguenti disturbi ai forni.
- In data 9/05/2017 è stato rilevato il superamento del VLE oraria per il CO. Come riportato dal Gestore con nota ar-26-17 la causa era un blocco della CTE della coinsediata Sarlux, con interruzione di energia elettrica e idrogeno. Si è proceduto ad una ricircolazione e ad un riallineamento. I sopracitati superamenti riguardano il non ottimale funzionamento dei forni nelle fasi di blocco.
- Tra il 9 e 14/3/2017 è stato rilevato il superamento del VLE per il CO e tra il 12 e 14/3 il superamento del VLE dell' SO_2 . In tutti i casi si trattava di valori fittizi perché legati alla formula di calcolo per la normalizzazione con portata di fumi praticamente nulla e valori di O_2 di 21%.

Sarroch, aprile 2018

Stabilimento Sasol Italy di Sarroch
Il Gestore
Ing. Vittorio Tore

