

COMMITTENTE:



**DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA**

DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

MANDANTI



PROGETTO ESECUTIVO

**LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA - LESINA**

SZ - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Sezione Particolare Volume 2

L'Appaltatore

CONPAT S.c.a.r.l.
Il Direttore Tecnico

I progettisti (il Direttore della progettazione)



data _____ firma *(firma)* **Gianguido Babini**

data _____ firma _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA / DISCIPLINA	PROGR	REV	SCALA
L I 0 7	0 1	E	Z Z	P U	S Z 0 0 0 2	0 0 2	E	

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	PRIMA EMISSIONE	G.CIVITATE	Agosto 2021	G.CIVITATE	Agosto 2021	G.CIVITATE	Agosto 2021	Ing. T. PELELLA
B	EMISSIONE RDV	V. SECRETI	Aprile 2022	V. SECRETI	Aprile 2022	V. SECRETI	Aprile 2022	
C	EMISSIONE RDV	V. SECRETI	Giugno 2022	V. SECRETI	Giugno 2022	V. SECRETI	Giugno 2022	
D	Aggiornamento per revisione Elenco Elaborati a seguito di RDV LI07-RV-000000316	V. SECRETI	Luglio 2022	V. SECRETI	Luglio 2022	V. SECRETI	Luglio 2022	
E	Aggiornamento per revisione Elenco Elaborati a seguito di RDV LI07-RV-000000368	V. SECRETI	Luglio 2022	V. SECRETI	Luglio 2022	V. SECRETI	Luglio 2022	



AT-002	ARGANO ELETTRICO
AT-004	ATTREZZATURA MANUALE DASCALO
AT-005	ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO
AT-006	ATTREZZATURA MANUALE DI USOCOMUNE
AT-007	SCALE A MANO E A CASTELLO
AT-014	AVVITATORE ELETTRICO
AT-018	CANNELLO A GPL
AT-022	CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
AT-033	DECESPUGLIATORE A MOTORE
MZ-035	CESTELLO DI LAVORO AEREO
AT-042	FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)
AT-050	MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
AT-051	MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
AT-052	MARTINETTO IDRAULICO A MANO
AT-055	MOLA DA BANCO
AT-057	MOTOSEGA
AT-066	PISTOLA BULLONATRICE
AT-067	PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO
AT-068	PISTOLA SPARACHIODI
AT-077	ATTREZZATURA MANUALE E STRUMENTI DI MISURA PER ELETTRICISTI
AT-089	SALDATRICE ELETTRICA
AT-092	SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
AT-101	TRAPANO ELETTRICO
AT-106	VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
AT-114	CANNELLO AD ARIA CALDA
AT-115	POMPA A MANO PER DISARMANTE
AT-116	ATTREZZI ELETTRICI DI USO CORRENTE
AT-117	FORAROTAIE
AT-118	FORATRAVERSE
AT-121	PISTOLA PER INTONACO
AT-123	ATTREZZATURA ELETTRICA DI USO COMUNE
MZ-003	AUTOCARRO CON GRUETTA
MZ-004	AUTOBETONIERA
MZ-005	AUTOCARRO
MZ-008	AUTOGRU
MZ-010	BATTIPALO
MZ-013	BETONIERA SU MEZZO D'OPERA FERROVIARIO
MZ-016	CAROTATRICE
MZ-017	CARRELLO A MOTORE CON SVOLGIBOBINA
MZ-018	MEZZO D'OPERA FERROVIARIO A MOTORE
MZ-019	MEZZO D'OPERA FERROVIARIO CON GRUETTA IDRAULICA (BRACCIO ESTENSIBILE)
MZ-021	MEZZO D'OPERA FERROVIARIO ELEVATORE SVILUPPABILE
MZ-030	CARRO PORTAFORME
MZ-038	CENTRALE DI BETONAGGIO
MZ-041	ELEVATORE A CAVALLETTO
MZ-042	COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE
MZ-043	COMPRESSORE D'ARIA
MZ-045	ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
MZ-046	ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA
MZ-047	ESCAVATORE SU ROTAIA
MZ-048	DUMPER
MZ-049	ESCAVATORE
MZ-050	ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
MZ-054	GRADER

MZ-061 GRUPPO ELETTROGENO
 MZ-062 GRUPPO ELETTROGENO CON FARI
 MZ-087 PALA MECCANICA
 MZ-088 PERFORATRICE SU SUPPORTO
 MZ-093 POMPA IDRAULICA
 MZ-094 POMPA PER AGGOTTAMENTO E SOLLEVAMENTO ACQUE
 MZ-096 POMPA PER C.L.S.
 MZ-097 RIFINITRICE
 MZ-106 RULLO COMPRESSORE
 MZ-111 SEGA A DISCO PER METALLI
 MZ-112 SEGA CIRCOLARE
 MZ-113 SEGA AD ACQUA
 MZ-114 BETONIERA A BICCHIERE
 MZ-116 SONDA PERFORATRICE CINGOLATA
 MZ-117 TAGLIAPIASTRELLE
 MZ-118 TAGLIASFALTO A DISCO
 MZ-126 TRANSPALLETS
 MZ-158 BATTIPIASTRELLE
 MZ-173 PIEGA FERRO
 MZ-174 PULISCITAVOLE
 MZ-180 TRANCIAFERRI, TRONCATRICE
 MZ-181 TRAPANO A COLONNA
 MZ-183 TRIVELLATRICE
 MZ-187 CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDELO)
 MZ-190 AUTOBOTTE PER BAGNATURA
 MZ-194 MEZZO D'OPERA FERROVIARIO DA TRAINO
 MZ-195 CARICATORE STRADA/ROTAIA TIPO COLMAR
 MZ-202 CARRI PIANALI
 MZ-203 MOTOCARRELLO CON TERRAZZINO MOBILE
 MZ-204 BINDE PER VARO SCAMBI
 MZ-205 CARICATORI MECCANICI E/O IDRAULICI
 MZ-206 CARRELLI DA TRAINO
 MZ-210 INCAVIGLIATRICE
 MZ-211 LOCOMOTORE DIESEL
 MZ-212 PORTALI PER COSTRUZIONE DI BINARIO
 MZ-213 POSAPANDROL
 MZ-214 PROFILATRICE DI MASSICCIATA FERROVIARIA
 MZ-215 RINCALZATRICE MECCANICA
 MZ-216 SEGAROTAIE
 MZ-217 POSIZIONATRICE DI BINARIO
 MZ-218 TRAMOGGE PER TRASPORTO MATERIALI ARMAMENTO
 MZ-219 TRAPANO PER ROTAIE
 MZ-220 ELEMENTI DI CARRELLO
 MZ-221 PIATTINE
 MZ-222 AUTOSCALA CON CESTELLO
 MZ-223 MOTOSCALA A CARRELLO
 MZ-224 CARRELLO PORTABETONIERA SU ROTAIA
 MZ-226 GRU IDRAULICA SEMOVENTE
 MZ-227 DISPOSITIVO DI CORTO CIRCUITO (FIORETTO)
 MZ-228 POMPA PER INIEZIONI
 MZ-229 MICROTUNNELLER TIPO AVN

3 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/COLLETTIVA (SSD) 150

PREFAZIONE	151
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	151
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE TIPOLOGIE DI DPI	154
ELMETTO O CASCO DI PROTEZIONE	154

IMBRACATURE DI SICUREZZA	154
GUANTI	155
OCCHIALI DI SICUREZZA	156
CALZATURE DI SICUREZZA	157
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: FILTRANTI FACCIALI E MASCHERE	157
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L'UDITO	160
MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE PER I RISCHI CHIMICI	160
D-001 CALZATURE DISICUREZZA	
D-002 CASCO O ELMETTO DISICUREZZA	
D-003 CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA	
D-004 CUFFIE E TAPPIAURICOLARI	
D-005 GUANTI	
D-006 INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI	
D-007 MASCHERA ANTIPOLVERE APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI	
D-008 OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE	

4 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DELLE OPERE PROVVISORIALI (OP) 172

OP-01 ANDATOIE E PASSERELLE	
OP-02 BALCONCINI DI CARICO	
OP-03 CASTELLI DI TIRO	
OP-04 INTAVOLATI	
OP-05 PARAPETTI	
OP-06 PARASASSI	
OP-07 PONTI SU CAVALLETTI	
OP-08 PONTI SU RUOTE - TRABATTELLO	
OP-09 PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO	
OP-11 PONTEGGI METALLICI	
OP-12 PONTI A SBALZO	

5 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI (SSL) 192

ORG CAN 01 RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE E TAGLIO ALBERI	193
ORG CAN 02 TRACCIAMENTO VIABILITÀ E DEFINIZIONE PROCEDURE MACCHINE OPERATRICI	196
ORG CAN 03 DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE	197
ORG CAN 04 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	199
ORG CAN 05 LIVELLAMENTO DEL TERRENO	200
ORG CAN 06 PREPARAZIONE AREA PER IMPIANTI EPREFABBRICATI	201
ORG CAN 07 TRASPORTO MATERIALI CON MEZZIMECCANICI	203
ORG CAN 08 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	205
ORG CAN 09 CARICO E SCARICO MACCHINE OPERATRICI DA AUTOCARRO	207
ORG CAN 10 POSA PREFABBRICATI DI CANTIERE	209
ORG CAN 11 POSIZIONAMENTO CAVI E LINEE DI ALIMENTAZIONE	210
ORG CAN 12 ESECUZIONE IMPIANTO DI TERRA	212
ORG CAN 13 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE	215
ORG CAN 14 GRUPPO ELETTROGENO	218
ORG CAN 15 ALLESTIMENTO IMPIANTO FOGNARIO	220
ORG CAN 16 FOSSA BIOLOGICA - POSA ELEMENTI PREFABBRICATI	221
ORG CAN 17 ALLESTIMENTO VIABILITÀ INTERNA	222
ORG CAN 18 ALLESTIMENTO PISTA DI CANTIERE	223
ORG CAN 19 ALLESTIMENTO DEPOSITO SOSTANZE INFIAMMABILI O PERICOLOSE	224
ORG CAN 21 ALLESTIMENTO PISTA DI CANTIERE - BONIFICA E IGIENIZZAZIONE LOCALI	226
SMO CAN 01 SMONTAGGIO MACCHINE	227
SMO CAN 02 SMONTAGGIO RECINZIONE	229
SMO CAN 03 SMONTAGGIO BARACCAMENTI	231
SMO CAN 04 CARICO MATERIALE SU AUTOMEZZI	233
SMO CAN 05 SMONTAGGIO PONTEGGIO E CASTELLO DI TIRO	234

MOV TER 01 ASPETTI GENERALI E TRACCIAMENTO	236
MOV TER 02 SBANCAMENTO / SPLATEAMENTO	237
MOV TER 03 ACCESSO AGLI SCAVI PER ADDETTI E MEZZI	239
MOV TER 04 SCAVI MANUALI	240
MOV TER 05 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA CON MACCHINE OPERATRICI	242
MOV TER 06 ARMATURA DEGLI SCAVI	245
MOV TER 07 CARICO E SCARICO MACCHINE OPERATRICI DA AUTOCARRO	247
MOV TER 08 RINTERRO MANUALE / CON MACCHINE OPERATRICI	249
MOV TER 09 COMPATTAZIONE	251
MOV TER 10 ALLONTANAMENTO MATERIALI DI SCAVO	252
MOV TER 11 POSA IN OPERA DEL GEOTESSILE	253
MOV TER 12 STOCCAGGIO DEL TERRENO	255
MOV TER 13 DELIMITAZIONE E PROTEZIONE DEGLI SCAVI	256
MOV TER 14 SCAVO - SCOTICAMENTO CON MACCHINE OPERATRICI	258
MOV TER 15 SCAVI - AGGOTTAMENTO ACQUE	259
MOV TER 19 RINTERRO - SUPERCOMPATTATO	262
MOV TER 20 RINTERRO - RIEMPIMENTO A QUOTA PIANO CAMPAGNA	263
MOV TER 21 RINTERRO – FORMAZIONE RILEVATO	264
MOV DTA 01 DEPOSITO DEI MATERIALI IN AREA DI LOGISTICA E SUCCESSIVO TRASPORTO IN AREA OPERATIVA IN LINEA	266
GST MCA 01 ATTIVITÀ DI SCAVO IN ASSENZA/PRESENZA DI AMIANTO	267
OC STR 01 LAVORAZIONI ACCIAI D'ARMATURA - SAGOMATURA ACCIAI IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A.	271
OC STR 02 STRUTTURA IN CLS - GETTO MAGRONE	274
OC STR 03 STRUTTURA IN C.A. - FONDAZIONI	275
OC STR 04 CONGLOMERATI, ACCIAI, CASSEFORME - GETTO DI CLS	283
OC STR 05 STRUTTURE IN C.A. - ELEVAZIONI	285
OC STR 06 STRUTTURE IN C.A. -TRAVI / SOLETTE IN C.A.	292
OC STR 07 STRUTTURE IN C.A. - POSA SOLAI LATERO-CEMENTIZIO	299
OC STR 08 STRUTTURE IN C.A. - POSA RETE ELETTROSALDATA	300
OC STR 09 STRUTTURE PREFABBRICATE - VARO TRAVI E PILASTRI IN CLS	301
OC STR 10 TRAVI IN ACCIAIO - OPERE PROPEDEUTICHE	304
OC STR 11 TRAVI IN ACCIAIO - VARO DELLE TRAVI	305
OC STR 12 TRAVI IN ACCIAIO - COLLEGAMENTI TRAVI-PILASTRI	310
OC STR 13 TRAVI IN ACCIAIO - MONTAGGIO RAMPE SCALE	312
OC STR 14 TETTI E MANTI DI COPERTURA - OPERE DA LATTONIERE – CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE, TUBI PLUVIALI	314
OC STR 15 SOTTOFONDI, VESPAI, MASSETTI - REALIZZAZIONE MASSETTI E SOTTOFONDI	316
OC STR 16 STRUTTURE IN ACCIAIO - POSA SCALE PREFABBRICATE	318
OC STR 17 STRUTTURE IN MURATURA - ELEVAZIONI	320
OC STR 18 SERBATOIO CARBURANTE INTERRATO - POSA SERBATOIO	321
OC STR 19 STRUTTURE PREFABBRICATE - POSA SOLAI IN PREDALLES	322
OC STR 24 STRUTTURE PREFABBRICATE - MONTAGGIO CABINA/POSA SHELTER	325
OC STR 26 SOTTOFONDI, VESPAI, MASSETTI - REALIZZAZIONE VESPAIO AREATO CON CUPOLINI	328
OC STR 27 CARPENTERIE IN FERRO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO ROSTRO PER INFISSIONE MONOLITE	330
OA PAV 04 - POSA CORDOLI IN CLS PREFABBRICATI	332
OC DEM 02 DEMOLIZIONE MANUALE CLS E MURATURE E TRAMEZZI	334
OC DEM 06 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI CON MEZZI MECCANICI	336
OC DEM 08 RIMOZIONI DI IMPIANTI IN GENERE, RETI DI DISTRIBUZIONE	338
OC DEM 09 RIMOZIONE DI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE NEI LOCALI	340
OC DEM 12 DEMOLIZIONE TOTALE DEL FABBRICATO	342
OC DEM 14 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI PLUVIALI, CANALI DI GRONDA, CANCELLI, INFISSI	344
OC IPZ 01 IMPERMEABILIZZAZIONI - GUAINE BITUMINOSE	346
FAB TEI 01 FABBRICATI - TAMPONATURE E TRAMEZZATURE	347
FAB TEI 02 FABBRICATI - INTONACI INTERNI ED ESTERNI	348
FAB PFV 01 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - POSA ORDITURA DI SUPPORTO E PANNELLI FOTOVOLTAICI	351
FAB CSF 01 FABBRICATI - POSA CONTROSOFFITTI	353
FAB RIV 02 FABBRICATI - PAVIMENTI GALLEGGIANTI	354
FAB TTG 01 FABBRICATI - TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE	355
FAB INF 01 FABBRICATI - INFISSI INTERNI ED ESTERNI	356
FAB RIV 01 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI/ESTERNI	357

FAB FPA 01 OPERE DI RIFINITURA - POSA ARREDI	359
FAB CDZ 01 FABBRICATI - IMPIANTI MECCANICI (CONDIZIONAMENTO)	363
FAB TRM 01 IMPIANTI TERMICI - POSA TERMOCONVETTORI	366
FAB IDR 01 FABBRICATI - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	367
FAB ELE 01 FABBRICATI - IMPIANTO ELETTRICO	369
IMP ARF 01 IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO	370
IMP ARF 02 IMPIANTI AUSILIARI - IMPIANTO SPEGNIMENTO INCENDI	372
IMP AIT 01 IMPIANTI AUSILIARI - IMPIANTO ANTINTRUSIONE	374
IMP CAC 01 IMPIANTI AUSILIARI - IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI	376
IMP TVC 01 IMPIANTI AUSILIARI - IMPIANTO TVCC	377
STR CAN 02 LAVORI STRADALI - DELIMITAZIONE CON BARRIERE FISSE	378
STR RIM 02 RIMOZIONE MANTO STRADALE	379
STR DEM 01 LAVORI STRADALI - DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE	382
STR RMP 01 LAVORI STRADALI - NUOVA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE	384
STR LAV 01 OPERE STRADALI - COSTRUZIONE DI RILEVATO STRADALE	386
STR LAV 02 OPERE STRADALI - OPERE DI RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE	388
STR LAV 03 OPERE STRADALI - ESECUZIONE SOTTOFONDO	390
STR LAV 04 – STESA E RULLATURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	392
STR LAV 07 RECINZIONE IN PALETTI DI FERRO E RETE	394
STR POS 02 – POSA PARAPETTI E GUARD-RAIL	395
STR PAV 03 - APPLICAZIONE MANTO BITUMINOSO	397
STR PSS 01 OPERE STRADALI - POSA SEGNALETICA STRADALE	399
IMP LFM 02 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE	400
OPF RFM 01 OPERE DI RIFINITURA - POSA DI RECINZIONE METALLICA FISSA	401
FAB ASM 01 FABBRICATI - ASSISTENZE MURARIE	404
IMP TER 01 IMPIANTO DI TERRA - ESECUZIONE MAGLIA DI TERRA	409
IMP LFM 05 POSA IN OPERA DI QUADRI ELETTRICI	412
IMP LFM 07 ILLUMINAZIONE PUNTA SCAMBI	414
IMP LFM 08 GRUPPO ELETTROGENO	415
IMP LFM 11 ESECUZIONE IMPIANTO DI TERRA	417
IMP ELE 02 - RIMOZIONI	421
IMP ELE 03 - DEMOLIZIONE BLOCCHI DI FONDAZIONE	422
IMP ELE 07 - ESECUZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI BT	423
IMP ELE 08- POSA QUADRO	424
IMP ELE 09 - POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO	425
IMP ELE 10 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI	426
IMP ELE 11- POSA CAVI	427
IMP ELE 12 - ALLACCIAMENTO AD IMPIANTI ESISTENTI	428
IMP ELE 15 - PROVE E VERIFICHE	429
IMP ELE 16 - POSA APPARECCHI ILLUMINANTI	430
IMP ELE 17 - INSTALLAZIONE SENSORI E RIVELATORI	431
IMP ELE 19 - GRUPPO ELETTROGENO	432
IMP ELE 27 - INSTALLAZIONE SENSORI E RIVELATORI	434
IMP ELE 28 - INSTALLAZIONE SENSORI E RIVELATORI	435
IMP ELE 33 - POSA APPARECCHI ILLUMINANTI	436
IMP ELE 44 - IMPIANTI DI TRASPORTO ENERGIA	437
MOV DTA 01 MOVIMENTAZIONE MATERIALI - DEPOSITO DEI MATERIALI IN AREA DI LOGISTICA E SUCCESSIVO TRASPORTO IN AREA OPERATIVA IN LINEA	439
IMP IS 02 ATTIVITÀ IS E TLC IN LINEA E PIAZZALE - RIMOZIONE / DEMOLIZIONE CANALETTE	440
IMP IS 04 POSA IN OPERA CASSE INDUTTIVE E DI MANOVRA	441
IMP IS 05 MONTAGGIO SCALA METALLICA	444
IMP IS 06 ATTIVITÀ IS IN LINEA E IN PIAZZALE - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI PER BASAMENTI DEI SEGNALI	445
IMP IS 07 ATTIVITÀ IS IN LINEA E IN PIAZZALE - REALIZZAZIONE BASAMENTI E STRUTTURE PER I SEGNALI	448
IMP IS 09 POSA SEGNALI LUMINOSI ED ENTI VARI IN BASSO	454
IMP IS 10 REALIZZAZIONE CIRCUITO DI BINARIO	460
IMP IS/TLC 01 RILIEVI, MISURE E PICCHETTAZIONE	466
IMP IS/TLC 02 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CANALIZZAZIONI	467

IMP IS/TLC 03 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - POSA CANALIZZAZIONI	468
IMP IS/TLC 04 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - POSA DI TUBAZIONI IN ATTRAVERSAMENTO DEI BINARI IN PVC PESANTE	470
IMP IS/TLC 05 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - APERTURA E CHIUSURA DI CUNICOLI	476
IMP IS/TLC 06 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - POSA CAVI CON MEZZO D'OPERA FERROVIARIO SVOLGIBOBINA	477
IMP IS/TLC 07 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - POSA CAVI	482
IMP IS/TLC 08 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - SOSTITUZIONE CAVI IN CUNICOLI ESISTENTI	483
IMP IS/TLC 09 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E IN PIAZZALE - ALLACCIO CAVI	485
IMP IS/TLC 11 POSA IN OPERA DEI CAVI E DISPOSITIVI ELETTRICI ALL'INTERNO DELLE GARITTE	486
IMP IS/TLC 12 RIMOZIONE DI GARITTE	488
IMP IS/TLC 14 ATTIVITÀ IS/TLC IN STAZIONE - POSA DI CANALETTE IN VETRORESINA	490
IMP IS 19 ATTIVITÀ IS/TLC IN LINEA E PIAZZALE - SCALZAMENTO BALLAST	491
IMP IS 26 POSA SEGNALI LUMINOSI ED ENTI SU SOSTEGNO	493
LAV FER 01 ATTIVITÀ IN LINEA E IN PIAZZALE - LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEA FERROVIARIA IN ESERCIZIO	495
IMP IS 15 ALLESTIMENTO TESTATE BA IN SALA RELÈ DELL'ACC-M	501
IMP IS 34 PROVE E VERIFICHE, TARATURA E REGOLAZIONE SISTEMA IN PIAZZALE	502
IMP IS 35 POSA DEI GIUNTI INCOLLATI	503
IMP IS 36 PROVE E VERIFICHE, TARATURA E REGOLAZIONE SISTEMA ALL'INTERNO DEI LOCALI TECNOLOGICI	505
IMP IS 39 RIMOZIONE / DEMOLIZIONE CUNICOLI	506
IMP IS/SCMT 04 POSA POZZETTI E CASSETTE TERMINALI	507
IMP IS/SCMT/TLC 01 CONFIGURAZIONE APPARECCHIATURE - INTERVENTI DA POSTAZIONI FISSE (PC)	514
IMP SCMT 03 POSA DELLE BOE FASE PRELIMINARE FUORI SEDE	515
IMP SCMT 04 POSA DELLE BOE IN PIAZZALE E LINEA	516
IMP TLC 03 TLC LAVORI ALL'APERTO - POSA PALI E PIANTANE VTR	523
IMP TLC 01 POSA APPARATI DI TLC (TELEFONI STAGNI, DIFFUSIONE SONORA, TELECAMERE, ANTENNE WI-FI) CARRELLINI GOMMATI	524
IMP TLC 04 TLC LAVORI ALL'APERTO - TESATURA F.O.	527
IMP CAB 01 ATTIVITÀ DI CABINA - POSA IN OPERA DI STAFFE, CANALINE E CAVI	531
IMP CAB 02 POSA E MONTAGGIO DELLA CARPENTERIA METALLICA PER ARMADI	532
IMP CAB 03 POSA ARMADI	534
IMP CAB 04 RIMOZIONE / POSA CAVI	535
IMP CAB 05 POSA IN OPERA ED ALLACCIAMENTI DI ARMADI	536
IMP CAB 06 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ALL'INTERNO DI LOCALI	540
IMP CAB 07 INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITÀ STATICI	541
IMP CAB 08 MONTAGGIO DI BATTERIE DI ELEMENTI ACCUMULATORI	543
IMP CAB 09 INTERVENTI IN SALA QUADRI	545
ARM LAV 01 POSA E COSTIPAZIONE PIETRISCO	546
ARM LAV 02 POSA TRAVERSE E ROTAIE	547
ARM LAV 04 PICCHETTATURA BINARIO	549
ARM LAV 08 POSA PONTE ESSEN – IRRIGIDIMENTO BINARIO	552
ARM LAV 09 RIMOZIONE PONTE ESSEN– RIPRISTINO BINARI	554
ARM LAV 10 RIMOZIONE PONTE ESSEN- POSA G.I.I.	556
ARM LAV 11 RIMOZIONE PONTE ESSEN-APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI DA CARRI FERROVIARI	557
BON ORD 01 RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE	558
BON ORD 02 BONIFICA SUPERFICIALE	560
BON ORD 03 BONIFICA PROFONDA	561
BON ORD 04 SCAVO PER IL RECUPERO DEGLI ORDIGNI	562
ARM DEM 01 DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI OPERE SOVRASTANTI	563
ARM DEM 02 RIMOZIONE/DEMOLIZIONE DI CANALETTE, CAVIDOTTI, POZZETTI	565
ARM DEM 03 RIMOZIONE DEVIATOI, TRAVERSE E ROTAIE	567
ARM DEM 04 RIMOZIONE BALLAST	572
ARM DEM 05 RIMOZIONE BALLAST IN PRESENZA DI AMIANTO	573
ARM CBI 01 TRACCIAMENTO	574
ARM CBI 02 POSA MANUALE DI MANUFATTI PREFABBRICATI	575
ARM CBI 04 POSA PRIMO STRATO DI PIETRISCO	576
ARM CBI 08 MONTAGGIO DEGLI ORGANI D'ATTACCO	581
ARM CBI 09 GIUNZIONE ROTAIE	583
ARM CBI 10 RINCALZATURA, LIVELLAMENTO, ALLINEAMENTO	586

ARM CBI 11 PROFILATURA DELLA MASSICCIATA E RIGUARNITURA	591
ARM CBI 12 VARO DEVIATOI	593
ARM CBI 13 SALDATURA ALLUMINOTERMICA	594
ARM CBI 14 SALDATURA ELETTRICA A SCINTILLIO	601
ARM CBI 15 SPAZZOLATURA DEL BINARIO	604
ARM CBI 16 SPAZZOLATURA DEL BINARIO	605
ARM CBI 17 MOLATURA DEL PIANO DI ROTOLAMENTO	607
ARM CBI 18 REGOLAZIONE DELLE TENSIONI INTERNE DEL BINARIO	609
ARM CBI 19 SISTEMAZIONE STRADELLI PEDONALI IN LINEA O STAZIONE	610
OP IDR 02 - POSA TUBAZIONI, POZZETTI E CANALETTE	611
OP IDR 04 - SIGILLATURA GIUNTI	612
OP IDR 05 OPERE DI ALLACCIAMENTO	613
OP IDR 13 - INSTALLAZIONE ELETTROPOMPE	615
OP IDR 06 - PROVE DI TENUTA IDRAULICA	616
IMP IDR 07	617
OP IDR 08 - SCAVI DI TRINCEA CON MACCHINE OPERATRICI	618
IMP IDR 09	620
OP IDR 01 OPERE FOGNARIE	622
OP IDR 02 POSA DI TUBAZIONI, POZZETTI E CANALETTE	623
OP IDR 03 RIEMPIMENTO SCAVO	624
OP IDR 11 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE IDRAULICA IN GABBIE RETE METALLICA	626
VER ABB 02 ABBATTIMENTO ALBERI E RIMOZIONE DELLAVEGETAZIONE	628
VER SIS 01 SISTEMAZIONE DEL TERRENO EIDROSEMINA	630
VER SIS 02 MESSA A DIMORA DI ALBERI E CESPUGLI	631
VER SIS 03 MODELLAMENTO DEL TERRENO	632
VER SIS 04 TRATTAMENTO TERRENO CON DISERBANTI	633
CA DEM 01 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN C.A.	634
CA DEM 02 DEMOLIZIONE STRUTTURA IN C.A. AGGETTANTE	636
CA ELE 01 REALIZZAZIONE PILASTRI E SETTI	638
CA ELE 03 REALIZZAZIONE MONOLITE	643
CA ELE 04 SPINTA MONOLITE	648
CA ELE 05 REALIZZAZIONE SETTO DI SOSTEGNO	649
CA ELE 06 REALIZZAZIONE E DEMOLIZIONE ROSTRO PER MONOLITE	653
CA ELE 07 ESECUZIONE E TRASLAZIONE MONOLITE	655
CA FDZ 01 REALIZZAZIONE TRAVI DI FONDAZIONE	657
CA FDZ 02 REALIZZAZIONE BASAMENTO IN C.A.	662
CA FDZ 03 REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER RECINZIONE	667
CA IMP 03 POSA IMPERMEABILIZZAZIONE CON CEMENTI OSMOTICI	672
CA PRO 01 FONDAZIONI (PLATEA DI VARO E SOLETTA MONOLITE)	673
CA PRO 02 REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA PALI	680
CA PRO 03 REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI	685
CA PRO 04 REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA MICROPALI	691
CA PRO 07 GETTO DI CLS	695
CA PRO 08 DRENAGGI E CONSOLIDAMENTO TERRENI - JET - GROUTING	696
IMP TE 01 PICCHETTAZIONI	699
IMP TE 02 REALIZZAZIONE BLOCCHI DI FONDAZIONE	701
IMP TE 03 CARICO PALI SU PIATTINE E TRASPORTO DI QUESTI IN LINEA ALZO	707
IMP TE 04 STRAPIOMBO PALI E SIGILLATURA	709
IMP TE 05 POSA PICCHETTI E TONDINI DI MESSA A TERRA	711
IMP TE 06 POSA ACCESSORI SU PALO	713
IMP TE 07 MONTAGGIO ACCESSORI - APPARECCHIATURE METALLICHE E ISOLANTI SU PALO	715
IMP TE 08 STENDIMENTO E TESATURA CONDUTTORI	717
IMP TE 09 REVISIONE LINEA	719
IMP TE 10 DEMOLIZIONE PALI, TRAVI E MENSOLE	721
IMP TE 11 VERNICIATURA - SALITA SU PALO	724
IMP TE 12 SCAVO E POSA CANALIZZAZIONE E CADITOIE - POSA CAVI - RINTERRO - SCAVI DI ATTRAVERSAMENTO	726
TE PPP 01 POSA PALI E PORTALI	728
TE ORM 04 ORMEGGIO LINEE TE	732

TE ALL 06 ALLACCIAMENTI E COLLEGAMENTI	735
TE CTT 03 CIRCUITO DI TERRA E MESSA A TERRA PORTALI	736
TE REG 01 REGOLAZIONI E VERIFICHE	738
TE PSZ 20 POSA SEZIONATORI MOTORIZZATI E TELECOMANDATI	739
TE RPS 21 MONTAGGIO QUADRO SEZIONATORI E ALLACCI DI COMANDO	741
TE ALM 01 ALLACCIAMENTO ALIMENTATORI ESTERNI AI PALI TERMINALI	743
TE DEM 01 RIMOZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE	746
TE DEM 02 RIMOZIONE PALI DI SOSTEGNO TE	747
TE DEM 03 DEMOLIZIONE PARZIALE DI BASAMENTI IN CLS PER SOSTEGNI IS E TE GIÀ RIMOSI	751
TE DEM 04 SPOSTAMENTO CAVI	756
MA BA 01 POSA IN OPERA BARRIERE ANTIRUMORE	757

1 PREMESSA

La presente «Sezione Particolare – Volume II» costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto ai sensi dell'art.91 ed in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e sue modifiche e integrazioni .

Il presente PSC è redatto sulla base del Progetto Esecutivo.

Il PSC è articolato in due Sezioni, tra loro complementari, che dovranno essere considerate un unico documento inscindibile.

La validità e l'efficacia del PSC è quindi condizionata dalla contestuale disponibilità di entrambe le parti denominate Sezione Generale , e Sezioni Particolari con i relativi elaborati grafici ed allegati esplicitati nella sotto riportata tabella.

Elenco Elaborati costituenti il PSC/FA :

Codifica Italferr	Rev	Descrizione attività
LI0701EZZPUSZ0001001	E	Sezione Generale
LI0701EZZPUSZ0002001	E	Sezione Particolare Vol I
LI0701EZZPUSZ0002002	E	Sezione Particolare Vol II
LI0701EZZPUSZ0002103	E	Appendice alla Sezione Particolare Vol I
LI0701EZZPUSZ0002003	E	Sezione Particolare Computo Metrico Estimativo
LI0701EZZPUSZ0002004	E	Sezione Particolare Computo Metrico Estimativo COVID -19
LI0701EZZP6SZ0002005	E	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 1 di 4
LI0701EZZP6SZ0002006	E	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 2 di 4
LI0701EZZP6SZ0002007	E	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 3 di 4
LI0701EZZP6SZ0002008	E	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 4 di 4
LI0701EZZP6SZ0002009	E	Planimetria di Cantiere – Stralcio cantiere base
LI0701EZZP6SZ0002010	E	Planimetria di Cantiere – Tipologie e prescrizioni di Sicurezza in ambito ferroviario e interferenze sulla viabilità stradale
LI0701EZZP6SZ0002011	C	Planimetria di Cantiere – Tipologico – fasi realizzazione rilevati in affiancamento
LI0701EZZPUSZ0003001	E	Fascicolo Dell'Opera
LI0701VZZCMSZ0000001	E	Perizia differenziale N. 3
LI0701VZZP8SZ0000001	D	PLANIMETRIA E SEZIONE TURE PROVVISORIE PRESSO AREA DI VARO PER SPINTA TOMBINI TRASPARENZA FORTORE DX - AT15
LI0701VZZP8SZ0000002	D	PLANIMETRIA E SEZIONE TURE PROVVISORIE PRESSO AREA DI VARO PER SPINTA TOMBINI TRASPARENZA FORTORE SX - AT14
LI0701VZZROSZ0000001	E	Relazione sulla Perizia di Variante N. 3

Elenco Elaborati costituenti il PSC – Opere Propedeutiche Boe :

Gli elaborati di seguito elencati sono relativi al PSC di BOE. Gli stessi con l'emissione e l'approvazione del presente sono da considerarsi superati.

Codifica	Rev	Descrizione attività
LI0701EZZPUSZ0001101	D	Sezione Generale
LI0701EZZPUSZ0002101	D	Sezione Particolare Vol I
LI0701EZZPUSZ0002102	D	Sezione Particolare Vol II
LI0701EZZPUSZ0002103	B	Appendice alla Sezione Particolare Vol I
LI0701EZZPUSZ0002104	C	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 1 di 4
LI0701EZZPUSZ0002105	C	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 2 di 4
LI0701EZZPUSZ0002106	C	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 3 di 4
LI0701EZZPUSZ0002107	C	Planimetria di Cantiere – Prospetto generale Tav. 4 di 4

2 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE (SSA)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza di mezzi ed attrezzature che rappresentano un documento di sintesi per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di tali macchinari.



Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di carichi. L'argano elettrico può essere montato in posizione scorrevole su una rotaia sostenuta da cavalletti oppure sistemato in modo da ruotare orizzontalmente appeso ad un'apposita struttura portante (bandiera).

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

PRIMA DELL'USO:

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- L'elevatore deve avere la marcatura CE (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.)
- Se di portata superiore ai 200 kg, l'argano deve essere corredato da libretto delle verifiche per apparecchi di sollevamento (a cura dell'ISPESL) ed alle verifiche periodiche sulla sua efficienza (Aziende Sanitarie Locali-ARPA). (Art. 71 comma 11 e 12 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.). E' necessario richiedere inizialmente il collaudo all'ISPESL e in seguito comunicarne il piazzamento alla ASL-ARPA locale. L'argano è soggetto alla verifica trimestrale dello stato di conservazione

delle funi, tale verifica va fatta a cura del proprietario e l'esito va annotato su un'apposita pagina del libretto (fino al rilascio del libretto tali verifiche vanno eseguite ed annotate cronologicamente, le annotazioni verranno inserire poi nel libretto non appena disponibile) (Allegato VI punto 3.1.2 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.)

- L'uso dell'elevatore deve essere oggetto di adeguata formazione agli addetti.
- La portata deve essere chiaramente indicata sul paranco, le funzioni dei comandi devono essere richiamate sulla pulsantiera (Allegato V parte II punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- Le aperture e gli spazi prospicienti il vuoto devono essere dotati di parapetto normale (Allegato VI punto 3.2.8 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- Se non è possibile montare parapetti adeguati l'addetto deve utilizzare dispositivi anticaduta (Allegato VI punto 3.2.8 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- La macchina deve essere installata come previsto dal costruttore su una superficie sufficientemente ampia e di adeguata resistenza (Allegato VI punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- Per gli elevatori a cavalletto possono essere previsti cassoni con zavorra da fissare al cavalletto posteriore (non si devono usare liquidi per il rischio che si forino i contenitori e venga a mancare la zavorra, né improvvisati accumuli di materiale sfuso) oppure sistemi di collegamento a strutture fisse (per esempio collegamenti passanti sotto alla soletta su cui è installato, puntoni contro la soletta superiore, ecc.).
- Per elevatori a bandiera si utilizzano generalmente elementi adeguatamente ancorati a fabbricati (puntelli rinforzati da tiranti, ecc.) o strutture idonee preventivamente predisposte.
- Nel caso che si realizzino sistemi di ancoraggio diversi da quelli previsti dal costruttore, gli stessi devono essere progettati e calcolati da un tecnico abilitato. Sia i calcoli che la documentazione fornita dal costruttore va conservata in cantiere.
- Il paranco elettrico deve essere dotato di dispositivo automatico di fine corsa superiore (per evitare l'urto del gancio contro la struttura dell'elevatore) ed inferiore (a fine corsa devono restare ancora almeno due spire di fune avvolte sul tamburo).
- Gli elevatori a cavalletto, alle estremità del binario di corsa del paranco devono avere appositi arresti ammortizzati.
- La macchina deve essere collegata a terra mediante il cavo di alimentazione che deve comprendere il conduttore giallo-verde.
- A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia di massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo salvavita).
- I componenti elettrici esterni (motore, interruttore, scatole di derivazione, prese a spina ecc.) per la presenza di polvere ed umidità devono avere un grado di protezione adeguato (almeno IP44).
- Usare cavi flessibili resistenti all'acqua ed all'abrasione.
- I componenti elettrici non devono essere rotti o fessurati, i pressacavi devono essere idonei e ben posizionati.
- Le prolunghe giuntate e nastrate o con prese a spina o adattatori di uso civile per la probabile presenza di acqua sono estremamente pericolose.
- Non usare la pulsantiera per manovrare (tirare) il carrello o per ruotare la bandiera del paranco elettrico (Allegato V parte II punto 3.3.2 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. e s.m.i.)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i. e s.m.i.)
- Controllare la stabilità e la sicurezza dell'appoggio e degli ancoraggi
- Controllare l'integrità e conformità dei dispositivi di sicurezza;

- Verificare l'efficienza della protezione;
- Verificare la chiusura dello sportello del quadro;
- Verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa;
- Verificare la presenza del carter al tamburo;
- Verificare l'efficienza della pulsantiera;
- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;
- Verificare l'efficienza della sicura del gancio;
- Transennare l'area di tiro al piano terra;
- Verifica che l'intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto regolamentare.

DURANTE L'USO:

- Nella zona ove viene movimentato il carico, può essere lasciato nel corrente superiore un varco sufficiente al passaggio della fune che sostiene il carico (abbassando gli elementi metallici ribaltabili fissati al cavalletto anteriore); in questo caso il carico può passare fra tali elementi mobili e la tavola fermapiede (alta 30 cm almeno). Analoga soluzione può essere adottata (per esempio utilizzando stocchi metallici opportunamente collegati a strutture fisse) per gli elevatori a bandiera.
- Se il carico da movimentare è ingombrante è possibile ampliare il varco per il suo passaggio togliendo parti di parapetto, gli operatori dovranno però essere efficacemente protetti contro il rischio di caduta mediante imbracatura di sicurezza e dispositivi anticaduta. I parapetti dovranno ovviamente essere rimontati non appena terminata l'operazione.
- Controllare periodicamente l'efficienza degli ancoraggi
- L'imbracatura dei carichi deve essere fatta in modo idoneo per evitare la caduta o lo spostamento del carico durante il sollevamento.
- Non utilizzare mezzi di fortuna per imbracare e sollevare i carichi (corde di recupero, tondini piegati a gancio, tubi o barre di ferro, filo di ferro, reggette di plastica, ecc.)
- Usare solo materiale certificato CE (ganci con chiusura, corde metalliche o in tessuto, fasce in tessuto, catene, ecc.) (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.)
- La marcatura CE unitamente alla portata deve essere indicata (con piastrine, anelli, ecc.) anche sul materiale stesso
- E' da tenere presente che ampi angoli di apertura delle funi al gancio fanno diminuire significativamente la portata generale dell'accessorio usato per l'imbracatura riducendone pericolosamente l'efficacia
- Esporre una tabella indicante tale rischio e le variazioni di portata in funzione delle condizioni di utilizzazione delle brache di sollevamento chiarendone il significato agli addetti al sollevamento ed all'imbracatura dei carichi, potrebbe evitare gravi incidenti
- Particolare attenzione va prestata al sollevamento di materiale che potrebbe scivolare durante la movimentazione o elementi che potrebbero scivolare o fuoriuscire dall'insieme per effetto di oscillazioni, urti, ecc. (fasci di tubi lisci, sacchi che si rompono, ecc.)
- Il materiale sfuso (mattoni, pietrame, giunti per ponteggi, ecc.) va sollevato entro contenitori idonei (benne, cassoni, cestelli)
- L'addetto alla pulsantiera deve sempre porsi in posizione adeguata per poter osservare la zona di lavoro e non iniziare ad operare se vi sono persone sotto il carico. Il collega a terra non sosterrà nella zona di carico e sorveglierà che nessuno vi acceda (Allegato VI punto 3.1.5 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- E' opportuno controllare periodicamente l'efficacia di tali dispositivi come anche dei sistemi di ancoraggio, zavorre, integrità della fune, efficacia degli ancoraggi della fune, del gancio e del freno.

DOPO L'USO:

- Manovrare l'argano da una postazione sicura
 - Attenersi alle portate indicate dai cartelli
- Eseguire con gradualità le manovre
 - Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente
 - Segnalare tempestivamente eventuali anomalie

MANUTENZIONE

- Verificare trimestralmente le funi
- Verificare lo stato d'usura delle parti in movimento
 - Controllare i freni dei motori e di rotazione
 - Ingrassare pulegge, tamburo
- Verificare il livello dell'olio nei riduttori
 - Verificare il serraggio dei bulloni della struttura
- Controllare l'integrità dei conduttori di terra contro le scariche atmosferiche
- Controllare l'efficienza dell'avvolgicavo e della canaletta di protezione
- Utilizzare l'imbracatura di sicurezza con doppia fune di trattenuta per gli interventi di manutenzione fuori dalle protezioni fisse
 - Segnalare eventuali anomalie



AT-004

ATTREZZATURA MANUALE DASCAMO

--

--

--

--

AT-005

ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO

--

--

--

--

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- controllare che l'utensile non sia deteriorato
 - sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
 - verificare il corretto fissaggio del manico
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
 - per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature

DURANTE L'USO:

- impugnare saldamente l'utensile
 - assumere una posizione corretta e stabile
 - distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
 - utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia

DOPO L'USO:

- pulire accuratamente l'utensile
 - riporre correttamente gli utensili
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA**SCALE SEMPLICI PORTATILI**

- Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso
- Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. Devono avere anche un tirante intermedio
- In tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchievoli alle estremità superiori

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI

- La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
- Per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta

SCALE DOPPIE

- Non devono superare l'altezza di 5 mt.
- Devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza

SCALE A CASTELLO

- Devono essere integre
- Devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo
- I gradini devono essere antiscivolo
- Devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
- Devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso

DURANTE L'USO:

- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare
- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala
- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala
- Non superare la portata massima della scala
- Non oltrepassare l'altezza consentita
- Non utilizzare altre scale per raggiungere quote superiore rispetto a quella prevista
- Non voltarsi durante la salita e discesa dalla scala
- Indossare scarpe antidrucciolo quando si sale e si scende dalle scale
- Non sostare per lunghi periodi sulla scala senza pause

DOPO L'USO:

- Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria
- Le riparazioni e manutenzioni devono essere effettuate da parte di personale competente e seguendo le istruzioni del produttore
- Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto
- Rimuovere i materiali e i prodotti dal piano di lavoro della scala a castello
- Rimuovere i residui sulle parti della scala provocati durante l'utilizzo

AT-014

AVVITATORE ELETTRICO

--

--

--

--



Empty rectangular box for notes or data.

Empty rectangular box for notes or data.

Large empty rectangular box for notes or data.

Empty rectangular box for notes or data.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi
- verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole
- verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello
- controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m.
- verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri
- in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione

DURANTE L'USO:

- trasportare le bombole con l'apposito carrello
- evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas
- non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore
- nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas
- è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro
- segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas
- riporre le bombole nel deposito di cantiere

 


Empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.

Large empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.




MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Verificare l'efficienza dei comandi
- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento
- Verificare l'efficienza del sistema di depurazione dei gas di scarico per l'utilizzo in sotterraneo o in ambienti chiusi
- Posizionare segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di fare attenzione ai carichi sospesi e quello di moderare la velocità
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

 - Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- Allontanare i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza
- Non superare la portata massima
- Non superare l'ingombro massimo



Empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.

Large empty rectangular box for content.



AT-050

 
MARTELLLO DEMOLITORE ELETTRICO

Empty rectangular box for technical drawing or text.

Empty rectangular box for technical drawing or text.



Large empty rectangular box for technical drawing or text.

Empty rectangular box for technical drawing or text.



AT-051

  MARTELLLO DEMOLITORE PNEUMATICO



AT-052

MARTINETTO IDRAULICO A MANO

Empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.

Large empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.



--

--

--

--

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare l'integrità delle protezioni per le mani
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
- controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
- verificare la tensione e l'integrità della catena
- verificare il livello del lubrificante specifico per la catena
- segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non manomettere le protezioni
- spegnere l'utensile nelle pause di lavoro
- non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento
- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare

DOPO L'USO:

- pulire la macchina
- controllare l'integrità dell'organo lavoratore
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti



AT-066

PISTOLA BULLONATRICE

--

--

--

--

--

AT-067

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO



AT-068

PISTOLA SPARACHIODI

Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.

Large empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.



--

--

--

--

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

--

--


--

--



AT-092

 SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI



AT-101

TRAPANO ELETTRICO





Empty rectangular box for drawing or notes.

Empty rectangular box for drawing or notes.

Large empty rectangular box for drawing or notes.

Empty rectangular box for drawing or notes.

 


Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.

Large empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.



--

--

--

--



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

 
- Posizionare l'attrezzatura agganciandola alla rotaia con la morsa di chiusura istantanea a leva
- Prima di tirare la funicella di messa in moto, portare il motore nella fase di compressione per evitare pericolosi riavvolgimenti della fune stessa
- Tenersi a distanza da ostacoli posti alle spalle, almeno doppia della lunghezza della funicella
- Controllare la funzionalità dei dispositivi di accensione e di protezione
- Verificare l'idoneità delle protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto
- Assicurarsi che la forarotaie sia provvista di cuffia di protezione
- Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere
- Allontanare tutti i materiali infiammabili
- Valutazione del livello equivalente d'esposizione al rumore, segnalando la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- Registrare la velocità di avanzamento (solo per i modelli automatici)
- Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano
- Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici
- Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento

DOPO L'USO:

- Segnalare eventuali malfunzionamenti
- Tutte le eventuali operazioni di manutenzione, registrazione e regolazione devono essere eseguite ad utensile spento
- Provvedere alla registrazione e lubrificazione dell'attrezzatura
- Provvedere alla pulizia delle macchine in modo da rilevare a vista eventuali perdite di olio o carburante, bulloni allentati ecc
- Non toccare a mani nude la punta della forarotaie; attenderne il raffreddamento



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Fissare la motoforatrice in modo stabile
- Prima di tirare la funicella di messa in moto, portare il motore nella fase di compressione per evitare pericolosi riavvolgimenti della fune stessa
- Tenersi a distanza da ostacoli posti alle spalle, almeno doppia della lunghezza della funicella
- Controllare la funzionalità dei dispositivi di accensione e di protezione.
- Verificare l'idoneità delle protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto
- Assicurarsi che la foratrice sia provvista di cuffia di protezione
- Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere
- Allontanare tutti i materiali infiammabili
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici
- Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano.
- Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento

DOPO L'USO:

- Segnalare eventuali malfunzionamenti
- Tutte le eventuali operazioni di manutenzione, registrazione e regolazione devono essere eseguite ad utensile spento.
- Provvedere alla pulizia delle macchine in modo da rilevare a vista eventuali perdite di olio o carburante, bulloni allentati ecc.
- Provvedere alla registrazione e lubrificazione dell'attrezzatura
- Non toccare a mani nude la punta della foratrice; attenderne il raffreddamento



AT-121

PISTOLA PER INTONACO

--

--

--

--

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra
- controllare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione
- verificare la funzionalità dell'utensile
- verificare che l'utensile sia di conformazione adatta
- verificare il funzionamento dell'interruttore
- controllare il regolare fissaggio della punta
- controllare che l'utensile non sia deteriorato

DURANTE L'USO:

- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro
- segnalare eventuali malfunzionamenti
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- impugnare saldamente l'utensile
- assumere una posizione corretta e stabile
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto

DOPO L'USO:

- staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- pulire accuratamente l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
- riporre correttamente gli utensili
- controllare lo stato d'uso dell'utensile

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- Verificare l'efficienza del sistema di depurazione dei gas di scarico per l'utilizzo in sotterraneo o in ambienti chiusi
- Garantire la visibilità del posto di guida
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Verificare i percorsi riservati all'autocarro con gruetta presentino un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi
- Verificare l'efficienza dei comandi della gru
- Proteggere le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio d'azione della gru
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento
- Posizionare la segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di fare attenzione ai carichi sospesi e quello di moderare la velocità
- Verificare la portata massima ammissibile dei ganci

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Esporre nel cantiere una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- Allontanare i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di sicurezza
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

- Verificare che durante il movimento dell'autocarro il braccio della gru sia posizionato in modo corretto rispetto all'alloggiamento sul mezzo
- Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
 - Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
 - Evitare, nella movimentazione del carico con la gru, posti di lavoro e/o di passaggio
 - Evitare, nel caso di sollevamento con due funi a tirante, che le stesse formino tra loro un angolo maggiore di 90 gradi
 - Verificare, nel caso di sollevamento con due funi a tirante, che la lunghezza delle corde sia maggiore od uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento
 - Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
 - Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
 - Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
 - Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
- In caso di operazioni che coinvolgono più autocarri con gru, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi in funzione dell'ingombro dei carichi
- Verificare che durante le operazioni con funi di guida sia garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono

DOPO L'USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida
- verificare l'efficienza dei comandi del tamburo
- controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento
- verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo
- verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento)
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi
- durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale
- tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna
- durante il trasporto bloccare il canale
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

Empty rectangular box

Empty rectangular box



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- non trasportare persone all'interno del cassone
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
- non superare la portata massima
- non superare l'ingombro massimo
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
- non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde
- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti

DOPO L'USO:

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

MZ-010

BATTIPALO

Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.

Large empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: agli organi di trasmissione, agli organi di manovra, al canale, alla tramoggia, al bicchiere
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra
- Delimitare l'area sottostante alla zona di caricamento della betoniera

DURANTE L'USO:

- È vietato manomettere le protezioni
- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento.
- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi
- Usare idonei otoprotettori
- Utilizzare i DPI specifici per la mansione: guanti schermi facciali

DOPO L'USO:

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione
- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



MZ-016

CAROTATRICE

--

--

--

--

MZ-017

CARRELLO A MOTORE CON SVOLGIBOBINA

Empty rectangular box for content.

Large empty rectangular box for content.

Large empty rectangular box for content.

Empty rectangular box for content.



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

 
- Verificare il corretto funzionamento dell'apparato di frenatura
- Se il mezzo d'opera ferroviario si trova in coda al convoglio, posizionare la luce rossa, mentre se si trova in testa posizionare la luce di colore bianco
- Controllare l'efficienza dei comandi
- Affidare le chiavi del mezzo a personale responsabile che le consegnerà unicamente al personale preposto all'uso dell'escavatore

DURANTE L'USO:

- Non salire o scendere dai mezzi d'opera ferroviari durante il trasferimento
- Salire o scendere dal mezzo d'opera ferroviario solo a mezzo fermo
- Durante il passaggio del treno sul binario attiguo, in esercizio, interrompere le operazioni di lavoro
- Adeguare la velocità ai limiti relativi alla linea ed alla situazione in cui si lavora (presenza di personale addetto alla lavorazione sui binari, transito in aree con presenza di viaggiatori, ecc.)
- Utilizzare l'avvisatore acustico quando si transita in aree dove sono presenti cantieri lungo la linea, così da segnalare ai lavoratori il proprio passaggio

DOPO L'USO:

- Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a macchina ferma
- Verificare l'efficienza dei freni



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Durante gli spostamenti a vuoto mantenere raccolto il braccio della gru
- Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- Non rimuovere le protezioni
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- Non lasciare carichi in posizione elevata
- Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio della gru ed azionando il freno di stazionamento
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- Verificare l'efficienza del sistema di depurazione dei gas di scarico per l'utilizzo in sotterraneo o in ambienti chiusi
- Garantire la visibilità del posto di guida

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Chiudere gli sportelli della cabina
- Non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche
- Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone
- Mantenere sgombra e pulita la cabina
- Effettuare i depositi in maniera stabile
- Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- Non lasciare carichi in posizione elevata
- Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
- Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto



MZ-030

 
CARRO PORTAFORME

Empty rectangular box for drawing or notes.

Empty rectangular box for drawing or notes.

Large empty rectangular box for drawing or notes.

Empty rectangular box for drawing or notes.



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare la funzionalità dei comandi di manovra e di emergenza
- verificare l'efficienza delle protezioni dei seguenti organi:
 - vasca (protezioni laterali)
 - rulli di trasmissione del moto alla vasca
 - nastro trasportatore e relativi rulli
 - raggio raschiante (protezione rigida di testata e dispositivi di arresto laterali)
- verificare la presenza dell'impalcato di protezione sul posto di manovra
- delimitare l'area d'azione del raggio raschiante con apposite catenelle

DURANTE L'USO:

 
 
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza
- evitare di introdurre attrezzi nella vasca in rotazione
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
- durante le manovre di arrivo e partenza della benna restare sotto la tettoia

DOPO L'USO:

- interrompere l'alimentazione della macchina
- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione necessarie al reimpiego della macchina ad impianto fermo e scollegato elettricamente
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto
- curare la pulizia della macchina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- guanti
- calzature di sicurezza
- elmetto
- indumenti protettivi (tute)



MZ-042

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
- sistemare in posizione stabile il compressore
- allontanare dalla macchina materiali infiammabili
- verificare la funzionalità della strumentazione
- controllare l'integrità dell'isolamento acustico
- verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio
- verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata
- verificare le connessioni dei tubi

DURANTE L'USO:

- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore
- tenere sotto controllo i manometri
- non rimuovere gli sportelli del vano motore
- effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

 


MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- L'escavatore deve essere dotato di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento
- Verificare l'efficienza del sistema di depurazione dei gas di scarico per l'utilizzo in sotterraneo o in ambienti chiusi
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti
- Verificare che i percorsi per il mezzo meccanico presentino un franco di almeno 70 cm per la sicurezza dei lavoratori a piedi
- Controllare l'efficienza dei comandi
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- Garantire la visibilità del posto di manovra
- Esporre una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità.
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- Affidare le chiavi del mezzo a personale responsabile che le consegnerà unicamente al personale preposto all'uso dell'escavatore
- Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Chiudere gli sportelli della cabina
- Usare gli stabilizzatori, ove presenti
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone
- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- Mantenere sgombra e pulita la cabina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici cedevoli
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- Controllare l'efficienza dell'attacco della pinza e delle connessioni dei tubi
- Garantire la visibilità del posto di guida
- Controllare l'efficienza dei comandi
- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Chiudere gli sportelli della cabina
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone
- Mantenere sgombra e pulita la cabina
- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- Verificare il corretto funzionamento dell'apparato di frenatura
- Se in un convoglio l'escavatore si trova in coda posizionare la luce rossa, mentre se si trova in testa posizionare la luce di colore bianco
- Controllare l'efficienza di comandi
- Garantire la visibilità del posto di manovra
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- Imporre limitazioni alla movimentazione del braccio in caso di attività in prossimità di linea elettrica aerea

 
DURANTE L'USO:

- Non salire o scendere dall'escavatore durante il trasferimento
- Salire o scendere dall'escavatore solo a mezzo d'opera ferroviario fermo
 - Durante il passaggio del treno sul binario attiguo, in esercizio, interrompere le operazioni di lavoro
 - Chiudere gli sportelli della cabina
- Non ammettere a bordo dell'escavatore altre persone
 - Non trasportare o alzare persone sulla pala
- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
 - Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
 - Mantenere sgombra e pulita la cabina
- Impedire lo stazionamento di persone entro il raggio d'azione del braccio escavatore

DOPO L'USO:

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti
- Riverificare l'efficienza dei freni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE




MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare la presenza del carter al volante
- verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro
- controllare che i percorsi siano adeguati per la stabilità del mezzo

DURANTE L'USO:

 - adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- non percorrere lunghi tragitti in retromarcia
- non trasportare altre persone
- durante gli spostamenti abbassare il cassone
- eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori
- mantenere sgombro il posto di guida
- mantenere puliti i comandi da grasso, olio, etc.
- non rimuovere le protezioni del posto di guida
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- garantire la visibilità del posto di manovra
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- chiudere gli sportelli della cabina
- usare gli stabilizzatori, ove presenti
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

Empty rectangular box

Empty rectangular box



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI**PRIMA DELL'USO:**

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi
- delimitare la zona a livello di rumorosità elevato

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
- utilizzare gli stabilizzatori ove presenti
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
- nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

--

--

MZ-054

GRADER

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di guida
 - verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
 - verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- mantenere sgombra e pulita la cabina
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- chiudere gli sportelli della cabina
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- calzature di sicurezza
- copricapo
- guanti
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
- verificare l'efficienza della strumentazione
- fissare efficacemente il gruppo fari
- verificare l'efficienza degli interruttori di comando e dei fari
- verificare l'integrità dei cavi di alimentazione dei fari

DURANTE L'USO:

- non aprire o rimuovere gli sportelli
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- non sostituire lampade con il motore in funzione
- non orientare i fari durante il funzionamento
- segnalare tempestivamente gravi anomalie

DOPO L'USO:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore
- durante gli spostamenti abbassare il gruppo fari
- sostituire le lampade abbassando il gruppo fari ed a motore spento
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- calzature di sicurezza
- guanti
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

 
 
DURANTE L'USO:

 
- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone
- trasportare il carico con la benna abbassata
- non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

 
DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti











MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
- verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
- posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

 
DURANTE L'USO:

 
- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca
- dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa
- segnalare eventuali gravi malfunzionamenti

DOPO L'USO:

- pulire convenientemente la vasca e la tubazione
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie







MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo
- verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione
- verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

 
DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose

DOPO L'USO:

- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti









MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

  - verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione
- verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco)
- verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra)
- verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria)
- verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)
- verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti)
- verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di taglio)
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori)
- verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
- verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi)





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici
- Provvedere alla sostituzione nel caso di lacerazioni e rotture
- Verificare i collegamenti di terra e la presenza della messa a terra nella spina
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (disco)
- Verificare il funzionamento dell'interruttore
- Verificare il tubo di adduzione dell'acqua
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

 
DURANTE L'USO:

- Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiali di scarto
- Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro
- Utilizzare il carrello portapezzi
- Segnalare eventuali malfunzionamenti
- Provvedere alla rimozione dell'acqua sul piano di calpestio

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente la macchina
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale
- Eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto
- Ripulire accuratamente l'area di lavoro da sfridi di lavorazione





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra
- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
- Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)
- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra

 
 
DURANTE L'USO:

 
 
- È vietato manomettere le protezioni
- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento
- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi
- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie

 
DOPO L'USO:

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale lubrificazione
- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)











MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche
- Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso
- Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- Non rimuovere le protezioni
- Effettuare i depositi in maniera stabile
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- Non lasciare carichi in posizione elevata
- Posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di stazionamento
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili
- Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra
- Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.)
- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto

 
DURANTE L'USO:

 
 
- Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina
- Gli addetti devono fare uso del casco di protezione, trattandosi di posti di carico e scarico di materiali oltreché di posti fissi di lavoro, per i quali può essere richiesta la tettoia sovrastante
- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

DOPO L'USO:

- Aprire (togliere corrente) l'interruttore generale al quadro
- Verificare l'integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili
- Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori medesimi
- Pulire la macchina da eventuali residui di materiale
- Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina
- Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere
- Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere o proseguire la vostra attività senza pericoli










Empty rectangular box for text input.

Large empty rectangular box for text input.

Very large empty rectangular box for text input.

 Empty rectangular box for text input.





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Posizionare stabilmente la macchina
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili
- Verificare l'efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina di sgancio)
- Verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia
- Verificare l'efficienza del carrellino portapezzo
- Riempire il contenitore dell'acqua
- Illuminare a sufficienza l'area di lavoro
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

DURANTE L'USO:

- Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto
- Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti

DOPO L'USO:

- Disalimentare la macchina
- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente
- Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto





--

--

--

--



 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
- Verificare l'efficienza del dispositivo di frenatura e dell'organo di aggancio
- Controllare l'efficacia dei sistemi di illuminazione e di segnalazione
- La circolazione sulla linea è consentita solo dopo l'ottenimento del benestare scritto dal DM
- Accertare che il numero di agenti sia sufficiente per la protezione con segnali a mano e accertare che a bordo tali segnali siano presenti

DURANTE L'USO:

- Il mezzo dovrà emettere segnali acustici ad ogni movimento
- Nelle fasi di sosta del mezzo dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote.
- Gli spostamenti del mezzo devono avvenire con il posto o la cabina di guida montati all'estremità anteriore. Quando sia necessaria l'inversione di marcia, prediligere l'uso del crick di rotazione rispetto all'invertitore di marcia.
- Durante la sosta controllare che il convoglio sia assicurato. Bloccare le ruote con idonei cunei nel caso di pendenza superiore al 8% e mettere la traversa di fermo
- Durante la sosta i mezzi d'opera ferroviari a motore debbono avere chiusa a chiave la cabina di guida
- Quando dal posto di guida non sia ben visibile la linea, l'addetto alla guida deve essere sussidiato da un secondo agente abilitato che prende posto nella parte anteriore al senso di marcia per fornirli le indicazioni del caso
- E' vietato manovrare mezzi d'opera ferroviari se non in possesso dell'abilitazione FS
- E' vietato sporgersi o tenere le gambe a penzolini dai pianali dei mezzi d'opera ferroviari
- E' vietato salire e discendere dai mezzi d'opera ferroviari, lato interbinario
- E' vietato passare dall'uno all'altro pianale del mezzo d'opera ferroviario in movimento
- La velocità dei mezzi d'opera ferroviari in corrispondenza dei deviatori deve essere a passo d'uomo
- Gli agenti addetti alla guida dei mezzi d'opera ferroviari devono segnalare il loro avvicinarsi alle aree operative mediante emissioni di frequenti suoni di tromba; se il mezzo d'opera ferroviario è a motore, dovrà emettere segnali acustici con l'apparecchio di cui è munito il mezzo d'opera ferroviario
- Durante la fase di movimento del mezzo, la velocità deve essere a passo d'uomo







MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la tenuta dei componenti idraulici e l'integrità degli organi di trasmissione del moto
 - Verifica dei dispositivi di protezione delle apparecchiature idrauliche e meccaniche
- Verificare l'efficienza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e segnalamento
 - Verificare il corretto gonfiaggio dei pneumatici
 - Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- Verificare la funzionalità dei limitatori di altezza del braccio
- Verificare l'efficienza degli organi di trasmissione ferroviaria per contatto tra ruote in ferro e ruote in gomma
- Verificare l'efficienza del bloccaggio meccanico di sicurezza della torretta, i blocchi elettroidraulici e meccanici ed il sistema di emergenza per rientro in sagoma

DURANTE L'USO:

  - Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento
- Durante l'infissione dei pali e/o putrelle è assolutamente vietato transitare o sostare nel raggio di azione della macchina
- Segnalare l'operatività del mezzo con i dispositivi acustici e luminosi previsti
 - Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- Operare in regime di toltensione e verificare l'efficienza dei sistemi di limitatori di altezza del braccio
 - Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
 - Non depositare sui carichi materiali sciolti, o utensili, attrezzi
 - Non sostare o transitare sotto i carichi sospesi
 - Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- L'operatore della macchina deve afferrare il carico nei punti prestabiliti
 - Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- Effettuare controlli sulla verticalità di infissione



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- non caricare materiale sfuso
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina, il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
 
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- Verificare la tenuta dei componenti idraulici e l'integrità degli organi di trasmissione del moto
- Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
- Verificare l'efficienza del dispositivo di frenatura e dell'organo di aggancio
- Controllare l'efficacia dei sistemi di illuminazione e di segnalazione
- La circolazione sulla linea è consentita solo dopo l'ottenimento del benestare scritto dal dm
- Accertare che il numero di agenti sia sufficiente per la *protezione* con segnali a mano e accertare che a bordo tali segnali siano presenti

 
DURANTE L'USO:

- Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante verifica visiva del funzionamento.
- Il mezzo dovrà emettere segnali acustici ad ogni movimento
- Durante la sosta controllare che il convoglio sia assicurato. Bloccare le ruote con idonei cunei nel caso di pendenza superiore al 8% e mettere la traversa di fermo
- Durante la sosta i mezzi d'opera ferroviari a motore debbono avere chiusa a chiave la cabina di guida
- Quando dal posto di guida non sia ben visibile la linea, l'addetto alla guida deve essere sussidiato da un secondo agente abilitato che prende posto nella parte anteriore al senso di marcia per fornirli le indicazioni del caso
- E' vietato manovrare locomotori se non in possesso dell'abilitazione FS
- Rispettare quanto riportato nel fascicolo di orario e di fiancata; comunque la velocità dovrà essere sempre limitata a valori tali da garantire l'arresto nel tratto di visuale libera, non appena fosse necessario

DOPO L'USO:

- Qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina, comprese le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto, deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco
- Il riavviamento della macchina in seguito a fermi per manutenzione deve essere preceduto da un controllo visivo e con preavviso di manovra
- Controllare che siano presenti il libretto di circolazione, le targhe applicate al telaio, i limiti di prestazione e di velocità, anche in rapporto ai mezzi frenanti di cui esso è dotato
- E' vietato salire o scendere dai locomotori mentre sono in corsa





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- non rimuovere le protezioni
- effettuare i depositi in maniera stabile
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- non rimuovere le protezioni
- effettuare i depositi in maniera stabile
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- non rimuovere le protezioni
- effettuare i depositi in maniera stabile
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)
- verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti)
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori)
- verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra

DURANTE L'USO:

- per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi
- non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita
- normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge
- usare gli occhiali

DOPO L'USO:

- ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza
- lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro
- verificare l'efficienza delle protezioni
- segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro
- non rimuovere le protezioni
- effettuare i depositi in maniera stabile
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina



MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi

 
DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
 
 
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
- verificare l'efficienza dei comandi

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
- attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio
- eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
- illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
- non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
- mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

DOPO L'USO:

- non lasciare nessun carico sospeso
- posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
- controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- non caricare materiale sfuso
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
- mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina, il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
 - verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
- controllare l'efficienza dei comandi
- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
 - controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
- verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
- controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo

DURANTE L'USO:

- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
 - non ammettere a bordo della macchina altre persone
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo
 - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
 - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

- posizionare correttamente la macchina, il freno di stazionamento
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
- pulire convenientemente il mezzo
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

 
- verificare il corretto funzionamento dell'apparato di frenatura
- verificare la funzionalità dei ganci di sicurezza
- all'interno di un convoglio, se il carrello si trova in coda posizionare la luce rossa, mentre se si trova in testa posizionare la luce di colore bianco
- verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
- verificare il corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi di alimentazione e manovra
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento

DURANTE L'USO:

- durante il passaggio del treno sul binario attiguo, in esercizio, interrompere le operazioni di lavoro
- non salire o scendere dai carri durante il trasferimento
- è vietato manomettere le protezioni
- è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento

DOPO L'USO:

- pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a macchina ferma
- riverificare l'efficienza dei freni
- nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi





MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni
- verificare l'efficienza della chiusura di sicurezza del gancio
- verificare che i percorsi pedonali di manovra siano liberi da ostacoli
- verificare l'efficienza del dispositivo di segnalazione acustica (sirena) e ottica (girofarò)

DURANTE L'USO:

 
- avvisare l'inizio delle manovre con il segnalatore acustico
- durante lo spostamento dei carichi evitare di transitare sopra le aree di lavoro
- manovrare il carroponte a distanza di sicurezza dal carico
- eseguire con gradualità le manovre
- attenersi ai limiti di portata
- verificare sempre il corretto imbracco dei materiali prima di iniziare le manovre
- segnalare tempestivamente le anomalie

 
DOPO L'USO:

 
- non lasciare carichi sospesi
- sollevare il gancio, ritirare il carrello e traslare il carro nella posizione di riposo prestabilita
- interrompere l'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore principale al quadro o a parete
- lasciare la pulsantiera al sicuro da eventuali danneggiamenti

MANUTENZIONE

- verificare trimestralmente la fune
- verificare le vie di corsa, i fine corsa elettrici e i tamponi ammortizzanti
- controllare l'efficienza dei sistemi d'arresto
- ingrassare gli organi di trasmissione
- verificare il livello dell'olio nei riduttori
- verificare la taratura del limitatore di carico
- utilizzare l'imbracatura di sicurezza per gli interventi fuori dalle protezioni fisse
- segnalare eventuali anomalie







MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- verificare l'integrità delle tubazioni e dei cavi di alimentazione
- controllare gli innesti tra condutture e macchina
- garantire la visibilità del posto di guida
- verificare l'efficienza della pulsantiera
- verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione
- verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
- posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USO:

- delimitare l'area operativa esposta al rumore e al microclima
- utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spruzzatura in quota
- per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile
- dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa
- segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti

 
 
 
DOPO L'USO:

- pulire convenientemente la vasca e la tubazione
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- dispositivi di sicurezza





3 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE/COLLETTIVA (SSD)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza di dispositivi di protezione individuale/collettiva.

Tali schede rappresentano un documento di sintesi per l'indicazione di caratteristiche di fabbricazione, di modalità e prescrizioni relative all'uso di tali dispositivi nelle lavorazioni di cantiere.

PREFAZIONE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Le disposizioni del D.Lgs 81/08 Titolo III e s.m.i.

Per dispositivi individuali di protezione (DPI) si intendono le attrezzature da indossare e tenere allo scopo di proteggere da rischi che possono minacciare la sicurezza o la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Ad ogni lavoratore addetto a mansioni che lo espongano al rischio di infortuni o di malattia professionale, non altrimenti eliminabili, dovranno essere messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore e delle altre Imprese esecutrici, specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformemente alle disposizioni vigenti.

Sarà cura del CEL verificare che all'interno dei diversi documenti di valutazione dei rischi (POS) siano presenti le indicazioni e prescrizioni in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale all'interno del cantiere.

Il CEL avrà cura, altresì, di verificare la presenza in cantiere delle attestazioni di avvenuta consegna dei DPI stessi ai lavoratori esposti.

I Dispositivi di Protezione Individuale dovranno essere conformi alle normative UE e riporteranno il contrassegno CE con indicazione dell'anno di produzione.

L'obbligo dell'uso dei DPI sarà richiamato da apposita segnaletica collocata nell'ambiente di lavoro, conforme al Titolo V del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

I DPI debbono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva o da metodi di organizzazione del lavoro.

I DPI devono:

- essere conformi alle prescrizioni di legge; essere adeguati ai rischi da prevenire;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tener conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- essere compatibili e mantenere la loro efficacia in caso di rischi che richiedano l'uso simultaneo di più DPI.

Si ricordano i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

- alla protezione dell'udito (Norma UNI EN 458/2005);
- alla protezione delle vie respiratorie (Norma UNI EN 529:2006);
- alla protezione degli occhi (Norma UNI EN 169/2003, Norma UNI EN 170/2003, Norma UNI EN 171/2003);
- filtri per saldatura e tecniche connesse;
- filtri per radiazioni ultraviolette;
- filtri per radiazioni infrarosse;
- a indumenti protettivi da agenti chimici.

Il datore di lavoro deve:

- mantenere i DPI efficienti ed in buone condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni dei fabbricanti;
- fornire al lavoratore istruzioni comprensibili circa il corretto uso dei DPI e circa la loro funzione;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e quando le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate per evitare problemi sanitari e igienici ai vari utilizzatori;
- rendere disponibile, nell'azienda o unità produttiva, informazioni adeguate su ogni DPI;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata circa l'uso corretto dei DPI e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- per ogni DPI che appartenga alla terza categoria (appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente);
- per i dispositivi di protezione all'udito.

I lavoratori devono:

- sottoporsi al Programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
- utilizzare i DPI messi a loro disposizione, conformemente all'informazione, alla formazione e all'addestramento eventualmente organizzato;
- avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

I DPI dovranno essere forniti ai lavoratori dai propri datori di lavoro, in occasione dell'assunzione ed anche in relazione alla mansione da svolgere (otoprotettori, Imbracatura di sicurezza, maschere facciali ecc.) e alla valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale, deve essere adottato il criterio della fornitura personalizzata degli stessi tanto per motivi di igiene (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) quanto per motivi di adattabilità ed abitudine all'uso.

Al momento della consegna dei dispositivi di protezione individuale, i lavoratori devono conoscere i rischi che si intendono prevenire, le fasi della lavorazione in cui detti rischi sono presenti e le modalità d'uso dei dispositivi stessi.

L'avvenuta consegna dei DPI, come pure l'assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori per il loro corretto utilizzo e per la conservazione, sono verbalizzati in apposite schede, che sono parte integrante del Piano operativo di sicurezza. Dovrà esistere, in cantiere, un registro dei dispositivi forniti ad ogni addetto, controfirmato dallo stesso per presa in carico e accettazione delle procedure di uso e corretta manutenzione.

Occorre accertarsi che i lavoratori comprendano la natura dei rischi che con i dispositivi di protezione individuale si intendono evitare ed il loro modo corretto di impiego. I lavoratori dovranno essere adeguatamente informati e formati circa l'obbligo di utilizzo e le procedure per il corretto uso e la manutenzione dei DPI. Per richiamare l'attenzione dei lavoratori, in tutte le aree di lavoro in cui devono essere usati i dispositivi di protezione individuale, si deve procedere all'affissione di appositi cartelli indicanti l'obbligo dell'uso dei dispositivi stessi.

Il datore di lavoro delle Imprese esecutrici, o un suo preposto, dovrà monitorare l'utilizzo dei DPI, rilevando eventuali problemi di utilizzazione.

Dovrà essere assicurata, dal datore di lavoro, l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre dovranno essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.

I lavoratori dovranno verificare l'integrità/idoneità dei DPI prima dell'uso e segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al suo preposto eventuali anomalie riscontrate.

Il datore di lavoro delle Imprese esecutrici dovrà tenere aggiornato il registro di consegna e di controllo dei DPI; tale registro dovrà essere a disposizione per le opportune verifiche del CEL. Il datore di lavoro dovrà inoltre dare evidenza al CEL degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che non ottempera agli obblighi di legge e a quanto riportato nel Piano di Sicurezza e di coordinamento.

I lavoratori a cui vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale non possono esimersi dall'utilizzarli.

L'uso dei DPI in cantiere è assolutamente obbligatorio. Le inadempienze sono sanzionabili ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Nei casi di inadempienza considerata grave per l'incolumità, il CEL può richiedere l'allontanamento del lavoratore inadempiente dal Cantiere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE TIPOLOGIE DI DPI

Elmetto o casco di protezione

Nei cantieri l'uso del casco di protezione è un importante mezzo di prevenzione in quanto in cantiere rischi di ferite e traumi alla testa sono molto frequenti, sia per cadute di materiali dall'alto, sia per la possibilità di urtare il capo contro strutture fisse o carichi sospesi.

L'obbligo di utilizzo dei caschi deve valere per tutti i lavoratori. Tale obbligo di protezione deve riguardare ogni persona che a qualsiasi titolo entra in cantiere.

Indossare il casco non è solo un obbligo in determinate situazioni ma è un elemento di professionalità del lavoratore. Peraltro, il miglioramento dei prodotti fa sì che vi siano elmetti di buona qualità, che uniscono leggerezza a resistenza e che riducono il disagio nell'uso.

Il casco, o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, dovrà essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in tutte le condizioni lavorative.

Il casco dovrà essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura provvista di una fascia antisudore anteriore e da un rivestimento interno per l'inverno. La bardatura dovrà permettere la regolazione in larghezza.

L'uso del casco dovrà essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI; vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione.

Imbracature di sicurezza

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate in tutti i casi in cui si debba operare ad altezze superiori ai due metri e ove non sia possibile installare ponteggi, parapetti e reti di sicurezza (ad esempio: montaggio e smontaggio di ponteggi ed opere provvisorie, montaggio, smontaggio e

manutenzione degli apparecchi di sollevamento, alcune fasi di montaggio di costruzioni prefabbricate, lavori su coperture, gronde e cornicioni, lavori su scale, pali e tralicci, alcuni lavori di demolizione e di manutenzione etc.).

Le cinture di sicurezza devono essere del tipo completo con bretelle e sottocosce collegate ad una fune di trattenuta. La fune deve avere un dispositivo in grado di limitare la caduta non oltre 1.50 metri, terminante in un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune dovrà avvenire in concomitanza con dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori), perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto elevate. Per alcuni lavori possono essere usate cinture semplici associate a funi di ancoraggio.

Le cinture di sicurezza sono DPI di terza categoria e pertanto il lavoratore deve essere opportunamente addestrato all'uso. L'addestramento adeguato e l'organizzazione del lavoro a cura dei dirigenti e preposti deve permettere l'uso agevole delle cinture di sicurezza.

Guanti

Un numero molto alto di infortuni, anche se lievi, è rappresentato da abrasioni, punture, tagli e contusioni alle mani. I guanti sono un valido mezzo di protezione per tutte queste ferite. I guanti ad uso generale, in pelle o in cotone rivestito di materiali plastici, sono utili per maneggiare materiale pesante o pungente (legname, laterizi, ferro): proteggono le mani da ferite superficiali di varia natura ed inoltre devono proteggere da sporco e liquidi, oltre che dal freddo durante il periodo invernale.

I guanti hanno anche la funzione di proteggere la pelle da molti insulti fisici e chimici.

Vanno usati ad es. per proteggere la pelle dal contatto con oli minerali utilizzati come fluidi disarmanti, che possono determinare dermatiti e tumori della pelle, oppure dal contatto con il cemento che è responsabile dell'eczema del muratore.

I lavoratori che hanno una dermatite da cemento devono utilizzare un sottoguanto di cotone per evitare il contatto diretto con la pelle dei guanti o con la gomma che può provocare altre forme di sensibilizzazione.

Per i materiali caustici o per prodotti chimici come le vernici, i solventi, oli minerali etc. vi sono guanti di diverse caratteristiche, es. in gomma, neoprene o in PVC. Per lavori su impianti elettrici sono disponibili guanti dielettrici.

E' compito del datore di lavoro, o dei dirigenti, individuare i guanti idonei per le varie tipologie di attività.

I guanti devono essere conservati con cura e, se rotti, sostituiti.

In particolare occorrerà usare:

- guanti in tela rinforzata (resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio) per lavori pesanti di manipolazione di materiali da costruzione;
- guanti in gomma resistenti a solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione, per lavori di verniciatura, lavori con sostanze che possono provocare allergie o comunque lavori con solventi e prodotti caustici;
- guanti resistenti a perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici per manipolazione di olii disarmanti, catrame, prodotti chimici;
- guanti antivibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro, resistenti a tagli, strappi, perforazioni per lavori con martelli demolitori;
- guanti per elettricisti, isolanti e resistenti a tagli, abrasioni e strappi;
- guanti di protezione contro il calore resistenti ad abrasione, strappi e tagli per lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi;
- guanti di protezione dal freddo resistenti a taglio, strappi e perforazioni per trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale.

L'uso dei guanti, in tutte le situazioni che presentano rischi di ferite alle mani, deve diventare un'abitudine.

Occhiali di sicurezza

Gli infortuni agli occhi costituiscono ancora un numero rilevante di causa di invalidità. Essi sono dovuti a corpi estranei, a causticazioni, a lesioni provocate nel corso di lavorazioni quali scalpellatura, taglio, molatura, saldatura, demolizioni, intonaci, operazioni di sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini, operazioni nelle quali si può essere colpiti agli occhi da polveri, schegge, spruzzi.

Gli occhiali di protezione in queste lavorazioni sono l'unico mezzo disponibile per evitare infortuni che possono avere serie conseguenze.

Le lesioni possono essere dei seguenti tipi:

- meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi;

- chimiche: acidi, sostanze basiche, vapori.

Gli occhiali dovranno avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale.

Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura ossiacetilenica, saldatura di guaine bituminose, ecc.) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo dovranno essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi), capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino e in alcuni casi anche la retina.

Le lenti degli occhiali dovranno essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).

Calzature di sicurezza

Le condizioni di lavoro in cantiere richiedono scarpe robuste. Un altro requisito è che abbiano una suola antidrucciolevole per evitare di scivolare.

Tenendo presente i rischi presenti in cantiere, come punture con chiodi nelle fasi di carpenteria e di schiacciamento per caduta di carichi o utensili in varie fasi di lavoro, le scarpe di sicurezza complete devono essere fornite sia di puntale che di suola antiperforante.

Nei cantieri ferroviari che si trovano in piazzale e in linea, è da considerare il rischio di incuneamento dei piedi tra gli aghi, pertanto chi svolge attività in queste aree deve obbligatoriamente portare scarpe di sicurezza a sfilamento rapido.

In funzione dell'attività lavorativa si possono utilizzare diversi tipi di calzature; occorrerà quindi valutare le circostanze ed utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività. Il mercato offre:

- scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione (indicate ad esempio per lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati);
- scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante;
- scarpe di sicurezza a slacciamento rapido (indispensabili per lavorazioni a rischio di proiezione di masse incandescenti fuse).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: filtranti facciali e maschere

I mezzi di protezione individuali delle vie respiratorie sono un elemento di protezione importante. In numerose lavorazioni infatti si viene esposti a polveri di varia natura, più o meno pericolosa. In galleria la respirazione di polveri è aggravata dalla presenza di ambienti umidi e dalla presenza di gas di scarico.

Le polveri fini arrivano ai bronchi e alle diramazioni più piccole dei polmoni, ai bronchioli ed agli alveoli in cui, in relazione alla quantità ed al ripetersi delle esposizioni possono determinare:

- pneumoconiosi, come le polveri di silice cristallina;
- tumori, come le fibre di amianto;
- effetti irritanti e bronchite cronica (tutte le polveri);
- asma bronchiale (polveri di legno e sostanze chimiche).

Per evitare di inalare polveri nocive si devono utilizzare dei filtranti facciali o maschere che hanno la capacità di trattenere polveri o fibre, e quindi riducono la concentrazione di queste nell'aria che respiriamo.

I filtranti facciali e le maschere offrono diversi gradi di protezione. A seconda delle caratteristiche di protezione dei filtri questi vengono denominati P1,P2,P3, ovvero di bassa, media ed alta efficienza.

A seconda della natura delle polveri e della loro concentrazione devono essere usati gli idonei mezzi di protezione. Nella gran parte delle attività nelle quali si hanno rischi generici di polveri miste con piccole percentuali di silice (demolizioni, rifinitura, pulizia facciate con idropulitrice, taglio ceramiche, lavorazione lapidei, vengono comunemente utilizzati facciali filtranti FFP1.

I facciali devono essere scelti con criteri ergonomici cioè devono poter essere usati facilmente e da tutti i lavoratori. L'aumento della resistenza dei respiratori, nel caso dei semplici facciali filtranti, crea disagio anche nei soggetti giovani ed pertanto importante che vengano usati solo facciali filtranti con valvole espiratorie.

I pericoli per le vie respiratorie possono essere essenzialmente di due tipi:

- deficienza di ossigeno nella miscela inspirata;
- inalazione di aria contenente inquinanti (tossici, nocivi, irritanti, ecc.), sotto forma di polveri, nebbie, fumi, gas o vapori.

Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può scegliere fra i seguenti DPI:

- mascherina antipolvere monouso;
- respiratori semifacciali dotati di filtro;
- apparecchi respiratori a mandata d'aria.

La scelta dell'uno o dell'altro DPI dovrà essere fatta in base ad un esame preventivo del tipo di pericolo presente. Nel caso di deficienza di ossigeno occorrerà fare uso di autorespiratori (con bombole contenenti miscele di ossigeno).

Per i DPI dotati di filtri occorrerà sostituire gli stessi secondo quanto previsto dal libretto d'uso e comunque ogni qualvolta l'olfatto segnali odori particolari o quando si noti una diminuzione della capacità respiratoria.

Di seguito si tratta la modalità raccomandata per indossare i facciali:

Indossare il facciale nel cavo della mano, stringinaso verso l'esterno, elastici in basso.

Porre il facciale sotto il mento, spostare l'elastico inferiore dietro al collo e sotto le orecchie e quello superiore dietro la testa, sopra le orecchie.

Regolare la bardatura tirando all'indietro i lembi degli elastici attraverso le fibbiette. Per allentare la tensione degli elastici, premere sull'interno delle fibbiette.

Modellare la zona del naso sul viso, premendo sullo stringinaso lungo i due lati.

Le polveri e le fibre presenti nell'edilizia sono di seguito analizzate.

Silice

Polveri contenenti silice possono prodursi nelle operazioni di sabbiatura di prospetti e murature esterne. Polveri contenenti piccole quantità di silice, (dette polveri miste) possono ritrovarsi in varie lavorazioni come le demolizioni, l'uso di martelli pneumatici su calcestruzzo, nelle preparazioni di malte cementizie e calcestruzzi, e in galleria durante lo scavo con mezzi meccanici. Nell'esposizione a silice (sabbiatura) è opportuno usare almeno un facciale FFP2. Per le polveri miste (demolizioni etc.) di norma può essere sufficiente un FFP1.

Amianto

Le fibre di amianto sono cancerogene: possono causare tumori dei polmoni e delle pleure. L'esposizione ad amianto è quindi molto pericolosa. Materiali contenenti amianto sono stati molto usati in passato. Ora il rischio di inalare fibre di amianto si ha nei lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto. Il rischio è particolarmente elevato nelle operazioni di scoibentazione, e rimozione di amianto applicato a spruzzo o a spatola. Tali lavori devono essere effettuati da ditte specializzate con operai addestrati e con mezzi di protezione individuali tra i più efficaci (elettrorespiratori).

Fibre minerali artificiali

In edilizia si vanno affermando come isolanti termoacustici, anche come sostituti dell'amianto, la lana di vetro e di roccia e le fibre ceramiche e altre fibre artificiali.

Queste fibre sono dotate di capacità irritante sulla cute e sulle prime vie respiratorie, mentre è in discussione, in base all'induzione di mesoteliomi in animali da esperimento, la loro potenzialità cancerogena.

Questi materiali non devono pertanto essere considerati innocui; perciò è opportuno che durante la loro manipolazione o messa a terra vengano usate protezioni idonee delle vie respiratorie e della cute.

Dispositivi di protezione per l'udito

La caratteristica di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli.

Per la protezione dell'udito si possono utilizzare diversi DPI (principalmente cuffie antirumore e inserti auricolari del tipo usa e getta). E' indispensabile, nella scelta dei DPI, valutare l'ambiente, le condizioni di utilizzo e l'entità del rumore, oltre che la praticità d'uso.

Prima della prescrizione dell'utilizzo di otoprotettori obbligatori (ove la legge lo prevedesse per il livello di esposizione del lavoratore), il datore di lavoro, dovrà valutare le conseguenze riconducibili all'adozione di tale misura di protezione per l'udito che potrebbe portare ad una riduzione del livello di percezione di segnalazioni acustiche di sicurezza legate all'esercizio ferroviario e/o il transito e la manovra di mezzi operativi e di ridurre l'efficacia di tali protezioni contro il rischio di investimento. Qualora questo si verifichi nelle condizioni precedentemente descritte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure organizzative alternative, quali la turnazione del personale, o inserire la lavorazione tra quelle previste nelle fasi di interruzione del binario.

Quindi, prima dell'inizio di lavori, in adiacenza a tratti interessati da presenza di esercizio ferroviario, in relazione alle rilevazioni fonometriche del rumore di fondo effettivo, le Imprese provvederanno ad adeguare, se necessario, il proprio piano sanitario e le conseguenti misure di sicurezza illustrandole nel POS.

Mezzi di protezione personale per i rischi chimici

In edilizia si fa ormai uso di numerosi prodotti chimici. L'utilizzo di alcuni di questi è relativamente recente e molti lavoratori non sono consapevoli dei rischi legati al loro utilizzo. In altri casi si tratta di sostanze usate da sempre ma di cui si è sottovalutata la pericolosità (catrami, peci, oli minerali).

Le attività di impermeabilizzazione espongono a numerosi rischi chimici. Vengono utilizzati come “primer”, solventi tossici e nocivi. Nelle fasi in cui si spandono è bene utilizzare ed è obbligatorio farlo in spazi chiusi o in cavità, maschere con filtri a carbone attivo. I filtri vanno sostituiti quando si avverte l'odore del solvente utilizzato.

Nelle attività di impermeabilizzazione, soprattutto se effettuate in ambienti chiusi, si può essere esposti a concentrazioni anche elevate di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che sono sostanze cancerogene. E' quindi indispensabile negli ambienti chiusi in cavità indossare facciali filtranti o maschere con carboni attivi.

In tutte le attività che espongono a peci, catrami, bitumi, si deve anche far uso di guanti ed indumenti che coprano le parti scoperte, per proteggersi sia dagli effetti sulla cute di queste sostanze (dermatiti e tumori cutanei) sia da possibili ustioni.

Gli oli minerali utilizzati come fluidi disarmanti (in particolare se oli esausti) possono contenere sostanze cancerogene come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Inoltre gli oli minerali possono causare dermatiti. Vanno previsti ed utilizzati quindi mezzi di protezione adeguati:

- se si applicano a pennello o a rullo sono sufficienti guanti e indumenti per proteggere la cute;
- se gli oli vengono applicati a spruzzo ci si deve anche proteggere dal rischio di inalazione, e quindi oltre a lavorare tenendo conto della direzione del vento, (spruzzare sottovento rispetto al lavoratore) vanno utilizzati facciali filtranti o maschere idonee con protezione anche degli occhi.

E' importante, al termine dell'applicazione, lavarsi la cute esposta con acqua e sapone ed evitare l'utilizzo di solventi o di abrasivi che danneggiano sempre la cute.

L'utilizzo di adesivi pone problemi soprattutto nel caso di adesivi composti da resine reattive, come le resine epossidiche o le resine poliuretatiche, che possono determinare sensibilizzazioni e patologie allergiche sia cutanee che respiratorie.

 
 
 
Nei lavori di carpenteria e nella realizzazione di impianti idraulici si effettuano lavori di saldatura. Le operazioni di saldatura producono fumi e gas irritanti o nocivi per i nostri polmoni. Quando la saldatura viene effettuata in spazi chiusi, oltre ai comuni mezzi di protezione (schermi facciali, guanti, occhiali, grembiule) devono essere utilizzate idonee misure di ventilazione e può essere utile utilizzare facciali filtranti per fumi di saldatura.

 
Indumenti protettivi particolari

Lavorazioni specifiche, come quelle relative all'asfaltatura, alla saldatura, ecc., impongono l'utilizzo di DPI particolari, caratteristici dell'attività.

Oltre ai DPI tradizionali esiste inoltre una serie di indumenti che, in talune circostanze e particolari attività lavorative, svolgono anche la funzione di DPI, tra cui ad esempio:

- copricapi a protezione dei raggi solari;
- indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori in galleria, lungo linea ferroviaria, o che comunque operano in zone di forte flusso di mezzi d'opera o su strada;
- indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici).





Empty rectangular box for content.

 
 
Empty rectangular box for content.

 
 
 
CARATTERISTICHE DEL DPI

-
-
-
-

Empty rectangular box for content.

















SCelta DEL DPI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

          - guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio
uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria leggera
- guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
- guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame
- guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni
uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro
- guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)
- guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore
uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
- guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo









Empty rectangular box for text input.

Empty rectangular box for text input.

-
-
-

Empty rectangular box for text input.



4 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DELLE OPERE PROVVISIONALI (OP)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza delle lavorazioni.

--

--

--

--

--

 
--

--



CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

-
-
-
-



ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

-
-
-
-
-
-
-





Empty rectangular box

Empty rectangular box

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

-

-

-
-
-
-

-

MISURE DI PREVENZIONE

-

-

-
-

-

-

Empty rectangular box



RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D. Lgs. 81/2208

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

 
- cadute dall'alto
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta materiale dall'alto

 
MISURE DI PREVENZIONE

 
- le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi
- non devono presentare parti a sbalzo
- nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso
- un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 dall'ordine più alto di ancoraggi
- le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all'opera in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20
- quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni ministeriali
- le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi
- nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate
- nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti
- le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza
- il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto
- il montaggio/smontaggio del ponteggio per altezze superiori a 2 mt. dovrà essere effettuato con l'ausilio delle cinture di sicurezza del tipo a bretelle, funi di trattenuta con assorbimento frenato di energia e funi di ancoraggio da disporre ad altezza del piano di calpestio ancorate alla struttura

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- verificare con attenzione l'integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati del ponteggio
- appurare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiungibili in modo sicuro, sia che l'accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea.
- evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati completati
- prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per contingenze necessitanti si sono dovute rimuovere delle tavole
- eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo quindi raccogliere ed eliminare
- verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi di materiale
- controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio
- evitare di correre o saltare sugli intavolati
- procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avviato, vale a dire con opere provvisoriale già installate o in fase di completamento
- le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condizioni vanno immediatamente alienate
- quelle ritenute ancora idonee all'uso vanno liberate dai chiodi, pulite e conservate in luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il terreno
- segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato









Empty rectangular box for text input.

Empty rectangular box for text input.

Large empty rectangular box for text input.

MISURE DI PREVENZIONE

-
-
-
-
-
-

Empty rectangular box for text input.





Empty rectangular box for text input.

Empty rectangular box for text input.

Large empty rectangular box for text input.

Large empty rectangular box for text input.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

-
-
-
-
-

Empty rectangular box for text input.





CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Empty rectangular box at the top of the page.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Empty rectangular box below the instructions.





Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.

MISURE DI PREVENZIONE

-
-
-
-

Empty rectangular box for text entry.

Empty rectangular box for text entry.



CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro
- possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale
- possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture:
 - alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto
 - conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione
 - comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo
 - con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22
 - con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità
 - con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale
- nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è esplicitamente prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva
- anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva

MISURE DI PREVENZIONE

- il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri
- in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta
- il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori
- costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità
- distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale
- gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si rimanda alle schede "intavolati", "parapetti", "parasassi")
- sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio
- gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola
- l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile
- il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a terra
- per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno
- oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo



ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

-
-
-
-
-
-
-

5 SCHEDE TECNICHE DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI (SSL)

In questo capitolo sono riportate le schede tecniche di sicurezza delle lavorazioni.

Tali schede rappresentano un documento di sintesi per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi attraverso la suddivisione delle singole lavorazioni di cantiere in fasi e sottofasi di lavoro, sulla base delle attività riportate nel cronoprogramma dei lavori

ORG CAN 01 Rimozione della vegetazione e taglio alberi		Pagina 1 di 3
ORG CAN 01	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Rimozione della vegetazione e taglio alberi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Decespugliamento	Decespugliatore Tagliaerba Badile, zappa				<p>Caduta a livello</p> <p>Abrasioni</p> <p>Tagli Morsicature animali</p> <p>Incendio</p> <p>Posture incongrue</p>	<p>Delimitare l'area di intervento, livellando il terreno e segnalando la presenza di buche e dossi che possano essere causa di caduta</p> <p>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale idonei alla mansione ed attrezzi con manico in perfetto stato di conservazione</p> <p>E' vietato fumare e lasciare mozziconi accesi che possano dare fuoco a erba e rami secchi.</p> <p>Il vegetale reciso deve essere rapidamente allontanato per evitare disagi e rischi</p> <p>Utilizzare attrezzature ergonomiche che non richiedano posture incongrue o prevedere la rotazione frequente del personale</p>	<p>Barriera rimovibile Segnaletica di sicurezza</p> <p>Guanti Stivali</p> <p>Estintore a polvere</p> <p>Barriera rimovibile</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 01

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**FASE DI LAVORO: **Rimozione della vegetazione e taglio alberi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Decespugliamento	Decespugliatore Tagliaerba Badile, zappa		Sostanze chimiche diserbanti		Lesioni dorso lombari Rischio biologico Allergie Scottature epidermiche	Movimentare manualmente soltanto carichi che non superino i 25 kg. Oltre tale limite fare uso di mezzi meccanici Utilizzare il prodotto secondo le istruzioni riportate dal fabbricante Eseguire una accurata igiene personale: lavaggio di mani, guanti e calzature con soluzione disinfettante. Verificare l' idoneità del personale ad eseguire mansioni che richiedano l'impiego di sostanze chimiche o che possano provocare inalazione di allergeni Durante la stagione estiva organizzare l'attività in orario di minor irraggiamento solare ed utilizzare creme con fattore di protezione elevato	Carrelli Mascherina Guanti Stivali Copricapo	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 01

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**FASE DI LAVORO: **Rimozione della vegetazione e taglio alberi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Taglio alberi	Motosega Scale a mano Sega a mano Autocarro con gruetta Cestello di lavoro aereo				Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto Elettrocuzione	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Verificare che l'autocestello sia correttamente stabilizzato e dotato di parapetti Legare e calare a terra i rami sezionati Verificare preliminarmente l'esistenza di condutture aeree o sottoservizi. Utilizzare attrezzatura elettrica a doppio isolamento e verificare che i cavi di alimentazione non siano di intralcio	Recinzione con barriera rimovibile Piastroni di ripartizione del carico Funi e fascioni integri Disalimentazione dell'impianto	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 02 Tracciamento viabilità e definizione procedure macchine operatrici		Pagina 1 di 1
ORG CAN 02	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Tracciamento viabilità e definizione procedure macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali Macchina per piccole trivellazioni				Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici Esposizione al rumore	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici	Guanti contro le aggressioni meccaniche Indumenti ad alta visibilità Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 03 Delimitazione dell'area di cantiere		Pagina 1 di 2
ORG CAN 03	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Scarico materiali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico materiali	Autocarro con gruetta		Barriera rimovibile Rete elettrosaldata Pannelli in legno Rete in materiale metallico o plastico Paletti in ferro		<p>Caduta di materiali</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Investimento</p> <p>Lesioni dorso lombari</p>	<p>Non sostare nel raggio di azione del mezzo e delimitare l'area impegnata nell'operazione</p> <p>Non caricare pesi che superino la portata delle funi e catene, come riportato nel libretto del mezzo</p> <p>Impiego di imbrachi prefabbricati da Ditte specializzate che indichino la portata max e dotati di Certificato di Garanzia</p> <p>I mezzi operativi devono segnalare la propria posizione</p> <p>Fornire mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi superiori a 25 kg</p>	<p>Delimitazione con nastro b/r</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p> <p>Girofaro e avvisatore acustico</p> <p>Carrelli gommati</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 03

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**

FASE DI LAVORO: **Montaggio recinzioni**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Esecuzione recinzione e allaccio	Minisollevatore a forca, Attrezzi manuali di scavo Attrezzature manuali di uso comune Compressore pneumatico. Martello demolitore pneumatico, Autocarro		Barriera rimovibile Rete elettrosaldata Pannelli in legno Rete in materiale metallico o plastico Paletti in ferro Blocchetti in c.a. Paletti in ferro (tipo tubi Innocenti) Pannelli in rete elettrosaldata Treccia metallica Puntazze Cavi di acciaio preteso		Cadute a livello Caduta di materiali dall'alto Urti, colpi, impatti e compressioni Ribaltamento a causa di forte vento Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Investimento da mezzi meccanici Vibrazioni Rumore	Mantenere le aree sgombre dai materiali da posizionare Segnalare le buche e gli avvallamenti del terreno Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Segnalare la presenza della recinzione con faretti alogeni e nel caso di aree operative di breve durata almeno con lampade tipo tartaruga a bassa tensione (24 v). Stabilizzare ed ancorare la rete ricorrendo a saettature e controventature con adeguato dimensionamento della fondazione Fornire i dpi idonei all'attività da svolgere Verificare l'integrità dei fascioni e controllare l'idoneità delle molle di richiamo dei ganci Collegare la recinzione all'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata.	Delimitazione con nastro b/r Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Uso di torce elettriche del tipo a batteria Controllare le avvenute verifiche nel libretto della macchina. Rete di messa a terra Occhiali a maschera Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 04 Approvvigionamento dei materiali		Pagina 1 di 1
ORG CAN 04	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Approvvigionamento dei materiali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico e scarico dei materiali dagli automezzi	Autocarro Gruetta idraulica su autocarro Carriola Transpallet				<p>Caduta a livello</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta di materiali</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Rumore</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative L'accesso ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente vincolate</p> <p>I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica Non sostare sotto il raggio d'azione della grueta</p> <p>Delimitare la zona interessata e consentire l'accesso solo al personale autorizzato</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 05 Livellamento del terreno		Pagina 1 di 1
ORG CAN 05	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Livellamento del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico e scarico dei materiali dagli automezzi	Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali Martello demolitore pneumatico Autocarro Compressore pneumatico Dumper Escavatore Grader Pala meccanica				Caduta a livello Ribaltamento del mezzo Investimento da mezzi meccanici Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione a polveri Esposizione al rumore Esposizione a vibrazioni	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale. Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata	Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Livellamento del terreno	Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune Martello demolitore pneumatico Autocarro Escavatore Pala meccanica		Chiodi Fodere in legno Paletti di legno Tavole in legno Nastro segnalatore Cartelli segnaletici		Caduta a livello Ribaltamento del mezzo. Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici. Esposizione a polveri	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze Predisporre tubazioni interrato per il passaggio delle linee di alimentazione, poste ad una profondità adeguata per impedire danneggiamenti meccanici Predisporre i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e, ove necessario, con parapetti. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale ma solo in aree lontane dalla rete aerea di TE		

Rifer. Normativi:

ORG CAN 06

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**

FASE DI LAVORO: **Preparazione area per impianti e prefabbricati**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Livellamento del terreno					<p>Esposizione a vibrazioni</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p>	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Autocarro Autocarro con gruetta		Travetti in legno Funi e fasce di nylon Corde e funi in acciaio		Ribaltamento del mezzo Investimento da mezzi meccanici Movimentazione manuale dei carichi Caduta da postazione sopraelevata	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa. I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi. L'accesso degli addetti ai cassoni di carico deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		

Rifer. Normativi:

ORG CAN 07

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**

FASE DI LAVORO: **Trasporto materiali con mezzi meccanici**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Caduta di attrezzi e materiali</p> <p>Esposizione a vibrazioni</p> <p>Esposizione a polvere o fibre</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p>	<p>Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto</p> <p>Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata</p> <p>Verifica dei livelli di rumorosità per effettuare la scelta del DPI</p>	<p>Caschi</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 08 Movimentazione manuale dei carichi		Pagina 1 di 2
ORG CAN 08	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Movimentazione manuale dei carichi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Carriole, carrellini gommati, transpallet				<p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta in piano</p> <p>Investimento da automezzo all'interno dell'area logistica</p> <p>Lesioni dorso-lombari</p>	<p>Usare andatoie e passerelle allestite per consentire il superamento dei dislivelli durante la movimentazione dei carichi</p> <p>Verificare i percorsi pedonali e carrabili per la movimentazione dei carichi siano liberi da materiali e attrezzature e ostacoli fissi</p> <p>L'Affidataria fornisce ai lavoratori informazioni riguardo al peso del carico, al suo centro di gravità e alla sua corretta movimentazione</p> <p>La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera kg. 25, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: altezza, dislocazione, orizzontalità, frequenza, asimmetria, presa. (Titolo VI D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) Quando il carico ha peso superiore a 25 kg, o è ingombrante, o collocato lontano dal corpo, o possiede conformazioni particolari, o deve essere sollevato con il corpo in posizione instabile, si utilizza idoneo mezzo di sollevamento oppure la movimentazione si effettua con l'aiuto di un altro addetto</p>	<p>Casco di protezione</p> <p>Guanti Calzature antinfortunistica Indumenti da lavoro Indumenti ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 08	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Movimentazione manuale dei carichi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Carriole, carrellini gommati, transpallet				<p>Schiacciamenti delle mani e degli arti inferiori</p> <p>Interferenze con i Viaggiatori</p>	<p>Gli spostamenti laterali di un carico si devono effettuare senza la rotazione del tronco, ma spostando il corpo con piccoli passi</p> <p>Il sollevamento dei carichi in alto si effettua tenendo eretto il tronco e flettendo gli arti inferiori</p> <p>Il posizionamento dei carichi in alto si deve effettuare utilizzando idonee attrezzature (scale, rialzi, ecc.) non si utilizzano assolutamente appoggi di fortuna</p> <ul style="list-style-type: none"> - delimitare le zone interessate con nastro rosso, - in caso di versamento di liquidi, si pulirà immediatamente l'area, - rimozione immediata degli involucri o frammenti di lavorazioni, - depositare in appositi contenitori scarti di lavorazione, sfridi, utensili usurati, ecc. <p>Eeguire il trasporto dei materiali in orario notturno oppure in orario di morbida rispetto al flusso Viaggiatori</p>	<p>Delimitazione con rete elettrosaldata</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 09	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Carico e scarico macchine operatrici da autocarro
-------------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Autocarro Autocarro con gru Autogrù		Assi di legno Funi Piastre in acciaio Nastro segnalatore		Investimento da mezzi meccanici Urti, colpi, impatti compressioni Schiacciamento Caduta di attrezzi e materiali Ribaltamento del mezzo	I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento, avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali L'autocarro e i mezzi di carico devono essere posizionati su terreno ben livellato Per le operazioni di salita e discesa dei mezzi devono essere previste idonee rampe di raccordo con il piano di carico	Delimitazione zona di movimentazione Segnaletica di sicurezza Caschi	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 09

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere

FASE DI LAVORO: Carico e scarico macchine operatrici da autocarro

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Protezioni con carter delle parti acuminati od sporgenti</p> <p>Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico prefabbricati box	Autocarro Autocarro con gruetta		Fascioni Funi Catene		<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Schiacciamento</p> <p>Investimento da mezzi in movimento</p> <p>Lesioni dorso lombari</p> <p>Caduta in piano</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Delimitazione dell'area di lavoro</p> <p>Divieto di circolazione nell'area di movimentazione materiali</p> <p>Utilizzare funi in condizioni integre e ganci dotati di chiusura all'imbocco</p> <p>Azionare la cicalina di segnalazione durante l'esecuzione del tiro in basso</p> <p>Avvalersi di mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi superiori a 25 kg Movimentare manualmente carichi fino a 25 kg</p> <p>Mantenere le aree di lavoro sgombre di materiali</p> <p>Effettuare l'aggancio/sgancio dei prefabbricati utilizzando trabattelli</p>	<p>Nastro b/r</p> <p>Segnale di divieto</p> <p>Casco Indumenti ad alta visibilità</p> <p>Istruzione specifica agli autisti degli automezzi</p> <p>Carrelli gommati</p> <p>Guanti</p> <p>Segnaletica di avvertimento</p> <p>Imbracatura di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune		Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi PVC		Elettrocuzione	<p>Occorre eseguire le linee interrate a profondità adeguata per impedire danneggiamenti meccanici dovuti al passaggio degli automezzi.</p> <p>Le linee aeree non devono essere realizzate sottoponendo a sforzi di trazione i cavi che devono essere sorretti utilizzando idonei tiranti e devono essere collocate ad altezza tale da evitare contatti con i mezzi in manovra.</p> <p>Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore magnetotermico con taratura coordinata all'assorbimento, alla sezione e alla lunghezza del percorso.</p> <p>Lavorare senza tensione facendo uso di mezzi personali di protezione isolanti.</p> <p>I collegamenti elettrici devono essere effettuati da persona qualificata ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni</p> <p>In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli riportanti le indicazioni inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione</p>		

Rifer. Normativi:

ORG CAN 11

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere

FASE DI LAVORO: Posizionamento cavi e linee di alimentazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Caduta a livello Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative	Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Imbracature di sicurezza	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore meccanico con martello demolitore		Paline di terra Corde di rame Cavi elettrici Tubi PVC		Elettrocuzione	Le masse metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici che possono entrare in contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare l'equipotenzialità. Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti. Il valore di resistenza globale dell'impianto di terra deve essere coordinato con la taratura di intervento della prima protezione di cantiere consentendo un valore massimo della tensione di guasto pari a 25 volt. I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni di passo in superficie. I dispersori devono avere lunghezza non inferiore a 2 m. La posizione dei dispersori deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs 81/08 e s.m.i. I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.		

Rifer. Normativi:

ORG CAN 12

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**

FASE DI LAVORO: **Esecuzione impianto di terra**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Flessibile (smerigliatrice) Utensili elettrici portatili Scale a mano		Materiale elettrico in genere		Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore Investimento da mezzi meccanici Movimentazione manuale dei carichi Elettrocuzione	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Predisporre i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Deve essere verificata la necessità di esecuzione dell'impianto mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81-10 Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento	Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori Caschi Calzature antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 12

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**

FASE DI LAVORO: **Esecuzione impianto di terra**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Caduta a livello</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Caduta da postazione elevata</p> <p>Caduta di attrezzi e materiali</p>	<p>I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37/08 e s.m.i., che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni</p> <p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Caschi Calzature antinfortunistica</p> <p>Imbracature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa canaline, cavi, tubi di protezione per collegamenti elettrici aerei od interrati Posa quadri di cantiere del tipo ASC	Attrezzi manuali di uso corrente Trapano Scale, Trabattelli		Condutture, tubi e prese marcati CE Quadri ASC certificati		Elettrocuzione	Verificare l'integrità dei materiali prima della installazione Installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con p>1000 w devono essere provvisti di interruttori onnipolari I conduttori flessibili per le derivazioni provvisorie devono avere un rivestimento isolante resistente all'usura meccanica Dotare l'impianto di protezione da sovraccarichi e sovratensioni Riportare le indicazioni dei circuiti comandati sui quadri di cantiere	Tester per verifiche Calzature con suola isolante Guanti dielettrici	
2	Posa canaline	Autocarro con gruetta Carrello gommato Trapano		Conduttori, tubi e prese marcati CE		Lesioni dorso lombari	Formare gli addetti sulle posizioni ergonomiche da adottare nella movimentazione manuale Avvalersi di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione di carichi oltre i 25 kg o di difficile presa	Guanti Scarpe antinfortunistica Casco di protezione del capo	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 13

MACROFASE DI LAVORO: **Organizzazione ed allestimento cantiere**FASE DI LAVORO: **Installazione impianto elettrico di cantiere**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa tubi e cavi per il trasporto aereo di energia	<p>Attrezzi manuali di uso corrente</p> <p>Scale a mano</p> <p>Trabattello</p>		<p>Condutture, tubi e prese marcati CE</p> <p>Materiale elettrico di consumo</p>		<p>Elettrocuzione</p> <p>Tagli, abrasioni</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Ribaltamento</p>	<p>Fare uso di utensili portatili a doppio isolamento . Il dispersore di terra deve avere una resistenza non maggiore di 20 ohm</p> <p>Installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea</p> <p>Utilizzare attrezzi manuali con impugnature integre e afferrare saldamente l'utensile</p> <p>Usare scale doppia provviste di protezione antidrucciolo alle estremità oppure ancorate ad una struttura stabile. Per altezza maggiore di 2 m uso di trabattelli</p> <p>Utilizzare trabattelli muniti di autorizzazione ministeriale, allestiti secondo gli schemi forniti dal fabbricante</p> <p>La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali. Se il terreno non da sufficienti garanzie di solidità interporre dei tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piatto</p>	<p>Guanti dielettrici e calzature con suola isolante</p> <p>Guanti</p> <p>Casco</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 13	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Installazione impianto elettrico di cantiere

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posa corrugati e cavi per il trasporto interrato di energia	Trabattello Attrezzi manuali di uso corrente		Malte cementizie		Caduta materiali dall'alto Caduta	Durante il lavoro su scale o postazioni sopraelevate, nelle pause in cui non sono adoperati, mantenere gli utensili assicurati entro le apposite guaine Non sovraccaricare i piani di appoggio del trabattello Nella posa di cavi interrati, gli scavi anche di piccola entità devono essere ricoperti con intavolati e segnalati con segnale di pericolo e del rischio di caduta, fino alla loro copertura	Segnaletica orizzontale e verticale. Delimitazioni	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 14 Gruppo elettrogeno						Pagina 1 di 2	
ORG CAN 14		MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere			FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno		

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzi manuali di uso comune Autocarro con gru		Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi in PVC Combustibile Tavole in legno		Schiacciamento Elettrocuzione	<p>Durante le operazioni di scarico dall'autocarro mantenere in equilibrio il gruppo elettrogeno, curando la corretta imbracatura delle funi utilizzate.</p> <p>Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi d'imbracatura e se non è garantita l'idoneità dei punti d'imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.</p> <p>Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento</p> <p>La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro devono essere tra loro collegati equipotenzialmente e all'imp. di terra. In prossimità del gruppo elettrogeno tenere a disposizione un estintore. Non effettuare riparazioni o manutenzioni con il gruppo elettrogeno in funzione. Entro 30 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra deve essere denunciato all'INAIL su apposito Mod. B e gli impianti derivati dall'uscita devono essere rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato</p>	Caschi Guanti Guanti dielettrici	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 14

MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere

FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Esposizioni a fumi, vapori o gas</p> <p>Incendio od esplosione</p> <p>Contatto con organi in movimento</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Assicurare una sufficiente aerazione</p> <p>Tenere a disposizione gli estintori di supporto</p> <p>Tenere le opportune distanze di sicurezza</p> <p>Accertarsi dell'esistenza delle protezioni in corrispondenza degli organi in movimento</p>	<p>Maschere di protezione delle vie respiratorie con filtro tipo A</p> <p>Estintori</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 15 Allestimento Impianto fognario		Pagina 1 di 1
ORG CAN 15	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Allestimento Impianto fognario

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata	Miniescavatore				Caduta dall'alto Scivolamento Investimento	Delimitare il ciglio del fronte dello scavo con barriere fisse e/o rimovibili Segnalare la presenza dello scavo con cartelli di pericolo I pozzetti non dotati di chiusini devono comunque essere protetti con tavole o palanche La modalità di copertura dei pozzetti deve essere nota a tutti i lavoratori I mezzi d'opera gommati devono essere muniti di girofaro azionato durante le operazioni di scavo	Affiggere segnaletica di pericolo Indumenti ad alta visibilità Delimitare l'area di lavoro con nastro b/r	
2	Posa tubazioni	Attrezzi manuali di uso comune		Pozzolana vagliata tubi in pvc, raccordi, guaine, sigillanti siliconici		Urti, colpi, impatti, compressioni	Movimentare esclusivamente materiali di misure omologate e certificate	Calzature di sicurezza con suola imperforabile	
3	Reinterro					Lesioni epidermiche Caduta in piano	In caso di contatto risciacquare abbondantemente con acqua Non abbandonare materiali da porre in opera o attrezzi da lavoro sulle vie di transito	Guanti Occhiali di protezione	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Movimentazione elementi in cls	Autocarro con gruetta Paranco Transpallet		Elementi prefabbricati in cls		Investimento Schiacciamento Lesioni dorso-lombari	Allontanare dall'area di lavoro tutto il personale non diretta-mente interessato all'attività. Utilizzare attrezzature ausiliare per la movimentazione di carichi.	Indumenti ad alta visibilità Casco Guanti	
2	Posizionamento e stuccatura elementi in cls	Autocarro con gruetta Paranco Palanchino Attrezzatura manuale di uso comune Impastatrice		Elementi prefabbricati in cls Malta		Schiacciamento Lesioni dorso-lombari Franamento Caduta dall'alto Posture incongrue	Utilizzare attrezzature ausiliare per la movimentazione dei carichi Sbadacciare lo scavo prima di procedere alla posa degli ele-menti in cls Accedere allo scavo solo dopo l'avvenuto posizionamento dell'e-lemento prefabbricato. Utilizzare scale vincolate che superano di almeno 1 m il ciglio dello scavo Assicurare la presenza di almeno un addetto in assistenza all'esterno.	Casco Guanti Parapetti Puntellature	
3	Collegamento alla rete di scarico	Attrezzatura manuale di uso comune Impastatrice		Malta Tubi in pvc		Esposizione al rumore ed alla polvere Proiezione di schegge	Utilizzare i DPI prescritti	Otoprotettori Guanti Occhiali protettivi.	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 17 Allestimento viabilità interna		Pagina 1 di 1
ORG CAN 17	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Allestimento viabilità interna

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Tracciamento percorsi	Attrezzi manuali di uso comune Miniescavatore		Rete di recinzione in polietilene arancione da integrare a fine operazione con rete metallica elettrosaldata che costituisce la recinzione finale		Investimento Caduta in piano	Disporre i percorsi per i mezzi con franco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, realizzare piazzole di manovra ogni 20 m lungo l'altro lato Disporre andatoie e passerelle di almeno 60 cm per il passaggio di persone e di 120 cm se utilizzate per la movimentazione dei materiali. Verificare la compattezza e la regolarità dei percorsi effettuando se necessario, anche preliminari operazioni di livellamento del terreno Identificare ogni ingombro od ostacolo almeno con nastro b/r e segnale di pericolo	Girofaro Avvisatore acustico Calzature antinfortunistiche Delimitare l'area di lavoro con nastri b/r Indumenti ad alta visibilità	
2	Delimitazione percorsi carrabili	Attrezzi manuali di uso comune		New jersey o cordoli		Tagli, abrasioni Urti, colpi, impatti Lesioni dorso lombari	Utilizzare attrezzi con i manici in perfette condizione ed indossare i DPI idonei per lo svolgimento della mansione Avvalersi di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione di carichi superiori ai 25 kg	Guanti Scarpe antinfortunistica Casco	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 18 Allestimento pista di cantiere		Pagina 1 di 1
ORG CAN 18	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Allestimento pista di cantiere

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Stesura di misto inerte per viabilità stradale sulle piste interne	Autocarro Escavatore o Pala meccanica		Misto inerte compattato e rullato per la stabilizzazione delle piste		Investimento da macchine operatrici Polveri Proiezione di schegge Caduta in piano	Tutti i mezzi d'opera gommati e gli autocarri in movimento devono accendere il girofaro e nelle manovre di retromarcia non assistite da personale a terra devono avere la cicalina in azione. Bagnare continuamente il terreno per evitare l'eccessivo sollevamento di polveri Mantenersi a distanza di sicurezza dal raggio di manovra dei mezzi d'opera durante le operazioni di scarico materiali Segnalare le buche e gli avvallamenti del terreno	Tuta ad alta visibilità Autobotti per il trasporto dell'acqua Mascherina antipolvere Delimitazione delle aree di lavoro con nastro b/r Casco Calzature di sicurezza	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 19 Allestimento deposito sostanze infiammabili o pericolose		Pagina 1 di 2
ORG CAN 19	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Allestimento deposito sostanze infiammabili o pericolose

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Immagazzinamento	Carrelli gommati Sollevatori idraulici		Materiali impermeabilizza nti ignifughi		<p>Caduta materiali dall'alto Spandimento sostanze</p> <p>Scoppio</p> <p>Incendio</p>	<p>Accatastare i recipienti in modo ordinato evitando le pile instabili. Coprire la superficie a terra con teli impermeabili ignifughi</p> <p>Conservare separatamente i prodotti per tipologia</p> <p>Collocare apposita segnaletica e mantenere a vista estintori da verificare trimestralmente</p> <p>Le bombole di gas tecnici vanno conservate in apposita rastrelliera e separatamente i recipienti vuoti e quelli pieni</p> <p>Identificare ogni prodotto con la relativa etichetta e apporre cartelli indicando le misure da adottare in caso di emergenza</p>	<p>Casco</p> <p>Guanti Calzature di sicurezza</p> <p>Indumenti ad alta visibilità Segnaletica di pericolo</p> <p>Estintori a polvere e a CO₂</p> <p>Segnaletica di avvertimento e pericolo</p>	

Rifer. Normativi:

ORG CAN 19	MACROFASE DI LAVORO: Organizzazione ed allestimento cantiere	FASE DI LAVORO: Allestimento deposito sostanze infiammabili o pericolose

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2.	Manipolazione di sostanze infiammabili o pericolose	Attrezzi manuali di uso corrente		Materiali impermeabilizzanti ignifughi		Inalazione vapori	Ventilare adeguatamente le aree di lavoro per evitare formazione di vapori pericolosi In caso di intossicazione che richieda il ricorso a strutture esterne di soccorso, portare con sé l'etichetta del prodotto	Maschere con filtro specifico	
						Ustione	Fornire indumenti di lavoro ignifughi	Estintori a polvere o a CO ₂	
						Esplosione	Non utilizzare fiamme libere e non provocare scintille con accensione di utensili elettrici		
						Incendio	Non maneggiare indistintamente prodotti che possano reagire tra di loro Divieto di fumare	Formazione e informazione della squadra di emergenza Apporre segnale di divieto	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione materiali esistenti	Attrezzi manuali, carrellini		Materiali vari e rifiuti di lavorazioni precedenti		Tagli, abrasioni Punture, infezioni cutanee	Eeguire un sopralluogo e verificare la natura dei materiali da rimuovere. Utilizzare attrezzi con manico estensibile per la rimozione di materiali infetti e/o arrugginiti	Guanti, scarpe antinfortunistica	
2	Carico materiale e trasporto alle aree di deposito			Cariole, secchioni		Cadute a livello Schiacciamento delle mani	Allontanare il materiale di risulta che può essere causa di intralcio alle attività di pulizia Sollevare manualmente carichi di peso inferiore a 25 kg.		
3	Carico materiale e trasporto alle aree di deposito					Inalazioni di sostanze nocive e irritanti	Leggere le caratteristiche e le proprietà riportate sulle schede del prodotto Lavarsi abbondantemente con acqua le parti del corpo che accidentalmente dovessero venire a contatto con sostanze irritanti.	Mascherina di protezione Tute del tipo usa e getta	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 01 Smontaggio macchine		Pagina 1 di 2
SMO CAN 01	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio macchine

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale per montaggio metallico</p>				<p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiali</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Esposizione alla polvere</p> <p>Caduta nel vuoto</p>	<p>Lo smontaggio delle macchine deve avvenire previo distacco delle linee di alimentazione</p> <p>Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima del sollevamento o della movimentazione</p> <p>Creare apposite zone di stoccaggio materiali</p> <p>Delimitare la zona interessata con segnaletica di sicurezza e ove necessario con parapetti</p> <p>Garantire la stabilità dei materiali depositati a terra</p>	<p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Imbracature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 01	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio macchine

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Contatto con organi in movimento</p> <p>Cesoimento tra parti in movimento</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie ecc.. devono essere sempre protette contro il contatto accidentale</p> <p>Lo smontaggio delle macchine deve avvenire previo bloccaggio degli organi di trasmissione del moto</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 02	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione
-------------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore con martello demolitore Dumper				Investimento da mezzi meccanici Elettrocuzione Caduta nel vuoto Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli,	Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori Porre attenzione alle linee elettriche interrato Per le lavorazioni fino a 2 mt. allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a mt. 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a mt. 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale metalliche precostruite con postazione superiore dotata di parapetto perimetrale Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi	Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 02	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio recinzione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Caduta di materiali</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Esposizione alla polvere</p>	<p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano all'investimento di materiali</p> <p>Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale.</p>	<p>Caschi</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p>	

Rifer. Normativi: DPR 303/56 Art. 64 - L.191/74 - DPR 469/79 - DM 10/03/98 - D.Lgs 163/06 e s.m.i. - D.Lgs 81/08 e s.m.i. - D.Lgs 17/10 - L. 101/12 – L. 228/12

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Gruetta idraulica montata su camion				Investimento da mezzi meccanici Caduta di materiali Caduta nel vuoto Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni	Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori I materiali devono essere accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento Per le lavorazioni fino a 2 mt. allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a mt. 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a mt. 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale metalliche precostruite con postazione superiore dotata di parapetto perimetrale. Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi	Indumenti ad alta visibilità Caschi Imbracature di sicurezza Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 03	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio baraccamenti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Ribaltamento del mezzo	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze		
						Caduta a livello	Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative		
						Esposizione al rumore		Otoprotettori e cuffie	
						Esposizione alla polvere	Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale	Mascherine antipolvere	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 04 Carico materiale su automezzi		Pagina 1 di 1
SMO CAN 04	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Carico materiale su automezzi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Autocarro Gruetta idraulica montata su camion Carrello elevatore				<p>Caduta dall'alto</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Caduta di materiali</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali</p> <p>Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette ai lavori</p> <p>I materiali devono essere accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze</p>	<p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Otoprotettori o cuffie</p>	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 05 Smontaggio ponteggio e castello di tiro		Pagina 1 di 2
SMO CAN 05	MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere	FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio e castello di tiro

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro				<p>Caduta nel vuoto</p> <p>Caduta di materiali</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Nelle opere di smontaggio del ponteggio e per lavori ad altezza superiore a 2 mt. gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di acciaio fissata a montanti del ponteggio già eseguito Le operazioni di smontaggio devono iniziare dall'alto</p> <p>Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali</p> <p>Delimitare la zona d'intervento</p> <p>E' opportuno rimuovere per ultimo l'impianto di terra Porre attenzione alle linee elettriche interrate</p>	<p>Cinture di sicurezza</p> <p>Caschi</p>	

Rifer. Normativi:

SMO CAN 05		MACROFASE DI LAVORO: Smobilizzo cantiere				FASE DI LAVORO: Smontaggio ponteggio e castello di tiro			
N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Esposizione alla polvere</p>	<p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale</p>	<p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Mascherine antipolvere</p>	
Rifer. Normativi:									

MOV TER 01 Aspetti generali e tracciamento		Pagina 1 di 1
MOV TER 01	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Aspetti generali e tracciamento

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1						<p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione alla polvere</p>	<p>Delimitare la zona interessata</p> <p>Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni</p>	<p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Mascherine antipolvere</p>	

Rifer. Normativi

MOV TER 02 Sbancamento / splateamento						Pagina 1 di 2			
MOV TER 02		MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra				FASE DI LAVORO: Sbancamento / splateamento			
N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Splateamento e sbancamento con macchine operatrici	Escavatore Pala meccanica Ruspa Autocarro				Investimento da mezzi meccanici Franamento Caduta dall'alto Ribaltamento del mezzo Esposizione a vibrazioni e scuotimenti Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Non depositare materiale sul ciglio di scavo Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata	Indumenti ad alta visibilità Parapetti Cabina ROPS Barriere new-jersey Guanti contro le aggressioni meccaniche	
Rifer. Normativi:									

MOV TER 02	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Sbancamento / splateamento

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Sbancamento					<p>Esposizione alla polvere</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi</p>	<p>Effettuare la bagnatura delle aree interessate dai lavori mediante nebulizzazione in aree distanti da reti in tensione.</p> <p>Organizzare la rotazione degli addetti esposti a livello di rumorosità elevato</p> <p>Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi e Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.</p>	<p>Mascherine antipolvere tipo FFP2</p> <p>Otoprotettori e cuffie Cabine insonorizzate</p> <p>Picchetti e segnaletica di avvertimento Estintori portatili</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 03 Accesso agli scavi per addetti e mezzi						Pagina 1 di 1			
MOV TER 03		MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra				FASE DI LAVORO: Accesso agli scavi per addetti e mezzi			
N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Spostamento					<p>Caduta dall'alto</p> <p>Ribaltamento</p>	<p>Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m. 0.6 per il transito degli addetti ed a 1,20 per il trasporto materiali.</p> <p>Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno 1 mt. oltre il piano di sbarco</p> <p>Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di mt. 0.70 oltre le sagome d'ingombro Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve superare il 20%</p> <p>Controllare l'efficienza delle barriere e delle delimitazioni predisposte</p> <p>Circolare in cantiere mantenendo la velocità indicata nella segnaletica</p>	<p>Parapetto</p> <p>Mezzi con cabina ROPS</p> <p>Limite di velocità</p>	
Rifer. Normativi:									

MOV TER 04 Scavi manuali						Pagina 1 di 2			
MOV TER 04		MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra				FASE DI LAVORO: Scavi manuali			
N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1		Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro				<p>Caduta dall'alto</p> <p>Seppellimento degli addetti nello scavo</p>	<p>Delimitare la zona interessata con parapetti</p> <p>Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni</p> <p>Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto</p> <p>Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m. 0.6 per il transito di uomini ed a 1,20 per il trasporto materiali</p> <p>Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di mt. 0.70 oltre le sagome d'ingombro</p> <p>Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno 1 mt. oltre il piano di sbarco</p> <p>Non depositare materiale sul ciglio di scavo</p> <p>Se necessario in relazione all'inclinazione delle pareti degli scavi o quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità si deve provvedere all'armatura del terreno</p>		
Rifer. Normativi:									
						Pagina 2 di 2			

MOV TER 04		MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra			FASE DI LAVORO: Scavi manuali			
					Investimento da mezzi meccanici	Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa 1,5 mt	Indumenti ad alta visibilità	
					Urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni		Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche	
					Esposizione alla polvere		Mascherine antipolvere	
					Esposizione al rumore		Otoprotettori e cuffie	
					Movimentazione manuale dei carichi	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi		
Rifer. Normativi:								

MOV TER 05 Scavi a sezione obbligata con macchine operatrici		Pagina 1 di 3
MOV TER 05	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Pompa aspirante con motore a scoppio o elettrico Sega circolare Escavatore Miniescavatore Autocarro		Tavole in legno Chiodi Puntelli Terreno		Caduta dall'alto	Delimitare la zona interessata con parapetti. Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni. Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 1,5 devono essere protette con parapetto. Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m. 0.6 per il transito di uomini ed a 1,20 per il trasporto materiali Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0.70 oltre le sagome d'ingombro Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno 1 m oltre il piano di sbarco	Scarpe antinfortunistica Casco Guanti	

Rifer. Normativi

MOV TER 05	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Seppellimento degli addetti nello scavo</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p>	<p>Non depositare materiale sul ciglio di scavo</p> <p>Se necessario in relazione all'inclinazione delle pareti degli scavi o quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità si deve provvedere all'armatura del terreno</p> <p>Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa 1,5 m</p> <p>Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere/preposto</p>	<p>Indumenti ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 05	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Scavi a sezione obbligata con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione alla polvere</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi</p>	<p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Le rampe di accesso agli scavi non devono avere forti pendenze</p> <p>Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi</p> <p>Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.</p>	<p>Barriere new-jersey</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Picchetti e segnaletica di avvertimento</p> <p>Estintori portatili</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 06 Armatura degli scavi		Pagina 1 di 2
MOV TER 06	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Armatura degli scavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Autocarro</p> <p>Autocarro con gru idraulica</p>		Casseformi		<p>Caduta dall'alto</p> <p>Franamento, seppellimento</p> <p>Caduta di materiali dall'alto</p>	<p>Delimitare la zona interessata con parapetti. Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni. Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno 1 mt. oltre il piano di sbarco</p> <p>Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo degli scavi. Non depositare materiale sul ciglio di scavo. Le modalità d'esecuzione e le caratteristiche dell'armatura devono essere studiate tenendo conto della profondità e le tavole d'armatura devono sporgere m. 0,30 dal bordo superiore degli scavi</p> <p>Non sostare sotto il raggio d'azione delle macchine operatrici</p>	Caschi	

Rifer. Normativi

MOV TER 06	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Armatura degli scavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 07 Carico e scarico macchine operatrici da autocarro		Pagina 1 di 2
MOV TER 07	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Carico e scarico macchine operatrici da autocarro

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro Autocarro con gruetta idraulica Carrello elevatore con motore a scoppio				Investimento da mezzi meccanici Caduta dall'alto Caduta di materiali dall'alto Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni	Delimitare la zona interessata con parapetti. Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni. L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non sostare sotto il raggio d'azione delle macchine operatrici Depositare le macchine solo dopo aver verificato la consistenza del terreno e mai in prossimità dei cigli degli scavi. Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi

MOV TER 07	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Carico e scarico macchine operatrici da autocarro

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p>	Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

MOV TER 08 Rinterro manuale / con macchine operatrici		Pagina 1 di 2
MOV TER 08	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Rinterro manuale / con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rinterro manuale	<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale da scavo</p>				<p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni</p> <p>Utilizzare attrezzi manuali con impugnature integre</p> <p>Indossare i DPI specifici per la mansione da svolgere</p> <p>Delimitare la zona interessata con parapetti</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Attrezzature ausiliarie (transpallet, paranco, ecc.)</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 08	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Rinterro manuale / con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Rinterro con macchine operatrici	Autocarro Escavatore Miniescavatore				<p>Caduta di materiali</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p>	<p>Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali</p> <p>I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Non sostare nel raggio d'azione delle macchine operatrici</p>	<p>Indumenti ed accessori ad alta visibilità</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Delimitazioni</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 09 Compattazione		Pagina 1 di 1
MOV TER 09	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Compattazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Compattazione e trattamento del terreno con macchine operatrici	Autocarro Compattatrice vibrante Escavatore Miniescavatore		Calce		<p>Caduta a livello Ribaltamento del mezzo</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione al rumore ed alle vibrazioni</p> <p>Esposizione alle polveri</p>	<p>Il terreno destinato al passaggio dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni. Predisporre percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici. Delimitare la zona interessata con parapetti</p> <p>Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni ed al rumore organizzando turni di lavoro di breve durata</p>	<p>Indumenti o accessori ad alta visibilità</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Mascherine antipolvere</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 10 Allontanamento materiali di scavo		Pagina 1 di 1
MOV TER 10	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Allontanamento materiali di scavo

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore Pala meccanica Miniescavatore		Inerti Materiale di risulta		Investimento da mezzi meccanici Caduta di materiale Caduta dall'alto Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Non depositare materiale sul ciglio di scavo Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 1,5 devono essere protette con parapetto Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo	Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

MOV TER 11 Posa in opera del geotessile		Pagina 1 di 2
MOV TER 11	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Posa in opera del geotessile

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro con gruetta		Geotessile		Investimento da mezzi meccanici Schiacciamento, scivolamento Esposizione alla polvere o fibre Movimentazione manuale dei carichi Caduta a livello	Studiare i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento Irrorare i materiali per ridurre il sollevamento della polvere Stabilire norme procedurali al fine di ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 0,5 devono essere protette con parapetto	Indumenti o accessori ad alta visibilità Caschi Mascherine antipolvere	

Rifer. Normativi:

MOV TER 11	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Posa in opera del geotessile

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Urti, colpi, impatti, compressioni		Guanti contro le aggressioni meccaniche Tute	

Rifer. Normativi:

MOV TER 12 Stoccaggio del terreno		Pagina 1 di 1
MOV TER 12	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Stoccaggio del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Autocarro Pala meccanica				Contatto con macchine operatrici od attrezzature Schiacciamento, seppellimento Esposizione alla polvere Movimentazione manuale dei carichi Caduta a livello Ribaltamento del mezzo	Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità Non depositare materiali sul ciglio di scavi Irrorare i materiali per ridurre il sollevamento della polvere Stabilire norme procedurali al fine di ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 0,5 devono essere protette con parapetto Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo	Caschi Mascherine antipolvere	

Rifer. Normativi:

MOV TER 13 Delimitazione e protezione degli scavi		Pagina 1 di 2
MOV TER 13	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Delimitazione e protezione degli scavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Protezione degli scavi	Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura da scavo Autocarro con gru Intavolati Utensili elettrici portatili Sega circolare		Chiodi Fodere in legno Nastro segnalatore Paletti di ferro o legno		Caduta da postazione sopraelevata Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Seppellimento, sprofondamento Schiacciamento	Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata dei lavori Proteggere tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici arretrare gli stessi nelle zone prospicienti il vuoto di circa m. 1,50 Stabilire norme procedurali per al movimentazione manuale dei carichi Non operare sul ciglio scavo Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento	Imbracature di sicurezza Caschi	

Rifer. Normativi:

MOV TER 13	MACROFASE DI LAVORO: Movimenti terra	FASE DI LAVORO: Delimitazione e protezione degli scavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Protezione degli scavi					<p>Caduta di attrezzi e materiali</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione a polveri</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali</p> <p>Fare uso dei DPI specifici per la mansione da svolgere ed adoperare attrezzi in buone condizioni</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Occhiali a maschera</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p>	

Rifer. Normativi

MOV TER 14 Scavo - Scoticismo con macchine operatrici		Pagina 1 di 1
MOV TER 14	MACROFASE DI LAVORO: Scavo	FASE DI LAVORO: Scoticamento con macchine operatrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scotico terreno superficiale	Ruspa		Materiali di risulta		Investimenti, urti, colpi	L'inizio dell'attività è subordinato alla verifica che l'Appaltatore abbia già acquisito il certificato di conferma da parte del Genio Militare attestante l'avvenuta bonifica ordigni bellici. Ispezione del sottosuolo Delimitazione ed interdizione della zona di scavo Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione Verificare che nella zona di lavoro non vi siano tubazioni di gas e/o acqua		
2	Carico materiale e trasporto	Pala meccanica, autocarro		Materiali di risulta		Investimenti, urti, colpi Caduta materiali	Carico su mezzo a motore spento Non caricare il mezzo oltre il limite delle sponde e chiudere con teli di nylon ben fissati		

Rifer. Normativi:

MOV TER 15 Scavi - Aggotamento acque		Pagina 1 di 3
MOV TER 15	MACROFASE DI LAVORO: Scavi	FASE DI LAVORO: Aggotamento acque

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Aggotamento acque	Gruppo elettrogeno Pompa idrica		Gasolio		<p>Accumulo gas di scarico</p> <p>Rumore</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Incendio</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Scivolamenti</p> <p>Cadute a livello</p>	<p>Non installare in ambienti chiusi o poco ventilati.</p> <p>Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro</p> <p>Collegare il gruppo elettrogeno all'impianto di messa a terra</p> <p>Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento</p> <p>Verificare l'integrità del cavo e della spina d'alimentazione. Alimentare la pompa ad installazione avvenuta.</p> <p>Allacciare la macchina ad un impianto d'alimentazione provvisto d'interruttori di comando e di protezione</p> <p>Proteggere lo scavo con transenne, parapetto, recinzioni.</p> <p>Mantenere i percorsi liberi materiali e/o attrezzature</p>	<p>Maschera di protezione</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Guanti dielettrici</p> <p>Estintore</p> <p>Guanti dielettrici</p> <p>Delimitazione</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 15	MACROFASE DI LAVORO: Scavi	FASE DI LAVORO: Aggottamento acque

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Aggottamento acque	Pompa idrica				Allagamento	Effettuare la posa in opera della pescante in acqua con attrezzatura di sicurezza ed assistenza di personale a bordo scavo	Stivali di sicurezza	
2	Procedure d'emergenza	Franamento delle pareti				Sprofondamento	<p>Nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure d'emergenza che comprendono: L'evacuazione dei lavoratori dallo scavo</p> <p>La definizione della zona d'influenza dello smottamento</p> <p>L'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne</p> <p>La programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo.</p>	Imbracatura di sicurezza del tipo omologato	

Rifer. Normativi:

MOV TER 15	MACROFASE DI LAVORO: Scavi	FASE DI LAVORO: Aggottamento acque

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Procedure d'emergenza					<p>Allagamento dello scavo</p>	<p>Nel caso d'allagamento dello scavo dovuto ad eventi atmosferici naturali o da infiltrazioni di condutture in pressione è necessario attuare le procedure d'emergenza che comprendono:</p> <p>L'evacuazione dei lavoratori dallo scavo; La delimitazione dell'area "a rischio" anche di conseguenti smottamenti L'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne L'attivazione immediata d'idonei sistemi di deflusso delle acque.</p> <p>La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata ad una valutazione delle superfici di scavo ed alla messa in atto di procedure o sistemi protettivi che ne garantiscano la stabilità.</p>	<p>Pompe sommergibili Pompe con pescante adeguata possibilmente elettrodiesel</p>	

Rifer. Normativi:

MOV TER 19 Rinterro - Supercompattato		Pagina 1 di 1
MOV TER 19	MACROFASE DI LAVORO: Rinterro	FASE DI LAVORO: Supercompattato

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico materiale	Pala meccanica, autocarro		Terra, strati tnt o isolanti		Urti, colpi, impatti compressioni Investimento	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Regolamentare la movimentazione delle macchine operatrici con cartelli e percorsi prestabiliti. Divieto assoluto, per il personale a terra, di restare nel raggio d'azione della macchina (cartellonistica e sbarramenti) con divieto di avvicinarsi a meno di 2 m. dai cingoli o dalle ruote della pala	Girofaro Avvisatore acustico	
2	Compattazione	Rullo vibrante o compattatore		Sabbia di precarica		Rumore, vibrazioni, investimenti, urti, colpi	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro. Carico su mezzo a motore spento	Otoprotettori	
						Ribaltamento del mezzo	Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.		
						Scivolamenti Cadute a livello	Ripristinare il piano di lavoro e la praticabilità delle aree mediante riporto di materiale e livellamento.		

Rifer. Normativi:

MOV TER 20	MACROFASE DI LAVORO: Rinterro	FASE DI LAVORO: Riempimento a quota piano campagna
-------------------	--------------------------------------	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico materiale	Pala meccanica cingolata, autocarro		Terra		Urti, colpi, impatti compressioni Investimento	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Regolamentare la movimentazione delle macchine operatrici con cartelli e percorsi prestabiliti. Divieto assoluto, per il personale a terra, di restare nel raggio d'azione della macchina (cartellonistica e sbarramenti) con divieto di avvicinarsi a meno di 2 m. dai cingoli o dalle ruote.	Girofaro Avvisatore acustico	
2	Compattazione	Rullo vibrante o compattatore				Investimenti, urti, colpi Rumore	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro. Carico su mezzo a motore spento.	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

MOV TER 21	MACROFASE DI LAVORO: Rinterro	FASE DI LAVORO: Formazione rilevato
-------------------	--------------------------------------	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico materiale	Pala meccanica, autocarro		Terra		Urti, colpi, impatti compressioni	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Regolamentare la movimentazione delle macchine operatrici con cartelli e percorsi prestabiliti. Divieto assoluto, per il personale a terra, di restare nel raggio d'azione della macchina (segnaletica di sicurezza e sbarramenti) con divieto di avvicinarsi a meno di 2 m. dai cingoli o dalle ruote.		
2	Trasporto emulsione e conglomerato	Camion		Inerti calcarei e bitume		Investimenti, urti, colpi	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro. Carico su mezzo a motore spento		
3	Stesa di strato di emulsione o di resina e filler	Spruzzatrice				Scivolamento, inciampo, caduta. Dispersione di particelle di emulsione di bitume	L'area di intervento deve essere delimitata con cartelli segnalatori e protetta con robusti new-jersey.	Mascherina, guanti, scarpe con suola antisdrucchiolo	

Rifer. Normativi:

MOV TER 21	MACROFASE DI LAVORO: Rinterro	FASE DI LAVORO: Formazione rilevato

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Stesa dello strato di conglomerato	Finitrice stradale		Inerti calcarei e bitume		Schiacciamento radiazione termica ustioni. Vapori di bitume	Effettuare una frequente rotazione degli addetti	Guanti, stivali refrattari al calore e antishock otoprotettori	
5	Compattazione	Rullo vibrante o compattatore				Rumore, investimenti, urti, colpi. Vibrazioni	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro. Evitare turni prolungati del personale addetto.	Otoprotettori	

Rifer. Normativi

MOV DTA 01 Deposito dei materiali in area di logistica e successivo trasporto in area operativa in linea		Pagina 1 di 1
MOV DTA 01	MACROFASE DI LAVORO: Movimentazione materiali	FASE DI LAVORO: Deposito dei materiali in area di logistica e successivo trasporto in area operativa in linea

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Deposito materiali	Autocarro con gruetta Furgoni Autogrù				<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Urti, colpi, impatti, schiacciamenti</p>	<p>L'area di deposito deve essere delimitata</p> <p>Le manovre di scarico devono essere assistite da un addetto a terra</p> <p>I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori acustici e luminosi</p> <p>Verificare l'integrità di tutti i dispositivi di protezione degli organi meccanici</p>	<p>Rete arancione in polietilene, nastro b/r</p> <p>Guanti, casco, scarpe antinfortunistica</p>	
2	Carico e trasporto materiali dall'area di deposito all'area operativa	Autocarro con gruetta Furgoni Gru su mezzo d'opera ferroviario				<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Urti, colpi, impatti, schiacciamenti</p>	<p>I materiali dovranno essere trasportati in appositi contenitori atti ad impedire la caduta dei pezzi sulla sede</p>	<p>Tuta ad alta visibilità, guanti, casco, scarpe antinfortunistica a sfilamento rapido</p> <p>Procedura ICMO (Disp. RFI n.8 del 29/04/13) e IPC</p>	

Rifer. Normativi:

GST MCA 01 Attività di scavo in assenza/presenza di amianto		Pagina 1 di 4
GST MCA 01	MACROFASE DI LAVORO: Gestione dell'amianto e MCA in Piazzale e Linea	FASE DI LAVORO: Attività di scavo in assenza/presenza di amianto

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Attività in assenza di amianto	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Inalazione di fibre aerodisperse	Zona caratterizzante l'assenza di MCA, l'Impresa Affidataria può procedere all'attività senza adempimenti specifici ai sensi del Capo III del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Vedi schede MOV TER01-02-04 Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro.	Recinzione in polietilene	
2	Attività in presenza di amianto (senza rimozione materiale)	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Esposizione a polveri Esposizione a polveri a componente amiantifera	Indossare DPI di protezione alle vie respiratorie L'Impresa Affidataria deve provvedere alla valutazione del rischio e al monitoraggio preliminare (art. 249 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Presentare la Notifica all'Organo di Vigilanza competente per territorio (art. 250 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Formazione e informazione degli addetti sui rischi di lavorazione derivanti dalla presenza di amianto(artt. 257-258 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).	Maschere del tipo FFP2	

Rifer. Normativi

GST MCA 01		MACROFASE DI LAVORO: Gestione dell'amianto e MCA in Piazzale e Linea				FASE DI LAVORO: Attività di scavo in assenza/presenza di amianto			

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Attività in presenza di amianto senza rimozione materiale.	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Esposizione a polveri a componente amiantifera	<p>Visita medica.</p> <p>Verificare l'integrità delle attrezzature e dei DPI ad ogni inizio turno.</p> <p>Procedere alla bagnatura dell'area interessata dai lavori in modo continuo.</p> <p>Effettuare il monitoraggio periodico delle fibre aerodisperse (art 253 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) Verificare che non sia superato il valore limite di esposizione di cui all'art 254 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</p>	<p>maschere del tipo FFP3, tute in tyvek, guanti</p> <p>monitoraggi</p>	
3	Attività in presenza di amianto con rimozione amianto.	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Esposizione a polveri a componente amiantifera	<p>L'Impresa Affidataria deve provvedere alla valutazione del rischio e al monitoraggio preliminare (art. 249 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Le operazioni di rimozione devono essere effettuate da Imprese esecutrici abilitate (art. 212 del D.Lgs n.152/2006).</p>		

Rifer. Normativi

GST MCA 01	MACROFASE DI LAVORO: Gestione dell'amianto e MCA in Piazzale e Linea	FASE DI LAVORO: Attività di scavo in assenza/presenza di amianto

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Attività in presenza di amianto con rimozione amianto.	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Esposizione a polveri a componente amiantifera	<p>Formazione e informazione degli addetti dell'Impresa esecutrice della rimozione MCA sulle modalità comportamentali da mantenere nelle aree ferroviarie e sui rischi di Investimento da treno in transito e di folgorazione per contatto con la TE.</p> <p>l'Affidataria dovrà verificare che l'Impresa esecutrice sia in possesso dei requisiti richiesti per la rimozione di pietrisco/terreno contaminato.</p> <p>L'Impresa esecutrice art. 256 del D.Lgs 81/2008 dovrà predisporre il Piano di Lavoro, da inviare all'Organo di Vigilanza, ASL territorialmente competente, almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori.</p> <p>Formazione e informazione degli addetti sui rischi di lavorazione derivanti dalla presenza di amianto (artt. 257-258 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).</p>		

Rifer. Normativi

GST MCA 01		MACROFASE DI LAVORO: Gestione dell'amianto e MCA in Piazzale e Linea				FASE DI LAVORO: Attività di scavo in assenza/presenza di amianto			

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Attività in presenza di amianto con rimozione amianto.	Miniescavatore Mezzo d'opera ferroviario Escavatore strada/rotaia		Ballast/Terre di scavo		Esposizione a polveri a componente amiantifera	<p>Sorveglianza sanitaria</p> <p>Registro degli esposti.</p> <p>Verificare l'integrità delle attrezzature e dei DPI ad ogni inizio turno.</p> <p>L'Impresa Affidataria metterà a disposizione il MOF, gli addetti dei mezzi d'opera e un addetto a terra per tutta la durata delle attività a cura dell'Impresa esecutrice art 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</p> <p>Le cabine dei mezzi adibiti allo scavo e della motrice dei MOF saranno a tenuta stagna e la circolazione dell'aria interna avverrà attraverso l'impianto di ventilazione munito di filtro HEPA. Le comunicazioni con gli addetti avverranno mediante ricetrasmittente in dotazione ai conducenti.</p> <p>Bagnatura costante dell'area di lavoro mediante l'utilizzo di MOF attrezzato con cisterna.</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 01 Lavorazioni acciai d'armatura - Sagomatura acciai in barre per strutture in c.a.		Pagina 1 di 3
OC STR 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavorazioni acciai d'armatura	FASE DI LAVORO: Sagomatura acciai in barre per strutture in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Movimentazione e deposito barre d'acciaio	Gruetta su autocarro per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carichi durante il sollevamento.</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Scivolamento Cadute a livello</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità e verticalità dei carichi durante il sollevamento e la movimentazione.</p> <p>Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Delimitare le aree di stoccaggio del materiale. Tenere sgombrare le aree da materiale di scarto delle lavorazioni .</p>	<p>Casco</p> <p>Segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Recinzioni</p> <p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	

Rifer. Normativi

OC STR 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavorazioni acciai d'armatura	FASE DI LAVORO: Sagomatura acciai in barre per strutture in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Taglio e sagomatura delle barre d'acciaio	Piegaferri elettrica Tagliaferri elettrica				Elettrocuzione Tagli, abrasioni Cesoimento stritolamento	Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili. Verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari delle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e manovra. Verificare il posizionamento dei cavi d'alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato Verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione delle macchine. Verificare la presenza di protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi d'arresto Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina.	Guanti Scarpe antinfortunistica Casco di protezione	

Rifer. Normativi

OC STR 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavorazioni acciai d'armatura	FASE DI LAVORO: Sagomatura acciai in barre per strutture in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Taglio e sagomatura delle barre d'acciaio	Piegaferri elettrica Tagliaferri elettrica				<p>Cesoimento, stritolamento</p> <p>Scivolamenti cadute a livello</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Tenere le mani sempre distanti dall'organo lavoratore della macchina. Non tagliare più di una barra alla volta</p> <p>Tenere sgombrere le aree da materiale di scarto delle lavorazioni .</p> <p>Nel caso l'area di lavorazione del ferro sia posta al di sotto del raggio d'azione di impianti di sollevamento o nei pressi di ponteggi, essa deve essere protetta con solida copertura h = 3 m.</p>	<p>Guanti</p> <p>Tettoia di protezione (ove necessaria)</p>	
3	Deposito lavorato acciaio					Urti, colpi, impatti	Segregare l'acciaio lavorato in aree separate dalle lavorazioni		

Rifer. Normativi

OC STR 02 Struttura in cls - Getto magrone		Pagina 1 di 1
OC STR 02	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in cls	FASE DI LAVORO: Getto magrone.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto magrone	Autobetoniera Pompa per cls		Calcestruzzo		<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Segnalare l'operatività dei mezzi meccanici mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h. Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi. La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo di usare, durante il getto, i DPI specifici.</p> <p>L'accesso al fondo scavo deve avvenire mediante scale a pioli o rampe e passerelle dotate di parapetti</p>	<p>Casco</p> <p>Indumenti ad alta visibilità</p> <p>Scale a mano Passerelle con parapetto</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 03 Struttura in c.a. - Fondazioni		Pagina 1 di 8
OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto magrone	Autobetoniera Pompa per cls		Calcestruzzo		<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Segnalare l'operatività dei mezzi meccanici mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.</p> <p>La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo di usare, durante il getto, i DPI specifici.</p>	<p>Casco</p> <p>Guanti, casco</p>	
Rifer. Normativi									

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto magrone	Autobetoniera Pompa per cls		Calcestruzzo		Caduta dall'alto	L'accesso al fondo scavo deve avvenire mediante scale a pioli o rampe e passerelle dotate di parapetti .	Scale a mano Passerelle con parapetto	
2	Casseratura di legno (lavorazione)	Sega circolare				Lesioni alle mani per contatti con la lama o con organi in movimento (cinghie, pulegge di trasmissione, ecc.) Rumore Caduta dall'alto	Cuffia di protezione posta superiormente alla lama, a stretto contatto con il legno da lavorare. Coltello divisore posto dietro la lama a 3 mm. dalla dentatura. Carter completi di protezione di pulegge e cinghie Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato. Il banco di lavoro deve essere lontano dal raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o dotato di solida copertura h=3 m.	Guanti Calzature di sicurezza Casco Occhiali o visiera Per operatori uso obbligatorio di otoprotettori Eventuale tavolato di protezione a copertura	
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				Urti, colpi, impatti compressioni Rottura dei punti d'aggancio.	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Eseguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale. Evitare posti di lavoro nella movimentazione		
Rifer. Normativi									

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carico durante il sollevamento.</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carico durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p>	<p>Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	
Rifer. Normativi									

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.) Pompa a mano per disarmante				Punture Tagli Abrasioni Caduta di materiale dall'alto Getti e schizzi Allergeni	Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio Durante il caricamento evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente.	Guanti Scarpe antifortunistica Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo Guanti Occhiali Maschera antipolvere	
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Autogrù per il sollevamento dei carichi		Acciaio in barre Rete elettrosaldata		Caduta di materiale dall'alto Sgancio dei carichi durante il sollevamento	Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio. Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico	Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo Ganci di sollevamento anti- sganciamento	

Rifer. Normativi:

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)		Acciaio in barre Rete elettrosaldata		<p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Punture Tagli Abrasioni</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto</p> <p>Urti Colpi Impatti Compressioni</p>	<p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni</p> <p>Le parti ed elementi sporgenti dell'armatura e delle gabbie (ferri di ripresa delle sottofondazioni e delle fondazioni, staffe, ecc.) devono essere protetti con tavole</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti di fondazione in lavorazione.</p>	<p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p> <p>Guanti Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Getto cls per fondazione	Autobetoniera Pompa per cls		Calcestruzzo		<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Schizzi di malte cementizie</p>	<p>La posa in opera della gabbia d'armatura deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione</p> <p>Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p>	<p>Guanti Casco Scarpe antinfortunistica</p> <p>Guanti Casco Scarpe antinfortunistica Occhiali di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Getto cls per fondazione	Attrezzatura individuale (pala, dima)		Calcestruzzo Rck = 370 Kg/cm ²		<p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto</p>	<p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi. La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p> <p>L'accesso al piano di lavorazione deve avvenire mediante scale a pioli o rampe e passerelle dotate di parapetti e tavole fermapiedi.</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili le parti di fondazione in lavorazione.</p>	<p>Piastre in acciaio, tavoloni in legno di ripartizione del carico</p> <p>Cabina ROPS</p> <p>Funi di guardia</p> <p>Guanti</p> <p>Casco</p> <p>Stivali di sicurezza</p> <p>Scale a mano</p> <p>Passerelle con parapetto</p> <p>Stivali antiscivolo di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 03	MACROFASE DI LAVORO: Struttura in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Vibrazione cls	Vibratore				Vibrazioni Elettrocuzione	Verificare l'integrità dei cavi d'alimentazione della spina. Proteggere il cavo d'alimentazione. Non mantenere a lungo l'ago in funzione fuori del getto.	Guanti antivibrazione Quadro ASC	
	Disarmo	Autogrù				Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, abrasioni	Una volta maturato il getto (min. 24 h), effettuare gradatamente la rimozione dei puntelli e dei casseri ed accatastarli in luoghi separati dalle aree di lavoro. Pulire le tavole e le mascelle da chiodi. Rimuovere tutto il materiale di risulta del disarmo.	Guanti Casco Scarpe antinfortunistica Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi

OC STR 04 Conglomerati, acciai, casseforme - Getto di cls		Pagina 1 di 2
OC STR 04	MACROFASE DI LAVORO: Conglomerati, acciai, casseforme	FASE DI LAVORO: Getto di cls

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Autobetoniera				Urti, colpi, impatti, compressioni	Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi; azionare gli stabilizzatori per il posizionamento dell'autopompa	Indumenti ad alta visibilità caschi	
		Autopompa				Investimento	Delimitare le aree occupate dal mezzo con bandelle b/r	Indumenti ad alta visibilità	
						Proiezione di schizzi e getti di cls	Tenersi per quanto possibile distanti dalla tubazione di getto	Schermi facciali	
						Tagli, abrasioni	Obbligo per il personale di usare, durante le lavorazioni, i dispositivi individuali di sicurezza ed il casco di protezione del capo	Guanti da lavoro	
						Lesioni agli occhi	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione per le manovre in retromarcia	Uso di tute a perdere del tipo "usa e getta", schermi facciali	
						Caduta di materiale dall'alto	Proteggere le aree di lavoro con tettoie ove possibile	Casco	
						Ribaltamento del mezzo	Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 10 km/h		
						Scivolamenti	Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre di retromarcia	Indumenti ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

OC STR 04	MACROFASE DI LAVORO: Conglomerati, acciai, casseforme	FASE DI LAVORO: Getto di cls

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Caduta dall'alto</p> <p>Cesoimento</p> <p>Colpo di frusta</p> <p>Esposizione ad agenti chimici</p>	<p>Proteggere i varchi e i dislivelli con robusti parapetti</p> <p>Eseguire le operazioni di getto in quota (solai, scale, ecc.) da postazioni di lavoro stabili e munite di protezioni anticaduta</p> <p>Durante le operazioni di getto con la pompa l'area di lavoro deve essere delimitata e il transito limitato esclusivamente agli addetti all'operazione</p> <p>Nelle operazioni di getto le tubazioni di scarico dell'autopompa dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi meccanici di fissaggio con particolare attenzione all'imbrattamento per incrostazioni di residui cementizi</p> <p>Al termine delle operazioni di getto il calcestruzzo in esubero deve essere rimosso e caricato su autocarri per lo smaltimento a discarica</p>	<p>Guanti</p> <p>Indumenti da lavoro usa e getta, guanti, stivali in gomma</p>	

Rifer. Normativi

OC STR 05 Strutture in c.a. - Elevazioni		Pagina 1 di 7
OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Allestimento ponteggi						Vedi scheda OP11		
2	Casseratura di legno (lavorazione)	Sega circolare				<p>Lesioni alle mani per contatti con la lama o con organi in movimento (cinghie, pulegge di trasmissione, ecc.)</p> <p>Rumore</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Cuffia di protezione posta superiormente alla lama, a stretto contatto con il legno da lavorare.</p> <p>Coltello divisore posto dietro la lama a 3 mm. dalla dentatura.</p> <p>Carter completi di protezione di pulegge e cinghie</p> <p>Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato.</p> <p>Il banco di lavoro deve essere lontano dal raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o dotato di solida copertura h=3 m.</p>	<p>Guanti di sicurezza</p> <p>Calzature di sicurezza</p> <p>Casco</p> <p>Occhiali o visiera</p> <p>Per operatori uso obbligatorio di otoprotettori</p> <p>Eventuale tavolato di protezione a copertura</p>	
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Rottura dei punti d'aggancio.</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Eseguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale. Evitare posti di lavoro nella movimentazione</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autogrù per il sollevamento dei carichi Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.)				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio del carico durante il sollevamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Punture Tagli Abrasioni Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscacciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi</p>	<p>Guanti Scarpe antinfortunistica Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Ganci di sollevamento anti- sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Pompa a mano per disarmante				Getti e schizzi Allergeni	Durante il caricamento evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente.	Guanti Occhiali Maschera antipolvere	
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)					Caduta di materiale dall'alto	Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.	Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo	
						Sgancio del carico durante sollevamento	Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento	Ganci di sollevamento antiganciament o	
						Cesoimento stritolamento	I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.		
						Rottura delle funi per superamento portata massima	Impiegare imbracci prefabbricati da Ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia	Funi di sollevamento certificate ed in buono stato	

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)				Punture Tagli Abrasioni Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto Urti Colpi Impatti Compressioni	<p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni</p> <p>Le parti ed elementi sporgenti dell'armatura e delle gabbie (ferri di ripresa delle sottofondazioni e delle fondazioni, staffe, ecc.) devono essere protetti con tavole</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti di fondazione in lavorazione.</p> <p>La posa in opera della gabbia d'armatura deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione</p>	Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Getto cls	Autobetoniera Pompa per cls				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.</p>	<p>Guanti, Casco Scarpe antinfortunistica Guanti Casco Stivali di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Getto cls	Attrezzatura individuale (pala, dima)				<p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto</p>	<p>La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p> <p>L'accesso al piano di lavorazione deve avvenire mediante scale a pioli o rampe e passerelle dotate di parapetti.</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti di fondazione in lavorazione</p>	Scale a mano Passerelle con parapetto	

Rifer. Normativi:

OC STR 05	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Disarmo	Vibratore Autogrù				Vibrazioni Elettrocuzione Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, abrasioni tagli,	Verificare l'integrità dei cavi d'alimentazione della spina. Proteggere il cavo d'alimentazione. Non mantenere a lungo l'ago in funzione fuori del getto. Una volta maturato il getto (min. 24 h), effettuare gradatamente la rimozione dei puntelli e dei casseri ed accatastarli in luoghi separati dalle aree di lavoro. Pulire le tavole e le mascele da chiodi. Rimuovere tutto il materiale di risulta del disarmo.	Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

OC STR 06 Strutture in c.a. -Travi / solette in c.a.		Pagina 1 di 7
OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Allestimento ponteggi						Vedi scheda OP11		
2	Casseratura di legno (lavorazione)	Sega circolare				<p>Lesioni alle mani per contatti con la lama o con organi in movimento (cinghie, pulegge di trasmissione, ecc.)</p> <p>Rumore</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Cuffia di protezione posta superiormente alla lama, a stretto contatto con il legno da lavorare.</p> <p>Coltello divisore posto dietro la lama a 3 mm. dalla dentatura.</p> <p>Carter completi di protezione di pulegge e cinghie</p> <p>Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato.</p> <p>Il banco di lavoro deve essere lontano dal raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o dotato di solida copertura h=3 m.</p>	<p>Guanti di sicurezza</p> <p>Calzature di sicurezza</p> <p>Casco</p> <p>Occhiali o visiera</p> <p>Per operatori uso obbligatorio di otoprotettori</p> <p>Eventuale tavolato di protezione a copertura</p>	
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Rottura dei punti d'aggancio.</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Eseguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale. Evitare posti di lavoro al di sotto dei carichi sospesi nella movimentazione</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carichi durante il sollevamento.</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Punture Tagli Abrasioni Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p>	<p>Recinzioni Segnaletica</p> <p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p> <p>Guanti Scarpe antinfortunistica Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo</p>	
		Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.)							

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Banchinaggio	Pompa a mano per disarmante Croci in metallo e traverse				Getti e schizzi Allergeni Rottura delle funi per superamento portata massima Crollo impalcato Caduta dall'alto	Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio. Durante il caricamento evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente. Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Eeguire il banchinaggio secondo le disposizioni di progetto	Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo Imbracature di sicurezza, reti	
5	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				Caduta di materiale dall'alto Sgancio dei carichi durante il sollevamento. Cesoioamento stritolamento	Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.	Casco Guanti Occhiali Maschera antipolvere	

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.
------------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)				<p>Punture Tagli Abrasioni</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto</p> <p>Urti Colpi Impatti Compressioni</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichi no la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni Le parti ed elementi sporgenti dell'arma tura e delle gabbie (ferri di ripresa, staffe, ecc.) devono essere protetti con tavole</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti in lavorazione.</p> <p>La posa in opera della gabbia d'armatura deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione</p> <p>Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza per la mansione specifica</p>	<p>Guanti Scarpe antinfortunistica</p> <p>Imbracature di sicurezza, reti</p> <p>Guanti, Casco Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Getto cls	Autobetoniera Pompa per cls				Investimento	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia</p>	Indumenti ad alta visibilità	
						Ribaltamento del mezzo	<p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.</p> <p>La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Getto cls	Attrezzatura individuale (pala, dima)				<p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello</p>	<p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo</p> <p>L'accesso al piano di lavorazione deve avvenire mediante scale o rampe e passerelle dotate di parapetti o trabattelli</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti di fondazione in lavorazione.</p>	<p>Casco</p> <p>Scale a mano Passerelle con parapetto Imbracature di sicurezza, reti</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 06	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Travi / solette in c.a.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
8	Disarmo	Vibratore Autogrù				Vibrazioni Elettrocuzione Urti, colpi, impatti, compressioni Punture, abrasioni	Verificare l'integrità dei cavi d'alimentazione della spina. Proteggere il cavo d'alimentazione. Non mantenere a lungo l'ago in funzione fuori del getto. Una volta maturato il getto (min. 24 h), effettuare gradatamente la rimozione dei puntelli e dei casseri ed accatastarli in luoghi separati dalle aree di lavoro. Pulire le tavole e le mascelle da chiodi. Rimuovere tutto il materiale di risulta del disarmo.	Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

OC STR 07 Strutture in c.a. - Posa solai latero-cementizio		Pagina 1 di 1
OC STR 07	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Posa solai latero-cementizio

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa di travetti prefabbricati	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto Sgancio dei carichi durante il sollevamento.</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Delimitare l'area sottostante il raggio di azione dell'autogrù Predisporre reti anticaduta o banchinaggi di protezione. Predisporre parapetti perimetrali o ponteggi metallici con mantovane</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il calo, i dispositivi di sicurezza individuali</p>	<p>Guanti di protezione delle mani</p> <p>Reti in polietilene</p> <p>Ponteggi metallici tubi e giunti e a telai</p> <p>Guanti dielettrici</p>	
2	Posa di Pignatte	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta dall'alto</p> <p>Schiacciamento degli arti</p>	<p>Predisporre reti anticaduta o banchinaggi di protezione. Predisporre parapetti perimetrali o ponteggi metallici con mantovane</p> <p>Indossare guanti di protezione delle mani e scarpe con puntale rinforzato</p>	<p>Guanti, scarpe</p>	
Rifer. Normativi:									

OC STR 08 Strutture in c.a. - Posa rete elettrosaldata		Pagina 1 di 1
OC STR 08	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in c.a.	FASE DI LAVORO: Posa rete elettrosaldata

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa rete elettrosaldata	Autogrù per il sollevamento dei carichi Transpallets		Rete elettrosaldata		<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Lesioni dorso - lombari</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Interdire l'accesso agli estranei</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Movimentare manualmente carichi che non eccedano i 25 kg per addetto</p>	<p>Recinzioni di sicurezza</p> <p>Ganci di sollevamento o antisganciamento</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 09 Strutture prefabbricate - Varo travi e pilastri in cls		Pagina 1 di 3
OC STR 09	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Varo travi e pilastri in cls

OC STR 09	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Varo travi e pilastri in cls

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Varo travi e posizionamento su appoggi)					<p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Errori di manovra del manovratore e/o del personale addetto</p> <p>Sgancio del carico</p>	<p>Verificare la stabilità del terreno prima di posizionare il mezzo. L'autogrù deve operare con gli stabilizzatori completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Predisporre una specifica procedura operativa di varo, che determini le modalità di movimentazione delle travi, ed individui i rischi e le misure di sicurezza ad essa connessi.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carico durante il sollevamento</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 09	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Varo travi e pilastri in cls

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Varo travi e posizionamento su appoggi)					Rottura delle funi per superamento portata massima	Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.		
3	Banchinaggio	Autogrù per sollevamento carichi				Rovesciamento della trave Urti Colpi Impatti Compressioni Caduta di materiale dall'alto Crollo impalcato	Effettuare gli ancoraggi e bloccaggi provvisori previsti dal piano di varo La posa in opera della gabbia d'impalcato deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo. Eseguire il banchinaggio secondo le disposizioni di progetto	Urti Colpi Impatti Compressioni Guanti Casco Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi

OC STR 10 Travi in acciaio - Opere propedeutiche		Pagina 1 di 1
OC STR 10	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Opere propedeutiche

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Opere provvisoria	Merlo gommato		Cis ferro		Ribaltamento del mezzo Caduta di materiale dall'alto	<p>Verificare la stabilità del terreno prima di posizionare il mezzo. L'autoelevatore deve operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Gli addetti alle lavorazioni devono obbligatoriamente utilizzare imbracature di sicurezza provviste di bretelle e cosciali, con doppia fune di trattenuta (sistema aggancia e sgancia) o con gancio scorrevole su fune d'acciaio.</p> <p>Ganci e funi di trattenuta devono resistere allo strappo per caduta e non devono permettere una caduta libera superiore a m. 1,5</p> <p>In alternativa dovranno essere installati piani di lavoro staili costituiti da trabattelli omologati.</p> <p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Disporre delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio ed a delimitazione dell'area sottostante le lavorazioni</p>	<p>Guanti Casco Scarpe antinfortunistica</p>	
2				Calcestruzzi		Caduta dall'alto			

Rifer. Normativi:

OC STR 11 Travi in acciaio - Varo delle travi		Pagina 1 di 5
OC STR 11	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Varo delle travi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e movimentazione delle travi	Autogrù per il sollevamento delle travi		ferro		<p>Investimento</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di posizionare il mezzo. L'autogrù deve operare con gli stabilizzatori completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p>	Tute ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

artt. 83 e 117 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., tabella 1 allegato IX

OC STR 11	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Varo delle travi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Errori di manovra del manovratore e/o del personale addetto</p> <p>Sgancio dei carico Durante il sollevamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Ribaltamento delle travi</p>	<p>Predisporre una specifica procedura operativa di varo, che determini le modalità di movimentazione delle travi, ed individui i rischi e le misure di sicurezza ad essa connessi.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carico durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Effettuare gli ancoraggi e bloccaggi provvisori previsti dal piano di varo</p>	<p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 11	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Varo delle travi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Banchinaggio	Autogrù per sollevamento carichi Croci in metallo e traverse				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carichi durante il sollevamento.</p> <p>Crollo impalcato</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo</p> <p>Eeguire il banchinaggio secondo le disposizioni di progetto</p>	<p>Recinzioni Segnaletica e cartellonistica con indicazione di pericolo</p> <p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Guanti Casco Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 11	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Varo delle travi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Varo travi e su (sollevamento e posizionamento appoggi)	Autogrù per il sollevamento delle travi		Travi e pilastri in acciaio		<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di posizionare il mezzo. L'autogrù deve operare con gli stabilizzatori laterali completa-mente estesi e stabilmente posizionati.</p>	Recinzioni delle aree a rischio	

Rifer. Normativi:

OC STR 11

MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio

FASE DI LAVORO: Varo delle travi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
				Travi e pilastri in acciaio		<p>Elettrocuzione</p> <p>Errori di manovra del manovratore e/o del personale addetto</p> <p>Sgancio dei carico Durante il sollevamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima</p> <p>Cesoimento stritolamento</p>	<p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Predisporre una specifica procedura operativa di varo, che determini le modalità di movimentazione delle travi, ed individui i rischi e le misure di sicurezza ad essa connessi.</p> <p>Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manual-mente da personale a terra.</p> <p>La movimentazione e la posa delle travi e dei pilastri metallici deve essere direttamente coordinata dal Capo Cantiere</p>	<p>artt. 83 e 117 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., tabella 1 allegato IX</p> <p>Ganci di sollevamento anti-sganciamento</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 12 Travi in acciaio - Collegamenti travi-pilastr		Pagina 1 di 2
OC STR 12	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Collegamenti travi-pilastr

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa in opera e collegamento travi-pilastr	Autogrù per il sollevamento dei carichi Avvitatori elettrici, saldatrici elettriche		Bulloni, piastre, fazzoletti		Punture Tagli Abrasioni Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto Caduta di materiale dall'alto	Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni Le parti ed elementi sporgenti dell'armatura devono essere protetti con elementi in plastica. Le operazioni che richiedono interventi localizzati possono essere eseguite anche utilizzando trabattelli di servizio, nei limiti di altezza previsti da D.Lgs 81/08, art. 140 - Allegato XXIII Mantenere gli attrezzi manuali di piccolo taglio dentro contenitori o borse di lavoro personali al fine di evitare la caduta dall'alto di materiali;	Guanti Scarpe di sicurezza trabattelli	

Rifer. Normativi:

OC STR 12	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Collegamenti travi-pilastr

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Saldature Bullonature	Avvitatori elettrici, saldatrici elettriche		Bulloni, piastre, fazzoletti		Cesoiamiento stritolamento Esposizione al calore ed ai fumi di saldatura Elettrocuzione	Utilizzare attrezzature in buono stato Utilizzare i DPI specifici per le operazioni di saldatura: Mantenere le bombole dei gas tecnici in posizione verticale e stabilizzata contro parti fisse ubicate alla base della scala; Alimentare le apparecchiature elettriche dai quadri di distribuzione tipo ASC con prese esclusivamente interbloccate e Non intralciare i passaggi con il cavo d'alimentazione	Guanti Maschera con vetro inattinico, guanti, tuta completa, grembiule in cuoio, cuffia e maschera con filtri a carboni attivi.	

Rifer. Normativi:

OC STR 13 Travi in acciaio - Montaggio rampe scale		Pagina 1 di 2
OC STR 13	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Montaggio rampe scale

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio rampe scale	Avvitatori elettrici, saldatrici elettriche		Bulloni, piastre, fazzoletti		Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto	Le operazioni che richiedono interventi localizzati possono essere eseguite anche utilizzando trabattelli di servizio, nei limiti di altezza previsti da D.Lgs 81/08, art. 140 - Allegato XXIII. Spostare il trabattello in assenza di addetti o carichi in sommità, controllando che il piano di appoggio sia stabile e livellato, che non vi siano interferenze con altre strutture. Nel caso di utilizzo di piattaforme aeree (cestello di lavoro aereo) esse devono avere le caratteristiche previste dal D.Lgs 17/2010; Mantenere gli attrezzi manuali di piccolo taglio dentro contenitori o borse di lavoro personali al fine di evitare la caduta dall'alto di materiali.		

Rifer. Normativi:

OC STR 13	MACROFASE DI LAVORO: Travi in acciaio	FASE DI LAVORO: Montaggio rampe scale

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio rampe scale	Avvitatori elettrici, saldatrici elettriche				<p>Ferite, cesoiamenti tagli,</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Delimitare le aree sottostanti le attività in quota con transenne metalliche e segnalarle con specifica cartellonistica antinfortunistica</p> <p>Indossare otoprotettori per tutti i lavori che determinano elevati livelli di rumore;</p>	<p>Casco</p> <p>Guanti, tute da lavoro, scarpe antinfortunistica</p> <p>otoprotettori</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 14 Tetti e manti di copertura - Opere da lattoniere – Canali di gronda, scossaline, tubi pluviali		Pagina 1 di 2
OC STR 14	MACROFASE DI LAVORO: Tetti e manti di copertura	FASE DI LAVORO: Opere da lattoniere – Canali di gronda, scossaline, tubi pluviali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzature manuali ed elettriche di uso comune, ponteggio metallico, trabattelli, cestelli elevatori</p> <p>Autocarro con gruetta,</p>		Materiali metallici		<p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Lesioni alle mani</p>	<p>Le lavorazioni che si effettuano su copertura richiedono la severa osservanza dell'installazione di parapetti di protezione anticaduta installati sul ponteggio o sul perimetro della copertura.</p> <p>Le aree di lavoro non in copertura possono essere raggiunte anche con l'ausilio di trabattelli</p> <p>Un addetto a terra verificherà che sotto le aree di lavoro sia interdetto il transito a persone e mezzi sia di cantiere che estranei, anche con la disposizione di barriera rimovibile e segnaletica antinfortunistica</p> <p>Illuminare le zone di lavoro in modo da evitare contatti con zone taglienti ed acuminate</p>	<p>Casco di protezione, Imbracatura di sicurezza anticaduta con fune di trattenuta del tipo omologato</p> <p>casco</p> <p>Guanti di protezione mani</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 14

MACROFASE DI LAVORO: Tetti e manti di copertura

FASE DI LAVORO: Opere da lattoniere – Canali di gronda, scossaline, tubi pluviali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Inalazione di polveri Caduta attrezzi	Indossare mascherine durante l'esecuzione dei fori per i canali di gronda. Utilizzare trapani dotati di dispositivo di aspirazione delle polveri prodotte. Gli utensili devono essere custoditi nelle apposite borse di lavoro al fine di evitare la caduta accidentale dall'alto	Mascherine del tipo FFP2	
Rifer.									

OC STR 15 Sottofondi, vespai, massetti - Realizzazione massetti e sottofondi		Pagina 1 di 2
OC STR 15	MACROFASE DI LAVORO: Sottofondi, vespai, massetti	FASE DI LAVORO: Realizzazione massetti e sottofondi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzi manuali, carriola, molazza, betoniera a bicchiere, secchio per getto</p> <p>Autobetoniera, autopompa</p>		Sabbia, cemento, argilla espansa		<p>Tagli, abrasioni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Proiezione di schizzi di cls</p> <p>Irritazione agli occhi</p> <p>Scivolamenti e cadute a livello</p> <p>Esposizione alle polveri</p>	<p>Obbligo per il personale di usare durante le lavorazioni i dispositivi individuali di sicurezza (guanti da lavoro, scarpe, casco, occhiali, mascherine)</p> <p>Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature</p> <p>Mantenere distanze di sicurezza dall'area operativa. Indossare schermi facciali o occhiali di protezione</p> <p>Delimitare e interdire le aree di lavoro ai non addetti</p> <p>Eeguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale</p> <p>Indossare mascherine di protezione</p>	<p>Guanti da lavoro</p> <p>Occhiali e guanti</p> <p>Schermi facciali e occhiali</p> <p>Occhiali</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Mascherine FFP2</p>	

Rifer. Normativi

OC STR 15	MACROFASE DI LAVORO: Sottofondi, vespai, massetti	FASE DI LAVORO: Realizzazione massetti e sottofondi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Attività svolta da mezzo d'opera ferroviario	Betoniera su mezzo d'opera ferroviario					<p>Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC e seguire le indicazioni della scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Circolare con i mezzi d'opera ferroviari nel rispetto della Disposizione RFI n° 5/11</p>	<p>Tabella di segnalazione cantiere e Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 16 Strutture in acciaio - Posa scale prefabbricate		Pagina 1 di 2
OC STR 16	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in acciaio	FASE DI LAVORO: Posa scale prefabbricate

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico degli elementi	Autogrù per il sollevamento dei carichi Transpallets Paranchi		Profilati metallici Carpenterie in acciaio		Caduta di materiale dall'alto Sgancio dei carichi durante il sollevamento. Rottura delle funi per superamento portata massima	Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Interdire l'accesso agli estranei Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia	Recinzioni Segnaletica di sicurezza Ganci di sollevamento anti-sganciamento	
2	Assemblaggio	Trapano, bullonatrice Attrezzatura di uso comune		Tasselli chimici		Ustioni epidermiche per contatto accidentale con le resine dei tasselli Rumore Vibrazioni	Utilizzare i dpi prescritti e mantenere a disposizione acqua per il lavaggio della cute Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato. Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione attuando turni di lavoro di breve durata	Scarpe antinfortunistica Recinzioni Guanti Occhiali Tute di protezione intere Otoprotettori Guanti antivibrazione	

Rifer. Normativi:

OC STR 16	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in acciaio	FASE DI LAVORO: Posa scale prefabbricate

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Cesoimento stritolamento</p> <p>Lesioni dorso - lombari</p>	<p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Movimentare manualmente carichi che non eccedano i 25 kg per addetto</p>		

Rifer. Normativi:

OC STR 17 Strutture in muratura - Elevazioni		Pagina 1 di 1
OC STR 17	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in muratura	FASE DI LAVORO: Elevazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Allestimento ponteggi						Vedi scheda OP11		
2	Realizzazione muratura	Ponti su cavalletti Trabattelli Ponteggi Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.)		Laterizi Malte		Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto Punture Tagli Abrasioni	Preferire trabattelli completi di parapetti e tavole fermapiede ai ponti su cavalletti Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.	Parapetti Tavolati pieni Casco Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

OC STR 18 Serbatoio carburante interrato - Posa serbatoio		Pagina 1 di 1
OC STR 18	MACROFASE DI LAVORO: Serbatoio carburante interrato	FASE DI LAVORO: Posa serbatoio

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Movimentazione serbatoio	Autocarro con gruetta		Serbatoio prefabbricato		Investimento Schiacciamento Lesioni dorso - lombari	Allontanare dall'area di lavoro tutto il personale non direttamente interessato all'attività Utilizzare attrezzature ausiliare per la movimentazione di carichi	Indumenti ad alta visibilità Casco Guanti	
2	Tiro in basso e posizionamento	Autocarro con gruetta		Serbatoio prefabbricato		Schiacciamento Lesioni dorso-lombari Framamento Caduta dall'alto Posture incongrue	Utilizzare attrezzature ausiliare per la movimentazione dei carichi Sbadacchiare lo scavo prima di procedere alla posa del serbatoio Accedere allo scavo solo dopo l'avvenuto posizionamento dell'elemento prefabbricato Utilizzare scale vincolate che superano di almeno 1 m il ciglio dello scavo Assicurare la presenza di un addetto in assistenza all'esterno	Casco Guanti Parapetti Puntellature	
3	Collegamento alla tubazione	Attrezzatura manuale di uso comune				Offese agli arti Posture incongrue	Utilizzare i DPI prescritti Utilizzare scale vincolate che superano di almeno 1 m il ciglio dello scavo Assicurare la presenza di un addetto in assistenza all'esterno	Guanti	

Rifer. Normativi:

OC STR 19 Strutture prefabbricate - Posa solai in predalles		Pagina 1 di 3
OC STR 19	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Posa solai in predalles

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1.	Scarico delle predalles	Autogrù per il sollevamento dei carichi		Fascioni Funi Catene		Caduta di materiali dall'alto Sgancio dei carichi durante il sollevamento Urti, Schiacciamento Rialtamento automezzi Esposizione al rumore	Delimitazione dell'area di lavoro Divieto di circolazione nell'area di movimentazione materiali Utilizzare funi in condizioni integre e ganci dotati di chiusura all'imbocco Verificare che i carichi movimentati dai mezzi di sollevamento siano correttamente imbracati e che non siano superati i limiti di portata massima prevista per i mezzi stessi. Effettuare la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Cap. II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,	Nastro b/r Segnale di divieto Indumenti ad alta visibilità Casco rotazione degli addetti otoprotettori	

Rifer. Normativi:

OC STR 19	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Posa solai in predalles

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1.	Scarico elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta				Investimento da mezzi in movimento Caduta in piano Lesioni dorso lombari	Azionare la cicalina di segnalazione durante l'esecuzione del tiro in basso Mantenere le aree di lavoro sgombre di materiali Avvalersi di mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi superiori a 25 kg. Movimentare manualmente carichi fino a 25 kg	Istruzione specifica agli autisti degli automezzi Segnaletica di avvertimento Carrelli gommati Guanti	
2.	Montaggio elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta		Connettori, perni in acciaio		Investimento	Verificare la corretta disposizione dei collegamenti degli elementi prefabbricati ed eseguire tutte le verifiche previste dalla ditta fornitrice.	Schemi montaggio Guanti	

Rifer. Normativi:

OC STR 19

MACROFASE DI LAVORO: **Strutture prefabbricate**FASE DI LAVORO: **Posa solai in predalles**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2.	Montaggio elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta				Investimento	La movimentazione e la posa degli elementi prefabbricati deve essere direttamente coordinata dal Capo Cantiere che provvederà innanzitutto ad informare gli addetti circa le procedure da seguire e la successione delle operazioni.	Istruzione specifica agli autisti e addetti al montaggio	
						Caduta dall'alto	Le operazioni di innesto dei pannelli prefabbricati in sommità devono avvenire con l'utilizzo di trabattelli di servizio	D.Lgs 81/08, art. 140 - Allegato XXIII	
						Schiacciamenti	Rimuovere le puntellature di sostegno dei pannelli solo prefabbricati solo dopo che il D.L abbia verificato la correttezza del montaggio secondo gli schemi di progetto		
Rifer. Normativi									

OC STR 24 Strutture prefabbricate - Montaggio Cabina/Posa Shelter		Pagina 1 di 3
OC STR 24	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Montaggio Cabina/Posa Shelter

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1.	Scarico elementi prefabbricati	Autocarro Autocarro con gruetta		Fascioni Funi Catene		<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Urti, Schiacciamento</p> <p>Rialtamento automezzi</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Delimitazione dell'area di lavoro</p> <p>Divieto di circolazione nell'area di movimentazione materiali</p> <p>Utilizzare funi in condizioni integre e ganci dotati di chiusura all'imbocco</p> <p>Verificare che i carichi movimentati dai mezzi di sollevamento siano correttamente imbracati e che non siano superati i limiti di portata massima prevista per i mezzi stessi.</p> <p>Effettuare la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Cap. II del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,</p>	<p>Nastro b/r</p> <p>Segnale di divieto</p> <p>Indumenti ad alta visibilità Casco</p> <p>rotazione degli addetti otoprotettori</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 24

MACROFASE DI LAVORO: **Strutture prefabbricate**FASE DI LAVORO: **Montaggio Cabina/Shelter**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1.	Scarico elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta				Investimento da mezzi in movimento Caduta in piano Lesioni dorso lombari	Azionare la cicalina di segnalazione durante l'esecuzione del tiro in basso Mantenere le aree di lavoro sgombre di materiali Avvalersi di mezzi meccanici per la movimentazione dei carichi superiori a 25 kg. Movimentare manualmente carichi fino a 25 kg	Istruzione specifica agli autisti degli automezzi Segnaletica di avvertimento Carrelli gommati Guanti	
2.	Montaggio elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta		Connettori, perni in acciaio		Investimento	Verificare la corretta disposizione dei collegamenti degli elementi prefabbricati ed eseguire tutte le verifiche previste dalla ditta fornitrice.	Schemi montaggio Guanti	

Rifer. Normativi:

OC STR 24	MACROFASE DI LAVORO: Strutture prefabbricate	FASE DI LAVORO: Montaggio Cabina/Shelter

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2.	Montaggio elementi prefabbricati	Autocarro con gruetta				Investimento Caduta dall'alto Schiacciamenti	La movimentazione e la posa degli elementi prefabbricati deve essere direttamente coordinata dal Capo Cantiere che provvederà innanzitutto ad informare gli addetti circa le procedure da seguire e la successione delle operazioni. Le operazioni di innesto dei pannelli prefabbricati in sommità devono avvenire con l'utilizzo di trabattelli di servizio Rimuovere le puntellature di sostegno dei pannelli solo prefabbricati solo dopo che il D.L. abbia verificato la correttezza del montaggio secondo gli schemi di progetto	Istruzione specifica agli autisti e addetti al montaggio D.Lgs 81/08, art. 140 - Allegato XXIII	

Rifer. Normativi

OC STR 26 Sottofondi, vespai, massetti - Realizzazione vespaio areato con cupolini		Pagina 1 di 2
OC STR 26	MACROFASE DI LAVORO: Sottofondi, vespai, massetti	FASE DI LAVORO: Realizzazione vespaio areato con cupolini

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzi manuali, carriola, molazza, betoniera a bicchiere, secchio per getto</p> <p>Autobetoniera, autopompa</p>		Sabbia, cemento, argilla espansa		<p>Tagli, abrasioni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Proiezione di schizzi di cls</p> <p>Irritazione agli occhi</p> <p>Scivolamenti e cadute a livello</p> <p>Esposizione alle polveri</p>	<p>Obbligo per il personale di usare durante le lavorazioni i dispositivi individuali di sicurezza (guanti da lavoro, scarpe, casco, occhiali, mascherine)</p> <p>Verificare il corretto funzionamento delle attrezzature</p> <p>Mantenere distanze di sicurezza dall'area operativa. Indossare schermi facciali o occhiali di protezione</p> <p>Delimitare e interdire le aree di lavoro ai non addetti</p> <p>Eseguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale</p> <p>Indossare mascherine di protezione</p>	<p>Guanti da lavoro</p> <p>Occhiali e guanti</p> <p>Schermi facciali e occhiali</p> <p>Occhiali</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Mascherine FFP2</p>	
Rifer. Normativi									

OC STR 26	MACROFASE DI LAVORO: Sottofondi, vespai, massetti	FASE DI LAVORO: Realizzazione vespaio areato con cupolini

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Attività svolta da mezzo d'opera ferroviario	Betoniera su mezzo d'opera ferroviario					<p>Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC e seguire le indicazioni della scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Circolare con i mezzi d'opera ferroviari nel rispetto della Disposizione RFI n° 5/11</p>	<p>Tabella di segnalazione cantiere e Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p>	

Rifer. Normativi:

OC STR 27

MACROFASE DI LAVORO: Carpenterie in ferro

FASE DI LAVORO: Montaggio e smontaggio rostro per infissione monolite

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e scarico	Autocarro Autocarro braccio meccanico Funi metalliche per l'imbracatura dei carichi.		Lastre metalliche		Investimento Contatto accidentale con le macchine operatrici Sganciamento del carico per rottura dei punti di aggancio.	Interdizione dell'area di scarico. I conduttori degli autocarri dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre, in particolar modo in retromarcia. Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia.	Cavalletti delimitare l'area Casco di protezione, guanti da lavoro	
2	Approntamento opere provvisoriale	Ponteggio metallico					Vedi scheda OP11		
3	Sollevamento del carico, posizionamento e fissaggio.	Autogrù gommata o cingolata, paranco, brache, bilancino per sollevamento simultaneo del carico.				Caduta dall'alto dei prefabbricati per sganciamento. Rottura delle funi per esubero della portata max, anche in funzione dell'angolo d'imbracatura Cedimento della struttura del bilancino	Verifica della corretta imbracatura degli elementi prefabbricati. Il manovratore della gru dovrà avere esperienza specifica e dovrà essere responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina: a) Sollevare i carichi solo dopo il segnale prestabilito dal personale incaricato dell'imbracco; b) Controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se non possibile, deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi in gesti opportunamente prestabiliti. I profilati metallici che costituiranno il bilancino saranno idoneamente proporzionati da tecnico abilitato tramite relazione di calcolo.	E' vietato al personale, tramite l'affissione di cartelli o delimitazioni, di transitare e sostare sotto i carichi sospesi	

Rifer. Normativi

OC STR 27

MACROFASE DI LAVORO: **Carpenterie in ferro**FASE DI LAVORO: **Montaggio e smontaggio rostro per infissione monolite**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Sollevamento del carico, posizionamento e fissaggio	Autogrù gommata o cingolata, paranco, brache, bilancino per sollevamento simultaneo del carico. Scale a mano, trabattelli, ponteggio.		Tasselli, bulloneria, tiranti e puntoni.		Caduta addetti dall'alto del piano di lavoro Caduta di materiale dall'alto.	Le operazioni di sollevamento e movimentazione del carico saranno condotte da un responsabile coordinatore delle manovre. Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura. Devono essere realizzati parapetti di protezione per lavori di assemblaggio in quota, o se non disponibili, deve essere obbligatori l'uso di ancoraggi di sicurezza. E' autorizzato l'inizio dell'attività solo dopo che il Direttore Tecnico abbia fornito modalità di montaggio, progetto e calcoli di verifica statica del rostro da assemblare.	Non sostare nel raggio di azione del mezzo Imbracatura di sicurezza.	
4	Assemblaggio per imbullonatura	Autocarro con braccio meccanico, paranchi flex, avvitatrice per bulloni.				Lesioni, cadute dall'alto	Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni indotte e smontati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.	Scarpe antifuoristrada	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Getto massetto di sottofondo 	<ul style="list-style-type: none"> • Molazza • Regoli • Stagge muniti di vibratori meccanici • Fratazzi • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Irritazioni epidermiche • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Inalazioni di vapori 		<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Mascherine	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Opere architettoniche**FASE DI LAVORO: **Posa cordoli in cls prefabbricati (2-2)**Codice scheda: **OA PAV 04**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> Posa cordoli 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Cordoli in cls prefabbricati 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento Movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento dei materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

OC DEM 02 Demolizione manuale cls e murature e tramezzi		Pagina 1 di 2
OC DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature	FASE DI LAVORO: Demolizione manuale cls e/o murature

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione	Martello demolitore elettrico o pneumatico		Materiali di risulta		<p>Vibrazioni Rumore Lesioni, abrasioni per contatto accidentale con organi in movimento</p> <p>Proiezione di schegge Esposizione alle polveri</p> <p>Rischio biologico</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Esplosione</p>	<p>Gli apparecchi devono essere conformi a quanto disposto dalla normativa concernente l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature</p> <p>Utilizzare i DPI in particolare le mascherine di protezione delle vie respiratorie Irrorare frequentemente le aree di deposito dei materiali di risulta, avendo cura di dirigere il getto verso il basso e verificando che tali zone siano distanti dalla linea di contatto</p> <p>Indossare i guanti di protezione durante l'attività di demolizione manuale; L'allontanamento di materiale infetto dalle aree di lavoro deve avvenire con attrezzature ausiliarie quali aste a manico lungo e pinze. Il materiale deve essere depositato in appositi contenitori per il successivo trasferimento a discarica autorizzata. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano tubazioni di gas e/o acqua.</p>	<p>Guanti Calzature di sicurezza Casco Otoprotettori</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Guanti, tute da lavoro, calzature di sicurezza</p>	
Rifer. Normativi									

OC DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature	FASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione					Cedimento strutture	La demolizione delle murature o altre strutture in elevazione può essere eseguita servendosi di ponti di servizio indipendenti dalla struttura stessa.		
2	Carico materiale	Miniescavatore, autocarro				Investimenti, urti, colpi	Delimitazione ed interdizione della zona delle demolizioni		

Rifer. Normativi:

OC DEM 06 Demolizione di manufatti con mezzi meccanici		Pagina 1 di 2
OC DEM 06	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature	FASE DI LAVORO: Demolizione di manufatti con mezzi meccanici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione	<p>Martello demolitore idraulico su escavatore o miniescavatore</p> <p>Escavatore con pinza idraulica</p>				<p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Vibrazioni</p> <p>Folgorazione er contatto con linee elettriche aeree</p> <p>Rumore</p> <p>Contatto con linee elettriche aeree</p> <p>Ribaltamento</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Garantire la visibilità del posto di guida. Prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi.</p> <p>Ridurre l'esposizione alle vibrazioni mediante l'organizzazione di turni di lavoro brevi. Durante il funzionamento del martello demolitore, tenere ben saldo l'utensile ed assumere una corretta posizione di equilibrio, infatti quando il materiale lavorato crolla o si distacca, egli subirà un contraccolpo che tenderà a spostarlo lateralmente o in avanti</p> <p>Nei confronti di linee aeree rispettare la distanza prevista dall'Allegato IX D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) con i bracci meccanici dei mezzi d'opera</p> <p>Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato. Chiudere gli sportelli della cabina dell'escavatore Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Controllare la stabilità delle aree di lavoro</p>	<p>Girofaro Avvisatore acustico Gruppi ottici per lavorazioni in mancanza d'illuminazione</p> <p>Guanti antivibrazione</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Funi di guardia Dispositivo di blocco del brandeggio Cabina del tipo ROPS</p>	

Rifer. Normativi

OC DEM 06

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione cls e murature**

FASE DI LAVORO: **Demolizione di manufatti con mezzi meccanici**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione					<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Scivolamenti, cadute a livello</p>	<p>Delimitazione delle aree a rischio con recinzioni o parapetti.</p> <p>Mantenere le aree di lavoro sgombrere dai materiali derivanti dalle demolizioni.</p>	<p>Cabina del tipo FOPS, casco</p> <p>Guanti, scarpe antinfortunistica</p>	
2	Carico e trasporto del materiale nell'ambito del cantiere	<p>Pala caricatrice</p> <p>Autocarro</p>				<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Polveri</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 10 km/h. Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Provvedere alla bagnatura dei materiali provenienti dalle demolizioni ma solo se distanti da aree interessate dalla presenza della linea di TE. Coprire il carico dell'autocarro con teli o simili</p>	<p>Casco</p> <p>Guanti</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Occhiali</p>	

Rifer. Normativi:

OC DEM 08 Rimozioni di impianti in genere, reti di distribuzione		Pagina 1 di 2
OC DEM 08	MACROFASE DI LAVORO: Rimozioni	FASE DI LAVORO: Rimozioni di impianti in genere, reti di distribuzione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione manuale con utensili	Mazza e punta, cannello ossiacetilenico, flex, utensili d'uso comune Autocarro				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Elettrocuzione per mancato sezionamento di tubi presunti scollegati</p> <p>Rischio biologico</p>	<p>Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti</p> <p>È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i 25 volt verso terra se alternata</p> <p>E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati da doppio isolamento e certificati tali da Istituto riconosciuto</p> <p>Non manipolare materiali considerati infetti a mani nude ed indossare stivali e ghette per proteggersi da morsicature di animali</p>	<p>Casco di protezione del capo</p> <p>Guanti dielettrici soprascarpa dielettrico</p> <p>Pedane isolanti Fioretto</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p>	
2	Tagli elementi	Saldatrice ossiacetilenica				<p>Esposizione alle polveri</p> <p>Scoppio di bombole nell'ambiente di lavoro</p>	<p>Eseguire la pulizia delle aree lavoro prima di avviare gli interventi di rimozione</p> <p>È vietato il taglio a cannello o elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano materie che possono dar origine ad incendi o esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio può comunque essere consentito sotto la diretta sorveglianza di un esperto che ne indichi le modalità di esecuzione</p>	<p>Mascherine di protezione FFP</p> <p>occhiali antinfortunistici mascherina con filtro specifico grembiule in cuoio calzature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi

OC DEM 08

MACROFASE DI LAVORO: **Rimozioni**FASE DI LAVORO: **Rimozioni di impianti in genere, reti di distribuzione**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Tagli elementi	Saldatrice ossiacetilenica				Scoppio di bombole nell'ambiente di lavoro	<p>Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri Le bombole, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate ad elementi sicuramente stabili e resistenti Il movimento delle bombole nel Cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello</p> <p>La presenza di acetilene (20-80%) in posto chiuso può rendere l'atmosfera esplosiva. È necessario, quindi, ventilare il locale e segnalare, anche mediante l'impiego di acqua saponata, eventuali perdite di acetilene</p> <p>Per prevenire gli incendi è necessario: allontanare i materiali infiammabili, chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a materiali infiammabili, coprire ed umidificare i materiali di legno, avere a disposizione secchi d'acqua o estintori a polvere secca, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati</p>	Guanti Estintore	

Rifer. Normativi:

OC DEM 09 Rimozione di quadri elettrici di distribuzione nei locali		Pagina 1 di 2
OC DEM 09	MACROFASE DI LAVORO: Rimozioni	FASE DI LAVORO: Rimozione di quadri elettrici di distribuzione nei locali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione manuale con utensili	Utensili manuali di uso comune		Quadri elettrici		<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Rischio biologico</p> <p>Esposizione alle polveri</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante segnaletica e transenne Predisporre vie obbligatorie di transito e opportune segnalazioni</p> <p>Legare gli attrezzi del lavoro alla cintura di sicurezza oppure all'apposita cinghia porta attrezzi</p> <p>Eseguire i collegamenti elettrici di terra Assicurarsi che le parti di impianto in oggetto di rimozione siano stati sezionati a monte, in modo che non vi sia tensione durante la lavorazione</p> <p>Non manipolare materiali considerati infetti a mani nude ed indossare stivali e ghette per proteggersi da morsicature di animali</p> <p>Eseguire la pulizia delle aree lavoro prima di avviare gli interventi di rimozione</p> <p>Qualora non vi è la possibilità di assicurarsi della messa fuori servizio dell'impianto elettrico esistente si provvederà a lavorare utilizzando guanti dielettrici in lattice di gomma naturale approvati dall'ENPI con un grado di isolamento pari ad almeno 2500V, e con soprascarpa dielettrica di gomma confezionata in un solo pezzo e con suola antiscivolo</p>	<p>Casco di protezione del capo</p> <p>Soprascarpa dielettrica di gomma confezionata in un solo pezzo e con suola antiscivolo</p> <p>Mascherine di protezione FFP</p> <p>Guanti dielettrici in lattice di gomma naturale</p>	

Rifer. Normativi

OC DEM 09	MACROFASE DI LAVORO: Rimozioni	FASE DI LAVORO: Rimozione di quadri elettrici di distribuzione nei locali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione manuale con utensili	Utensili manuali di uso comune				Tagli, abrasioni e contusioni	Evitare le rimozioni delle protezioni durante i lavori Indossare i dispositivi di protezione individuale Illuminazione di emergenza	Scarpe con puntale rinforzato del tipo a sfilamento rapido	

Rifer. Normativi:

OC DEM 12 Demolizione totale del fabbricato		Pagina 1 di 2
OC DEM 12	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature	FASE DI LAVORO: Demolizione totale del fabbricato

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Opere di protezione dell'area circostante	Tavolati e pannelli metallici					Allestire recinzione e apporre segnaletica di divieto e pericolo	Sopralluogo Segnaletica di sicurezza	
2	Bonifica tubazione del gas					Incendio	Allontanare tutto il personale non addetto ai lavori di bonifica Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione e/o tubazioni dell'acqua		
3	Demolizione	Martello demolitore idraulico su escavatore Attrezzi manuali		Materiali di risulta		Investimenti, urti, colpi, rumore, polveri, proiezioni di schegge Irritazione cutanee Tagli, cesoiamento delle mani, abrasioni	Usare attrezzi alimentati con gas tecnici e fiamme libere soltanto dopo aver effettuato il lavaggio delle tubazioni con gas inerte Le attività non possono iniziare in assenza del Programma delle demolizioni dell'impresa Evitare il contatto diretto con elementi di scarto e con materiali trattati con vernici e/o olii Posizionare puntelli provvisori prima di demolire il manufatto. Procedere al sezionamento delle parti del fabbricato, iniziando da quelle non portanti Utilizzare attrezzi per il taglio dotati di carter di protezione Ripulire, subito dopo la rimozione delle tavole in legno, l'area di lavoro dalla presenza di chiodi e viti	Verbale di bonifica Scarpe, casco, otoprotettori, mascherina guanti Guanti, scarpe Mascherina	

Rifer. Normativi

OC DEM 12	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione cls e murature	FASE DI LAVORO: Demolizione totale del fabbricato

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Carico materiale	Autocarro Pala meccanica				Polveri Investimenti Urti, colpi Caduta materiali	Effettuare una bagnatura costante dei detriti prima di caricarli sugli autocarri Carico su mezzo a motore spento Non caricare l'autocarro oltre il limite delle sponde e coprire il carico con teli di nylon ben fissati	Mascherine Delimitare l'area d'intervento con nastro b/r	

Rifer. Normativi:

OC DEM 14 Demolizioni/rimozioni pluviali, canali di gronda, cancelli, infissi		Pagina 1 di 2
OC DEM 14	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione parti d'opera secondarie	FASE DI LAVORO: Demolizioni/rimozioni pluviali, canali di gronda, cancelli, infissi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizioni	<p>Attrezzature manuali ed elettriche di uso comune, ponteggio metallico, trabattelli, cestelli elevatori</p> <p>Autocarro con gruetta</p>		Materiali metallici, elementi pvc		<p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Caduta di attrezzi</p>	<p>Le lavorazioni che si effettuano su copertura o sui prosepti dei fabbricati tecnologici richiedono la severa osservanza dell'installazione di parapetti di protezione anticaduta installati sul ponteggio o sul perimetro della copertura. Le aree di lavoro non in copertura possono essere raggiunte anche con l'ausilio di trabattelli o cestelli elevatori. Gli addetti che operano su cestelli elevatori devono indossare cintura di sicurezza agganciata alla struttura del cestello</p> <p>Un addetto a terra verificherà che sotto le aree di lavoro sia interdetto il transito a persone e mezzi sia di cantiere che estranei, anche con la disposizione di barriera rimovibile e segnaletica antinfortunistica. Legare con funi le parti di canali di gronda e gli infissi oggetto di demolizione. Gli utensili devono essere custoditi nelle apposite borse di lavoro al fine di evitare la caduta accidentale dall'alto</p>	<p>Casco di protezione, Imbracatura di sicurezza anticaduta con fune di trattenuta del tipo omologato</p> <p>Casco Transenne, recinzioni</p>	

Rifer. Normativi

OC DEM 14	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione parti d'opera secondarie	FASE DI LAVORO: Demolizioni/rimozioni pluviali, canali di gronda, cancelli, infissi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizioni	Autocarro con gruetta				<p>Lesioni alle mani tagli, ferite</p> <p>Inalazione di polveri</p> <p>Cadute a livello, inciampo</p>	<p>Utilizzare utensili con manico in buono stato e indossare i DPI specifici</p> <p>Indossare mascherine di protezione durante la rimozione dei canali di gronda</p> <p>Utilizzare trapani dotati di dispositivo di aspirazione delle polveri prodotte</p> <p>Depositare i materiali di risulta nelle aree predisposte, evitando di occupare i percorsi comuni; le aree di deposito saranno delimitate con recinzioni e segnalate con specifica cartellonistica antinfortunistica;</p>	<p>Guanti di protezione mani</p> <p>Mascherine del tipo FFP2</p>	

Rifer. Normativi:

OC IPZ 01 Impermeabilizzazioni - Guaine bituminose		Pagina 1 di 1
OC IPZ 01	MACROFASE DI LAVORO: Impermeabilizzazioni	FASE DI LAVORO: Guaine bituminose

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Preparazione del fondo	Pennellessa		Primer		Getti e schizzi Allergeni	Durante la posa evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente.	Guanti Occhiali	
2	Posa in opera di guaina prefabbricata con saldatura dei giunti a caldo	Cannello e bombola a gas		Guaine bituminose		Inalazione di vapori aromatici Ustioni Incendio Esplosione della bombola a gas	Durante la fase di termofusione dei teli verificare l'utilizzo di maschere per i vapori di cloro Impiegare bombole con valvola di sicurezza e cannelli con accensione piezoelettrica Mantenere la fiamma a distanza della guaina e non incendiare Impiegare dispositivi individuali di protezione	Maschera a carboni attivi Guanti Scarpe antinfortunistica Estintori	
						Tagli, urti, compressioni	Uso di portabombole carrellato Uso dei dispositivi individuali di protezione	Guanti	
						Caduta dall'alto	Le aree di lavoro devono essere prive di aperture nel pavimento e, se in copertura, dotate di parapetto lungo l'intero perimetro	Ponteggi o parapetti con supporto a vitone	

Rifer. Normativi:

FAB TEI 01 Fabbricati - Tamponature e tramezzature		Pagina 1 di 1
FAB TEI 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Tamponature e tramezzature

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto ai piani di posa di mattoni forati, pieni e blocchi di gasbeton	Transpallet Carriola Elevatore a cavalletto				Caduta materiali dall'alto	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, allestire mantovane a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante.	Casco, guanti, Scarpe antinfortunistica	
2	Realizzazione tamponature/tramezzature	Ponti su cavalletti Trabattelli Ponteggi Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.)		Laterizi Malte		Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto Punture Tagli Abrasioni	Preferire trabattelli completi di parapetti e tavole fermapiede ai ponti su cavalletti Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.	Parapetti Tavolati pieni Casco Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

FAB TEI 02 Fabbricati - Intonaci interni ed esterni		Pagina 1 di 3
FAB TEI 02	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Intonaci interni ed esterni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Preparazione strutture provvisoriale e piani di lavoro	Attrezzi manuali Ponti su cavalletti Trabattelli				Colpi, tagli, punture, abrasioni	<p>All'interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata).</p> <p>Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisoriale devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro.</p> <p>Allestimento di una zona stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali opportunamente delimitata e segnalata con nastri b/r</p>	Guanti	

Rifer. Normativi:

FAB TEI 02

MACROFASE DI LAVORO: **Fabbricati**

FASE DI LAVORO: **Intonaci interni ed esterni**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Preparazione delle malte per intonaco					Schizzi di materiali Caduta materiali dall'alto Irritazione della pelle	Utilizzare i DPI prescritti Disporre la preparazione di malte lontano da postazioni di caricamento e sollevamento Manipolare tutte le sostanze indossando i DPI forniti, in caso di contatto sciacquare abbondantemente	Occhiali protettivi Casco Guanti Creme protettive	
3	Trasporto del materiale al piano di lavoro	Scale a mano Elevatore a bandiera o a cavalletto				Scivolamenti e cadute Caduta di attrezzi e materiali dall'alto	Per l'accesso ai ponti su cavalletti utilizzare scale a mano a norma, evitando improvvisazioni con materiali impropri le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno 1 m il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi il piano di lavoro deve essere ordinato, non sovraccaricato, sufficientemente libero ed attrezzato in modo tale che non si verifichino interferenze tra i diversi lavoratori che operano su di esso.	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed impermeabile Casco	

Rifer. Normativi:

FAB TEI 02	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Intonaci interni ed esterni
-------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Esecuzione dell'intonaco	Attrezzi manuali				Getti o schizzi Irritazioni cutanee	Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della malta per rottura dei supporti (manici) I contenitori per trasporto malta non vanno riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della medesima	Occhiali protettivi Guanti	
						Colpi, tagli, punture, abrasioni	Tenere sgombri gli impalcati dei piani di lavoro e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso	Guanti Scarpe antinfortunistica	
5	Pulizia e movimentazione dei residui	Attrezzi manuali				Inalazione polveri	Eeguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra convenientemente raccolto o imbragato	Maschera antipolvere	

Rifer. Normativi:

FAB PFV 01 Impianto fotovoltaico - Posa orditura di supporto e pannelli fotovoltaici		Pagina 1 di 2
FAB PFV 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianto fotovoltaico	FASE DI LAVORO: Posa orditura di supporto e pannelli fotovoltaici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa orditura	Autogrù Carrellini gommati		Elementi metallici di supporto		Urti, colpi, compressioni Punture, tagli, abrasioni Scivolamenti Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto Inalazione di polveri Rischio biologico	Utilizzare dispositivi protettivi individuali I supporti, pezzi speciali ecc. devono essere assemblati al centro della copertura. Si disporranno transenne metalliche di segnalazione arretrate di almeno 1.50 metri dal bordo del cornicione. Delimitare con bandelle b/r le aree sottostanti le attività in copertura Effettuare i tagli degli elementi metallici di supporto con attrezzature ad acqua Pulire la superficie della copertura da rifiuti e materiali organici depositati prima di iniziare le operazioni di posa dei pannelli	Guanti scarpe antinfortunistiche Guanti in gomma Transenne metalliche, Imbragature di sicurezza ancorate a punto sicuro o linea vita Aste a manico lungo	

Rifer. Normativi:

FAB PFV 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianto fotovoltaico	FASE DI LAVORO: Posa orditura di supporto e pannelli fotovoltaici
-------------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa pannelli fotovoltaici			Pannelli fotovoltaici		<p>Rischio chimico</p> <p>Strappi muscolari, lesioni dorso-lombari</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Posture incongrue</p> <p>Scivolamenti</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Utilizzare i prodotti di fissaggio (tasselli, colla, ecc.) secondo le istruzioni riportate nella scheda del prodotto</p> <p>Sollevare i pannelli fotovoltaici dal piano terra in copertura con l'ausilio di autogru; in copertura spostare gli elementi mediante carrellini gommati</p> <p>Delimitare con bandelle b/r le aree sottostanti le attività in copertura</p> <p>Prevedere la rotazione degli addetti adibiti alla messa in opera in posizioni disagiate</p> <p>I supporti, pezzi speciali ecc. devono essere assemblati al centro della copertura. Si disporranno transenne metalliche di segnalazione arretrate di almeno 1.50 metri dal bordo del cornicione.</p>	<p>Mascherine di protezione</p> <p>Transenne metalliche, Imbragature di sicurezza ancorate a punto sicuro o linea vita</p> <p>Guanti dielettrici, pedane isolanti, stivali in gomma</p>	
3	Allacci di cabina					Elettrocuzione	Verificare l'assenza di corrente nelle aree di intervento all'interno della cabina		

Rifer. Normativi:

FAB CSF 01 Fabbricati - Posa controsoffitti		Pagina 1 di 1
FAB CSF 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Posa controsoffitti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Predisposizione attrezzature per lavoro in quota	Impalcato mobile su ruote				Caduta dall'alto	Salire e scendere dal trabattello solo dopo che lo stesso è stato stabilizzato, utilizzando le apposite scale Allestire il parapetto completo di tavola fermapièdi su tutto il perimetro dell'impalcato	Imbracatura di sicurezza	
	Fissaggio della struttura di sostegno dei pannelli	Avvitatore elettrico Trapano elettrico Pistola sparachiodi		Profilati in alluminio e ferro, pendini e ancoraggi		Tagli, proiezione di schegge Rumore		Occhiali, guanti, otoprotettori	
	Fissaggio pannelli alla struttura	Avvitatore elettrico Trapano elettrico Pistola sparachiodi		Pannelli in cartongesso o fibra minerale		Caduta materiali e attrezzi dall'alto Rumore Proiezione di schegge negli occhi	Delimitare l'area sottostante Usare otoprotettori ed occhiali durante l'utilizzo del trapano rotopercolatore e della pistola sparachiodi	Casco Occhiali, guanti, otoprotettori	
						Caduta materiali e attrezzi dall'alto	Delimitare l'area sottostante	Casco	

Rifer. Normativi:

FAB RIV 02 Fabbricati - Pavimenti galleggianti		Pagina 1 di 1
FAB RIV 02	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Pavimenti galleggianti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico materiali	Gru su autocarro		Pacchi, pallets di masselli Asfalto colato		Investimento	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi		
2	Sollevamento ai piani di lavoro	Transpallet		Cordolo per marciapiede		Caduta materiali dall'alto			
3	Taglio dei materiali	Attrezzi manuali Sega da banco a lama diamantata Taglierina a mano				Inalazione di polveri Lesioni da contatto con organi in movimento	Controllo sulle macchine dei dispositivi di protezione da contatto	Mascherine Guanti Otoprotettori	
4	Posa orditura per pavimento galleggiante			Profilati di orditura per pavimenti galleggianti		Proiezione schegge Lesioni alle mani Tagli	Indossare i DPI specifici per la mansione Verificare la stabilità del banco e non rimuovere i carter di protezione degli organi in movimento	Occhiali Visiera Guanti	
5	Posa materiali	Utensili manuali		Pannelli di calpestio		Caduta nel vuoto Movimentazione manuale carichi	Chiudere tutte le aperture lasciate nell'ordito per il passaggio dei cavi	Guanti	

Rifer. Normativi:

FAB TTG 01 Fabbricati - Tinteggiature interne ed esterne		Pagina 1 di 1
FAB TTG 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Tinteggiature interne ed esterne

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico materiali	Automezzo furgonato o autocarro				Investimento	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi	Guanti	
2	Sollevamento ai piani di lavoro	Argani a bandiera o a cavalletto o trasporto manuale				Caduta materiali dall'alto	Verifica dell'imbracatura, di funi, catene e fasce, dell'efficienza dei ganci.	Casco	
3	Preparazione delle pareti con carteggio	Ponteggi metallici (tinteggiatura esterna)				Caduta dall'alto Cadute in piano Inalazione di polveri	Verifica dell'idoneità dei ponti su cavalletti, trabattelli, ponteggi		
4	Preparazione tinte e tinteggiatura	Ponti su cavalletti e trabattelli (tinteggiatura interna)		Additivi e tinte idropitture		Additivi chimici delle vernici allergizzanti Irritazioni cutanee da contatto con vernici e polveri Lesioni oculari da schizzi di vernice	In locali coperti mantenere una costante ventilazione della zona di lavoro	Mascherina Guanti Occhiali Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi

FAB INF 01 Fabbricati - Infissi interni ed esterni		Pagina 1 di 1
FAB INF 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Infissi interni ed esterni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico materiali	Autocarro con gruetta		Infissi		Caduta materiali dall'alto, urti con il carico	Verifica dell'imbracatura, di funi, catene e fasce, dell'efficienza dei ganci. Perimetrazione delle aree interessate alla caduta	Casco, guanti	
2	Sollevamento ai piani di lavoro	Ponteggio		Vetro					
3	Posa infissi	Scale portatili				Caduta del lavoratore dall'alto	In assenza di ponteggi, predisporre sistemi di aggancio per la imbracature di sicurezza	Imbracature di sicurezza completa di fune di trattenuta	
4	Posa vetri	Trapano, flex, attrezzature manuali				Movimentazione manuale dei carichi Tagli e abrasioni Caduta materiali dall'alto	Perimetrazione delle aree interessate alla caduta o opere di protezione (sottoponti, mantovane, tettoie)	Casco, guanti, occhiali protettivi	

Rifer. Normativi:

FAB RIV 01 Pavimenti e rivestimenti interni/esterni		Pagina 1 di 2
FAB RIV 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Pavimenti e rivestimenti interni/esterni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico materiali	Gru su autocarro		Pacchi, pallets di masselli		Investimento	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi	Indumenti ad alta visibilità	
2	Sollevamento ai piani di lavoro	Transpallet		Cordolo in pietra		Caduta materiali dall'alto		Scarpe antinfortunistica	
3	Posa di materiale termoisolante (poliuretano, cemento alveolare, argilla espansa o vermiculite) e formazione massetto	Attrezzi manuali Impastatrice con pompa		Mattonelle in gres		Inalazione di polveri Lesioni da contatto con organi in movimento		Mascherine Guanti Otoprotettori	
4	Taglio dei materiali	Sega da banco a lama diamantata Taglierina a mano				Proiezione schegge Lesioni alle mani Elettrocuzione	Controllo sulle macchine dei dispositivi di protezione da contatto Verificare la stabilità del banco e non rimuovere i carter di protezione degli organi in movimento Indossare i DPI specifici per la mansione	Occhiali Visiera Quadri ASC	

Rifer. Normativi:

FAB RIV 01

MACROFASE DI LAVORO: **Fabbricati**

FASE DI LAVORO: **Pavimenti e rivestimenti interni/esterni**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Posa collante	Utensili manuali		Malta allettamento Colla	di	Sostanze allergizzanti per la cute (componenti della malta, additivi dei collanti)	Mantenere una ventilazione accurata dell'area di intervento	Stivali in gomma Mascherine	
6	Posa materiali	Utensili manuali Battipiastrille Tenaglie o molatrice portatile a disco (per i rivestimenti)		Piastrelle in gres		Movimentazione manuale carichi Lesioni da contatto con organi in movimento	Controllo sulle macchine dei dispositivi di protezione da contatto (carter)	Guanti	

Rifer.

FAB FPA 01 Opere di rifinitura - Posa arredi		Pagina 1 di 4
FAB FPA 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa arredi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa in opera di arredi con collegamento agli impianti	<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale per montaggio</p> <p>metallico</p> <p>Cannello per saldatura ossiacetilenica</p> <p>Pistole per iniezione</p> <p>di miscele isolanti</p> <p>Pistola sparachiodi</p> <p>Ponteggio mobile (Trabattello)</p> <p>Scale a mano</p> <p>Utensili elettrici portatili</p> <p>Autocarro</p>		<p>Malta</p> <p>Resine sintetiche</p> <p>Sigillante</p> <p>Tubazioni</p> <p>metalliche</p> <p>Tubi plastici</p> <p>Valvole, raccordi</p> <p>Viti, chiodi, tasselli,</p> <p>armadi e arredi in genere</p>		<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni contusioni</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Contatto con macchine operatrici od attrezzature</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Esposizione a polvere o fibre</p>	<p>I lavoratori devono indossare DPI adeguati.</p> <p>Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi</p> <p>Non depositare materiali e attrezzi lungo le vie di transito o in prossimità delle aree di lavoro</p> <p>Verificare che i macchinari dispongano di tutti i dispositivi di protezione degli organi in movimento.</p> <p>Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla polvere</p> <p>Verificare l'integrità dei cavi elettrici delle attrezzature usate</p> <p>I lavoratori addetti a lavorazioni che espongono alle polveri devono indossare una mascherina antipolvere per la protezione delle vie respiratorie.</p>	<p>Calzature antinfortunistica</p> <p>Tute</p> <p>Guanti</p> <p>Mascherina antipolvere</p>	

Rifer. Normativi:

FAB FPA 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa arredi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Lesioni dorso - lombari</p> <p>Ustioni per contatto con parti incandescenti Possibilità d'incendio od esplosione</p>	<p>Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg o di dimensioni ingombranti</p> <p>Per la movimentazione di carichi mediante l'utilizzo di apparecchi di sollevamento gli addetti dovranno evitare di sostare sotto il raggio di azione del braccio meccanico delle grette, avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura.</p> <p>Tenere in vicinanza delle aree di lavoro in cui si svolgono attività di saldatura degli estintori omologati Per le operazioni di saldatura impiegare DPI in grado di proteggere contro il calore Sorvegliare la direzione delle scintille di saldatura.</p>	<p>Estintore Guanti Grembiule di cuoio Gambali</p>	

Rifer. Normativi

FAB FPA 01

MACROFASE DI LAVORO: **Opere di rifinitura**FASE DI LAVORO: **Posa arredi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Montaggio arredi mobili	<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale per montaggio metallico</p> <p>Ponteggio mobile (trabattello)</p> <p>Scale a mano</p> <p>Troncatrice elettrica a disco</p> <p>Utensili elettrici portatili</p>		<p>Sigillante</p> <p>Viti, chiodi, bulloni</p> <p>Adesivo</p> <p>Arredi</p>		Esposizione ad agenti chimici	<p>Eseguire un attento esame della scheda tossicologica del collante utilizzato; durante l'uso saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto cutaneo o con gli occhi. In caso di contatto cutaneo con il collante sarà raccomandato ai lavoratori di lavarsi con abbondante acqua e sapone. Durante l'uso del collante sarà tenuto nelle vicinanze un estintore.</p> <p>I locali devono essere frequentemente aerati anche durante le lavorazioni.</p> <p>Lo stoccaggio dell'adesivo sarà effettuato in contenitori sigillati in luogo asciutto.</p> <p>Ai lavoratori sarà raccomandato di usare una crema protettiva prima dell'uso dell'adesivo</p>		

Rifer. Normativi:

FAB FPA 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa arredi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Lesioni per contatto con elementi acuminati	<p>Durante l'uso dell'adesivo sarà raccomandato ai lavoratori di non fumare, non usare fiamme libere e utilizzare i DPI per non inalare vapori</p> <p>Nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilità dei materiali installati eseguendo fissaggi corretti e completi</p> <p>I lavoratori devono indossare i guanti.</p>	Guanti	

Rifer. Normativi:

FAB CDZ 01 Fabbricati - Impianti meccanici (condizionamento)		Pagina 1 di 3
FAB CDZ 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianti meccanici (condizionamento)

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa in opera diffusore lineare del tipo a feritoia per la mandata					<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Strappi muscolari, dolori dorso-lombari</p> <p>Ribaltamento dei trabattelli</p>	<p>Solleverare soltanto i tratti di tubazione necessari per piccoli tratti di lavoro</p> <p>Movimentare i materiali con l'ausilio di carrelli gommati. Sollevare canalette e tubazioni con la collaborazione di più addetti in modo da ripartire il carico</p> <p>I trabattelli devono avere una base d'appoggio ampia per garantire la stabilità al ribaltamento La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali</p>	Libretto Ministeriale	
2	Posa in opera delle unità di climatizzazione nei locali del fabbricato	Carrelli elevatori idraulici o manuali, saldatrici		Materiali di isolamento protezione lamierino, Uta e in		Contusioni al capo, schiacciamento del corpo	Non sostare sotto i carichi sospesi o sotto il raggio di azione delle gruette di sollevamento		

Rifer. Normativi

FAB CDZ 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianti meccanici (condizionamento)

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa in opera delle unità di climatizzazione nei locali del fabbricato	Cannelli da taglio, utensili manuali, scale a mano				<p>Caduta dall'alto</p> <p>Ferite alle mani, cesoiamenti</p>	<p>Durante lo spostamento dei trabattelli accertarsi che non vi siano persone o carico in sommità, che la base sia stabile e livellata, che non vi sia interferenza con altre strutture</p> <p>Durante l'uso non montare pulegge per il sollevamento dei materiali e non porre sovrastrutture per raggiungere quote più elevate</p> <p>Per gli attrezzi manuali verificare le condizioni degli attrezzi in particolare la solidità degli attacchi dei manici</p>		

Rifer. Normativi:

FAB CDZ 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianti meccanici (condizionamento)

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Posa in opera di ventilconvettori completi di attacchi e tubazioni di raccordo	Carrelli, montacarichi, avvitatore, seghetto, trapani, attrezzi manuali		Tubi metallici in rame, zincati, materiali di isolamento in coppelle		<p>Caduta in piano</p> <p>Tagli, abrasioni e contusioni</p> <p>Dolori dorso-lombari e posture incongrue</p> <p>Elettrocuzione per mal funzionamento degli attrezzi</p>	<p>Non abbandonare materiali e attrezzi lungo le vie di transito</p> <p>Nell'uso del seghetto evitare di toccare la lama dopo aver effettuato il taglio, in caso necessario indossare guanti di protezioni</p> <p>Per la movimentazione dei carichi presenti fare uso attrezzature meccaniche tipo transpallets o carrelli gommati</p> <p>Effettuare la rotazione degli addetti ed eseguire la posa alternando ad altre attività onde evitare turni con una postura fissa prolungata</p> <p>Verificare frequentemente le condizioni degli attrezzi manuali, in particolare la solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici</p> <p>Utilizzare utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto dallo Stato</p>	<p>Casco di protezione</p> <p>Guanti Occhiali</p> <p>Guanti dielettrici Calzature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi

FAB TRM 01 Impianti termici - Posa termoconvettori		Pagina 1 di 1
FAB TRM 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti termici	FASE DI LAVORO: Posa termoconvettori

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa in opera di termoconvettori completi di attacchi e tubazioni di raccordo	Carrelli, montacarichi, avvitatore, seghetto, trapani, attrezzi manuali		Tubi metallici in rame, zincati, materiali di isolamento in coppelle		<p>Caduta in piano</p> <p>Tagli, abrasioni e contusioni</p> <p>Dolori dorso-lombari e posture incongrue</p> <p>Elettrocuzione per mal funzionamento degli attrezzi</p>	<p>Non abbandonare materiali e attrezzi lungo le vie di transito</p> <p>Nell'uso del seghetto evitare di toccare la lama dopo aver effettuato il taglio, in caso necessario indossare guanti di protezioni</p> <p>Per la movimentazione dei carichi presenti fare uso attrezzature meccaniche tipo transpallets o carrelli gommati</p> <p>Effettuare la rotazione degli addetti ed eseguire la posa alternando ad altre attività onde evitare turni con una postura fissa prolungata</p> <p>Verificare frequentemente le condizioni degli attrezzi manuali, in particolare la solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici</p> <p>Utilizzare utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto dallo Stato</p>	<p>Casco di protezione</p> <p>Guanti</p> <p>Occhiali</p> <p>Guanti dielettrici</p> <p>Calzature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

FAB IDR 01 Fabbricati - Impianto idrico fognario		Pagina 1 di 2
FAB IDR 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianto idrico fognario

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico e movimentazione materiali	Gru su autocarro e automezzo furgonato		Tubi, pozzetti		Investimento Caduta materiali dall'alto Urti con il carico	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi Verifica dell'imbracatura, di funi, catene e fasce, dell'efficienza dei ganci Non sostare nell'area e sui percorsi di movimentazione dei materiali	Nastro b/r e segnaletica di sicurezza	
2	Taglio ed incollaggio di tubi in pvc	Utensili manuali		Mastici siliconici Collanti e sigillanti		Irritazioni epidermiche e delle vie respiratorie	Non toccare i prodotti a mani nude Mantenere una adeguata ventilazione dell'area di lavoro	Guanti e mascherine	
3	Saldatura a caldo di tubi in polipropilene	Termosaldatore				Ustioni	Utilizzare attrezzi ausiliari per manipolare le parti incandescenti evitando i contatti diretti		
4	Taglio e filettatura di tubi in acciaio zincato	Troncofilettatrice				Tagli e lesioni alle mani	Appoggiare i pezzi da tagliare su bancali o superficie stabili e non rimuovere gli organi di protezione della macchina		

Rifer. Normativi:

FAB IDR 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianto idrico fognario
-------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Posa tubazioni	Trabattello Scala a libretto Ponte su cavalletti				Caduta dall'alto Caduta attrezzi e materiali	Utilizzare trabattelli a norma muniti di autorizzazione ministeriale Controllare l'efficienza del dispositivo di antichiusura della scala e la presenza di mezzi antisdrucchiolo alle estremità Utilizzare ponti su cavalletti per lavori fino a 2m di altezza Mantenere gli attrezzi di piccolo taglio in appositi sacchetti legati in vita	Libretto Ministeriale	
6	Posa tubazioni in scavo, pavimento, parete	Attrezzi manuali				Urti, colpi, cadute	Tutte le aperture che possano provocare cadute devono essere coperte e deve essere indicato il rischio specifico	Tavolati / transenne e segnaletica di sicurezza	

Rifer. Normativi:

FAB ELE 01 Fabbricati - Impianto elettrico		Pagina 1 di 1
FAB ELE 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianto elettrico

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico materiali	Gru su autocarro o automezzo furgonato		Tubi corrugati in plastica disposti nelle tracce e sui pavimenti		Investimento	Delimitazione ed interdizione dell'area	Casco, guanti	
2	Sollevamento ai piani di lavoro	Manuale		Scatole in plastica per derivazioni, interruttori e quadri elettrici e cavi Canale metalliche, corpi illuminanti		Urti, colpi, caduta di materiali dall'alto	Protezione dalla caduta di materiali e individuazione percorsi delimitati	Casco, guanti	
3	Esecuzione	Ponti a cavalletto scale portatili trabattelli Utensili manuali Trapano elettrico				Caduta, contusioni Abrasioni, tagli Elettrocuzione	Verifica idoneità ponti a cavalletto, trabattelli e scale Verifica di assenza di tensione	Casco Libretto Ministeriale Calzature e guanti isolanti	
4	Prove e collaudi						Verifica dispositivi di protezione (interruttori magnetotermici e/o differenziali)	Guanti isolanti	

Rifer. Normativi:

IMP ARF 01 Impianto rilevazione incendio		Pagina 1 di 2
IMP ARF 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto rilevazione incendio

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio supporti, canaline e pezzi speciali	<p>attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>ponteggio mobile (trabattello)</p> <p>scale a mano</p> <p>trapano</p>		supporti, staffe, tubazioni		<p>abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>contatto con macchine operatrici od attrezzature</p>	<p>Gli staffaggi devono assicurare un solido ancoraggio delle tubazioni ed essere posizionati in modo da ridurre ingombri ed ostacoli.</p> <p>In tutte le posizioni di lavoro con un dislivello superiore a m 0,5 deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti.</p> <p>Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.</p> <p>Non rimuovere i carter di protezione degli organi in movimento</p>	<p>Guanti,</p> <p>Scarpe, caschi</p> <p>Otoprotettori occhiali a maschera</p>	

Rifer. Normativi

IMP ARF 01

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti ausiliari**

FASE DI LAVORO: **Impianto rilevazione incendio**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa apparecchiature e collegamenti	Avvitatore elettrico		<p>Pezzi speciali</p> <p>Cavi elettrici, dispositivi elettrici vari</p>		<p>Caduta di attrezzi e materiali</p> <p>Cadute a livello</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Mantenere gli attrezzi e i materiali di piccolo taglio in apposite borse di lavoro.</p> <p>Delimitare e segnalare le aree sottostanti le lavorazioni in quota</p> <p>Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali</p> <p>Disporre in modo ordinato materiali ed attrezzi lungo le aree di lavoro</p> <p>Dove necessario deve essere assicurata o verificata la messa a terra</p> <p>Eeguire i necessari collegamenti elettrici di terra</p>	<p>Reti in polietilene o transenne in acciaio</p> <p>Segnaletica antinfortunistica</p> <p>Guanti, scarpe, otoprotettori, occhiali</p>	

Rifer. Normativi:

IMP ARF 02 Impianti ausiliari - Impianto spegnimento incendi		Pagina 1 di 2
IMP ARF 02	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto spegnimento incendi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico/scarico e movimentazione materiali	Gru su autocarro e automezzo furgonato		Tubi, raccordi, ugelli, bombole, apparecchiature elettroniche		Investimento Caduta materiali dall'alto Urti con il carico	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi Verifica dell'imbracatura, di funi, catene e fasce, dell'efficienza dei ganci Non sostare nell'area e sui percorsi di movimentazione dei materiali	Nastro b/r e segnaletica di sicurezza	
2	Taglio e filettatura di tubi in acciaio zincato	Troncofilettatrice				Tagli e lesioni alle mani	Appoggiare i pezzi da tagliare su bancali o superficie stabili e non rimuovere gli organi di protezione della macchina		
3	Posa tubazioni, raccordi, ugelli, bombole, apparecchiature elettroniche e canalette a soffitto, a parete, sotto pavimento	Trabattello Scala a libretto Ponte su cavalletti				Caduta dall'alto Caduta attrezzi e materiali	Utilizzare trabattelli a norma muniti di autorizzazione ministeriale Controllare l'efficienza del dispositivo di antichiusura della scala e la presenza di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità Utilizzare ponti su cavalletti per lavori fino a 2 m di altezza Mantenere gli attrezzi di piccolo taglio in appositi sacchetti legati in vita	Libretto Ministeriale	

Rifer. Normativi:

IMP ARF 02	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Impianto spegnimento incendi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posa tubazioni	Attrezzi manuali				<p>Urti, colpi, cadute</p> <p>Incendio</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Esposizione a polveri, rumore e vibrazioni</p>	<p>Tutte le aperture che possano provocare cadute devono essere coperte e deve essere indicato il rischio specifico</p> <p>Disporre sempre di un estintore in prossimità dell'area di lavoro</p> <p>Assicurarsi che l'impianto elettrico sia sezionato prima di iniziare le attività</p> <p>Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione attuando turni di lavoro di breve durata</p>	<p>Tavolati / transenne e segnaletica di sicurezza</p> <p>Estintori</p> <p>Quadro ASC</p> <p>Mascherine di protezione FFP2, otoprotettori, guanti antivibrazione</p>	
5	Caricamento bombole con gas estinguente Prove e verifiche					Soffocamento	Assicurarsi che l'impianto sia disattivato prima di iniziare il caricamento delle bombole	Maschere di protezione a carboni attivi	

Rifer. Normativi:

IMP AIT 01 Impianti ausiliari - Impianto antintrusione		Pagina 1 di 2
IMP AIT 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto antintrusione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa centrale di controllo armadi	<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Scale a mano</p> <p>Trapano</p> <p>Attrezzatura manuale per montaggio metallico</p>		Supporti, staffe, cavi, interruttori, armadi		<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Contatto con macchine operatrici od attrezzature</p> <p>Caduta di attrezzi e materiali</p>	<p>Gli staffaggi devono assicurare un solido ancoraggio dei cavi e dei rivelatori ed essere posizionati in modo da ridurre ingombri ed ostacoli.</p> <p>In tutte le posizioni di lavoro con un dislivello superiore a m 0,5 deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti.</p> <p>Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.</p>	<p>Guanti,</p> <p>Scarpe, casco, imbracature di sicurezza</p> <p>Otoprotettori occhiali a maschera</p>	

Rifer. Normativi:

IMP AIT 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto antintrusione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Pompa idrica				<p>Cadute a livello e scivolamento</p> <p>Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti</p> <p>Ustioni per contatto con parti incandescenti ed esposizione al calore ed alla fiamma</p>	<p>Allontanare qualsiasi materiale nelle vicinanze dei tubi o giunti in fase di collaudo</p> <p>Verificare il funzionamento di saracinesche o valvole di chiusura prima dell'inizio della prova.</p>		

Rifer. Normativi

IMP CAC 01 Impianti ausiliari - Impianto controllo accessi		Pagina 1 di 1
IMP CAC 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto controllo accessi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa obliteratrice	Carrelli gommati Attrezzi manuali		Piastra Macchina obliteratrice		Ribaltamento Caduta materiale e attrezzi dall'alto Lesioni alle mani	Verificare la stabilità dei percorsi e la regolarità del piano di appoggio Caricare soltanto il materiale necessario e mantenere gli attrezzi in guaine legate alla cintura Utilizzare utensili con impugnature integre	Girofaro Recinzione	
2	Posa obliteratrice a muro			Piastra Macchina obliteratrice		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta	Utilizzare utensili con impugnature integre e per l'uso indicato dal fabbricante I cavi pilota o cercatavi debbono essere mantenuti in rotoli raccolta senza intralciare i percorsi	Guanti Delimitazione con nastro b/r	
3	Allaccio cavi	Tester Minuteria elettrica				Punture Tagli alle mani	Utilizzare materiali certificati CE		

Rifer. Normativi:

IMP TVC 01 Impianti ausiliari - Impianto TVCC		Pagina 1 di 1
IMP TVC 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti ausiliari	FASE DI LAVORO: Impianto TVCC

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa centrale di controllo armadi	<p>Attrezzatura manuale di uso comune</p> <p>Scale a mano</p> <p>Trapano</p>		Supporti, staffe, cavi, interruttori, armadi		<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Contatto con macchine operatrici od attrezzature</p>	<p>Gli staffaggi devono assicurare un solido ancoraggio dei cavi e dei rivelatori ed essere posizionati in modo da ridurre ingombri ed ostacoli.</p> <p>In tutte le posizioni di lavoro con un dislivello superiore a m 0,5 deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti.</p> <p>Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.</p>	<p>Guanti,</p> <p>Scarpe,casco</p> <p>Otoprotettori occhiali a maschera</p>	

Rifer. Normativi:

STR CAN 02 Lavori stradali - Delimitazione con barriere fisse		Pagina 1 di 1
STR CAN 02	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Delimitazione con barriere fisse

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<ul style="list-style-type: none"> • Ascia • Attrezzatura manuale da scavo • Attrezzatura manuale per lavori agricoli • Badile • Carriola • Contametri a ruota • Decespugliatore • Dispositivo d'infissione paletti • Motosega • Sega a mano • Trapano • Autocarro • Sega circolare • Tagliaerba a barra falciante 		<ul style="list-style-type: none"> • Paletti • Tavole in legno • Chiodi • Nastro segnaletico • Tubi innocenti 		<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta a livello • Esposizione al rumore • Elettrocuzione • Investimento da mezzi meccanici • Offese agli occhi • Ribaltamento mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici • Prevedere percorsi stabili • Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi • Tenersi a distanza di sicurezza e allontanare il personale non addetto. • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti • Casco • Cuffie e tappi auricolari • Occhiali a maschera 	

Rifer. Normativi:

STR RIM 02 Rimozione manto stradale		Pagina 1 di 3
STR RIM 02	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Rimozione manto stradale

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione manto stradale	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzi manuali da scavo • Badile • Carriola • Forche metalliche per rimozione pietrisco/sollevamento materiale • Martello demolitore pneumatico • Fresa catenaria • Tagliasfalto a disco • Tagliasfalto a martello • Escavatore 				<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Contusioni e traumi • Investimento da mezzi meccanici • Esposizione a polvere • Caduta a livello • Caduta da postazione sopraelevata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro • I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa • I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità • I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici • Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti di protezione • Tute da lavoro di "sicurezza" • Bretelle rifrangenti • Utilizzare maschere antipolvere • Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta. 	

Rifer. Normativi:

STR RIM 02

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali

FASE DI LAVORO: Rimozione manto stradale

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Scivolamento • Rumore • Ribaltamento del mezzo • Schiacciamento • Urti, colpi, impatti, compressioni • Esposizione a vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Se è necessario rimuovere, esclusivamente nei tratti necessari, le delimitazioni degli scavi presenti nell'area di lavoro per effettuare la rimozione della pavimentazione. • Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato • Provvedere affinché gli operatori addetti alla tagliasfalto a disco non lavorino nelle vicinanze d'altri lavoratori non protetti contro il rumore • Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato • Vietare l'avvicinamento delle persone mediante avvisi e sbarramenti • Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico • Verificare i dispositivi antivibrazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuffie antirumore • Guanti di protezione • Tute da lavoro di "sicurezza" 	

Rifer. Normativi:

STR RIM 02

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali

FASE DI LAVORO: Rimozione manto stradale

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Contatti con macchine operatrici e attrezzature • Caduta verso il vuoto 	<ul style="list-style-type: none"> • Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni • I manovratori devono avere completa visibilità dell'area lavorativa • I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti • Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere nel campo d'azione degli automezzi • Prendere accordi con la polizia urbana o altro ente gestore della strada qualora questa sia interessata dalle lavorazioni • Nelle zone ove non sia in corso la formazione di rilevato deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m.0,50 		

Rifer. Normativi:

STR DEM 01 Lavori stradali - Demolizione marciapiede		Pagina 1 di 2
STR DEM 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Demolizione marciapiede

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione	Compressore per martello demolitore pneumatico Martello demolitore pneumatico o elettrico				<p>Rumori</p> <p>Gas e fumi di scarico</p> <p>Olii minerali Incendio</p> <p>Vibrazione</p> <p>Rumori</p> <p>Urti, lesioni, abrasioni per contatto accidentale con organi in movimento</p>	<p>Valutazione del livello equivalente d'esposizione al rumore, segnalando la zona esposta a livello di rumorosità elevato.</p> <p>Prima dell'accensione aprire il rubinetto dell'aria e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore.</p> <p>Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.</p> <p>Uso di martelli con vibrazioni ammortizzate, evitando turni prolungati di lavoro.</p> <p>Per esposizione al rumore quotidiana superiore a 85 dB(A) sottoporsi a visita medica preventiva e periodica</p> <p>Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. Utilizzare il martello senza forzature. Evitare turni prolungati di lavoro</p>	<p>Otoprotettori</p> <p>Posizionare la macchina in luoghi aerati.</p> <p>Estintori</p> <p>Guanti antivibrazione</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Casco, guanti, calzature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

STR DEM 01

MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali

FASE DI LAVORO: Demolizione marciapiede

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione	Martello demolitore pneumatico				<p>Lesioni agli occhi per proiezioni di schegge</p> <p>Lesioni dorso-lombari per sollevamento carichi rilevanti</p> <p>Inalazione di polveri</p>	<p>Usare i dispositivi di protezione individuale durante tutto il periodo d'uso del martello demolitore</p> <p>I carichi da sollevare a braccia dovranno avere peso inferiore a 25 kg, essere facili da afferrare e non ingombranti, avere stabilità nel trasporto e forma tale da non provocare tagli o lesioni</p> <p>Bagnare i materiali di risulta</p>	<p>Occhiali o visiera</p> <p>Indumenti protettivi (tuta), mascherine FFP3</p>	
2	Raccolta materiale di risulta	Miniescavatore o escavatore con pala meccanica, autocarro				<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Investimento da treni in transito</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm, oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Effettuare le operazioni sulla sede ferroviaria in regime di IPC e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento per la circolazione dei treni e dalle Disposizioni RFI</p>		

Rifer. Normativi

STR RMP 01 Lavori stradali - Nuova pavimentazione marciapiede		Pagina 1 di 2
STR RMP 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Nuova pavimentazione marciapiede

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Individuazione area dei lavori					Investimento da terzi e da mezzi d'opera Investimento e collisione tra veicoli privati e mezzi d'opera	Apporre l'idonea segnaletica per deviare i percorsi pedonali e segnalare i lavori in corso con la segnaletica prescritta Mantenere i percorsi pedonali e carrabili liberi da materiali e attrezzature.	Barriere direzionali, paletti di illuminazione notturna	
2	Scaricamento e posizionamento macchinari					Schiacciamento	Automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attività di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più possibile il movimento dei carichi. Utilizzare funi, catene e dispositivi di sollevamento sottoposti a verifica trimestrale	Segnaletica antinfortunistica	
3	Scavo a sezione aperta	Miniescavatore Autocarro		Terreno		Inalazione di polveri	Utilizzare mezzi operativi con cabina chiusa	Maschere di protezione FFP2	

Rifer. Normativi:

STR RMP 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Nuova pavimentazione marciapiede

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Spianamento compattazione	Compattatore meccanico				Rumore, investimenti, urti, colpi	Rispetto della procedura prevista dal D.Lgs 81/08 per i lavoratori esposti al rumore al di sopra di 87 dB(A)	Otoprotettori	
5	Posa pavimentazioni			Cemento, collanti, piastrelle e betonelle		Affaticamento fisico	Indossare le ginocchiere durante la posa in posizione inginocchiata	Ginocchiere	
						Esposizione a sostanze irritanti	Gli addetti impegnati in tali operazioni devono essere dichiarati idonei dal Medico Competente	Guanti, mascherina di protezione	
						Scivolamento, inciampo, caduta	Ripulire l'area operativa da sfridi di lavorazione mescolati ad acqua	Scarpe con suola antisdrucchiolo	
6	Posa cordoli di bordo banchina	Attrezzi manuali		Cemento, collanti, cordoli in pietra		Investimento da treno in transito	Operare in interruzione programmata di orario con la presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere	IPC, tute ad alta visibilità	

Rifer. Normativi

STR LAV 01 Opere stradali - Costruzione di rilevato stradale		Pagina 1 di 2
STR LAV 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Costruzione di rilevato stradale

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Realizzazione viabilità di accesso	<p>Attrezzi manuali di uso comune</p> <p>Autocarro</p> <p>Pala meccanica</p> <p>Rullo compressore</p> <p>Rullo vibrante</p> <p>Grader</p> <p>Motozappa</p>		Stabilizzato misto di cava		<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Contusioni e traumi</p> <p>Esposizione a polvere</p> <p>Collisione con mezzi rotabili</p> <p>Scivolamento, seppellimento, sprofondamento</p> <p>Esposizione a fumi, vapori e/o gas</p> <p>Esposizione a polveri e/o fibre</p> <p>Esposizione a rumore</p> <p>Franamento</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso. Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro. I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa</p> <p>I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità. I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici. Nelle zone ove non è in corso il rilevato, deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m.0,5 utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi.</p>	<p>Guanti di protezione</p> <p>Utilizzare maschere antipolvere</p> <p>Imbracature di sicurezza con cospicci e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).</p>	

Rifer. Normativi:

STR LAV 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Costruzione di rilevato stradale

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Modellamento del terreno	<p>Attrezzatura manuale da scavo</p> <p>Attrezzatura manuale ad uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale per lavori agricoli</p> <p>Pala meccanica</p> <p>Ruspa meccanica</p> <p>Escavatore meccanico</p>				<p>Rumore</p> <p>Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato</p> <p>Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato</p> <p>Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere.</p> <p>Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico</p> <p>Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro</p> <p>Non posizionare materiale sul ciglio dello scavo</p> <p>Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio</p>	Cuffie antirumore	

Rifer. Normativi:

STR LAV 02 Opere stradali - Opere di riempimento e costipazione		Pagina 1 di 2
STR LAV 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Opere di riempimento e costipazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa pietrame e terra di riempimento	Attrezzi manuali di uso comune Autocarro Escavatore Rullo compressore Rullo vibrante		Pietrame Terre da riporto		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Esposizione a polvere Collisione con mezzi rotabili Scivolamento, seppellimento, sprofondamento	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso. Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro. I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità. I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici. Nelle zone ove non è in corso il rinterro, deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m.0,5 utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi.	Guanti di protezione Utilizzare maschere antipolvere Imbracature di sicurezza con cospicci e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).	

Rifer. Normativi:

STR LAV 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Opere di riempimento e costipazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Rumore</p> <p>Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato</p> <p>Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato</p> <p>Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere.</p> <p>Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico</p> <p>Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro</p> <p>Non posizionare materiale sul ciglio dello scavo</p> <p>Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio</p>	Cuffie antirumore	

Rifer. Normativi:

STR LAV 03 Opere stradali - Esecuzione sottofondo		Pagina 1 di 2
STR LAV 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Esecuzione sottofondo

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa misto stabilizzato e misto cementato	Grader Rullo compressore Rullo vibrante		Misto stabilizzato Misto cementato		<p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento</p> <p>Contatto con macchine operatrici</p> <p>Cesoiamiento tra parti in movimento.</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Scivolamento, sprofondamento</p>	<p>Vietare l'avvicinamento delle persone mediante avvisi e sbarramenti.</p> <p>Prevedere percorsi e postazioni stabili</p> <p>Tenersi a distanza di sicurezza allontanando il personale non addetto</p> <p>Utilizzo di opere provvisorie di sostegno dello scavo o realizzazione di scarpate secondo il declivio naturale del terreno come da relazione eseguita da geologo abilitato.</p> <p>Il perimetro dello scavo deve essere protetto con un parapetto regolarmente alto 1m. costituito da tavola fermapiEDE e resistente ad una forza orizzontale di almeno 100 kg.</p>	<p>Guanti di protezione</p> <p>Cuffie antirumore</p>	

Rifer. Normativi:

STR LAV 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere stradali	FASE DI LAVORO: Esecuzione sottofondo

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici.</p> <p>Investimento</p>	<p>Verificare l' idoneità dei sistemi antivibrazione</p> <p>I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate.</p> <p>Definire modalità operative tali da evitare il sovrapporsi delle attività dei mezzi durante la fase di rullatura e compattazione.</p> <p>Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti, conformi al Codice della strada.</p>	Bretelle rifrangenti	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa strato di base 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzi manuali di uso comune Spruzzatrice Autocarro Escavatore Rullo compressore Rullo vibrante Stenditrice a caldo di emulsione bituminosa 		<ul style="list-style-type: none"> Emulsione bituminosa Graniglia 		<ul style="list-style-type: none"> Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Inalazione di vapori Infiammazioni e localizzazioni cutanee Esposizione a getti e schizzi Ustioni per contatto con parti incandescenti o con sostanze chimiche Movimentazione manuale dei carichi Esposizione a polveri Scivolamento, seppellimento, sprofondamento 	<ul style="list-style-type: none"> Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Predisporre opportune armature dello scavo 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti di protezione Mascherine con filtri Indumenti di lavoro idonei Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa strato di base 					<ul style="list-style-type: none"> • Collisione con mezzi rotabili • Rumore • Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici • Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> • I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa • I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità <input type="checkbox"/> I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici <input type="checkbox"/> Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato • Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato • Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore d'inattività del cantiere. <input type="checkbox"/> Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico • Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro <input type="checkbox"/> Assicurarsi che lo scavo sia consolidato o abbia un angolo di natural declivio 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuffie antirumore 	

Rifer. Normativi:

Note:

STR LAV 07 Recinzione in paletti di ferro e rete	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Recinzione in paletti di ferro e rete
---	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Infissione paletti in ferro • Posa rete metallica • Posa cancello 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale da scavo • Attrezzature manuali d'uso comune • Compressore pneumatico • Martello demolitore pneumatico • Autocarro con gruetta • Trapano 		<ul style="list-style-type: none"> • Rete in materiale metallico o plastico • Profili in ferro 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta a livello • Urti, colpi, impatti compressioni • Elettrocuzione • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Investimento da mezzi meccanici • Rumore • Vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative • Il montaggio della cesata deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione degli accessi • Assicurare la stabilità anche in condizioni di forte vento • Verificare la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche • Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi • Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Occhiali a maschera • Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa parapetti e guard-rail	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzi manuali per montaggio metallico • Martello demolitore pneumatico • Autocarro con gruetta • Trapano • Smerigliatrice, troncatrice elettrica a disco • Piegatubi a mano ed elettrica • Attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura • Avviatore elettrico • Funi d'imbracatura metalliche e fasce di nylon 				<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Contusioni e traumi • Scivolamento • Investimenti da mezzi meccanici • Caduta di materiale dall'alto • Esposizione a rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare i DPI • Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro • I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa • I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità • Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti di protezione • Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese). • Casco • Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori stradali**FASE DI LAVORO: **Opere stradali di posa (2-2)**Codice scheda: **STR POS 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Sganciamento del carico • Schiacciamento • Ribaltamento del mezzo • Urti, colpi, impatti, compressioni • Contatti con macchine operatrici e attrezzature • Esposizione a vibrazioni • Investimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Non oltrepassare la portata massima • Controllare funi, ganci e catene • Verificare l'imbracatura .non sostare sotto il carico • Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato • Vietare l'avvicinamento delle persone mediante avvisi e sbarramenti • Stabilire un percorso per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro segnaletico • Verificare i dispositivi antivibrazione. • Prendere accordi con la polizia urbana o altro ente gestore della strada qualora questa sia interessata dalle lavorazioni • Durante la posa del guard rail tutte le zone devono essere delimitate con new jersey 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti di protezione • Tute da lavoro di "sicurezza" 	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa binder e strato d'usura 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale da scavo • Badile • Carriola • Autocarro • Centrale confezione bitumati • Spruzzatrice • Vibrofinitrice • Rullo vibrante 		<ul style="list-style-type: none"> • Bitume • Conglomerati bituminosi 		<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Contusioni e traumi • Caduta a livello • Investimenti da mezzi meccanici • Lesioni e contusioni • Esposizione ad agenti chimici (catrame e fumo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare i DPI • Utilizzare correttamente le attrezzature • Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro • I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa • I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità • I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici • Visite mediche 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti • Stivali • Tute • Calzature con suola termica • Maschera 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori stradali**FASE DI LAVORO: **Applicazione manto bituminoso (2-2)**Codice scheda: **STR PAV 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa binder e strato d'usura 					<ul style="list-style-type: none"> Ribaltamento del mezzo Contatto con macchine operatrici o attrezzature Collisione con mezzi rotabili Irritazioni epidermiche per contatto con oli minerali o derivati Schiacciamento Scivolamento Urti, colpi, impatti, compressioni Vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Il manovratore del rullo compressore dovrà avere esperienza specifica Lavarsi subito dopo un accidentale contatto Non camminare sullo strato bituminoso ancora non consolidato 		

Rifer. Normativi:

Note:

STR PSS 01	MACROFASE DI LAVORO: Lavori stradali	FASE DI LAVORO: Posa segnaletica stradale
-------------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Individuazione area dei lavori					Investimento da terzi e da mezzi d'opera	<p>Apposizione dell'ideale segnaletica per deviare ed incanalare il flusso veicolare e segnalare i lavori in corso</p> <p>Delimitare la zona d'intervento con la segnaletica prescritta dal Codice della strada</p>	<p>Barriere direzionali, semafori, paletti di illuminazione notturna, limite di velocità</p> <p>Coprire la segnaletica in contrasto</p>	
2	Scaricamento e posizionamento macchinari macchina per verniciatura					Collisione tra veicoli privati e mezzi d'opera	Verificare con la Polizia Municipale ulteriori accorgimenti per la regolazione di semafori e deviazione del flusso veicolare		

Rifer. Normativi:

IMP LFM 02 Impianti di illuminazione aree interne ed esterne		Pagina 1 di 1
IMP LFM 02	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Impianti di illuminazione aree interne ed esterne

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa corpi illuminanti interni	Trabattelli, scale a mano, utensili elettrici Trapani a percussione		Minuteria elettrica		Elettrocuzione Tagli, punture, abrasioni	Verificare che la parte di impianto sulla quale si interviene sia stata sezionata a monte e a valle, richiesta di toltensione Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Delimitare l'area di intervento per evitare rischi di interferenza con le attività di manutenzione e apporre cartelli di pericolo e indicazione del rischio elettrico	Moduli di toltensione Guanti dielettrici Libretto Ministeriale Scarpe isolanti	
2	Posa corpi illuminanti esterni	Carrelli gommati con sviluppo oleodinamico e cestello		Minuteria elettrica		Elettrocuzione Cadute dall'alto, tagli, abrasioni Investimento	Verificare che la parte di impianto sulla quale si interviene sia stata sezionata a monte e a valle Assistere da terra l'operatore a bordo del cestello Delimitare l'area di intervento e gli spazi di manovra dei carrelli gommati Nelle aree esterne, lontano dai binari, azionare il girofaro per segnalare la presenza del mezzo	Imbracature di sicurezza	

Rifer. Normativi:

OPF RFM 01 Opere di rifinitura - Posa di recinzione metallica fissa		Pagina 1 di 3
OPF RFM 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa di recinzione metallica fissa

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata	Miniescavatore Pale, picconi					Vedi scheda "Scavo a sezione obbligata con macchine operatrici"		
2	Basamenti di fondazione			Cls, acciaio			Vedi scheda "Fondazioni"		
3	Trasporto e scarico	Autocarro				Investimento Schiacciamento Urti Contatto accidentale con le macchine operatrici	Interdizione dell'area di scarico I conduttori degli autocarri dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre, in particolar modo in retromarcia	Casco guanti Scarpe di sicurezza	
		Autocarro con braccio meccanico						Girofaro Avvisatore acustico	
4	Preassemblaggio	Fascioni e catene per l'imbragatura dei carichi		Profilati metallici		Sganciamento del carico per rottura dei punti di aggancio	Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia.		

Rifer. Normativi:

OPF RFM 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa di recinzione metallica fissa

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Sollevamento del carico, posizionamento e varo dei pannelli metallici	Autogru gommata o cingolata, paranco, braghe Bilancino per sollevamento simultaneo del carico				Caduta dall'alto dei pannelli per sganciamento rottura delle funi per esubero della portata max, anche in funzione dell'angolo d'imbracatura Urti per errata manovra del gruista o per sbilanciamento del materiale durante il tiro	Verifica della corretta imbracatura degli elementi prefabbricati Il manovratore della gru dovrà avere esperienza specifica e dovrà essere responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina: egli dovrà: a) sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato dell'imbraco; b) controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se non possibile, deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi in gesti opportunamente prestabiliti;	E' vietato al personale, tramite l'affissione di cartelli o delimitazioni, di transitare e sostare sotto i carichi sospesi	
6	Completamento del montaggio delle strutture metalliche	Scale a mano, trabattelli, cestelli elevatori		Malta, tasselli, bulloneria		Caduta addetti dall'alto del piano di lavoro	Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura	Impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute Libretto Ministeriale	

Rifer. Normativi:

OPF RFM 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di rifinitura	FASE DI LAVORO: Posa di recinzione metallica fissa

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Completamento del montaggio delle strutture metalliche					<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Cadute a livello</p> <p>Punture Tagli Abrasioni</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi</p> <p>Delimitare le aree di stoccaggio del materiale. Tenere sgombre le aree da materiale di scarto delle lavorazioni .</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurarne lesioni</p>	<p>Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Guanti Scarpe di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

FAB ASM 01 Fabbricati - Assistenze murarie		Pagina 1 di 5
FAB ASM 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Assistenze murarie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione tracce su solai o murature	Scanalatori Demolitori elettrici Trapani Attrezzi d'uso comune Ponti mobili o scale a mano		Intonaco, murature		Emissione di polveri Proiezione di schegge Elettrocuzione Caduta dall'alto	Aerare il locale anche con attrezzatura che garantisca una ventilazione forzata Allontanare il materiale demolito Delimitare l'area di lavorazione e apporre segnaletica di avvertimento Utilizzare utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto dallo Stato con grado di protezione IP55 Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ. I trabattelli devono avere una base d'appoggio ampia per garantire la stabilità al ribaltamento La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali.	Mascherine Occhiali protettivi, nastri b/r o cordoli Guanti isolanti Imbracatura di sicurezza Libretto Ministeriale	

Rifer. Normativi:

FAB ASM 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Assistenze murarie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione tracce su solai o murature	Ponti mobili o scale a mano				Caduta dall'alto	I ponti, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi	Casco di protezione	
2	Preparazione strutture provvisoriale e piani di lavoro	Attrezzi manuali Ponti su cavalletti Trabattelli				Ribaltamento Colpi, tagli, punture, abrasioni	Le ruote del ponte devono essere bloccate con cunei dalle due parti I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunta di sovrastrutture All'interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre appropriata anche quando, per l'esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro di breve durata). Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisoriale devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro.		

Rifer. Normativi

FAB ASM 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Assistenze murarie
-------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Preparazione strutture provvisorie e piani di lavoro	Attrezzi manuali Ponti su cavalletti Trabattelli				Colpi, tagli, punture, abrasioni	Allestimento di una zona stoccaggio e deposito temporaneo dei materiali opportunamente delimitata e segnalata con nastri b/r	Guanti Libretto Ministeriale	
3	Preparazione delle malte per intonaco					Schizzi	Utilizzare i DPI prescritti	Occhiali protettivi	
						Caduta materiali dall'alto	Disporre la preparazione di malte lontano da postazioni di caricamento e sollevamento	Casco	
						Irritazione della pelle	Manipolare tutte le sostanze indossando i DPI forniti; in caso di contatto sciacquare abbondantemente	Guanti Crema protettive	
4	Trasporto del materiale al piano di lavoro	Scale a mano Elevatore a bandiera o a cavalletto				Scivolamenti e cadute	Per l'accesso ai ponti su cavalletti utilizzare scale a mano a norma, evitando l'utilizzo con materiali impropri. Le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno 1 m il piano di arrivo, essere provviste di dispositivi antisdrucchiolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi.	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile	
						Caduta di attrezzi e materiali dall'alto	Il piano di lavoro deve essere ordinato, non sovraccaricato, sufficientemente libero ed attrezzato in modo tale che non si verifichino interferenze tra i diversi lavoratori che vi operano.	Casco	

Rifer. Normativi:

FAB ASM 01

MACROFASE DI LAVORO: **Fabbricati**FASE DI LAVORO: **Assistenze murarie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Esecuzione dell'intonaco	Attrezzi manuali				Getti o schizzi Irritazioni cutanee	Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della malta per rottura dei supporti (manici). I contenitori per trasporto malta non vanno riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio di fuoriuscita della medesima.	Occhiali protettivi Guanti	
						Colpi, tagli, punture, abrasioni	Tenere sgombri gli impalcati dei piani di lavoro e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso.	Guanti Scarpe antinfortunistica	
6	Pulizia e movimentazione dei residui	Attrezzi manuali				Inalazione polveri	Eeguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra convenientemente raccolto o imbragato	Maschera antipolvere	

Rifer. Normativi:

FAB ASM 01	MACROFASE DI LAVORO: Fabbricati	FASE DI LAVORO: Assistenze murarie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Carico/scarico materiali	Automezzo furgonato o autocarro				Investimento	Delimitazione ed interdizione della zona di movimentazione dei carichi		
8	Sollevamento ai piani di lavoro	Argani a bandiera o a cavalletto o trasporto manuale				Caduta materiali dall'alto	Verifica dell'imbracatura, di funi, catene e fasce, dell'efficienza dei ganci.	Casco	
9	Preparazione delle pareti con carteggio	Ponteggi metallici (tinteggiatura esterna)				Caduta dall'alto Cadute in piano Inalazione di polveri	Verifica dell'idoneità dei ponti su cavalletti, trabattelli, ponteggi	Libretto Ministeriale	
10	Preparazione tinte e tinteggiatura	Ponti su cavalletti e trabattelli (tinteggiatura interna)		Additivi e tinte idropitture		Additivi chimici delle vernici allergizzanti Irritazioni cutanee da contatto con vernici e polveri Lesioni oculari da schizzi di vernice Caduta di attrezzi e materiali dall'alto	In locali coperti mantenere una costante ventilazione della zona di lavoro il piano di lavoro deve essere ordinato, non sovraccaricato, sufficientemente libero ed attrezzato in modo tale che non si verifichino interferenze tra i diversi lavoratori che operano su di esso.	Mascherina Guanti Occhiali Casco Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

IMP TER 01 Impianto di terra - Esecuzione maglia di terra		Pagina 1 di 3
IMP TER 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianto di terra	FASE DI LAVORO: Esecuzione maglia di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Posa picchetti e tondini di messa a terra	Attrezzature manuali di uso comune attrezzatura manuale da scavo		Tubi PVC cavi elettrici corde di rame puntazze		Abrasioni, punture tagli, lacerazioni	<p>Verificare preliminarmente la presenza di sottoservizi. In caso di dubbi, procedere con cautela nelle lavorazioni indossando indumenti isolanti.</p> <p>I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni di passo in superficie.</p> <p>I dispersori devono avere lunghezza trasversale non inferiore a m 2.</p> <p>I dispersori devono essere contenuti entro pozzetti ispezionabili.</p> <p>La posizione dei dispersori deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs. 81/08-AII.XXV</p>	Guanti	
						Caduta a livello	Tenere sgombra l'area di lavoro da materiali ed attrezzature non in uso	Scarpe	

Rifer. Normativi:

IMP TER 01

MACROFASE DI LAVORO: **Impianto di terra**FASE DI LAVORO: **Esecuzione maglia di terra**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Martello demolitore pneumatico ed elettrico				Esposizione alla polvere esposizione al rumore esposizione a vibrazioni indotte da mezzi meccanici Elettrocuzione Movimentazione manuale di carichi ingombranti o pesanti Perforazioni per contatto con elementi acuminati	Usare mezzi idonei ad eliminare o diminuire le vibrazioni ed i rumori	Guanti, otoprotettori Guanti dielettrici	
		Autocarro con gru				Urti, colpi, impatti, compressioni	Non sostare nel raggio d'azione dei mezzi meccanici	Casco	

Rifer. Normativi:

IMP TER 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianto di terra	FASE DI LAVORO: Esecuzione maglia di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						Elettrocuzione	<p>Le carpenterie metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici che possono entrare in tensione per contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare l'equipotenzialità.</p> <p>Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti.</p> <p>I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37/08, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.</p>	Abilitazione e formazione del personale	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 05 Posa in opera di quadri elettrici		Pagina 1 di 2
IMP LFM 05	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Posa in opera di quadri elettrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Autocarro con braccio meccanico Furgoni Transpallet		Carpenteria metallica Quadri in vtr		Investimento Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore Caduta del carico dall'alto	Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Spegner e frenare l'autocarro durante le operazioni di carico. Delimitare ed interdire le aree di scarico. Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico. Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore. È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico. Verificare l'imbracatura del carico. Controllare lo stato e la portata dei ganci. Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni	Casco di protezione	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 05	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Posa in opera di quadri elettrici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa quadri, collegamenti ed allacciamenti	<p>Transpallet</p> <p>Chiavi di serraggio ed utensili comuni</p> <p>Trapani, avvitatori e cesoie elettrici</p> <p>Apparecchiature elettriche di test e taratura</p> <p>Saldatrici elettriche</p>		<p>Carpenteria metallica</p> <p>Componenti elettrici e meccanici</p> <p>Elettrodi</p>		<p>Investimento per scivolamento del carico</p> <p>Ferite da taglio alle mani</p> <p>Folgorazione</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Proiezione di scintille</p> <p>Radiazioni luminose</p>	<p>Assicurare il carico in modo stabile.</p> <p>Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06).</p> <p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p> <p>Allontanare ogni materiale infiammabile.</p> <p>Segregare l'area di intervento con schermi mobili.</p> <p>Organizzare una ventilazione adeguata.</p>	<p>Guanti, casco e calzature di protezione</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Guanti dielettrici e calzature isolanti</p> <p>Maschera e occhiali protettivi</p> <p>Maschera per saldatori</p>	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 07 Illuminazione punta scambi		Pagina 1 di 1
IMP LFM 07	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Illuminazione punta scambi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Illuminazione deviatoi	Mezzo d'opera ferroviario Attrezzi elettrici portatili Utensili a mano		Pali di altezza f.t. 6m Lampade Morsetti		Investimento da treni Folgorazione	Operare a seconda dei casi in condizioni in regime di interruzioni programmata. Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Spostarsi utilizzando soltanto i sentieri di sicurezza Indossare indumenti ad alta visibilità Sezionare a monte e a valle gli scambi oggetto di intervento, richiedere la procedura di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Movimentare i pali mantenendoli in posizione orizzontale Consultare i piani di elettrificazione esistenti	Casco, Guanti scarpe di sicurezza a sfilamento rapido Indumenti ad alta visibilità Scambio Moduli Man 6.05 Fioretto di messa a terra Piani schematici	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 08 Gruppo elettrogeno		Pagina 1 di 2
IMP LFM 08	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta Carrello elevatore		Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi in PVC Combustibile Tavole in legno		Schiacciamento Elettrocuzione	Durante le operazioni di scarico dall'autocarro e carrello elevatore mantenere in equilibrio il gruppo elettrogeno, curando la corretta imbracatura delle funi utilizzate. Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi d'imbracatura e se non è garantita l'idoneità dei punti d'imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento. Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro devono essere tra loro collegati equipotenzialmente e all'imp. di terra. In prossimità del gruppo elettrogeno tenere a disposizione un estintore. Non effettuare ripa razioni o manutenzioni con il gruppo elettrogeno in funzione.	Caschi Guanti	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 08	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Gruppo elettrogeno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Elettrocuzione</p> <p>Esposizioni a fumi, vapori o gas</p> <p>Incendio od esplosione</p> <p>Contatto con organi in movimento</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione al rumore</p>	<p>Entro 30 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra deve essere denunciato all'INAIL su apposito Mod. B e gli impianti derivati dall'uscita devono essere rispondenti alle norme CEI 64-8 ed eseguiti da personale qualificato</p> <p>Assicurare una sufficiente aerazione</p> <p>Tenere a disposizione gli estintori di supporto</p> <p>Tenere le opportune distanze di sicurezza</p> <p>Accertarsi dell'esistenza delle protezioni in corrispondenza degli organi in movimento</p>	<p>Maschere di protezione delle vie respiratorie con filtro tipo A</p> <p>Estintori</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p>	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 11 Esecuzione impianto di terra		Pagina 1 di 4
IMP LFM 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Escavatore meccanico con martello demolitore		Paline di terra Corde di rame Cavi elettrici Tubi PVC		Elettrocuzione	<p>Le masse metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici che possono entrare in contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare l'equipotenzialità. Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti. Il valore di resistenza globale dell'impianto di terra deve essere coordinato con la taratura di intervento della prima protezione di cantiere consentendo un valore massimo della tensione di guasto pari a 25 volt.</p> <p>I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni di passo in superficie. I dispersori devono avere lunghezza non inferiore a 2 m.</p> <p>La posizione dei dispersori deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs 81/08 e s.m.i.</p>	Guanti dielettrici	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Caduta a livello</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Esposizione alla polvere</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Investimento da mezzi meccanici</p>	<p>I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37/08 e s.m.i. che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni</p> <p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Predisporre i percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici</p>	<p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Mascherine antipolvere</p> <p>Otoprotettori</p>	

Rifer. Normativi

IMP LFM 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM	FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Flessibile (smerigliatrice) Utensili elettrici portatili Scale a mano		Materiale elettrico in genere		Movimentazione manuale dei carichi Elettrocuzione	Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi Deve essere verificata la necessità di esecuzione dell'impianto mediante valutazione del rischio di accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81-10 Il collegamento incondizionato delle masse metalliche di grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione costituisce situazione peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37/08 e s.m.i., che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni	Caschi Calzature antinfortunistica Guanti da lavoro Occhiali protettivi	

Rifer. Normativi:

IMP LFM 11

MACROFASE DI LAVORO: Impianti LFM

FASE DI LAVORO: Esecuzione impianto di terra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Caduta a livello</p> <p>Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Caduta da postazione elevata</p> <p>Caduta di attrezzi e materiali</p>	<p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Imbracature di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

IMP ELE 02 - RimozioniMACROFASE DI LAVORO: **Linee elettriche / Pubblica illuminazione**FASE DI LAVORO: **Rimozioni**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione accessori, apparecchiature metalliche e isolanti su palo	<ul style="list-style-type: none">• Attrezzatura manuale di uso comune• Autocarro con gru• Autocestello• Scale a mano• Troncatrice elettrica a disco		<ul style="list-style-type: none">• Funi e brache		<ul style="list-style-type: none">• Caduta da postazione sopraelevata• Urti, colpi, impatti• Compressioni• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni• Contatto con macchine operatrici• Schiacciamento• Caduta di attrezzi• Elettrocuzione• Caduta a livello• Movimentazione manuale dei carichi	<ul style="list-style-type: none">• Per lavori su palo usare scale provviste di collare• Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti• Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi sollevatori• Richiedere la toltensione• Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative• Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi	<ul style="list-style-type: none">• Cinture di sicurezza• Guanti contro le aggressioni meccaniche• Casco	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 03 - Demolizione blocchi di fondazione | **MACROFASE DI LAVORO: Linee elettriche / Pubblica illuminazione** | **FASE DI LAVORO: Demolizione blocchi di fondazione**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizione blocchi di fondazione	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura manuale da scavo • Autocarro • Cesoie a mano per taglio ferro d'armatura • Martello demolitore pneumatico • Escavatore con martello demolitore 				<ul style="list-style-type: none"> • Schiacciamento • Urti, colpi, impatti • compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Proiezione di materiale • Elettrocuzione • Esposizione alla polvere • Caduta a livello • Esposizione a Vibrazioni • Esposizione 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire • Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti • Rispetto delle distanze di sicurezza • Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere • Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative • Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Casco • Tuta • Occhiali a maschera • Mascherine antipolvere • Otoprotettori e cuffie 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP ELE 07 - Esecuzione collegamenti elettrici BT**MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico****FASE DI LAVORO: Esecuzione collegamenti elettrici BT**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione collegamenti elettrici BT	<ul style="list-style-type: none">Utensili elettrici manualiScale portatili		<ul style="list-style-type: none">Cavi elettrici		<ul style="list-style-type: none">Elettrocuzione Urti, colpi, impatticompressioniAbrasioni, punture, tagli, lacerazioniMovimentazione manuale dei carichiCaduta da postazione sopraelevata	<ul style="list-style-type: none">Operare in regime di toltensione segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusuraVerifica della necessità delle messe a terra di sicurezzaVerificare che non vi siano parti a tensione nominale maggiore a 25 Vca o 50 VccPrima di connettere elementi capacitivi assicurarsi che siano stati scaricati a terra	<ul style="list-style-type: none">Guanti contro le aggressioni meccaniche Cinture di sicurezza	
Rifer. Normativi:									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Fissaggio staffe, posa armadio e posa interruttori 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale di uso comune Trapano elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> Staffe di fissaggio Armadio metallico 		<ul style="list-style-type: none"> Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa cavidotto, scatole e cassette di derivazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali d'uso comune • Scala a mano • Autocarro con gruetta • Carrello con svolgibobine • Trapano elettrico • Trabattello • Argano a bandiera 		<ul style="list-style-type: none"> • Corrugato • Scatole e cassette in pvc 		<ul style="list-style-type: none"> • Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature • Movimentazione manuale dei carichi • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di materiali • Caduta dall'alto • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti • Guidare le operazioni da terra • Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi • Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. • Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede • Non devono mai essere inserite 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 10 - Posa in opera di elementi prefabbricati	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Posa in opera di elementi prefabbricati
---	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa pozzetti d'ispezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali d'uso comune • Autocarro con grezza 		<ul style="list-style-type: none"> • Elementi prefabbricati in cls 		<ul style="list-style-type: none"> • Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Urti, colpi, impatti e compressioni • Movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti • Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa dei cavi	<ul style="list-style-type: none"> • Rulli posacavo • Autocarro con gru • Alzabobine 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavi elettrici 		<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Movimentazione manuale dei carichi • Caduta da postazione sopraelevata • Ribaltamento del mezzo e/o caduta ribaltamento bobine 	<ul style="list-style-type: none"> • Operare in regime di toltensione • Verifica della necessità delle messe a terra di sicurezza • Verifica dell'accessibilità, percorribilità dei luoghi • Verifica della consistenza del terreno • Verifica che l'asse di rotazione della bobina sia idoneo a sopportare il peso della stessa • Verifica che l'alza bobina sia posizionato stabilmente sul terreno piano 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Cinture di sicurezza • Caschi 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 12 - Allacciamento ad impianti esistenti	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Allacciamento ad impianti esistenti
---	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Allacciamento ad impianti esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Utensili elettrici manuali • Attrezzatura manuale di uso comune • Dispositivo per la messa a terra di sicurezza • Pedane isolanti 		<ul style="list-style-type: none"> • Miscele isolanti, capicorda 		<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione • Urti, colpi, impatti • compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Movimentazione manuale dei carichi • Caduta da postazione sopraelevata 	<ul style="list-style-type: none"> • Operare in regime di toltensione segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusura • Messe a terra di sicurezza • Verificare che non vi siano parti a tensione nominale maggiore a 25 Vca o 50 Vcc • Verifica delle distanze di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 15 - Prove e verificheMACROFASE DI LAVORO: **Impianto elettrico**FASE DI LAVORO: **Prove e verifiche**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTRE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none">• Prove e verifiche	<ul style="list-style-type: none">•		<ul style="list-style-type: none">•		<ul style="list-style-type: none">• Folgorazione elettrica• Ferite alle mani• Caduta da scala a mano• Incendio		<ul style="list-style-type: none">• Guanti contro le aggressioni meccaniche	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa apparecchi illuminanti 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale di uso comune Scale a mano 		<ul style="list-style-type: none"> Corpi illuminanti Cavi Lampade 		<ul style="list-style-type: none"> Urti, colpi, impatti Compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di attrezzi Schiacciamento Elettrocuzione Contatto con macchinari Caduta dall'alto Movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento Rispetto delle distanze di sicurezza Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 17 - Installazione sensori e rivelatori	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Installazione sensori e rivelatori
--	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Fissaggio staffe e posa apparecchiature 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Trapano elettrico Trabattello Scala a mano 		<ul style="list-style-type: none"> Rivelatori Sensori Staffe in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di materiali Caduta dall'alto Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa gruppo elettrogeno 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta 		<ul style="list-style-type: none"> Quadri elettrici Cavi elettrici Tubi in PVC Combustibile Tavole in legno 		<ul style="list-style-type: none"> Schiacciamento Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Durante le operazioni di scarico dall'autocarro mantenere in equilibrio il gruppo elettrogeno, curando la corretta imbracatura delle funi utilizzate Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi d'imbracatura e se non è garantita l'idoneità dei punti d'imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro devono essere tra loro collegati equipotenzialmente e all'imp. di terra In prossimità del gruppo elettrogeno tenere a disposizione un estintore Non effettuare riparazioni o manutenzioni con il gruppo elettrogeno in funzione Entro 30 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra deve essere denunciato all'ISPESL 	<ul style="list-style-type: none"> Caschi 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianto elettrico**FASE DI LAVORO: **Gruppo elettrogeno (2-2)**Codice scheda: **IMP ELE 19**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa gruppo elettrogeno 					<ul style="list-style-type: none"> Esposizioni a fumi, vapori o gas Incendio od esplosione Contatto con organi in movimento Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurare una sufficiente aerazione Tenere a disposizione gli estintori di supporto Tenere le opportune distanze di sicurezza Accertarsi dell'esistenza delle protezioni in corrispondenza degli organi in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 27 - Installazione sensori e rivelatori	MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico	FASE DI LAVORO: Installazione sensori e rivelatori
--	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Impianto rilevazione incendi	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura elettrica di uso comune • Ponteggi mobili • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Rivelatori • Sensori • Staffe in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione manuale dei carichi • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di materiali • Caduta dall'alto • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione o nelle loro immediate vicinanze quando la tensione è superiore a 25 V verso terra, se alternata, o a 50 V verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 V, purché l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile ed il personale sia qualificato e faccia costante uso del doppio isolamento. Tenere sempre a posto i coperchi ed i ripari degli interruttori, valvole, morsetti, ecc. • Non toccare le parti scoperte. • Tenere i conduttori elettrici lontani da acqua, cemento, ecc.; non calpestarli, non farli strisciare. Avvertire quando il rivestimento è logoro o interrotto. • Quando occorrono lampade portatili impiegare quelle apposite. • Controllare lo stato di conservazione degli utensili elettrici portatili e delle apparecchiature elettriche in dotazione e provvedere alla loro sostituzione in caso di guasti. Durante la fase di allacciamento sezionare le linee di alimentazione. • Assicurarsi durante i collegamenti elettrici che non vi siano parti a tensione nominale maggiore di 25V c.a. – 50V c.c. e segnalare il sezionamento a monte della zona di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP ELE 28 - Installazione sensori e rivelatori **MACROFASE DI LAVORO: Impianto elettrico** **FASE DI LAVORO: Installazione sensori e rivelatori**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Esecuzione collegamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura elettrica di uso comune • Scale a mano 		<ul style="list-style-type: none"> • Rivelatori • Sensori • Staffe in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione manuale dei carichi • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di materiali • Caduta dall'alto • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Usare scale provviste di zoccoli antiscivolo regolabili. • Per lavori ad altezza superiore a 2m è obbligatorio l'uso di cintura di sicurezza agganciata ad un punto stabile. • E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione o nelle loro immediate vicinanze quando la tensione è superiore a 25 V verso terra, se alternata, o a 50 V verso terra, se continua. Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 V, purché l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile ed il personale sia qualificato e faccia costante uso del doppio isolamento. • Tenere sempre a posto i coperchi ed i ripari degli interruttori, valvole, morsetti, ecc. • Non toccare le parti scoperte; • Tenere i conduttori elettrici lontani da acqua, cemento, ecc.; non calpestarli, non farli strisciare. Avvertire quando il rivestimento è logoro o interrotto; • Quando occorrono lampade portatili impiegare quelle apposite; • Controllare lo stato di conservazione degli utensili elettrici portatili e delle apparecchiature elettriche in dotazione e provvedere alla loro sostituzione in caso di guast • i Durante il lavoro sulle scale a mano, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco • Guanti • Scarpe di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

IMP ELE 33 - Posa apparecchi illuminantiMACROFASE DI LAVORO: **Impianto elettrico**FASE DI LAVORO: **Posa apparecchi illuminanti**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none">• Posa apparecchi illuminanti	<ul style="list-style-type: none">• Attrezzatura manuale di uso comune• Scale a mano		<ul style="list-style-type: none">• Corpi illuminanti• Cavi• Lampade		<ul style="list-style-type: none">• Urti, colpi, impatti Compressioni• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni• Caduta di attrezzi• Schiacciamento• Elettrocuzione• Contatto con macchinari• Caduta dall'alto• Movimentazione manuale dei carichi	<ul style="list-style-type: none">• Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti• Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento• Rispetto delle distanze di sicurezza• Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi	<ul style="list-style-type: none">• Guanti contro le aggressioni meccaniche• Casco• Tuta• Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Realizzazione portali per protezione degli attraversamenti	<ul style="list-style-type: none"> autocarro con gruetta scale a mano attrezzatura manuale da sforzo (leve, paranchi, tirfor, ecc.) attrezzatura per montaggio metallico funi a attrezzatura per controventature e ponteggi a cavalletto e tubolari 		<ul style="list-style-type: none"> tubolari in ferro e legname travere e piantane legname 		<ul style="list-style-type: none"> investimento, urto da mezzi d'opera schiacciamenti ferite da taglio, abrasioni, distorsioni, strappi muscolari offese al capo, alle mani, ai piedi, al 	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto delle norme per la circolazione stradale Rispetto delle portate dei mezzi d'opera Divieto di sostare nel raggio di azione dei mezzi d'opera Rispetto delle distanze di sicurezza da opere civili, linee e apparecchiature elettriche Uso dei dispositivi di sicurezza individuali posti sui mezzi d'opera 	<ul style="list-style-type: none"> guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • caduta di materiale dall'alto • caduta da posizione sopraelevata • colpo di calore, di sole 	<ul style="list-style-type: none"> • Omologazione, verifiche annuali per i mezzi di sollevamento • Verifiche trimestrali per le funi dei mezzi di sollevamento • Divieto di sostare sotto i carichi sospesi • Verifiche periodiche per tiranti e accessori per imbracature • Autorizzazione e permessi per accesso alle linee da proteggere • Uso sistematico della M/T per le strutture metalliche • Prima dell'infissione dei picchettoni o della realizzazione dei fori con la trivella verificare l'esistenza di servizi interrati 	<ul style="list-style-type: none"> • caschi di protezione per l'industria. • cinture di sicurezza • indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute); 	
Rifer. Normativi:.									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Deposito materiali	Autocarro con gruetta Furgoni Autogrù				Caduta di materiali dall'alto Urti, colpi, impatti, schiacciamenti	L'area di deposito deve essere delimitata Le manovre di scarico devono essere assistite da un addetto a terra I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori acustici e luminosi Verificare l'integrità di tutti i dispositivi di protezione degli organi meccanici	Rete arancione in polietilene, nastro b/r Guanti, casco, scarpe antinfortunistica	
2	Carico e trasporto materiali dall'area di deposito all'area operativa	Autocarro con gruetta Furgoni Gru su mezzo d'opera ferroviario				Caduta di materiali dall'alto Urti, colpi, impatti, schiacciamenti	I materiali dovranno essere trasportati in appositi contenitori atti ad impedire la caduta dei pezzi sulla sede	Tuta ad alta visibilità, guanti, casco, scarpe antinfortunistica a sfilamento rapido Procedura ICMO (Disp. RFI n.5 del 15/06/11) e IPC	

Rifer. Normativi:

IMP IS 02 Attività IS e TLC in linea e piazzale - Rimozione / demolizione canalette		Pagina 1 di 1
IMP IS 02	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS e TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Rimozione / demolizione canalette

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione canalette e basamenti di supporto	Attrezzi manuali				<p>Investimento da treni in transito</p> <p>Rischio biologico, morsicatura da animali</p> <p>Inalazioni di polveri</p> <p>Colpi, urti</p> <p>Investimento da mezzi operativi su gomma</p>	<p>Operare in interruzione della circolazione e toltà tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) applicando le procedure previste dalle IPC qualora la distanza dalla rotaia più vicina sia minore di quella di sicurezza</p> <p>Eliminare intorno alle canalizzazioni ogni sorta di vegetazione e sporcizia depositata</p> <p>Avvalersi di aste, tenaglie ed indossare i guanti per rimuovere materiali presunti infetti</p> <p>Movimentare con cautela il materiale posto sopra le canalette</p> <p>Avvalersi di palanchini metallici per il sollevamento del chiusino</p> <p>Verificare l'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi</p>	<p>Addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p> <p>Stivali in gomma</p> <p>Mascherina</p> <p>Casco, guanti, tuta ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 04 Posa in opera casse induttive e di manovra		Pagina 1 di 3
IMP IS 04	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Posa in opera casse induttive e di manovra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto delle casse induttive in cantiere	Autocarro con gruetta				Sgancio del carico durante il sollevamento	Utilizzare ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità e la verticalità del carico durante il sollevamento e la movimentazione Utilizzare imbracci prefabbricati da Ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di Certificato di Garanzia	Delimitazione con barriera rimovibile	
2	Trasporto delle casse induttive lungo linea	Gru su mezzo d'opera ferroviario				Investimento da mezzi su gomma Investimento da mezzi operativi su rotaia	Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Osservare tempestivamente le disposizione dell'agente di protezione per liberare il binario	Cicalina Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantieri	

Rifer. Normativi:

IMP IS 04

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Posa in opera casse induttive e di manovra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Collegamenti elettrici e meccanici	Utensili manuali Chiavi di serraggio Trapano elettrico Utensili elettrici di avvitamento e taglio				Investimento da treno Folgorazione Elettrocuzione Caduta Lesioni dorso-lombari Rischio biologico	Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC. Richiesta tolta tensione della linea di contatto Vedasi scheda LAV FER 01 “Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio” Verificare la messa a terra delle parti metalliche e l’idoneità dei dispositivi di protezione elettrica Eeguire la posa secondo le indicazioni progettuali Non intralciare il passaggio degli operatori con attrezzature od altro Avvalersi di mezzi ausiliari per la movimentazione di carichi che superano i 25 kg Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude	Interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti (Art.10 e 12 della IPC/2016). Scambio Moduli Guanti dielettrici e calzature isolanti Nastro b/r o g/n Carrelli di movimentazione Guanti, tute Palanchini, aste in legno	

Rifer. Normativi:

IMP IS 04

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Posa in opera casse induttive e di manovra

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Collegamenti elettrici					Elettrocuzione	Fare uso di utensili portatili a doppio isolamento . Accertarsi che l'impianto su cui si interviene per i collegamenti sia sezionato a monte e a valle	Modulistica	

Rifer. Normativi:

IMP IS 05 Montaggio scala metallica		Pagina 1 di 1
IMP IS 05h	MACROFASE DI LAVORO: Strutture in piazzale	FASE DI LAVORO: Montaggio scala metallica

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio e assemblaggio scala metallica	Utensili elettrici e manuali Paranchi e attrezzature di sollevamento Autogrù		Elementi metallici, scala metallica Bullonerie		Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto Tagli, ferite, abrasioni Folgorazione Investimento da treno Investimento da Mezzo d'opera ferroviario	Utilizzare trabattelli omologati per lavori in quota Custodire i materiali minuti in borse di lavoro Legare e movimentare i carichi utilizzando catene in perfette condizioni e regolarmente sottoposte alle verifiche trimestrali Delimitare con transenne metalliche o catenelle in neoprene b/r le zone di lavoro sul marciapiede Indossare i DPI specifici connessi alle lavorazioni Disalimentare tutte le linee elettriche che interferiscono con la movimentazione e la posa della scala metallica Interruzione della circolazione Verificare che il mezzo d'opera ferroviario a supporto delle lavorazioni sia correttamente bloccato con l'ausilio delle scarpe ferma-carro	art. 140 Allegato XXIII D.Lgs 81/08 e s.m.i. Segnaletica antifortunistica Guanti, casco, tute da lavoro, scarpe antifortunistica Legge 191/74 e DPR 469/79 IPC Indumenti ad alta visibilità ICMO	

Rifer. Normativi:

IMP IS 06 Attività IS in linea e in piazzale - Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici per basamenti dei segnali		Pagina 1 di 3
IMP IS 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici per basamenti dei segnali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata	Miniescavatore		Terre di scavo		Investimenti, Franamento Ribaltamento mezzi Caduta dall'alto	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro Valutazione geologica e idrogeologica delle condizioni del terreno Ispezione del sottosuolo Verificare che la cabina sia di tipo Rops, in caso di pericolo di ribaltamento Nello scavo si deve considerare sempre il carico accidentale che interessa il bordo della trincea e provvedere alle eventuali sbadacchiature in funzione della natura del terreno e del tipo di carico accidentale L'attraversamento degli scavi in genere deve essere realizzato con passerelle pedonali di 60 cm e di 1.20m se adibiti anche al trasporto di materiali, munite di parapetti e tavole fermapiede	Sbadacchiature Controllo giornaliero delle sbadacchiature dello scavo	

Rifer. Normativi:

IMP IS 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici per basamenti dei segnali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata					<p>Caduta di materiali dall'alto</p> <p>Presenza di sottoservizi dimessi anche</p>	<p>Prima di accedere alla base della parete di scavo, accertarsi del completamento dei lavori nella zona superiore</p> <p>Divieto di accumulo materiali o di transito mezzi in prossimità del ciglio dello scavo.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione, condutture di gas, acqua, servizi telefonici, fognature.</p> <p>Operare solo dopo che gli Enti abbiano rilevato la presenza dei cavi</p>	<p>Casco</p> <p>Guanti, stivali e casco</p>	
2	Carico materiale e trasporto	<p>Miniescavatore, autocarro</p> <p>Mezzo d'opera ferroviario</p>		Terre di scavo		Rumore	<p>Carico su mezzo a motore spento</p> <p>Assistere l'operatore del mezzo da altro personale a terra nelle manovre di retromarcia</p> <p>Verificare il rispetto distanze di 70cm per il transito laterale degli addetti</p>	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

IMP IS 06

MACROFASE DI LAVORO: **Attività IS in linea e in piazzale**

FASE DI LAVORO: **Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici per basamenti dei segnali**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Carico materiale e trasporto					<p>Caduta materiali</p> <p>Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi</p>	<p>Non caricare il mezzo oltre il limite delle sponde e chiudere con teli di nylon ben fissati</p> <p>Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi</p> <p>Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.</p>	<p>Casco di protezione</p> <p>Picchetti e segnaletica di avvertimento</p> <p>Estintori portatili</p>	

Rifer. Normativi

IMP IS 07 Attività IS in linea e in piazzale - Realizzazione basamenti e strutture per i segnali		Pagina 1 di 6
IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto magrone	Autobetoniera Autobetoniera su mezzo d'opera ferroviario		Calcestruzzo		<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.</p> <p>La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione</p>	<p>Guanti</p> <p>Casco</p> <p>Stivali di sicurezza</p> <p>Casco di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto magrone	Autobetoniera Pompa per cls		Calcestruzzo		Proiezione di getti di cls	Mantenersi a distanza di sicurezza dalla canale dell'autobetoniera ed indossare maschera di protezione del viso	Occhiali protettivi	
2	Casseratura di legno (lavorazione)	Sega circolare				Lesioni alle mani per contatti con la lama o con organi in movimento (cinghie, pulegge di trasmissione, ecc.) Rumore Caduta dall'alto	Cuffia di protezione posta superiormente alla lama, a stretto contatto con il legno da lavorare. Coltello divisore posto dietro la lama a 3 mm. dalla dentatura. Carter completi di protezione di pulegge e cinghie Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato. Il banco di lavoro deve essere lontano dal raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o dotato di solida copertura h=3 m.	Guanti Calzature di sicurezza Casco Occhiali o visiera Per operatori uso obbligatorio di otoprotettori	
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autocarro con gruetta Mezzo d'opera ferroviario con gruetta per il sollevamento dei carichi				Urti, colpi, impatti compressioni	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione.		

Rifer. Normativi:

IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Autocarro con gruetta Mezzo d'opera ferroviario con gruetta per il sollevamento dei carichi				Investimento Rottura dei punti d'aggancio. Caduta di materiale dall'alto	Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC e seguire le indicazioni della scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Eseguire le operazioni di carico e scarico con le funi in posizione verticale. Verifica trimestrale di idoneità dispositivi di aggancio Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.	Tabelle di segnalazione cantiere e Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere Allontanare gli addetti dall'area di movimentazione della gru Recinzioni, segnaletica con indicazione di pericolo	

Rifer. Normativi:

IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali
-----------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Casseratura di legno / casseri metallici (posa in opera)	Attrezzature varie (martello, chiodi, vitoni e perni d'ancoraggio, palanchini, ecc.)				Sgancio del carico durante il sollevamento. Rottura delle funi per superamento portata massima Cesoimento stritolamento Punture Tagli Abrasioni Caduta di materiale dall'alto	Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra. Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.	Ganci di sollevamento anti- sganciamento Funi di sollevamento certificate ed in buono stato di conservazione Guanti. Calzature antinfortunistica	

Rifer. Normativi

IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Getto cls per fondazione	Pompa a mano per disarmante Autobetoniera Betoniera su mezzo d'opera ferroviario		Calcestruzzo		Getti e schizzi Allergeni Urti, colpi, impatti compressioni Ribaltamento del mezzo Elettrocuzione	Recinzioni, segnaletica con indicazione di pericolo Durante il caricamento evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente. Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h. Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi. La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre	Guanti Occhiali Maschera antipolvere Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia. Scarpe con plantare dielettrico	

Rifer. Normativi

IMP IS 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamenti e strutture per i segnali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Getto cls per fondazione	Attrezzatura individuale (pala, ecc.)				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Proiezione di getti di cls</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello</p>	<p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p> <p>Delimitare l'area e vietare la sosta ai non addetti alla lavorazione</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura</p>	<p>Guanti</p> <p>Casco</p> <p>Stivali di sicurezza</p> <p>Occhiali</p> <p>Guanti</p> <p>Stivali in gomma antiscivolo</p>	
5	Disarmo	Autocarro con gru				<p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Punture, tagli, abrasioni</p>	<p>Una volta maturato il getto (min. 24 h), effettuare gradatamente la rimozione dei puntelli e dei casseri ed accatastarli in luoghi separati dalle aree di lavoro.</p> <p>Pulire le tavole e le mascelle da chiodi. Rimuovere tutto il materiale di risulta del disarmo.</p>	<p>Guanti</p> <p>Calzature con suola imperforabile</p>	

Rifer. Normativi

IMP IS 09 Posa segnali luminosi ed enti vari in basso		Pagina 1 di 6
IMP IS 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
1	Lavori in prossimità di linee in esercizio					Investimento da mezzi operativi su rotaia	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"	Tabelle di segnalamento cantiere "F" art.76 R.S.; IPC Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità	
2	Trasporto e carico materiali, cassette terminali, cavi ed attrezzature	Gru su mezzo d'opera ferroviario					Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori Vedi scheda "Posa in opera casse induttive"		
3	Posa in opera dei dispositivi elettrici per la realizzazione dei circuiti di binario e loro collegamento alla rotaia	Avvitatrice a motore				Urti, colpi, abrasioni Rumore Folgorazione	Osservare tempestivamente le disposizione dell'agente di protezione cantiere Rispettare le norme di impiego dettate dal fabbricante. Verificare l'integrità delle singoli parti dell'attrezzo Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori il personale debba venire in contatto con condutture e attrezzature sotto tensione o anche solamente avvicinarsi ad esse a una distanza	Guanti. Calzature antinfortunistica a sfilamento rapido Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

IMP IS 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Modifica cavallotti di continuità sui giunti di scambio, slacciamento dei riferimenti di terra alle rotaie e collegamento al centro della connessione induttiva	Avvitatrice a motore					<p>inferiore a quella di sicurezza (m 1 per tensioni fino a 25 kV e m 3 per tensioni oltre 125 kV), i lavori dovranno essere eseguiti solo se sia possibile togliere la tensione alle condutture e attrezzature In tal caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che il capo cantiere o persona da lui designata abbia ottenuto dall'agente delle FS designato dal DM la dichiarazione scritta dell'avvenuta toltà tensione dalle attrezzature e dalle condutture e della loro "messa a terra", e con l'indicazione esatta della tratta o delle tratte sulle quali si dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessi per l'esecuzione del lavoro. (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)</p> <p>Fondamentale precauzione da avere, all'inizio di un lavoro che comporti l'interruzione del circuito delle linee di contatto e di alimentazione, è l'apposizione a vista sui conduttori di entrambe le linee di idonei dispositivi di "corto circuito" da installare a monte e a valle della zona di lavoro;</p>	<p>Tolta tensione Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzature per realizzazione di circuiti di binario ferroviario				<p>Contusioni, abrasioni</p> <p>Investimento da treno</p>	<p>essi vanno agganciati prima alle rotaie, mediante morsetti, e poi ai conduttori stessi.</p> <p>A lavoro ultimato, per disinserire il dispositivo, occorrerà staccare per prima la parte posta sui conduttori e poi il morsetto sulla rotaia</p> <p>In presenza di tensione elettrica vanno adoperati utensili con impugnatura isolata.</p> <p>Va verificato lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che ne andrà fatto.</p> <p>I lavori che devono essere effettuati in prossimità del binario o nell'interbinario (forature di rotaie per autofilettanti, allacciamento di enti o collegamenti di terra) sono da eseguirsi alle distanze indicate dagli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p>	<p>Calzature antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido</p> <p>Uso obbligatorio di Indumenti ad alta visibilità</p> <p>Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p> <p>Tablette di segnalamento "F" IPC</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 09

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Foratura rotaie	Forarotaie portatile a motore		Materiali ferrosi		<p>Schiacciamento arti per rovesciamento o caduta dell'utensile</p> <p>Danni agli arti superiori durante l'uso dell'attrezzatura</p> <p>Offese agli arti e a parti del corpo</p>	<p>Prima dell'uso, posizionare l'attrezzatura agganciandola alla rotaia con la morsa di chiusura istantanea a leva</p> <p>Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici</p> <p>Controllare la funzionalità dei dispositivi di accensione e di protezione.</p> <p>Registrare la velocità di avanzamento (solo per i modelli automatici).</p> <p>Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano.</p> <p>Tutte le eventuali operazioni di manutenzione (cambio punta, registrazione, sostituzione olio, regolazione, ecc.) devono essere eseguite ad utensile spento.</p>	<p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Uso di guanti di protezione.</p> <p>Scarpe antinfortunistica casco, guanti</p>	
Rifer. Normativi:									

IMP IS 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Foratura rotaie			Trucioli metallici		Tagli alle mani	Non asportare i trucioli metallici e con le mani nude, utilizzare spazzole ed altri attrezzi.	Guanti	
				Gasolio		Innesco di incendio, esplosione	Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere	Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento	
						Rumore		Otoprotettori	
6	Verniciatura cippi segnaletici e delle rotaie isolate	Attrezzi per verniciatura con solventi chimici		Vernici oleosintetiche		Inalazione di vapori Irritazioni cutanee	Le sostanze adoperate vanno corredate da scheda tossicologica da consultare prima dell'uso per poter adottare le adeguate misure. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro Durante l'uso astenersi dal bere fumare, mangiare	Maschera con filtro specifico Guanti Tuta di lavoro Calzature antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido	

Rifer. Normativi:

IMP IS 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti vari in basso
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Verniciatura dei cippi segnaletici e delle rotaie isolate	Attrezzi per verniciatura con solventi chimici		Vernici oleosintetiche		Inalazione di vapori Irritazioni cutanee	A fine attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il lavaggio dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati Le sostanze tossiche, caustiche, nocive, specie se allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, salvo che al momento dell'uso, in recipienti ben chiusi, di idonea robustezza, fatti con materiale adatto sulla base del contenuto (e regolarmente etichettati) e non devono essere accumulati nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per le lavorazioni	Uso obbligatorio di Indumenti ad alta visibilità Delimitare l'area operativa Maschere di protezione con filtri specifici	

Rifer. Normativi:

IMP IS 10 Realizzazione circuito di binario		Pagina 1 di 6
IMP IS 10	MACROFASE DI LAVORO: Enti di piazzale a terra	FASE DI LAVORO: Realizzazione circuito di binario

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scoticamento per posa di blocco in cls prefabbricato					Investimento da treni in transito	Effettuare le operazioni sulla sede ferroviaria in regime di IPC e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento per la circolazione dei treni e dalle Disposizioni RFI Vedi scheda "Scavi a sezione obbligata"		
2	Trasporto e scarico di trasformatori di ricezione, cassette terminali, cavi ed attrezzature	Gru su mezzo d'opera ferroviario				Investimento da mezzi operativi su rotaia	Lavorare sempre con la presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote.	Addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere con indumenti ad alta visibilità di colore giallo Cicalina	
3	Posa in opera dei dispositivi elettrici per la realizzazione dei circuiti di binario e loro collegamento alla rotaia	Avvitatrice a motore				Urti, colpi, abrasioni	Rispettare le norme di impiego dettate dal fabbricante Verificare l'integrità delle singoli parti dell'attrezzo	Guanti Scarpe antinfortunistica a sfilamento rapido	

Rifer. Normativi:

IMP IS 10	MACROFASE DI LAVORO: Enti di piazzale a terra	FASE DI LAVORO: Realizzazione circuito di binario
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posa in opera dei dispositivi elettrici per la realizzazione dei circuiti di binario e loro collegamento alla rotaia	Avvitatrice a motore				<p>Elettrocuzione</p> <p>Rischi specifici connessi ad interventi su circuiti ferroviari di linea in esercizio</p>	<p>Assicurarsi che la toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) sia stata eseguita e verificare le modalità di autorizzazione, prima di iniziare i lavori</p> <p>Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori il personale debba venire in contatto con condutture e attrezzature sotto tensione o anche solamente avvicinarsi ad esse a una distanza inferiore a quella di sicurezza (m 1 per tensioni fino a 25 kV e m 3 per tensioni oltre 25 kV), i lavori dovranno essere eseguiti solo se sia possibile togliere la tensione alle condutture e attrezzature</p>	Consultare Modulistica FS	

Rifer. Normativi

IMP IS 10	MACROFASE DI LAVORO: Enti di piazzale a terra	FASE DI LAVORO: Realizzazione circuito di binario	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Posa in opera dei dispositivi elettrici per la realizzazione dei circuiti di binario e loro collegamento alla rotaia						<p>In tal caso i lavori potranno essere iniziati solo dopo che il capo cantiere o persona da lui designata abbia ottenuto dall'agente delle FS designato dalla Dirigenza la dichiarazione scritta dell'avvenuta toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) dalle attrezzature e dalle condutture e della loro "messa a terra", e con l'indicazione esatta della tratta o delle tratte sulle quali si dovrà lavorare e dei limiti di tempo concessi per l'esecuzione del lavoro.</p> <p>Fondamentale precauzione da avere, all'inizio di un lavoro che comporti l'interruzione del circuito delle linee di contatto e di alimentazione, è l'apposizione a vista sui conduttori di entrambe le linee di idonei dispositivi di "corto circuito" da installare a monte e a valle della zona di lavoro; essi vanno agganciati prima delle rotaie, mediante morsetti, e poi ai conduttori stessi.</p>	<p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità Formazione del personale sulle modalità di "protezione cantieri" Addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere con indumenti ad alta visibilità di colore giallo</p> <p>Scarpe antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 10	MACROFASE DI LAVORO: Enti di piazzale a terra	FASE DI LAVORO: Realizzazione circuito di binario	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Posa in opera dei dispositivi elettrici per la realizzazione dei circuiti di binario e loro collegamento alla rotaia	Attrezzature per realizzazione di circuiti di binario ferroviario				Contusioni, abrasioni	<p>A lavoro ultimato, per disinserire il dispositivo, occorrerà staccare per prima la parte posta sui conduttori e poi il morsetto sulla rotaia</p> <p>In presenza di tensione elettrica vanno adoperati utensili con impugnatura isolata. Va verificato lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso che ne andrà fatto.</p>	<p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità</p> <p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità</p> <p>Formazione del personale sulle modalità di "protezione cantieri"</p> <p>Addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere con indumenti ad alta visibilità di colore giallo</p>	
7	Foratura rotaie	Forarotaie portatile a motore		Materiali ferrosi		Schiacciamento arti per rovesciamento dell'utensile	Prima dell'uso, posizionare l'attrezzatura agganciandola alla rotaia con la morsa di chiusura istantanea a leva	Scarpe antinfortunistiche	

Rifer. Normativi:

IMP IS 10

MACROFASE DI LAVORO: **Enti di piazzale a terra**FASE DI LAVORO: **Realizzazione circuito di binario**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Foratura rotaie	Forarotaie portatile a motore				Danni agli arti superiori durante l'uso dell'attrezzatura	Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici. Controllare la funzionalità dei dispositivi di accensione e di protezione. Registrare la velocità di avanzamento (solo per i modelli automatici). Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano.	Uso di guanti di protezione.	
				Trucioli metallici		Offese agli arti e a parti del corpo	Tutte le eventuali operazioni di manutenzione (cambio punta, registrazione, sostituzione olio, regolazione, ecc.) devono essere eseguite ad utensile spento.	Calzature antinfortunistiche	
				Gasolio		Tagli alle mani	Non asportare i trucioli metallici e con le mani nude, utilizzare spazzole ed altri attrezzi.	Guanti	
						Innesco di incendio, esplosione	Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere	Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento	
						Rumore		Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

IMP IS 10	MACROFASE DI LAVORO: Enti di piazzale a terra	FASE DI LAVORO: Realizzazione circuito di binario	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
8	Verniciatura cippi segnaletici e delle rotaie isolate	Attrezzi per verniciatura con solventi chimici		Vernici oleosintetiche		Inalazione di vapori Irritazioni cutanee	<p>Le sostanze adoperate vanno corredate da scheda tossicologica da consultare prima dell'uso per poter adottare le adeguate misure.</p> <p>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro</p> <p>Durante l'uso astenersi dal bere fumare, mangiare</p> <p>A fine attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il lavaggio dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati</p> <p>Le sostanze tossiche, caustiche, nocive, specie se allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, salvo che al momento dell'uso, in recipienti ben chiusi, di idonea robustezza, fatti con materiale adatto sulla base del contenuto (e regolarmente etichettati) e non devono essere accumulati nei locali di lavoro in quantità superiore a quella necessaria per le lavorazioni</p>	Maschera con filtro. Guanti Tuta di lavoro Scarpe antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità Delimitare l'area operativa	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 01 Rilievi, misure e picchettazione		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Rilievi, misure e picchettazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo alloggiamento per picchetti	Pale, utensili manuali di uso comune		Terre, pietrisco		Investimento da treni in transito Contusioni Abrasioni	Organizzare le lavorazioni operando in regime di IPC, in presenza di addetti abilitati alle mansioni di protezione cantiere Le operazioni di scavo devono essere effettuate con la presenza degli addetti alla protezione cantiere	Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti protezione cantieri Casco, guanti contro, scarpe antinfortunistica tuta da lavoro	
2	Posa picchetti e fissaggio con malte	Picchetti metallici				Incuneamento dei piedi negli aghi e contaghi dei deviatori Abrasioni, punture tagli, lacerazioni Inalazione di vernici	E' vietato camminare sulla sede del binario, gli spostamenti devono avvenire dall'esterno sfruttando i sentieri disponibili Procedere con cautela nelle lavorazioni e avvalersi di attrezzi a manico lungo per rimuovere elementi abbandonati lungo le aree di posa dei picchetti Indossare maschere a carboni attivi di protezione delle vie respiratorie	Scarpe a sfilamento rapido Guanti Maschere a carboni attivi	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 02 Attività IS/TLC in linea e in piazzale - Scavo a sezione obbligata per posa canalizzazioni		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 02	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Scavo a sezione obbligata per posa canalizzazioni

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo a sezione obbligata	Miniescavatore		Terre di scavo		Investimento da treni in transito Caduta negli scavi aperti Ribaltamento mezzi Presenza di sottoservizi anche dismessi	Organizzare le lavorazioni operando in regime di IPC, in presenza di addetti abilitati alle mansioni di protezione cantiere Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro Ispezione del sottosuolo Verificare che la cabina sia di tipo Rops, in caso di pericolo di ribaltamento Divieto di accumulo materiali o di transito mezzi in prossimità del ciglio dello scavo. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione, condutture di gas, acqua, servizi telefonici, fognature. Operare solo dopo che gli Enti abbiano rilevato la presenza dei cavi	Guanti, stivali e casco	
2	Carico materiale di risulta e trasporto	Miniescavatore, autocarro Mezzo d'opera ferroviario		Terre di scavo		Rumore Caduta materiali	Carico su mezzo a motore spento Accertate che il mezzo d'opera ferroviario sia fermo con i relativi cunei Non caricare il mezzo oltre il limite delle sponde e chiudere con teli di nylon ben fissati	Otoprotettori Casco di protezione	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 03	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa canalizzazioni
----------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico e trasporto del materiale in linea	Autocarro				Investimento	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione.</p> <p>Sulla sede stradale limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori di automezzi durante le manovre in retromarcia</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p>	<p>Indumenti ad alta visibilità</p> <p>Istruzione specifica agli autisti</p> <p>Movieri</p>	
2	Carico e trasporto del materiale in affiancamento o in piazzale	Piattina su mezzo d'opera ferroviario					<p>Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC e seguire le indicazioni della scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p>	<p>Tabelle di segnalazione e</p> <p>Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 03	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa canalizzazioni
----------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Movimentazione e posa dei cunicoli prefabbricati	Autocarro con gru Piattina su mezzo d'opera ferroviario Mezzo d'opera ferroviario con gru Utensili manuali				Sganciamento del carico Lesioni alle mani ed ai piedi, schiacciamenti	<p>Durante la fase di sollevamento e posa dei manufatti deve essere controllata la portata delle funi e il loro stato, scartando quelle che presentino deformazioni, nodi, slabbrature, ecc.</p> <p>Se il mezzo di sollevamento adibito supporta carichi oltre 200 kg controllare l'esito delle verifiche trimestrali</p> <p>Non sostare nel raggio d'azione del braccio meccanico</p> <p>Utilizzare utensili manuali in buone condizioni e non apporre riparazioni di fortuna</p>	<p>Guanti, casco, calzature antinfortunistica</p> <p>Guanti Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi

IMP IS/TLC 04	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante
----------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Eventuale aggotamento acque					Schizzi	Mantenere a disposizione pompe per l'aggotamento delle acque		
2	Scavo a sezione obbligata e sottofondo in sabbia	Escavatore				investimenti, urti, colpi, caduta nel vuoto, polveri, frammento Ribaltamento mezzi	Delimitazione ed interdizione dell'area di lavoro Verificare che la cabina sia di tipo rops, in caso di pericolo di ribaltamento Verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione, condutture di gas, acqua, servizi telefonici, fognature, ecc	Per h. sup a ml. 1,50: puntellature pareti, parapetti alla sommità dello scavo.	
						Rumore	Carico su mezzo a motore spento Divieto di accumulo materiali o di transito mezzi in prossimità del ciglio dello scavo.	Otoprotettori	

Rifer. Normativi

IMP IS/TLC 04	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante
----------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Carico materiale	Pala meccanica, autocarro		Terre di scavo, sabbia		Investimenti, urti, colpi	Carico su mezzo a motore spento	Maschera antipolvere Delimitare l'area di carico	
4	Scarico e posa in opera di tubi in pvc pesante	Gru su autocarro o mezzo d'opera ferroviario Miniescavatore				Sgancio del carico imbracato Errata manovra del manovratore del braccio meccanico Investimenti da mezzo operativo	Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia. I manovratori dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre. Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi.	Vietare la sosta e il transito di personale nell'area di brandeggio delle sezioni di tubo I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 04

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Armature metalliche presagomate	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)				<p>Punture Tagli Abrasioni</p> <p>Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto</p> <p>Urti Colpi Impatti Compressioni</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Le parti ed elementi sporgenti dell'armatura e delle gabbie (ferri di ripresa, staffe, ecc.) devono essere protetti con tavole</p> <p>Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti in lavorazione.</p> <p>La posa in opera della gabbia d'armatura deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione</p> <p>Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p>	<p>Guanti Scarpe di sicurezza</p> <p>Guanti Casco Scarpe di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 04

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Getto di calcestruzzo per soletta di copertura	Betoniera a banchiere Betoniera su mezzo d'opera ferroviario				Urti, colpi, impatti compressioni Deragliamento del mezzo Caduta di materiale dall'alto	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h. Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia. Mantenere una velocità di marcia moderata. Predisporre i cunei per la frenatura del mezzo. Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.	Guanti Casco Stivali di sicurezza	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 04		MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante
---------------	--	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Verniciatura segnaletici indicazione canalizzazioni interrate cippi per delle	Vibratore Attrezzi per verniciatura con solventi chimici		Vernici oleosintetiche		Caduta dall'alto Vibrazioni Elettrocuzione Inalazione di vapori Irritazioni cutanee	L'accesso al piano di lavorazione deve avvenire mediante scale a pioli o rampe e passerelle dotate di parapetti. Verificare l'integrità dei cavi d'alimentazione della spina. Proteggere il cavo d'alimentazione. Non mantenere a lungo l'ago in funzione fuori del getto. Le sostanze adoperate vanno corredate da scheda tossicologica da consultare prima dell'uso per poter adottare le adeguate misure. Durante l'uso astenersi dal bere fumare, mangiare A fine attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale, che deve comprendere anche il lavaggio dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati	Scale a mano Passerelle con parapetto Maschera, guanti	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 04	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa di tubazioni in attraversamento dei binari in pvc pesante
----------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
							<p>Le sostanze tossiche, caustiche, nocive, specie se allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, salvo che al momento dell'uso, in recipienti ben chiusi, di idonea robustezza, fatti con materiale adatto sulla base del contenuto (regolarmente etichettati) e non devono essere accumulati nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per le lavorazioni</p>		

Rifer. Normativi: DPR 303/56 Art. 64 - L.191/74 - DPR 469/79 - DM 10/03/98 - D.Lgs 163/06 e s.m.i. - D.Lgs 81/08 e s.m.i. - D.Lgs 17/10 - L. 101/12 – L. 228/12 - Norme CEI

IMP IS/TLC 05 Attività IS/TLC in linea e in piazzale - Apertura e chiusura di cunicoli		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 05	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Apertura e chiusura di cunicoli

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Apertura e chiusura di cunicoli	Attrezzi manuali				<p>Investimento da treni in transito</p> <p>Rischio biologico, morsicatura da animali</p> <p>Inalazioni di polveri</p> <p>Colpi, urti</p> <p>Investimento da mezzi operativi su gomma</p>	<p>Organizzare le lavorazioni operando in regime di IPC, in presenza di addetti abilitati alle mansioni di protezione cantiere</p> <p>Eliminare intorno al chiusino dei cunicoli ogni sorta di vegetazione e sporcizia depositata</p> <p>Avvalersi di aste, tenaglie ed indossare i guanti per rimuovere materiali presunti infetti</p> <p>Movimentare con cautela il materiale posto sopra i chiusini</p> <p>Avvalersi di palanchini metallici per il sollevamento del chiusino</p> <p>Verificare l'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi</p>	<p>Distanza di sicurezza dal binario in esercizio</p> <p>Stivali in gomma</p> <p>Tuta da lavoro</p> <p>Guanti</p> <p>Mascherina</p> <p>Casco, guanti, Indumenti ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi con mezzo d'opera ferroviario svolgibobina
----------------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Sollevamento ed installazione della bobina su mezzo d'opera ferroviario svolgibobina	Autocarro con gruetta e Mezzo d'opera ferroviario con svolgibobina				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio del carico durante il sollevamento.</p> <p>Schiacciamento</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbracci fabbricati da ditte specializzate, in buono stato di conservazione, rispettando la portata massima</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra</p> <p>Le operazioni di installazione delle bobine sul cavalletto svolgibobina devono essere coordinate da un'unica persona con ordini precisi e ben chiari</p>	<p>Delimitazione area operativa, segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Verifica trimestrale di ganci e funi</p> <p>Verificare il certificato di garanzia</p> <p>Casco, Guanti</p> <p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi con mezzo d'opera ferroviario svolgibobina
---------------	--	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Carico e trasporto delle bobine in sito	Gruetta su mezzo d'opera ferroviario		Cavi		<p>Urti, colpi, impatti</p> <p>Investimenti da mezzo operativo</p> <p>Rischio di rottura o apertura dei ganci della gruetta</p> <p>Rottura dei carter di protezione parti meccaniche</p>	<p>Assistere, con personale a terra, le manovre di carico del materiale</p> <p>Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote e non sostare sulla sede ferroviaria durante le manovre del mezzo d'opera ferroviario</p> <p>Verificare la portata massima dei carichi e l'idoneità dei ganci conformemente al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</p> <p>Verificare la conformità al D.Lgs 17/10</p> <p>Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate in conformità alle indicazioni del fabbricante</p>	Indossare indumenti ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi con mezzo d'opera ferroviario svolgibobina
---------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Ispezione della linea e predisposizione dei rulli di svolgimento	Rulli		Cavi		Rischio dovuto a caratteristiche idrogeologiche-geotecniche del sito Investimento da treni	L'area di lavoro ed i suoi dintorni devono essere preventivamente ispezionati Organizzare le lavorazioni operando in regime di IPC, in presenza di addetti abilitati alle mansioni di protezione cantiere	Scarpe antinfortunistiche a sfilamento rapido Distanza di sicurezza dal binario in esercizio	
4	Apertura dei coperchi dei cunicoli			Gasolio		Incendio ed ustioni Tagli, urti ed abrasioni Cadute a livello	Prevedere sia sui mezzi d'opera ferroviari che in zona di lavoro degli estintori Nella zona di lavoro devono essere sempre presenti gli addetti all'emergenza Movimentare con accuratezza i coperchi ed usare i guanti in dotazione Coordinare le manovre di apertura dei coperchi ed operare sempre da postazioni stabili		

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi con mezzo d'opera ferroviario svolgibobina
---------------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Distesa del cavo nell'alloggiamento e chiusura cunicolo					<p>Investimento da treni</p> <p>Urti, colpi, impatti</p> <p>Esposizione ad agenti atmosferici</p> <p>Rischio biologico e chimico</p>	<p>Si deve sempre operare in regime di protezione cantieri ed essere assistiti dagli addetti abilitati alle mansioni esecutive</p> <p>Inoltre deve essere segnalato il limite che gli addetti non devono assolutamente oltrepassare mediante delimitazioni adeguate o nastri ben visibili</p> <p>Assistere, con personale a terra, le manovre di tiraggio dei cavi</p> <p>Il mezzo d'opera ferroviario deve essere predisposto per il riparo in caso di eventi atmosferici avversi mediante issamento di appositi teli cerati</p> <p>Il personale positivo ad allergeni deve essere esentato dal contatto con piante od altre situazioni critiche</p> <p>Evitare il contatto con la pelle degli oli di lubrificazione e seguire le indicazioni della scheda di accompagnamento dei materiali</p>	Guanti	

Rifer. Normativi

IMP IS/TLC 06	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi con mezzo d'opera ferroviario svolgibobina	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Distesa del cavo nell'alloggiamento e chiusura cunicolo					<p>Lesioni dorso lombari</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Cadute a livello</p> <p>Rumore</p>	<p>Gli addetti non devono movimentare manualmente carichi superiori a 25 kg</p> <p>Non devono essere toccate parte metalliche sotto tensione</p> <p>Tenere sgombre le aree di lavoro da materiali ed attrezzi</p> <p>Rispetto della procedura prevista dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. per i lavoratori esposti al rumore al di sopra di 87 dB(A)</p>	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 07 Attività IS/TLC in linea e in piazzale - Posa cavi		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 07	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa cavi	Mezzo d'opera ferroviario con carrelli svolgi/avvolgi bobine Utensili elettrici di avvvitamento e taglio		Cavi		Fuoriuscita del cavo Ferite alle mani	Controllare che il cavo scorra senza difficoltà nella apposita guida e nei tratti curvilinei, accompagnare a mano dedicando all'operazione il numero necessario di addetti E' vietato eseguire la posa dei cavi a mani nude, devono essere indossati i guanti contro aggressioni meccaniche	Guanti, Scarpe antinfortunistica	
2	Riempimento con sabbia	Carriole, badili		Sabbia		Sollevamento di polvere	Accompagnare la sabbia lentamente fino alla quota di riempimento del cunicolo per contenere la dispersione della polvere	Mascherina	
3	Posa del chiusino					Schiacciamento	Il peso del chiusino del cunicolo (23 kg) consente la movimentazione manuale secondo le procedure del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Collocarsi a distanza di sicurezza e avvalersi di palanchini per completare la chiusura	Formazione sulle procedure di movimentazione	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 08 Attività IS/TLC in linea e in piazzale - Sostituzione cavi in cunicoli esistenti		Pagina 1 di 2
IMP IS/TLC 08	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Sostituzione cavi in cunicoli esistenti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Lavori in prossimità di linee in esercizio						Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"		
2	Apertura dei cunicoli	Utensili manuali				Lesioni alle mani ed ai piedi, schiacciamenti Caduta Lesioni dorso-lombari	Utilizzare attrezzi di sollevamento idonei alla portata del chiusino da posare Porre i chiusini rimossi in posizione che non intralcino il passaggio degli operatori Se il peso del chiusino supera i 25 kg utilizzare mezzi meccanici ausiliari per la loro movimentazione	Guanti, casco, calzature protettive Carrelli di movimentazione	
3	Rimozione della sabbia presente	Utensili manuali Badili				Rischio biologico (punture, contatto con carcasse o escrementi di animali) Elettrocuzione	Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude Utilizzare i DPI idonei e avvalersi di attrezzi ausiliari All'interno del cunicolo prima di toccare fili e cavi scoperti verificare la loro disattivazione o dismissione	Guanti Palanchini, aste in legno Verifica piano cavi Guanti dielettrici	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 08		MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Sostituzione cavi in cunicoli esistenti
---------------	--	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Rimozione cavi e posa cavi nuovi	Carrello svolgi/avvolgi bobine Utensili elettrici di avvitamento e taglio		Cavi elettrici		Investimento da mezzi operativi su rotaia Investimento da treni in transito	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Effettuare le operazioni sulla sede ferroviaria in regime di IPC e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento per la circolazione dei treni e dalle Disposizioni RFI		
5	Riempimento con sabbia	Carriole, badili		Sabbia		Ferite alle mani Inalazione di polveri Elettrocuzione	Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude Utilizzare i DPI idonei e avvalersi di attrezzi ausiliari All'interno del cunicolo prima di toccare fili e cavi scoperti verificare la loro disattivazione o dismissione Assistere, con personale a terra, i conduttori di automezzi eventualmente utilizzati, durante le manovre di retromarcia	Guanti Mascherine Verifica piano dei cavi	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 09 Attività IS/TLC in linea e in piazzale - Allaccio cavi		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 09	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Allaccio cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Allacciamenti collegamenti	<p>Avvitatori e cesoie elettriche</p> <p>Attrezzi per test e tarature Attrezzi manuali</p>				<p>Ferite e tagli alle mani</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Folgorazione</p> <p>Rottura o apertura dei ganci</p> <p>Rischio dovuto ad agenti atmosferici</p> <p>Contatto con allergeni</p> <p>Rischio dovuto alla presenza di reti o di servizi</p>	<p>Verificare l'integrità degli attrezzi</p> <p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p> <p>Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)</p> <p>Verificare che i ganci riportino la portata massima ed il nottolino di chiusura sia efficiente</p> <p>Operare in condizioni atmosferiche favorevoli</p> <p>Verificare la positività a sostanze allergene tramite analisi mediche</p> <p>Verificare preventivamente la presenza di reti o servizi</p>	<p>Guanti</p> <p>Guanti dielettrici e calzature con plantari isolanti</p> <p>Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Guanti</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 11 Posa in opera dei cavi e dispositivi elettrici all'interno delle garitte		Pagina 1 di 2
IMP IS/TLC 11	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Posa in opera dei cavi e dispositivi elettrici all'interno delle garitte

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Collegamenti elettrici e meccanici	Utensili manuali Chiavi di serraggio Trapano elettrico Utensili elettrici di avvitamento e taglio Utensili manuali				Elettrocuzione Caduta Lesioni dorso-lombari Rischio biologico (punture, contatto con carcasse o escrementi di animali)	Verificare la messa a terra delle parti metalliche e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica Verifica i piani schematici Non intralciare il passaggio degli operatori con attrezzature od altro Avvalersi di mezzi ausiliari per la movimentazione di carichi che superano i 25 kg Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude	Verifica piani schematici, Guanti dielettrici e calzature isolanti Nastro b/r o g/n Carrelli di movimentazione Guanti Palanchini, aste in legno	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 11	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Posa in opera dei cavi e dispositivi elettrici all'interno delle garitte

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Collegamenti elettrici					Elettrocuzione	<p>Fare uso di utensili portatili a doppio isolamento. Il dispersore di terra deve avere una resistenza non maggiore di 20 ohm</p> <p>Accertarsi che l'impianto su cui si interviene per i collegamenti sia sezionato a monte e a valle</p>	<p>Calzature con suola isolante</p> <p>modulistica</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 12 Rimozione di garitte		Pagina 1 di 2
IMP IS/TLC 12	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Rimozione di garitte

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Fase propedeutica di smontaggio	Autocarro e mezzo d'opera ferroviario				Rischio biologico	Indossare guanti di protezione delle mani per evitare contatti con materiale organico	Guanti	
2	Scollegamento cavi elettrici e di alimentazione	Utensili manuali Chiavi di serraggio Trapano elettrico Utensili elettrici di avvvitamento e taglio				Elettrocuzione	Verificare l'integrità dei cavi prima di toccarli e di eseguire lo scollegamento	Verifica piani schematici, Guanti dielettrici e calzature isolanti	
						Caduta	Non intralciare il passaggio degli operatori con attrezzature od altro	Nastro b/r o g/n	
						Lesioni dorso-lombari	Avvalersi di mezzi ausiliari per la movimentazione di carichi che superano i 25 kg	Carrelli di movimentazione	
		Utensili manuali				Rischio biologico (punture, contatto con carcasse o escrementi di animali)	Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude	Guanti Palanchini, aste in legno	

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 12	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Rimozione di garitte
----------------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Trasporto delle garitte	Gru su mezzo d'opera ferroviario in affiancamento e piazzale Autocarro con grù nelle fasi di allontanamento dal cantiere				Rottura delle funi Sgancio del carico durante il sollevamento Investimento da mezzi operativi su rotaia Investimento da mezzi su gomma	Utilizzare soltanto funi e catene senza segni di usura e regolarmente sottoposte alle verifiche trimestrali Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità e la verticalità del carico durante il sollevamento e la movimentazione Impiego di imbrachi prefabbricati da Ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di Certificato di Garanzia Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi	registro delle verifiche Delimitazione con barriera rimovibile Girofari/cicalina	1

Rifer. Normativi:

IMP IS/TLC 14 Attività IS/TLC in Stazione - Posa di canalette in vetroresina		Pagina 1 di 1
IMP IS/TLC 14	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in Stazione	FASE DI LAVORO: Posa di canalette in vetroresina

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Staffatura in acciaio zincato su muro o su piantana con tasselli ad espansione	Trapano elettrico Avvitatori elettrici		Tasselli ad espansione		Urti, tagli, colpi	I cavi alimentazione devono essere del tipo H073N-F oppure del tipo equivalente, ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione	Le prese devono essere munite di dispositivo contro il disinnesto casuale della spina	
2	Posa canaletta					Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi	Utilizzare mezzi ausiliari per la movimentazioni di carichi superiori ai 25 kg	Guanti, casco, calzature protettive	
3	Posa cavi elettrici	Scale Trabattelli				Caduta dall'alto	Utilizzare scale e trabattelli a norma, soltanto per usi per cui sono stati progettati	Dispositivi anticaduta Libretto Ministeriale	
						Caduta di materiali dall'alto	Mantenere gli utensili di piccolo taglio in appositi sacchetti e non consentire sosta e transito di operatori terzi nell'area sottostante	Delimitazione dell'area con barriera rimovibile	
4	Posa coperchio di canaletta e serraggio con fascette in acciaio zincato	Utensili manuali				Schiacciamento delle dita	Indossare i DPI di protezione delle mani	Uso di guanti e scarpe antinfortunistiche	

Rifer. Normativi:

IMP IS 19 Attività IS/TLC in linea e piazzale - Scalzamento Ballast		Pagina 1 di 2
IMP IS 19	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Scalzamento Ballast

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scalzamento ballast	Attrezzature manuali da scavo Attrezzature manuali di uso comune Miniescavatore		Nastro segnalatore Cartelli segnaletici		Investimento da treni in transito Folgorazione Caduta a livello	Effettuare le operazioni sulla sede ferroviaria in regime di IPC e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento per la circolazione dei treni e dalle Disposizioni RFI Mantenersi a distanza di sicurezza dalla linea TE prevista dalla L. 191/74 - DPR 469/79 con materiali e attrezzature. Nel caso di utilizzo di miniescavatori per lo scalzamento del ballast dotare i bracci meccanici di dispositivo di blocco automatico Evitare spostamenti sulle traverse e sul pietrisco resi scivolosi per la presenza di olio sulla sede	IPC – Interruzioni programmate Indumenti ad alta visibilità Modulistica Nulla Osta di Tolta tensione Casco Scarpe antinfortunistica con suola rinforzata	

Rifer. Normativi:

IMP IS 19	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Scalzamento Ballast
-----------	--	-------------------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scalzamento ballast					<p>Abrasioni,punture tagli, lacerazioni</p> <p>Rischio amianto</p> <p>Rischio biologico</p> <p>Esposizione polveri</p> <p>Esposizione rumore</p> <p>Vibrazioni</p>	<p>Utilizzare utensili e attrezzature manuali dotati di manici integri</p> <p>Indossare mascherine del tipo FFP3</p> <p>Indossare guanti e utilizzare attrezzi a manico lungo per rimuovere materiali infetti presenti sulla sede</p> <p>a Contenere la formazione di polvere accompagnando il cucchiaio del badile o la benna del miniscavatore fino alla quota di posa/rimozione del pietrisco</p> <p>al Nel caso di utilizzo di attrezzatura meccanica indossare otoprotettori in funzione del livello dei dB(A) emessi</p> <p>Utilizzare attrezzature dotate di molle a balestra anziché di bussole in gomma</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Nota R.F.I./DI.TO/SPP/321 del 08/03/05</p> <p>Guanti</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 26 Posa segnali luminosi ed enti su sostegno		Pagina 1 di 2
IMP IS 26	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti su sostegno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Lavori in prossimità di linee in esercizio					Investimento	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"	<p>Tabelle di segnalamento cantiere F, ART.76 r.s.;</p> <p>IPC</p> <p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità</p>	
2	Movimentazione , infissione ed ancoraggio di sostegni, piantane e scalette	Autocarro con gruetta				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio dei carichi durante il sollevamento.</p> <p>Schiacciamento</p>	<p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscacciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carichi durante il sollevamento</p> <p>Impiegare imbracci fabbricati da ditte specializzate, in buono stato di conservazione, rispettando la portata massima</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra</p>	<p>Segnaletica con indicazione di pericolo</p> <p>Verifica trimestrale di ganci e funi</p> <p>Verificare il certificato di garanzia</p> <p>Casco</p> <p>Guanti</p> <p>Uso obbligatorio di Indumenti ad alta visibilità</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS 26

MACROFASE DI LAVORO: Attività IS/TLC in linea e piazzale

FASE DI LAVORO: Posa segnali luminosi ed enti su sostegno

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Movimentazione , infissione ed ancoraggio di sostegni, piantane e scalette in affiancamento	Autocarro con gruetta				Folgorazione	<p>Nelle fasi di movimentazione ed infissione di sbalzi, portali, pali è necessario togliere tensione alla linea di contatto e comunque interrompere la circolazione treni.</p> <p>Qualora le operazioni avvengano nel versante in cui sono collocati i pali portatori di linee di alimentazione occorre togliere tensione anche a queste. I pali non dovranno toccare neanche la linea attigua in tensione.</p> <p>Al riguardo, per maggior sicurezza, è necessario che il palo, sorretto dalla gru, assuma giaciture leggermente oblique prima di essere adagiato.</p> <p>All'altezza prevista dal progetto ma in posizione leggermente inclinata (angolo di ca. 45°) rispetto all'asse dei binario, così da mantenere una distanza dai fili in tensione dei binario attiguo, superiore a 1.0 m, come prescritto dalla legge 191/74.</p>	<p>Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Formazione del personale sulle modalità di "protezione cantieri"</p> <p>Indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo addetti alla protezione cantieri</p> <p>Scarpe antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido</p>	

Rifer. Normativi:

LAV FER 01 Attività in linea e in piazzale - Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio		Pagina 1 di 6
LAV FER 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
1	Lavori a distanza superiore a quella minima dalla più vicina rotaia in esercizio					Investimento da rotabili	<p>Nelle zone esterne alla sede, ubicate a distanza superiore a quella minima dalla più vicina rotaia del binario in esercizio, valutata in funzione della Vmax. della tratta soggetta alle lavorazioni (art. 10 IPC/2016), a condizione che in conseguenza dei lavori da eseguire sia escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indebolimento della sede ferroviaria; - il superamento della predetta distanza minima con persone, qualsiasi oggetto oppure mezzi ed attrezzature utilizzate o parti di esse; <p>le lavorazioni potranno essere svolte anche in presenza di esercizio ferroviario sul binario prossimo, previa posa di una delimitazione a distanza superiore a quella minima, chiaramente individuata e resa percepibile e con verifica costante della sua integrità da parte di un addetto dell'Impresa esecutrice.</p>	<p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità di colore arancione</p> <p>Ricetrasmittente</p> <p>Segnaletica di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

LAV FER 01

MACROFASE DI LAVORO: Attività in linea e in piazzale

FASE DI LAVORO: Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Lavori a distanza superiore a quella minima dalla più vicina rotaia in esercizio	<p>Macchinari ed attrezzature per la movimentazione di materiali lungo linee ferroviarie</p> <p>Macchinari ed attrezzature per interventi su armamento, TE o per attività tecnologiche</p>				<p>Folgorazione per contatto accidentale con linee in tensione</p> <p>Deragliamento mezzi d'opera ferroviari</p> <p>Rischio biologico, infezioni</p>	<p>Richiedere la procedura di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) qualora non fosse possibile il rispetto della distanza minima dai conduttori attivi (All. IX D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p> <p>E' vietato circolare con gru su mezzo d'opera ferroviario il cui braccio non sia completamente abbassato: esso, infatti, deve essere bloccato sia in senso orizzontale sia verticale in modo da non poter interessare nei suoi movimenti sia la sagoma limite del binario attiguo che le linee di trazione elettrica sovrastanti</p> <p>Mantenere i binari sgomberi da materiali ed attrezzature</p> <p>Dopo un sopralluogo sull'area di lavoro si dovrà sgomberare il posto da eventuali cumuli di sporcizia presenti e porre attenzione alla presenza di animali quali ratti, insetti, etc.</p>	<p>Scambio Modulo Man 6.05</p> <p>DPI usa e getta</p>	

Rifer. Normativi:

LAV FER 01

MACROFASE DI LAVORO: **Attività in linea e in piazzale**FASE DI LAVORO: **Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
2	Lavori a distanza inferiore a quella minima dalla più vicina rotaia in esercizio	Macchinari ed attrezzature per lavori lungo linee ferroviarie od in piazzale				Investimento da rotabili	<p>Le lavorazioni eseguite a distanza inferiore a quella minima dalla più vicina rotaia del binario di lavoro, valutata in funzione della Vmax. della tratta soggetta alle lavorazioni (art. 10 IPC/2016), comporteranno l'attuazione della procedura di protezione mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regime di interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti. <p>In alternativa, purché sia escluso il rischio di superamento della distanza minima dai binari adiacenti con persone, qualsiasi oggetto oppure mezzi ed attrezzature utilizzate o parti di esse e se verbalizzato con i responsabili dell'Infrastruttura RFI in sede di riunione di coordinamento o se disposto dall'Agente incaricato dell'organizzazione della protezione cantieri, vista la specifica situazione di cantiere, la procedura di protezione potrà essere attuata anche mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regime di interruzione del solo binario di lavoro ed abbattimento del codice a 160 km/h sui binari adiacenti (nei casi di cui all'art. 17 IPC/2016), a condizione che sia integrata da una delle seguenti misure di protezione aggiuntive: - installazione di un dispositivo finalizzato a rendere chiaramente percepibile il confine tra area interessata dai lavori e i binari in esercizio, costituito da barriera rimovibile con picchetti e nastro segnaletico b/r (art.12, comma 2 IPC 2016) disposto a distanza maggiore della distanza minima dai binari adiacenti a quello di lavoro. 	<p>IPC Scambio Moduli</p> <p>Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per gli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantieri</p> <p>Ricetrasmittente</p> <p>Tabella di segnalazione cantieri</p>	
Rifer. Normativi									

LAV FER 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Lavori a distanza inferiore a quella minima dalla più vicina rotaia in esercizio					Investimento da rotabili	<p>Gli addetti poseranno tale barriera operando dal binario interrotto loro assegnato, mantenendosi sempre a distanza maggiore di quella minima dai binari adiacenti in esercizio; la barriera sarà montata ad inizio turno di lavoro e rimossa a fine turno. In caso di utilizzo di macchine rumorose, in aggiunta alla posa in opera di tale barriera, deve essere segnalato l'avvicinarsi dei treni che percorrono il binario adiacente a quello di lavoro, adottando una protezione basata sull'avvistamento senza agente di copertura. La distanza di sicurezza deve essere determinata sulla base di un tempo di sicurezza non inferiore a 15 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - regime di protezione su avvistamento con agenti di copertura (art. 12, comma 3, IPC 2016). - per lavori di durata medio/lunga (cantieri fissi) posa di barriere rimovibili, di tipo omologato in base alle specifiche procedure di RFI, che hanno la funzione di creare una delimitazione visiva e fisica tra le aree entro le quali vengono eseguiti i lavori e i binari limitrofi in esercizio. La delimitazione dell'area di lavoro è finalizzata a evitare l'accesso involontario ai binari in esercizio del personale che opera nel cantiere. (art. 12, comma 3, IPC 2016). Le barriere saranno posate a distanza superiore a quella minima sia rispetto ai binari adiacenti che a quello di lavoro, in regime di interruzione degli stessi binari. Dopo la posa, sui binari adiacenti potrà essere ripristinato l'esercizio. 	<p>IPC Scambio Moduli Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per gli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantieri</p> <p>Ricetrasmittente</p> <p>Tabelle di segnalazione cantieri</p>	

Rifer. Normativi:

LAV FER 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività in linea e in piazzale	FASE DI LAVORO: Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio
-------------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Lavori a distanza inferiore a quella minima dalla più vicina rotaia in esercizio	Macchinari ed attrezzature per la movimentazione di materiali lungo linee ferroviarie Macchinari ed attrezzature per interventi su armamento, TE o per attività tecnologiche				Investimento da rotabili Folgorazione per contatto accidentale con linee in tensione Deragliamenti mezzi d'opera ferroviari Rischio biologico, infezioni	L'accesso alla linea da parte del personale avverrà normalmente via ferro, per mezzo dei mezzi d'opera ferroviari, per le attività in interruzione programmata, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni ICMO. Nel sottopassare i fili delle linee elettriche con pertiche, pali, scale ed altri oggetti molto lunghi, si dovrà avere cura di tenerli convenientemente abbassati per evitare qualsiasi rischio di contatto Richiedere la procedura di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) qualora non fosse possibile il rispetto della distanza minima dai conduttori attivi (All. IX D.Lgs 81/08 e s.m.i.) E' vietato circolare con gru su mezzo d'opera ferroviario il cui braccio non sia completamente abbassato: esso, infatti, deve essere bloccato sia in senso orizzontale sia verticale in modo da non poter interessare nei suoi movimenti sia la sagoma limite del binario attiguo che le linee di trazione elettrica sovrastanti. Mantenere i binari sgomberi da materiali ed attrezzature Dopo un sopralluogo sull'area di lavoro si dovrà sgomberare il posto da eventuali cumuli di sporcizia presenti e porre attenzione alla presenza di animali quali ratti, insetti, etc.	Scambio Modulo Man 6.05 DPI usa e getta	

Rifer. Normativi:

IMP IS 15 Allestimento testate BA in sala relè dell'ACC-M		Pagina 1 di 1
IMP IS 15	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in stazione	FASE DI LAVORO: Allestimento testate BA in sala relè dell'ACC-M

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Fornitura, posa e allacciamento di nuovi telai relè.	Attrezzi elettrici e manuali		Cavi , minuteria elettrica		Elettrocuzione	Prima di iniziare il lavoro, verificare gli schemi di impianto	Applicare i dispositivi di corto circuito con la terra	
2	Posa di relè ed interruttori e di carpenteria metallica	Trabattelli				Caduta dall'alto Ribaltamento	Ogni impianto dovrà essere segnalato con chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando dei dispositivi e degli strumenti montati Utilizzare utensili elettrici portatili con interruttore incorporato Nell'utilizzo di trabattelli per lavorazioni ad altezza superiore ai 2 m verificare la completezza dell'attrezzatura (ferma ruote, stabilizzatori, scale interne e protezioni laterali)	Pedane e di isolamento Guanti dielettrici e calzature con plantare isolante Vietare la sosta e il transito di personale nell'area antistante il trabattello Libretto Ministeriale	
		Scale a mano					Utilizzare esclusivamente scale doppia del tipo omologato	Calzature antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

IMP IS 34 Prove e verifiche, taratura e regolazione sistema in piazzale		Pagina 1 di 1
IMP IS 34	MACROFASE DI LAVORO: Prove e verifiche	FASE DI LAVORO: Prove e verifiche, taratura e regolazione sistema in piazzale

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Misurazione e simulazioni utilizzando strumenti tecnici per prove e verifiche, in piazzale ed in linea	Trabattelli Scale doppie				Investimento da treno	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Predisporre tutti i provvedimenti occorrenti per la protezione cantieri secondo le norme stabilite dalla Istruzione per la Protezione Cantieri Controllare che l'ambiente sia sufficientemente illuminato, in caso contrario servirsi di lampade portatili Addetti alla protezione cantiere Muoversi lateralmente al binario, dove possibile, a distanza di sicurezza dalla più vicina rotaia, anche se non si avverte il sopraggiungere di un treno o di una manovra Non sostare in mezzo ai binari e nell'intervista, se non necessario per esigenze di lavoro e dietro autorizzazione dell'agente di protezione cantiere	Uso obbligatorio di tuta ad alta visibilità Tuta ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere Calzature antinfortunistica con dispositivo di sfilamento rapido	

Rifer. Normativi:

IMP IS 35 Posa dei giunti incollati		Pagina 1 di 2
IMP IS 35	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Posa dei giunti incollati

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
1	Posa dei giunti incollati	Binde a funzionamento manuale				<p>Caduta a livello, scivolamento</p> <p>Esposizione a l rumore</p> <p>Movimentazione manuale di carichi ingombranti o pesanti</p>	<p>Indossare sempre scarpe antinfortunistiche con suola antisdrucciolo.</p> <p>Prestare attenzione negli spostamenti lungo i binari ferroviari, anche per il rischio di scivolamento indotto dalla presenza di olio sulle traverse.</p> <p>I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione all'udito adeguati al livello di rumore generato dalle lavorazioni.</p> <p>Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg o di dimensioni ingombranti</p> <p>Il personale addetto a protrate operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.</p>	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

				Pagina 2 di 2	
IMP IS 35		MACROFASE DI LAVORO: Attività in linea e in piazzale		FASE DI LAVORO: Posa dei giunti incollati	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch
						Schiacciamento	Nelle operazioni di movimentazione manuale di carichi prendere tutte le possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti. In caso di compresenza di più operatori procedere con cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli.		
						Lesioni cutanee	Consultare le schede tecniche della resina da utilizzare e manipolare la sostanza seguendo le istruzioni in esse indicate		
						Postura incongrua	Il personale dovrà essere assegnato con turni ristretti per lo svolgimento di lavori che richiedano posizioni incongrue prolungate. Tutti dovranno utilizzare indumenti che coprano completamente gli arti		
						Investimento da treno	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Predisporre tutti i provvedimenti occorrenti per la protezione cantieri secondo le norme stabilite dalla Istruzione per la Protezione Cantieri	Uso obbligatorio di tuta ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

IMP IS 36 Prove e verifiche, taratura e regolazione sistema all'interno dei locali tecnologici		Pagina 1 di 1
IMP IS 36	MACROFASE DI LAVORO: Prove e verifiche	FASE DI LAVORO: Prove e verifiche, taratura e regolazione sistema all'interno dei locali tecnologici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Prove e verifiche sulle apparecchiature all'interno dei locali tecnologici	Attrezzi manuali di uso comune				<p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta in piano</p> <p>Dolori dorsali</p> <p>Affaticamento degli occhi</p>	<p>Prima di iniziare il lavoro, verificare gli schemi di impianto</p> <p>Utilizzare quadretti del tipo ASC per l'alimentazione delle attrezzature di controllo</p> <p>Mantenere le aree di lavoro sgombre di materiali</p> <p>Segnalare eventuali aperture nel pavimento galleggiante</p> <p>Attrezzare la postazione di lavoro con tavolo h. 72 cm. e sedia a 5 razze e con schienale regolabile</p> <p>Verificare che l'area o il locale sia illuminato adeguatamente, almeno 200 lux</p>	Guanti dielettrici	

Rifer. Normativi:

IMP IS 39 Rimozione / demolizione cunicoli		Pagina 1 di 1
IMP IS 39	MACROFASE DI LAVORO: Attività IS e TLC in linea e piazzale	FASE DI LAVORO: Rimozione / demolizione cunicoli

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione/Demolizione cunicoli	Attrezzi manuali		Attrezzatura manuale da sforzo		Investimento da treni in transito Rischio biologico, morsicatura da animali Inalazioni di polveri Colpi, urti Strappi muscolari e lesioni dorso lombari	Operare in interruzione della circolazione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) applicando le procedure previste dalle IPC qualora la distanza dalla rotaia più vicina sia minore di quella di sicurezza. Vedasi scheda LAV FER 01 "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Eliminare intorno alle canalizzazioni ogni sorta di vegetazione e sporcizia depositata Avvalersi di aste, tenaglie ed indossare i guanti per rimuovere materiali presunti infetti Movimentare con cautela il materiale posto sopra le canalette Avvalersi di palanchini metallici per il sollevamento dei cunicoli Adibire all'attività di sollevamento del cunicoli un numero sufficiente di addetti per garantire a ciascun un peso da movimentare non superiore a 25 Kg	Addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere Stivali in gomma guanti di protezione delle mani Mascherina Guanti di protezione delle mani Guanti di protezione delle mani	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04 Posa pozzetti e cassette terminali		Pagina 1 di 7
IMP IS/SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti	FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Per tutte le sottofasi di seguito descritte valgono i seguenti rischi principali					Investimento da mezzo d'opera ferroviario	<p>Operare a distanza di sicurezza dalla rotaia più vicina in funzione della velocità della linea; in caso contrario attuare la procedura prevista dalle IPC in presenza di addetti alla protezione cantiere</p> <p>Collocare le apposite tabelle per indicare la posizione del cantiere e controllare che gli agenti di addetti alla protezione cantiere abbiano la sufficiente visibilità in caso si attui il regime di Interruzione programmata di orario con la presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p> <p>Segnalare il limite oltre il quale gli addetti non possono avvicinarsi ai binari attigui in esercizio barriera rimovibile e paletti in ferro, irrigidita con filo di acciaio disposto a crociera in sommità e al piede</p>	<p>Tuta ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere</p> <p>Casco Guanti Calzature a sfilamento rapido</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti	FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Spostamento sul luogo di posa con mezzo d'opera ferroviario					Folgorazione Deragliamento del mezzo d'opera ferroviario	Nell'utilizzo di miniescavatore verificare che il braccio meccanico non si avvicini a distanza minore di quella di sicurezza stabilita dalla L. 191/74 e dal DPR 469/79 Adibire alla conduzione del mezzo d'opera ferroviario esclusivamente personale abilitato alle mansioni esecutive Prima di immettersi sulla rete controllare che a bordo del mezzo d'opera ferroviario siano presenti i dispositivi per segnalazione del cantiere Circolare rispettando il limite di velocità, se non espresso, non superare 15 Km/h	Eventuale toltensione e Scambio Moduli	
3.	Spostamento sul luogo di posa a piedi					Investimento da parte di treni o mezzi d'opera ferroviari	Spostarsi utilizzando esclusivamente i sentieri pedonali e seguendo le istruzioni dell'agente di protezione cantiere	Tuta ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per addetti alla protezione cantiere	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04

MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Elettrocuzione</p> <p>Rischio biologico</p>	<p>Nella linea a doppio binario procedere a lato del binario il cui senso legale di marcia è opposto al lavoratore facendo comunque attenzione ad eventuali treni o mezzi d'opera ferroviari viaggianti in senso illegale</p> <p>Non portare carichi a spalla che per peso e dimensione non consentano la completa visibilità in tutte le direzioni</p> <p>Evitare il contatto con i fili sospesi aerei od interrati che devono essere sempre considerati sotto la tensione elettrica</p> <p>Non manipolare materiali considerati infetti a mani nude ed indossare stivali e ghette per proteggersi da morsicature di animali</p>	<p>IPC</p> <p>Cassetta di pronto soccorso</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti	FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4.	Scavo di scalzatura					<p>Circolazione dei treni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Proiezione di schegge di pietrisco</p> <p>Urti, colpi, impatti</p> <p>Caduta in piano</p>	<p>Al transito dei treni ricoverare i materiali e portarsi nella banchina</p> <p>Obbedire alle segnalazioni che impongono l'allontanamento dal binario</p> <p>Utilizzare attrezzi con manici in condizioni integre ed impugnare saldamente utensile</p> <p>L'addetto impegnato nei lavori di scalzatura deve fare uso di schermo facciale di protezione</p> <p>Gli altri addetti della squadra dovranno mantenersi a distanza di sicurezza</p> <p>Assistere con personale a terra il movimento del braccio meccanico del mezzo operativo</p> <p>Tenere sgombra l'area di lavoro da materiali ed attrezzi</p>	<p>Guanti</p> <p>Visiera</p> <p>Nastro b/r</p> <p>a sfilamento rapido casco</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti	FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali
-----------------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Scavo, Carico e trasporto del materiale di risulta	Mezzo d'opera ferroviario con gru		Materiale di risulta		Agenti atmosferici avversi Folgorazione Urti, colpi, impatti	Sospendere le attività in caso di nebbia, pioggia, neve e ripararsi a bordo dei mezzi d'opera ferroviari coperti Verificare l'efficienza del limitatore di sviluppo del braccio meccanico e programmare la distanza di sicurezza della TE Assistere con personale a terra il movimento del braccio meccanico del mezzo operativo	Eventuale toltensione e scambio Mod Man 6.05 a sfilamento rapido casco	
6	Getto di cls	Betoniera su mezzo d'opera ferroviario				Caduta di materiali Rischio biologico Urti, colpi, impatti compressioni	Raccogliere il pietrisco eccedente in appositi contenitori da portare a discarica autorizzata Sgomberare le aree di lavoro da vegetazione o da materiale infetto o pericoloso per i lavoratori Segnalare l'operatività del mezzo mediante i dispositivi in dotazione	Tuta ad alta visibilità, guanti, casco, scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Posa pozzetti	FASE DI LAVORO: Posa pozzetti e cassette terminali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Posa di pozzetti e cassette terminali prefabbricati	Mezzo d'opera ferroviario con gru		Pozzetti prefabbricati		<p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Rischio biologico (punture, contatto con carcasse o escrementi di animali)</p>	<p>Rispettare la distanza dalla linea di contatto che possa interferire con le manovre</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di protezione individuali</p> <p>Movimentare manualmente carichi solo fino a 25 kg ed usare mezzi meccanici per la movimentazione di carichi maggiori</p> <p>Non rimuovere materiali che possano provocare infezioni a mani nude</p> <p>Non manipolare materiali considerati infetti a mani nude ed indossare stivali e ghette per proteggersi da morsicature di animali</p>	<p>Guanti Casco Stivali di sicurezza</p> <p>Guanti Palanchini, aste in legno</p> <p>Cassetta di pronto soccorso Aste in legno a manico lungo</p>	

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT 04

MACROFASE DI LAVORO: **Posa pozzetti**FASE DI LAVORO: **Posa pozzetti e cassette terminali**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
8	Posa di coperchi in acciaio zincato	Mezzo d'opera ferroviario con gruetta		Coperchi in acciaio zincato		Urti schiacciamenti Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi	Avvicinarsi al carico movimentato con gruetta solo dopo che lo stesso sia stato adagiato sul luogo di posa. Non sostare sotto il carico in movimento Movimentare manualmente carichi solo fino a 25 kg ed usare mezzi meccanici per la movimentazione di carichi maggiori		

Rifer. Normativi:

IMP IS/SCMT/TLC 01 Configurazione apparecchiature - Interventi da postazioni fisse (PC)		Pagina 1 di 1
IMP IS/SCMT/TLC 01	MACROFASE DI LAVORO: Configurazione apparecchiature	FASE DI LAVORO: Interventi da postazioni fisse (PC)

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Verifica conformità del locale da destinare per la configurazione					Elettrocuzione	Verificare che l'impianto elettrico sia a norma	Dichiarazione di conformità 37/08	
2.	Configurazione apparecchiature	Computer, cavi di alimentazione, attrezzatura d'ufficio		Apparecchiature elettroniche Apparecchiature elettriche		Polveri Caduta in piano Affaticamento degli occhi Dolori dorsali Abrasioni Lesioni lombari	Eseguire la bonifica prima di accedere alle aree Mantenere le aree di lavoro sgombre di materiali Verificare che l'area o il locale sia illuminato adeguatamente, almeno 200 lux Attrezzare la postazione di lavoro con tavolo h. 72 cm. e sedia a 5 razze e con schienale regolabile Maneggiare l'apparecchiatura con cautela Avvalersi di mezzi meccanici per movimentare carichi superiori a 25 kg	Mascherina Guanti Carrelli gommati	

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 03 Posa delle boe Fase preliminare fuori sede		Pagina 1 di 1
IMP SCMT 03	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe Fase preliminare fuori sede

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Fissaggio delle barre ad omega	Chiavi regolabili		Boa Rondelle		Abrasioni, urti	Afferrare le chiavi saldamente, se le impugnature sono di gomma od altro materiale verificare l'integrità	Guanti Scarpe antinfortunistica	
2	Ancoraggio corde elastiche	Chiavi a tubo		Catene Viti		Caduta della boa	Lavorare in posizione stabile possibilmente con bancale o tavolo di appoggio		
3	Ancoraggio segmenti di catena						Utilizzare le chiavi in perfette condizioni per serrare le viti senza allentarli o deformarli		

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04 Posa delle boe in piazzale e linea		Pagina 1 di 7
IMP SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Per tutte le sottofasi di seguito descritte valgono i seguenti rischi principali					<p>Investimento da mezzo d'opera ferroviario</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Operare in Interruzione programmata di orario con la presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere Collocare le apposite tabelle per indicare la posizione del cantiere e controllare che gli agenti di protezione cantiere abbiano la sufficiente visibilità</p> <p>Predisporre i dispositivi di bloccaggio delle ruote dei mezzi d'opera ferroviari durante la sosta Segnalare il limite oltre il quale gli addetti non possono avvicinarsi ai binari attigui in esercizio</p> <p>Prima di procedere verificare la situazione degli impianti al momento confrontando i piani cavi e cunicoli di progetto con le canalizzazioni dell'area di lavoro</p> <p>Richiedere la toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) e verificare nel modulo la tratta concessa ed i limiti di tempo a disposizione rispettando rigorosamente la procedura presente nella modulistica RFI</p>	<p>Tuta ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per gli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p> <p>Casco</p> <p>Guanti</p> <p>Calzature a sfilamento rapido</p> <p>barriera rimovibile con correnti in legno</p> <p>Modulistica</p>	

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Spostamento sul luogo di posa con mezzo d'opera ferroviario					<p>Esposizione al rumore da 80,7 dB(A) a 97 dB(A)</p> <p>Deragliamenti del mezzo d'opera ferroviario</p>	<p>Utilizzare i DPI specifici a seconda dell'intensità del rumore Segnalare l'area di lavoro mediante barriere isolanti</p> <p>Stabilire un programma di rotazione degli addetti alla posa delle boe per contenere i tempi di esposizione</p> <p>Adibire alla conduzione del mezzo d'opera ferroviario esclusivamente personale abilitato alle mansioni esecutive</p> <p>Prima di immettersi sulla rete controllare che a bordo del mezzo d'opera ferroviario siano presenti i dispositivi per segnalazione del cantiere</p> <p>Circolare rispettando il limite di velocità, se non espresso, non superare 15 Km/h</p>		

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti SCMT**

FASE DI LAVORO: **Posa delle boe in piazzale e linea**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3.	Spostamento sul luogo di posa a piedi					<p>Investimento da parte di treni o mezzi d'opera ferroviari</p> <p>Caduta</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Spostarsi utilizzando esclusivamente i sentieri pedonali e seguendo le istruzioni degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p> <p>Nella linea a doppio binario procedere a lato del binario il cui senso legale di marcia è opposto al lavoratore facendo comunque attenzione ad eventuali treni o mezzi d'opera ferroviari viaggianti in senso illegale</p> <p>Non portare carichi a spalla che per peso e dimensione non consentano la completa visibilità in tutte le direzioni</p> <p>E' vietato salire o scendere dai mezzi d'opera ferroviari in movimento</p> <p>Evitare il contatto con i fili sospesi aerei od interrati che devono essere sempre considerati sotto la tensione elettrica</p>	<p>Tuta ad alta visibilità di colore arancione per gli addetti ai lavori; di colore giallo per gli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere</p>	

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04

MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT

FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4.	Scavo di scalzatura					<p>Rischio biologico</p> <p>Circolazione dei treni</p> <p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Proiezione di schegge di pietrisco</p>	<p>Non manipolare materiali considerati infetti a mani nude ed indossare stivali e ghettoni per proteggersi da morsicature di animali</p> <p>Al transito dei treni ricoverare i materiali e portarsi nella banchina</p> <p>Obbedire alle segnalazioni che impongono l'allontanamento dal binario</p> <p>Utilizzare attrezzi con manici in condizioni integre ed impugnare saldamente utensile</p> <p>L'addetto impegnato nei lavori di scalzatura deve fare uso di schermo facciale di protezione</p> <p>Gli altri addetti della squadra dovranno mantenersi a distanza di sicurezza</p>	<p>Cassetta di pronto soccorso</p> <p>Guanti</p> <p>Visiera</p> <p>Nastro b/r</p>	
Rifer. Normativi:									

IMP SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Carico e trasporto del materiale di risulta	Mezzo d'opera ferroviario con gru		Materiale di risulta		<p>Scivolamento</p> <p>Caduta in piano</p> <p>Agenti atmosferici avversi</p> <p>Folgorazione</p> <p>Urti, colpi, impatti</p>	<p>Nei necessari spostamenti sul binario di posa delle boe non appoggiare il piede sulle traverse in legno, ricoperte con olii e pertanto scivolose</p> <p>Tenere sgombra l'area di lavoro da materiali ed attrezzi</p> <p>Sospendere le attività in caso di nebbia, pioggia, neve e ripararsi a bordo dei mezzi d'opera ferroviari coperti</p> <p>Verificare l'efficienza del limitatore di sviluppo del braccio meccanico e programmare la distanza di sicurezza della TE</p> <p>Assistere con personale a terra il movimento del braccio meccanico del mezzo operativo</p>	<p>scarpe antinfortunistica</p> <p>Eventuale toltensione e scambio moduli</p> <p>Scarpe a sfilamento rapido, casco Tuta ad alta visibilità, guanti, casco,</p>	

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea
--------------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Preparazione della traversa e fissaggio supporti metallici ad U	Fresa per traversa in cap Trapano elettrico		Band-it Distanziatori e supporti in gomma neoprenica		<p>Caduta di materiali</p> <p>Proiezione scaglie metalliche da stampigliatura</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Abrasioni, tagli Schiacciamento</p> <p>Posture incongrue</p>	<p>Raccogliere il pietrisco eccedente in appositi contenitori da portare a discarica autorizzata</p> <p>L'addetto impegnato nei lavori di scalzatura deve fare uso di schermo facciale di protezione</p> <p>Utilizzare attrezzi elettrici dotati di doppio isolamento e conformi alle disposizioni CEI</p> <p>Utilizzare attrezzi manuali con manici in perfette condizioni, mantenerli asciutti e afferrarli saldamente</p> <p>Effettuare una rotazione degli addetti impegnandoli in mansioni diverse nell'arco della giornata</p>	Visiera	

Rifer. Normativi:

IMP SCMT 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti SCMT	FASE DI LAVORO: Posa delle boe in piazzale e linea	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Posa staffe e frustone	Attrezzi manuali di varia natura		Staffe Cavi Corde elastiche		Colpi da frustone	Maneggiare saldamente il frustone stringendolo per evitare il rilascio violento sugli arti o anche sul volto oppure fissandolo temporaneamente	Guanti Scarpe antinfortunistica a sfilamento rapido	
8	Ancoraggio corde elastiche e corde attrezzate	Attrezzi manuali		Ganci Corde elastiche Moschettoni		Allentamento della corda Posizioni incongrue	Assegnare due addetti a questa operazione in modo che uno di loro immobilizzi la boa appoggiandosi sopra mentre il secondo operatore aggancia corde e moschettoni Effettuare una rotazione degli addetti impegnandoli in mansioni diverse nell'arco della giornata	Tuta ad alta visibilità Grembiule in cuoio	
9	Posa della base e della cassetta terminale						Assegnare due addetti a questa operazione in modo che uno di loro immobilizzi la boa appoggiandosi sopra mentre il secondo operatore aggancia corde e moschettoni Effettuare una rotazione degli addetti impegnandoli in mansioni diverse nell'arco della giornata		

Rifer. Normativi:

IMP TLC 03 TLC Lavori all'aperto - Posa pali e piantane VTR		Pagina 1 di 1
IMP TLC 03	MACROFASE DI LAVORO: TLC Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Posa pali e piantane VTR

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa pali tubolari	Mezzo d'opera ferroviario con gru				Folgorazione	I bracci meccanici per il sollevamento dei pali devono essere dotati del dispositivo di blocco	Eventuale toltensione e scambio Mod Man 6.05	
2	Posa piantane VTR	Attrezzi elettrici manuali				Sganciamento del carico	Utilizzare funi e catene idonee alla portata degli elementi da movimentare Accertarsi dell'eseguita verifica trimestrale di funi e catene		
						Rovesciamento pali	Accompagnare e guidare il carico a distanza di sicurezza mediante funi di servizio o rampini di lunghezza appropriata		

Rifer. Normativi:

IMP TLC 01 Posa apparati di TLC (Telefoni stagni, diffusione sonora, telecamere, antenne wi-fi)		Pagina 1 di 3
IMP TLC 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti di telecomunicazioni	FASE DI LAVORO: Posa apparati di TLC (Telefoni stagni, diffusione sonora, telecamere, antenne wi-fi)

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Carrellini gommati		Apparati di TLC (Telefoni stagni, trombe, altoparlanti, telecamere, antenne wi-fi)		Investimento Urti alle persone durante la movimentazione	Utilizzare i percorsi assegnati e trasportare i materiali in orario di morbida del flusso Viaggiatori. Individuare un addetto con compiti di assistenza durante il trasporto	Delimitazione dell'area di lavoro Segnaletica di sicurezza	
2	Posa apparati in Piazzale ed in linea	Mezzo d'opera ferroviario con terrazzino		Apparati di TLC (Telefoni, trombe, telecamere) Materiali di consumo		Rischio biologico Investimento da rotabili Folgorazione per contatto accidentale con le TE	Rimuovere eventuali ostacoli sul percorso mediante l'utilizzo di aste, contenitori, sacchetti Utilizzare esclusivamente i sentieri autorizzati Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Mantenere la distanza di sicurezza dalla rete aerea di TE. Per attività svolte con l'ausilio di mezzo d'opera ferroviario operare in Regime di Tolta tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)	Guanti Itinerari sicurezza IPC Eventuale toltensione e scambio modulo Man 6.05	
Rifer. Normativi:									

IMP TLC 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti di telecomunicazioni	FASE DI LAVORO: Posa apparati di TLC (Telefoni stagni, diffusione sonora, telecamere, antenne wi-fi)
------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa apparati in Piazzale ed in linea	Avvitatori elettrici Trabattelli, scale a castello		Sigillanti		Folgorazione per contatto accidentale con cavi o parti in tensione Caduta dall'alto Irritazioni epidermiche Tagli, ferite alle mani	Non toccare in alcun modo cavi o enti che potrebbero essere in tensione. Se necessario, richiedere la loro disalimentazione Alimentare le attrezzature elettriche mediante quadro del tipo ASC Le attività in quota, in linea o piazzale, saranno svolte dal terrazzino del mezzo d'opera ferroviario Le attività in quota, sui marciapiedi di stazione, saranno svolte utilizzando trabattelli omologati o scale a castello Vietato manipolare i sigillanti a mani nude Utilizzare guanti contro le aggressioni meccaniche	Guanti dielettrici, pedane isolanti Imbracatura di sicurezza Mascherina guanti Guanti	

Rifer. Normativi:

IMP TLC 01

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti di telecomunicazioni**FASE DI LAVORO: **Posa apparati di TLC (Telefoni stagni, diffusione sonora, telecamere, antenne wi-fi)**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa supporti ed apparati all'interno o all'esterno dei Fabbricati	Carrellini gommati Trabattelli, scale a castello Trapani, avvitatori elettrici		Apparati di TLC (Telefoni stagni, trombe, altoparlanti, telecamere, antenne wi-fi)		Lesioni dorso lombari Investimento Urti alle persone durante la movimentazione Caduta dall'alto Elettrocuzione Esposizione al rumore	Avvalersi di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione di carichi superiori a 25 kg Utilizzare i percorsi assegnati e trasportare i materiali in orario di morbida del flusso Viaggiatori. Individuare un addetto con compiti di assistenza durante il trasporto Le attività in quota saranno svolte utilizzando trabattelli omologati o scale a castello Utilizzare attrezzi elettrici a doppio isolamento Alimentare le attrezzature elettriche mediante quadro del tipo ASC Fare uso dei DPI	Carrelli gommati Delimitazione dell'area di lavoro Segnaletica di sicurezza Imbracatura di sicurezza Guanti dielettrici, pedane isolanti Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

IMP TLC 04 TLC Lavori all'aperto - Tesatura F.O.		Pagina 1 di 4
IMP TLC 04	MACROFASE DI LAVORO: TLC Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Tesatura F.O.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Tesatura FO	Mezzo d'opera ferroviario a motore su rotaia con piattaforma sviluppabile e terrazzino Svolgibobina		Fibre Ottiche		Investimento da convoglio ferroviario Investimento da treni in transito Caduta materiali dall'alto Scarsa illuminazione durante le lavorazioni notturne	Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento Effettuare le operazioni sulla sede ferroviaria in regime di IPC e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento per la circolazione dei treni e dalle Disposizioni RFI Durante la fase di movimento del mezzo d'opera ferroviario, la velocità deve essere a passo d'uomo Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di posa cavo Garantire sempre una illuminazione dell'area di intervento di almeno 200 Lux attraverso l'uso di proiettori direzionabili	Interruzioni Programmate Uso obbligatorio del casco di protezione Guanti Scarpe antinfortunistica	

Rifer. Normativi:

IMP TLC 04

MACROFASE DI LAVORO: TLC Lavori all'aperto

FASE DI LAVORO: Tesatura F.O.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Ponte sviluppabile				Caduta dall'alto	Richiedere toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare lo sconfinamento della rotaia sul binario attiguo	Imbracatura di sicurezza ed ancoraggi omologati tipo ad assorbimento di energia cinetica	
		Autoscala con piattaforma e terrazzino				Folgorazione	Gli addetti al montaggio devono obbligatoriamente utilizzare imbracature di sicurezza provviste di bretelle e cosciali, con doppia fune di trattenuta (sistema aggancia e sgancia) Ganci e funi di trattenuta devono resistere allo strappo per caduta e non devono permettere una caduta libera > di m. 1,5 Assicurarsi di essere in possesso del modulo di Toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la corretta posa dei dispositivi di corto circuito Restituire il modulo di Toltensione completo di Nulla Osta per la riattivazione della tensione solo dopo aver verificato che tutti gli operai si siano messi a distanza di sicurezza dalle linee con materiali e mezzi	Scambio modulo Man 6.05 Guanti dielettrici e calzature isolanti	

Rifer. Normativi:

IMP TLC 04

MACROFASE DI LAVORO: TLC Lavori all'aperto

FASE DI LAVORO: Tesatura F.O.

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Treno di tesatura frenata		Gasolio		Innesco di incendio, esplosione	Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento Liberare l'area dalla presenza di rami Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio	Recinzioni Segnaletica con indicazione di pericolo	
		Apparecchiatura tesante di tipo idraulico				Urti, colpi, impatti compressioni	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione.	Girofaro Avvisatore acustico Gruppi ottici per lavorazioni in mancanza d'illuminazione	
							Verificare la tenuta dei componenti idraulici e l'integrità degli organi di trasmissione del moto	Guanti Casco Scarpe di sicurezza	

Rifer. Normativi:

IMP TLC 04	MACROFASE DI LAVORO: TLC Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Tesatura F.O.
-------------------	---	--------------------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<p>Attrezzatura manuale per montaggi e serraggi di parti metalliche</p> <p>Paranchi a mano da 1.500 e 3.000 Kg</p>				<p>Scivolamenti e cadute conseguenti alla salita/discesa dal mezzo in movimento</p> <p>Caduta materiali dall'alto</p> <p>Folgorazione per contatto con linee elettriche aeree</p> <p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con argano</p>	<p>Vietare a chiunque di scendere o salire dai mezzi in movimento</p> <p>Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di tesatura</p> <p>Mettere a terra i conduttori nuovi in fase di stendimento con opportuni dispositivi di messa a terra</p> <p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso all'argano, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico</p> <p>Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione dell'argano</p>	<p>Scarpe di sicurezza</p> <p>Uso obbligatorio del casco di protezione</p> <p>Uso dei fioretti di messa a terra Tolta tensione e scambio moduli</p>	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 01 Attività di Cabina - Posa in opera di staffe, canaline e cavi		Pagina 1 di 1
IMP CAB 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività di Cabina	FASE DI LAVORO: Posa in opera di staffe, canaline e cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Carrelli gommati ad azionamento manuale Scale Trabattelli		Staffe e canaline metalliche		Cadute in piano Urti Colpi Caduta del carico	Mantenere sgombre da ostacoli e ben illuminate le vie di transito Delimitare ed interdire le aree di scarico Verificare l'idoneità di scale e trabattelli Vietare la sosta e il transito del personale estraneo nelle aree di lavoro		
2	Collegamenti agli armadi (escluso l'allacciamento)					Tagli, lesioni, abrasioni	Utilizzare chiavi del calibro idoneo, con impugnature in ottime condizioni e con ganasce prive di slabbrature Le operazioni di allacciamento agli impianti esistenti saranno effettuate dalle squadre RFI		

Rifer. Normativi:

IMP CAB 02 Posa e montaggio della carpenteria metallica per armadi		Pagina 1 di 2
IMP CAB 02	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in cabina	FASE DI LAVORO: Posa e montaggio della carpenteria metallica per armadi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Autocarro con braccio meccanico		Carpenteria metallica		Investimento Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore Caduta del carico dall'alto	Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Spegner e frenare l'autocarro durante le operazioni di carico. È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico. Verificare l'imbracatura del carico. Controllare lo stato e la portata dei ganci Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni.	Delimitare ed interdire le aree di scarico. Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico. Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore. Scarico da mezzo a motore spento Uso obbligatorio del casco di protezione	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 02

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori in cabina**FASE DI LAVORO: **Posa e montaggio della carpenteria metallica per armadi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa della carpenteria metallica per la successiva posa degli armadi e del grigliato superiore per la posa dei cavi	Transpallet Chiavi di serraggio ed utensili comuni Trapani, avvitatori e cesoie elettrici Saldatrici elettriche		Carpenteria metallica		Investimento per scivolamento del carico Ferite da taglio alle mani Folgorazione Proiezione di scintille Radiazione luminose	Assicurare il carico in modo stabile Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Allontanare ogni materiale infiammabile Segregare l'area di intervento con schermi mobili Organizzare una ventilazione adeguata	Guanti, casco e calzature di protezione Guanti contro le aggressioni meccaniche Scambio modulo Man 6.05 Maschera, tuta e occhiali protettivi Maschera per saldatura	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 03 Posa armadi		Pagina 1 di 1
IMP CAB 03	MACROFASE DI LAVORO: Impianti IS	FASE DI LAVORO: Posa armadi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzatura manuale di uso comune Tester Autocarro con gruetta Transpallet		Funi e brache		Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione Rumore Caduta a livello Posture incongrue	Operare sempre in assenza di tensione Interdire l'accesso all'area di lavoro e segnalare con specifica segnaletica il rischio di elettrocuzione Le operazioni di allaccio e messa in funzione dell'impianto devono avvenire sotto la diretta responsabilità del Direttore di Cantiere ed eseguite esclusivamente da personale in possesso di idoneità certificata secondo la normativa di legge I cavi di alimentazione delle attrezzature di lavoro e i materiali d'opera devono essere posizionati e depositati in modo da non interferire con le vie di transito e con le aree operative Avvalersi di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione di carichi superiori a 25 kg	Casco di protezione Guanti dielettrici Calzature di sicurezza con plantare dielettrico Segnaletica di avvertimento	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 04 Rimozione / posa cavi		Pagina 1 di 1
IMP CAB 04	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Rimozione / posa cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione e /o posa di cavi elettrici dentro gli armadi, tra armadi/ banco di manovra /quadro luminoso	Attrezzi elettrici manuali		Cavi, minuteria elettrica		<p>Elettrocuzione</p> <p>Posture incongrue</p> <p>Scarsa illuminazione</p>	<p>Prima di iniziare il lavoro, verificare gli schemi di impianto</p> <p>Ogni impianto dovrà essere segnalato con chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando dei dispositivi e degli strumenti montati</p> <p>Organizzare un programma di dettaglio che consenta l'alternanza di posture per non indurre affaticamento muscolare</p> <p>E' vietato accedere al buio nei locali ove sono presenti apparecchi e condutture sotto tensione</p> <p>Non improvvisare lampade portatili con mezzi di fortuna</p>	<p>Applicare i dispositivi di corto circuito</p> <p>Pedane e di isolamento Guanti dielettrici</p> <p>Lampade autoalimentate</p>	

Rifer. Normativi: DPR 303/56 Art. 64 - L.191/74 - DPR 469/79 - DM 10/03/98 - D.Lgs 163/06 e s.m.i. - D.Lgs 81/08 e s.m.i. - D.Lgs 17/10 - L. 101/12 – L. 228/12 – Norme CEI

IMP CAB 05 Posa in opera ed allacciamenti di armadi		Pagina 1 di 4
IMP CAB 05	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Posa in opera ed allacciamenti di armadi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Autocarro con braccio meccanico		Carpenteria metallica		Investimento Sganciamento del carico	Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Spegner e frenare l'autocarro durante le operazioni di carico Delimitare ed interdire le aree di scarico Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico	Indossare indumenti ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 05

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori in Cabina**FASE DI LAVORO: **Posa in opera ed allacciamenti di armadi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa armadi e quadri, collegamenti ed allacciamenti						<p>Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni</p> <p>Uso obbligatorio del casco di protezione</p> <p>Durante la fase di installazione dei primi telai degli armadi e fino a quanto non siano stati fissati i puntoni, si richiede che il personale venga impiegato in numero sufficiente da non permettere che la struttura possa crollare</p> <p>Il numero delle persone impiegate per il trasporto ed il posizionamento degli armadi deve essere proporzionato al peso ed alle dimensioni del materiale</p> <p>I lavori di allacciamento dei cavi devono essere svolti in mancanza di tensione</p>	Casco	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 05

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori in Cabina**FASE DI LAVORO: **Posa in opera ed allacciamenti di armadi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Chiavi di serraggio ed utensili comuni Trapani, avvitatori e cesoie elettrici				Caduta Ferite da taglio alle mani Elettrocuzione	Prima di iniziare i lavori di allacciamento dei cavi controllare che l'interruttore a monte sia aperto Le aperture effettuate nei pavimenti, allo scopo di permettere il passaggio dei cavi, devono essere circonscritte o coperte da una tavola calpestabile che possa essere rimossa al momento della posa delle apparecchiature Utilizzare le chiavi dal calibro idoneo agli elementi da posare e con ganasce prive di slabbature Sezionare a monte e a valle l'impianto interessato dai lavori	Guanti Schemi aggiornati	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 05

MACROFASE DI LAVORO: **Lavori in Cabina**

FASE DI LAVORO: **Posa in opera ed allacciamenti di armadi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Rimozione e /o posa di cavi elettrici dentro gli armadi	<p>Attrezzi elettrici manuali</p> <p>Apparecchiature elettriche di test e taratura</p>		<p>Cavi, minuteria elettrica</p> <p>Componenti elettrici meccanici</p>		<p>Elettrocuzione</p> <p>Posture incongrue</p> <p>Scarsa illuminazione</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Prima di iniziare il lavoro, verificare gli schemi di impianto</p> <p>Ogni impianto dovrà essere segnalato con chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando dei dispositivi e degli strumenti montati</p> <p>Organizzare un programma di dettaglio che consenta l'alternanza di posture per non indurre affaticamento muscolare</p> <p>E' vietato accedere al buio nei locali ove sono presenti apparecchi e condutture sotto tensione</p> <p>Non improvvisare lampade portatili con mezzi di fortuna</p> <p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p>	<p>Applicare i dispositivi di corto circuito</p> <p>Pedane e di isolamento</p> <p>Guanti dielettrici</p> <p>Lampade autoalimentate</p> <p>Guanti dielettrici e calzature isolanti</p>	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 06 Installazione di apparecchiature all'interno di locali		Pagina 1 di 1
IMP CAB 06	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Installazione di apparecchiature all'interno di locali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e scarico del materiale	Autocarro				Investimento	Interdizione dell'area di scarico Delimitare l'area di lavoro ed apporre la segnaletica stradale prevista. Concordare eventuali interruzioni del traffico con la Polizia Municipale	Casco Guanti Scarpe di sicurezza	
2	Posa in opera ed installazione di terminali video, stampanti, microfoni, apparecchi telefonici, rigeneratori	Utensili manuali, avvitatori elettrici		Cavi elettrici		Tagli, urti, abrasioni Elettrocuzione Lesioni lombari dorso	Utilizzare attrezzi omologati e revisionati Operare solo dopo aver effettuato la disattivazione del quadro elettrico principale Eeguire i necessari collegamenti elettrici di terra Avvalersi di mezzi meccanici ausiliari per la movimentazione di carichi superiori ai 25 kg Sollevare i carichi in almeno due persone	Guanti Scarpe con plantare dielettrico	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 07 Installazione di gruppi di continuità statici		Pagina 1 di 2
IMP CAB 07	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Installazione di gruppi di continuità statici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scarico del materiale	Autocarro con braccio meccanico		Carpenteria metallica		<p>Investimento</p> <p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore</p> <p>Caduta del carico dall'alto</p>	<p>Verifica dell'idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Spegner e frenare l'autocarro durante le operazioni di carico.</p> <p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico.</p> <p>Verificare l'imbracatura del carico. Controllare lo stato e la portata dei ganci</p> <p>Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni.</p>	<p>Delimitare ed interdire le aree di scarico. Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico.</p> <p>Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore.</p> <p>Scarico da mezzo a motore spento</p> <p>Uso obbligatorio del casco di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 07

MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina

FASE DI LAVORO: Installazione di gruppi di continuità statici

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Posa armadi e quadri, collegamenti ed allacciamenti	Transpallet Chiavi di serraggio ed utensili comuni Trapani, avvitatori e cesoie elettrici Apparecchiature elettriche di test e taratura Saldatrici elettriche		Carpenteria metallica Componenti elettrici e meccanici Elettrodi		Investimento per scivolamento del carico Ferite da taglio alle mani Folgorazione Elettrocuzione Proiezione di faville Radiazione luminose	Assicurare il carico in modo stabile Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica. Allontanare ogni materiale infiammabile Segregare l'area di intervento con schermi mobili Organizzare una ventilazione adeguata	Guanti, casco e calzature di protezione Guanti contro le aggressioni meccaniche Scambio modulo Man 6.05 Guanti dielettrici e calzature isolanti Maschera e occhiali protettivi Maschera per saldature	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 08 Montaggio di batterie di elementi accumulatori		Pagina 1 di 2
IMP CAB 08	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Montaggio di batterie di elementi accumulatori

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa trasformatori ed accumulatori	Transpallet Chiavi di serraggio ed utensili comuni Trapani, avvitatori e cesoie elettrici Apparecchiature elettriche di test e taratura Saldatrici elettriche		Carpenteria metallica Componenti elettrici e meccanici Elettrodi		Investimento per scivolamento del carico Ferite da taglio alle mani Folgorazione Elettrocuzione Proiezione di faville Radiazione luminose	Assicurare il carico in modo stabile Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica. Allontanare ogni materiale infiammabile Segregare l'area di intervento con schermi mobili Organizzare una ventilazione adeguata	Guanti, casco e calzature di protezione Guanti contro le aggressioni meccaniche Scambio Moduli Man 6.05 Guanti dielettrici e calzature isolanti Maschera e occhiali protettivi Maschera per saldatori	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 08	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Montaggio di batterie di elementi accumulatori	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Trabattelli, scale				Caduta dall'alto	Utilizzare trabattelli muniti di autorizzazione ministeriale e forniti di parapetto al piano di lavoro	Casco, scarpe	
		Attrezzatura manuale				Contatto accidentale con gli acidi contenuti all'interno delle batterie	Fare attenzione, durante la movimentazione e la posa in opera degli elementi accumulatori, a non far uscire gli acidi contenuti nelle batterie ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale	Guanti, occhiali protettivi	
		Utensili elettrici				Esposizione ad agenti chimici Elettrocuzione	Non fumare, non usare fiamme libere Divieto di intervenire su parti di impianto anche palesemente disalimentate senza aver constatato tramite relazione di verbale, contestualmente al Responsabile della gestione dell'impianto, l'assenza di tensione e la messa in sicurezza dello stesso Messa in sicurezza degli impianti tramite cortocircuito e messa a terra	Maschera con filtri specifici	

Rifer. Normativi:

IMP CAB 09 Interventi in sala quadri		Pagina 1 di 1
IMP CAB 09	MACROFASE DI LAVORO: Lavori in Cabina	FASE DI LAVORO: Interventi in sala quadri

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione e/o posa di levette, pulsanti e tessere del banco di manovra e del quadro luminoso	Attrezzi manuali ed elettrici		Cavi, pulsanti in bachelite, levette metalliche		Caduta Tagli, abrasioni	Rimuovere le protezione di eventuale aperture lasciate nei pavimenti soltanto per il tempo necessario alla posa dei cavi di collegamento Utilizzare attrezzi con manici ed impugnature integre e non apportare riparazioni con mezzi di fortuna	Guanti	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 01 Posa e costipazione pietrisco		Pagina 1 di 1
ARM LAV 01	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Posa e costipazione pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa e costipazione pietrisco 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzi manuali da scavo Autocarro Escavatore Rullo compressore Rullo vibrante Profilatrice meccanica Rincalzatrice meccanica 		<ul style="list-style-type: none"> Pietrisco 		<ul style="list-style-type: none"> Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Esposizione a polvere Collisione con mezzi rotabili Rumore Esposizione a vibrazioni indotte dai mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti e rispettare le velocità <input type="checkbox"/> I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici <input type="checkbox"/> Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria in relazione al valore di esposizione rilevato Prima di far accedere le macchine il terreno sarà verificato e stabilizzato 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti di protezione Utilizzare maschere antipolvere Cuffie antirumore 	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 02 Posa traverse e rotaie		Pagina 1 di 2
ARM LAV 02	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Posa e costipazione pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa traverse e rotaie 	<ul style="list-style-type: none"> • Carrello ferroviario equipaggiato con braccio meccanico • Autocarro equipaggiato con braccio meccanico • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio • Attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco...) • Binde • Trapano per rotaie • Foratraverse • Incavigliatrice • Segarotaie • Posapandrol 		<ul style="list-style-type: none"> • Traverse in cls • Rotaie • Piastre • Bulloni 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento • Movimentazione di materiale • Movimentazione manuale dei carichi • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Impatto • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali • Inserire blocco meccanico al braccio gru in direzione di linee aeree e di binari attigui • Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare • Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) • Operare in regime di toltensione 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 02

MACROFASE DI LAVORO: **Armamento**

FASE DI LAVORO: **Posa e costipazione pietrisco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	• Saldatura rotaie	• Saldatrice alluminotermica • Attrezzatura manuale di uso comune				• Traumi oculari ed esposizione a radiazioni ultraviolette • Ustioni	• Nelle operazioni di sfiammata devono essere poste misure idonee onde evitare pericoli di ustione	• Schermi di protezione per saldature	
3	• Livellamento binario	• Macchina livellatrice				• Urti, colpi, impatti, compressioni • Investimento da mezzi meccanici • Esposizione al rumore • Esposizione a vibrazioni	• Delimitare la zona interessata con parapetti • Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni • Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata	• Caschi • Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 04 Picchettatura binario		Pagina 1 di 3
ARM LAV 04	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Posa e costipazione pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Scavo di fondazione 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Escavatore 		<ul style="list-style-type: none"> Nastro segnalatore Paletti in legno 		<ul style="list-style-type: none"> Cadute dall'alto Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione al rumore Esposizioni a polveri Esposizione a vibrazioni Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 <input type="checkbox"/> Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori e cuffie Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 04

MACROFASE DI LAVORO: Armamento

FASE DI LAVORO: Posa e costipazione pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> Getto magrone 	<ul style="list-style-type: none"> Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Cls 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 04

MACROFASE DI LAVORO: Armamento

FASE DI LAVORO: Posa e costipazione pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> Infissione picchetti 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale da scavo Attrezzature manuali d'uso comune Compressore pneumatico Martello demolitore pneumatico Autocarro Trapano 		<ul style="list-style-type: none"> Picchetti 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta a livello Urti, colpi, impatti compressioni Elettrocuzione Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da mezzi meccanici Rumore Vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali a maschera Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 08 Posa ponte Essen – Irrigidimento binario		Pagina 1 di 3
ARM LAV 08	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Posa ponte Essen – Irrigidimento binario

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione ballast e subballast	Escavatore Pala meccanica Autocarro Caricatore strada/rotaia tipo Colmar		Terra e materiali lapidei		Investimenti urti colpi Investimento da carrello ferroviario Folgorazione per contatto con la TE	Delimitazione ed interdizione della zona di scavo Carico su mezzo a motore spento Verificare che la cabina sia di tipo ROPS, in caso di pericolo di ribaltamento Operare in regime di protezione cantieri mediante l'interruzione dei binari di lavoro e di quelli adiacenti (IPC 2016). Richiedere la disalimentazione della linea di contatto dei binari interessati dalla posa del Ponte Essen.	Indumenti ad alta visibilità Fioretti	
2	Varo travi (sollevamento e posizionamento)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				Caduta di materiale dall'alto Sgancio del carico durante il sollevamento Rottura delle funi per superamento portata massima Cesoioamento stritolamento	Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio. Uso DPI Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiscacciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento. Impiegare imbracci prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia (all'allegato VI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.); I carichi durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, devono essere guidati da addetti a terra mediante uso di funi guida.	Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Scarpe di sicurezza Funi di sollevamento certificate ed in buono stato. Casco	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 08

MACROFASE DI LAVORO: **Armamento**

FASE DI LAVORO: **Posa ponte Essen**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Varo travi (sollevamento e posizionamento)	Martinetti idraulici collegati a centralina di comando e controllo elettrico Centralina di comando e controllo martinetti idraulici				Urti, colpi, compressioni Tagli Abrasioni Elettrocuzione Caduta di materiali dall'alto	L'operatore, subito dopo aver posizionato i martinetti per il sollevamento e la spinta delle travi e prima di iniziare le operazioni di spinta deve porsi a distanza di sicurezza. Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di interruttori di comando e di protezione Alimentare il martinetto di spinta ad installazione avvenuta. La centralina di controllo non deve essere collocata al di sotto dei martinetti o dei cavi idraulici di collegamento	Casco Guanti Scarpe di sicurezza Casco Guanti Scarpe di sicurezza	
3	Varo ponte Essen Posa in opera dei sistemi di scorrimento e controllo regolazione	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)				Punture, tagli, abrasioni Cesoimento stritolamento Caduta di materiali dall'alto	Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti e comunque capaci di procurare lesioni Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito effettuati con mezzi meccanici, devono essere guidati o accompagnati a mano da personale a terra	Guanti Scarpe di sicurezza Casco Guanti Scarpe di sicurezza	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 09 Rimozione ponte Essen– Ripristino binari		Pagina 1 di 2
ARM LAV 09	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Rimozione ponte Essen – Ripristino binari

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione dei fasci di rotaie	Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori...)				Punture, tagli, abrasioni Cesoimento stritolamento Caduta di materiali dall'alto	Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti e comunque capaci di procurare lesioni Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo. I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito effettuati con mezzi meccanici, devono essere guidati o accompagnati a mano da personale a terra.	Guanti Scarpe di sicurezza Casco Guanti Scarpe di sicurezza	
2	Rimozione delle traversine (sollevamento ed allontanamento)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				Rottura delle funi per superamento portata massima	Impiegare imbrachi prefabbricati da Ditte specializzate che indichino la portata massima, con rilascio di Certificato di Garanzia		
Rifer. Normativi:									

ARM LAV 09

MACROFASE DI LAVORO: Armamento

FASE DI LAVORO: Rimozione ponte Essen– Ripristino binari

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Rimozione delle traversine (sollevamento ed allontanamento)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Sgancio del carico durante il sollevamento</p> <p>Cesoimento stritolamento</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità del carico durante il sollevamento</p> <p>I carichi durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra</p>	<p>Casco</p> <p>Scarpe di sicurezza</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p>	
3	Ripristino ballast con pala meccanica	Pala meccanica su cingoli o gommata				<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Rumore, polveri</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici di dotazione.</p> <p>Regolamentare la movimentazione delle macchine operatrici con cartelli e percorsi prestabiliti.</p> <p>Divieto assoluto, per il personale a terra, di restare nel raggio d'azione della macchina.</p> <p>Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato e indossare i DPI di protezione.</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Casco</p> <p>Scarpe di sicurezza</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Mascherine del tipo FFP2</p>	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 10 Rimozione ponte Essen- Posa G.I.I.		Pagina 1 di 1
ARM LAV 10	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Posa G.I.I.

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Taglio rotaie 	<ul style="list-style-type: none"> Cannello con fiamma ossiacetilenica Segarotaie 		<ul style="list-style-type: none"> Rotaie 		<ul style="list-style-type: none"> Ustioni Esplosione Inalazioni fumi Investimento da mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Nelle operazioni di sfiammata devono essere poste misure idonee onde evitare pericoli di ustione Tenere le bombole in ambiente ventilato e lontano da fonti di calore; spostare le bombole secondo le norme di buona tecnica Delimitare la zona interessata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Maschera di protezione • Indumenti ad alta visibilità 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Posa G.I.I. 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco...) 		<ul style="list-style-type: none"> G.I.I. 		<ul style="list-style-type: none"> Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento Investimento da mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare la zona interessata 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche • Indumenti ad alta visibilità 	

Rifer. Normativi:

ARM LAV 11 Rimozione ponte Essen-Approvvigionamento materiali da carri ferroviari		Pagina 1 di 1
ARM LAV 11	MACROFASE DI LAVORO: Armamento	FASE DI LAVORO: Approvvigionamento materiali da carri ferroviari

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1		<ul style="list-style-type: none"> • Caricatore semovente strada – rotaia, • Carri speciali per trasporto rotaie • Locomotore • Gruette per rotaie • Cavalletti • Tenaglie per rotaie 				<ul style="list-style-type: none"> • Cadute materiale, urto da mezzi d’opera in movimento • Carichi sospesi • Impatto • Schiacciamento arti • Strappi muscolari • Distorsioni • Ferimento arti inferiori 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all’investimento di materiali • Inserire blocco meccanico al braccio gru in direzione di linee aeree e di binari attigui • Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare • Quando si opera in presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento ed a coloro che devono movimentare materiali lunghi per mantenere il braccio dell’apparecchio di sollevamento o gli apparecchi movimentati a distanza di sicurezza (5 metri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti, • Scarpe antinfortunistiche • Casco • Giubbotto ad alta visibilità 	

Rifer. Normativi:

BON ORD 01 Rimozione della vegetazione		Pagina 1 di 2
BON ORD 01	MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici	FASE DI LAVORO: Rimozione della vegetazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzi manuali per lavori agricoli • Decespugliatore • Funi d'imbracatura metalliche e fasce di nylon • Motosega • Scale a mano • Sega a mano • Pala meccanica 				<ul style="list-style-type: none"> • Caduta di materiale dall'alto • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Contatto con macchine operatrici od attrezzature. • Offese agli occhi • Possibilità di incendio • Punture di insetti 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso • Non utilizzare il decespugliatore in aree dove eventuale materiale proiettato dall'attrezzo potrebbe colpire persone od oggetti • Evitare depositi di materiale infiammabile (legname) • Non fumare. • Non accendere fuochi all'interno dei boschi o radure e sul posto di lavoro deve essere tenuto a disposizione un estintore di primo impiego da 6 Kg idoneo per classi di fuoco A e B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco • Guanti di protezione • Occhiali protettivi • Tute da lavoro di "sicurezza" 	

Rifer. Normativi:

BON ORD 01

MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici

FASE DI LAVORO: Rimozione della vegetazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Caduta a livello • Movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti • Esposizione a polvere • Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro • Evitare di sollevare pesi superiori ai 25 Kg. • In caso di superamento dei 87 dB(A) provvedere a delimitare l'area e a disporre idonea cartellonistica 	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherine • Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

BON ORD 02 Bonifica superficiale		Pagina 1 di 1
BON ORD 02	MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici	FASE DI LAVORO: Esplorazione del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Bonifica superficiale	<ul style="list-style-type: none"> Rilevatore di masse di tipo elettromagnetico 				<ul style="list-style-type: none"> Esplosione 	<ul style="list-style-type: none"> Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso La distanza minima di sicurezza fra ogni squadra o ogni addetto non deve essere inferiore a 50 mt. In caso di ritrovamento di ordigno o sospetto tale, identificare il punto con apposito segnale Eventuali lavori di rimozione/accertamento devono essere eseguiti con la massima cautela da personale specializzato riconosciuto dal Ministero della Difesa Se l'ordigno non è rimuovibile devono essere collocati segnali di pericolo ed avvertita l'Autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di evacuazione e sorveglianza della zona 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti di protezione 	

Rifer. Normativi:

BON ORD 03 Bonifica profonda		Pagina 1 di 1
BON ORD 03	MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici	FASE DI LAVORO: Esecuzione perforazioni su nodi di maglia quadrata

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Esecuzione perforazioni su nodi di maglia quadrata	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda elettromagnetica • Trivella cingolata 				<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso • Durante le operazioni di trivellazione, deve essere impedito l'avvicinamento alla macchina • In caso di utilizzo dei comandi a distanza, i pulsanti e le leve devono essere protetti contro l'azionamento accidentale <input type="checkbox"/> Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi. Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protettori auricolari • Indumenti protettivi • Delimitazione dell'area • Guanti di protezione • Picchetti e segnaletica di avvertimento. • Estintori portatili 	

Rifer. Normativi:

BON ORD 04

MACROFASE DI LAVORO: Bonifica da ordigni bellici

FASE DI LAVORO: Bonifica Profonda - Scavo per il recupero degli ordigni

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Scavo per il recupero degli ordigni	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzi manuali per lavori agricoli • Scale a mano • Escavatore 				<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione • Cadute nello scavo • Investimenti • Ribaltamenti automezzi <p>Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni di scavo devono essere condotte per strati successivi, non superiori alla provata ricettività dell'apparecchio rilevatore • Per l'accesso dei lavoratori all'interno dello scavo devono essere installate scalette di servizio secondo la norma • Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso • Verificare la percorribilità delle piste di cantiere e segnalare le eventuali buche <p><input type="checkbox"/> Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi. Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti di protezione • Indumenti protettivi • Protettori auricolari • Cinture di sicurezza (zona di lavoro scoscesa) • Caschi • Picchetti e segnaletica di avvertimento. • Estintori portatili 	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 01 Demolizione con mezzi meccanici opere sovrastanti		Pagina 1 di 2
ARM DEM 01	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione piattaforma ferroviaria	FASE DI LAVORO: Demolizione con mezzi meccanici opere sovrastanti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Opere di protezione della piattaforma					Investimento da treno in transito sul binario attiguo	<p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Verificare che siano stati rimossi tutti gli enti e sia stata disalimentata la linea di alimentazione</p> <p>Disalimentazione di sottoservizi, anche dismessi</p>	<p>Tablette di segnalamento cantiere "F" art.76 R.S. IPC</p> <p>Modulistica per verifica dei tempi a disposizioni</p> <p>Certificazione del gestore del servizio</p>	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 01		MACROFASE DI LAVORO: Demolizione piattaforma ferroviaria				FASE DI LAVORO: Demolizione con mezzi meccanici opere sovrastanti			

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Demolizione	Martello demolitore idraulico su escavatore		Materiali di risulta		Investimenti, urti, colpi, rumore, polveri Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi	Le attività non possono iniziare in assenza di programma delle demolizioni dell'impresa approvato dal CEL Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.	Casco, guanti, otoprotettori Picchetti e segnaletica di avvertimento Estintori portatili	
3	Carico materiale	Pala meccanica Autocarro					Bagnatura per ridurre per quanto possibile la esposizione alle polvere.		
4	Pulizia del piano della piattaforma	Attrezzi manuali							

Rifer. Normativi:

ARM DEM 02 Rimozione/demolizione di canalette, cavidotti, pozzetti		Pagina 1 di 2
ARM DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione piattaforma ferroviaria	FASE DI LAVORO: Rimozione/demolizione di canalette, cavidotti, pozzetti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Rimozione manuale con utensili	Utensili manuali		Cls vibrato ghisa		Inciampo e caduta di persone; Abrasioni, urti e tagli Movimentazione manuale carichi	Rispetto delle procedure IPC Presenza degli agenti organizzatori di protezione cantiere	Guanti, scarpe protettive, casco	
2	Demolizione con martello demolitore pneumatico	Martello demolitore pneumatico		Cls vibrato		Vibrazioni Rumore	Gli apparecchi devono essere conformi a quanto disposto dalla normativa concernente l'emissione acustica delle macchine ed attrezzature (D.Lgs. 262/02)	Otoprotettori	
3	Demolizione con martello demolitore elettrico					Lesioni agli occhi per proiezioni di schegge Elettrocuzione per contatto dell'attrezzatura con cavi in tensione presenti nell'area di lavoro	Delimitare l'area di intervento e sistemare barriera rimovibile Prima di iniziare le demolizioni accertarsi della avvenuta disalimentazione di ogni cavo di servizio e sottoservizi interferenti	Occhiali protettivi Casco Guanti Scarpe con plantare dielettrico	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 02

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione piattaforma ferroviaria**FASE DI LAVORO: **Demolizione con mezzi meccanici opere sovrastanti**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Carico materiale	Bobcat, autocarro				<p>Investimenti, urti, colpi</p> <p>Lesioni, abrasioni per contatto accidentale con organi in movimento</p> <p>Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi</p>	<p>Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi</p> <p>Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.</p>	<p>Picchetti e segnaletica di avvertimento</p> <p>Estintori portatili</p>	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 03 Rimozione deviatoi, traverse e rotaie		Pagina 1 di 5
ARM DEM 03	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione piattaforma ferroviaria	FASE DI LAVORO: Rimozione deviatoi, traverse e rotaie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Taglio rotaie con cannello ossiacetilenico	Cannello a gas con bombole e riduttore di pressione				<p>Esposizione a fumi e a gas di taglio</p> <p>Lesioni agli occhi e a parti del corpo per proiezione di materiale incandescente</p> <p>Rischio di incendio</p> <p>Ustioni</p>	<p>Delimitare con recinzioni mobili l'area di intervento e operare con la presenza degli agenti di protezione cantiere</p> <p>Controllare l'integrità dei componenti. Posizionare le bombole lontano da fonti di calore e vincolarle in posizione verticale e stabile Verificare il corretto sviluppo delle tubazioni di gomma</p> <p>Allontanare tutti i materiali infiammabili</p> <p>Non toccare a mani nude gli spezzoni e il disco della troncatrice; attenderne il raffreddamento</p>	<p>IPC Mascherina</p> <p>Grebiule, cuffia e guanti in cuoio. Occhiali o visiere</p> <p>Guanti Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione piattaforma ferroviaria**

FASE DI LAVORO: **Rimozione deviatori, traverse e rotaie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Taglio con troncatrice	Troncatrice con motore endotermico		Residui e scorie metallici		<p>Ferite da taglio agli arti</p> <p>Lesioni agli occhi e a parti del corpo per proiezione di materiale incandescente</p> <p>Ustioni</p> <p>Innesco di incendio, esplosione</p>	<p>Fissare la mototroncatrice sulla rotaia prima dell'uso</p> <p>Effettuare il rifornimento del carburante sempre a motore spento</p> <p>Allontanare tutti i materiali infiammabili</p> <p>Non rimuovere i dispositivi di protezione della troncatrice</p> <p>Indossare la visiera facciale durante le operazioni di taglio delle rotaie</p> <p>Non toccare a mani nude gli spezzoni e il disco della troncatrice; attenderne il raffreddamento</p> <p>Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere</p>	<p>Guanti.</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Grembiule, cuffia e guanti.</p> <p>Occhiali o visiere.</p>	
				Gasolio					

Rifer. Normativi:

ARM DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione piattaforma ferroviaria**

FASE DI LAVORO: **Rimozione deviatori, traverse e rotaie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Rimozione	Ganasce manuali. Chiavi di armamento. Attrezzi manuali Incavigliatrice. Pandrolatrice.		Materiali ferrosi, olio di grafite, resine in gomma dei giunti isolanti. Traverse in legno Traverse in c.a.p. Gasolio		Manipolazione di oli e grassi. Contatto con morchie e detriti organici Contatto con legni impregnati Lesioni per contatto con organi in movimento Rumore Innesco di incendio, esplosione	Non toccarsi mai il viso e gli occhi con le dita sporche di olio di catrame e non esporre al sole le parti del corpo venute a contatto con detta sostanza. Utilizzare sempre le apposite tenaglie per traverse ed ammorsare le traverse alle estremità. Solo in caso eccezionale, manipolarle con le mani. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione di traverse catramate. Appoggiare stabilmente la macchina sulle rotaie Protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere	Guanti polivinilici Guanti in cuoio. Scarpe antinfortunistica Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione piattaforma ferroviaria**

FASE DI LAVORO: **Rimozione deviatori, traverse e rotaie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Recupero rotaie in linea e carico sui mezzi d'opera ferroviari	<p>Caricatore semovente strada – rotaia tenaglie per rotaie</p> <p>Mezzi d'opera ferroviari speciali per trasporto rotaie gruette per rotaie locomotore Carro pianale</p> <p>Caricatore idraulico promiscuo strada-rotaia</p> <p>Mezzo d'opera ferroviario con gruetta idraulica</p>		<p>Materiali ferrosi</p> <p>Gasolio</p>		<p>Investimenti da mezzo operativo</p> <p>Urti da carico movimentato</p> <p>Lesioni per contatto con organi in movimento</p> <p>Innesco di incendio, esplosione</p>	<p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Non sostare nel raggio d'azione del caricatore È vietato spingere o tirare con le mani le rotaie sospese al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando le funi di guida applicate alla rotaia.</p> <p>Verificare l'idoneità delle protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto</p> <p>Vietare la sosta e il transito di personale nell'area di brandeggio delle rotaie</p> <p>Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere</p>	<p>Tabelle di segnalamento cantiere tipo F, art.76 R.S. IPC</p> <p>Casco, guanti Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione piattaforma ferroviaria**

FASE DI LAVORO: **Rimozione deviatori, traverse e rotaie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Recupero rotaie in linea e carico sui mezzi d'opera ferroviari	Caricatore semovente strada – rotaia tenaglie per rotaie mezzi d'opera ferroviari speciali per trasporto rotaie gruette per rotaie cavalletti, locomotore		Traverse in legno Olio di grafite Traverse in c.a.p.		Contatto con legni impregnati Investimento da treni Elettrocuzione, esplosione per la presenza di sottoservizi e servizi	Utilizzare sempre le apposite tenaglie per traverse, verificando che le punte siano ben affilate ed ammorsare le traverse alle estremità. Solo in caso eccezionale, manipolarle con le mani. Vedi scheda “Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio” Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori Reperire le planimetrie dei tracciati aggiornate presso gli Enti Erogatori oppure presso Ferservizi Verificare in superficie la segnalazione della presenza dei sottoservizi prima di eseguire le operazioni di scavo.	Guanti polivinilici Guanti in cuoio. Scarpe antinfortunistica casco Tabelle di segnalamento cantiere tipo F, art.76 R.S. IPC Picchetti e segnaletica di avvertimento Estintori portatili	

Rifer. Normativi:

ARM DEM 05 Rimozione ballast in presenza di amianto		Pagina 1 di 1
ARM DEM 05	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione piattaforma ferroviaria	FASE DI LAVORO: Rimozione ballast in presenza di amianto

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Rimozione, carico e scarico	Pala meccanica cingolata o gommata Escavatore promiscuo strada-rotai Autocarro		Pietrisco Gasolio		Polveri Rumore Investimento da mezzi operativi Ribaltamento dei mezzi Caduta di materiale dall'alto	Bagnare il pietrisco prima del carico sull'autocarro Verifica dell'odoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Delimitare ed interdire le aree di carico segnalare la retromarcia con dispositivo acustico dell'autocarro Posizionare i recipienti di carburante stabilmente; non esporli al calore solare né a fiamme libere Verificare che la cabina sia di tipo rops, per evitare il pericolo di ribaltamento. Delimitare con nastro segnaletico il ciglio delle scarpate dei rilevati	Maschere del tipo FFP3 con elevato fattore protezione Tuta monuso tipo tyvek-protech Cappuccio monouso Otoprotettori Casco Guanti Scarpe calzari in tyvek antinfortunistica L'autista del mezzo deve essere assistito da un operatore a terra Obbligo d'uso di casco, scarpe in tyvek antinfortunistiche, guanti	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 01 Tracciamento		Pagina 1 di 1
ARM CBI 01	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Tracciamento

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scavo per alloggiamento picchetti	Pale, utensili manuali di uso comune		Terre, pietrisco		Contusioni Abrasioni	Le operazioni di scavo devono essere effettuate con la presenza della scorta	Casco, guanti contro le aggressioni meccaniche, scarpe antinfortunistica tuta da lavoro	
2	Posa picchetti e fissaggio con malte	Picchetti metallici					Le operazioni di scavo devono essere effettuate con la presenza della scorta	Tute ad alta visibilità	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 02 Posa manuale di manufatti prefabbricati		Pagina 1 di 1
ARM CBI 02	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Posa manuale di manufatti prefabbricati

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e movimentazione di pozzetti, cavidotti, canalette, embrici, rivestimento fossi di guardia, ecc.	Gru su autocarro				Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi Investimenti, urti, colpi	Il sollevamento dei manufatti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature. Deve essere designato un soggetto che sorvegli l'azione, che allontani personale temporaneo o non richiesto dalla manovra	Guanti, casco, calzature protettive	
2	Posa	Utensili manuali				Lesioni alle mani ed ai piedi, schiacciamenti Ribaltamento	Durante la fase di sollevamento o posa dei manufatti deve essere prevista una specifica imbracatura idonea alle caratteristiche dell'elemento sollevato (imbracature a tensione, ganci, funi, ecc). Controllo stabilizzatori		

Rifer. Normativi:

ARM CBI 04 Posa primo strato di pietrisco		Pagina 1 di 5
ARM CBI 04	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Posa primo strato di pietrisco

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scarico e spandimento da mezzo gommato o ferroviario	Autocarro, pala meccanica Mezzo gommato o cingolato con benna		Pietrisco Gasolio		Emissione di polveri Vibrazioni Rumore Investimento e schiacciamento durante la movimentazione dei mezzi operativi Ribaltamento dei mezzi Colpi per proiezione del pietrisco Innesco di incendio, esplosione	Bagnare il pietrisco prima del suo scarico Effettuare lo scarico del pietrisco con ribaltamento bilanciato del cassone Verifica dell' idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. L'autocarro deve restare spento e frenato durante le operazioni di carico La retromarcia va segnalata con dispositivo acustico automatico Verificare che la cabina sia di tipo rops, in caso di pericolo di ribaltamento. Posizionare i recipienti di carburante stabilmente; non esporli al calore solare né a fiamme libere	Mascherine Otoprotettori Nastro segnaletico per indicazione delle scarpate dei rilevati Caschi, Scarpe antinfortunistica guanti	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 04

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Posa primo strato di pietrisco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Carico pietrisco su mezzi d'opera ferroviari	Caricatore semovente strada – rotaia Escavatore Ruspa Pala Forche da pietrisco				<p>Caduta per scivolamento o incespicamento Urto con mezzi d'opera in movimento Schiacciamento arti Distorsioni Polvere</p> <p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo</p> <p>Situazioni ambientali critiche (lavori in ore notturne ed in galleria, nebbia, neve ecc.), Contemporanea presenza di squadre e lavoratori FS o di altra impresa Folgorazione per linea elettrica in tensione</p>	<p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Eventuale toltà tensione e Scambio Moduli Man 6.05</p>	<p>Tablette di segnalamento cantiere art.76 R.S. I.P.C</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 04

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Posa primo strato di pietrisco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Scarico da carri tramoggia	Locomotore Carri tramoggia				<p>Caduta da mezzi in movimento</p> <p>Caduta per salita e discesa dai pianali dei mezzi d'opera ferroviari</p> <p>Urti con mezzi in movimento</p> <p>Polvere</p> <p>Lesioni da parte delle leve di scarico delle tramogge</p> <p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo</p> <p>Situazioni ambientali critiche (lavori in ore notturne ed in galleria, nebbia, neve ecc.),</p> <p>Contemporanea presenza di squadre e lavoratori FS o di altra impresa</p>	<p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p>	<p>Tabelle di segnalamento cantiere art.76 R.S. I.P.C</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 04

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Posa primo strato di pietrisco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
4	Scarico pietrisco vagliato sul binario	Forche da pietrisco Piccone Pala Tirino				<p>Cadute per scivolamento o incespicamento</p> <p>Urti con mezzi in movimento</p> <p>Polvere</p> <p>Rumore</p> <p>Caduta di pietrisco dall'alto</p> <p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo</p> <p>Situazioni ambientali critiche (lavori in ore notturne ed in galleria, nebbia, neve ecc.),</p> <p>Contemporanea presenza di squadre e lavoratori FS o di altra impresa</p> <p>Folgorazione per linea elettrica in tensione</p>	<p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Eventuale toltà tensione e Scambio Moduli Man 6.05</p>	<p>Tabelle di segnalamento cantiere art.76 R.S. I.P.C</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 04

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Posa primo strato di pietrisco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
6	Compattazione	Vibrofinitrice Rullo gommato				Cadute per scivolamento o innespimento Urto da mezzi d'opera in movimento Strappi muscolari Distorsioni. Polvere Rumore Vibrazioni	Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori	Tabelle di segnalamento cantiere art.76 R.S. I.P.C	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 08 Montaggio degli organi d'attacco		Pagina 1 di 2
ARM CBI 08	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Montaggio degli organi d'attacco

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Montaggio caviglie e attacchi pandrol	Pandrolatrice con motore endotermico Motoincavigliatrice		Caviglie, dadi, molle pandrol			<p>Posizionare il mezzo d'opera ferroviario di scorrimento sulle rotaie e l'utensile sul mezzo inserendo il perno dello snodo basculante nella boccola afferrando l'attrezzatura per gli appositi manici)</p> <p>Inserire il bocchettone sull'albero d'uscita porta - bocchettoni a macchina spenta Registrare la coppia di avvitamento al valore espresso in Kgm di progetto. Tutte le eventuali operazioni di manutenzione (cambio boccola, registrazione, regolazione, controllo frizione, ecc.) devono essere eseguite ad utensile spento.</p> <p>Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano.</p>		

Rifer. Normativi:

ARM CBI 08

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Montaggio degli organi d'attacco**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Lubrificazione e stringimento degli organi di attacco e di giunzione	Contenitore con olio di creosoto Pennello per applicazione catramina Motoincavigliatrice Calibro Spessimetri Chiave d'armamento		Gasolio		<p>Innesco di incendio, esplosione</p> <p>Rumore</p> <p>Contatto con la catramina Bruciatore Ustioni</p> <p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo Spandimento di olio</p>	<p>Verificare l' idoneità delle protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento Limitare l'esposizione degli addetti</p> <p>Utilizzare i prodotti chimici seguendo le istruzioni fornite con la scheda del prodotto e inviare a discarica autorizzata i fusti esauriti</p> <p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Controllare la stabilità del fusto dell'olio e mantenerlo chiuso ermeticamente</p>	<p>Uso di guanti, tute e Scarpe antinfortunistica</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Guanti, Scarpe antinfortunistiche Casco Indumenti ad alta visibilità Maschera FFP2</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 09 Giunzione rotaie		Pagina 1 di 3
ARM CBI 09	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Giunzione rotaie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Formazione di giunzioni, serraglie anche promiscue, compresi tagli	Motoincavagliatrice Pandrolatrici Chiavi d'armamento Paletti Cannelli da taglio				Investimento da treno circolante sul binario attiguo	Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"	Tablette di segnalamento cantiere art.76 R.S. I.P.C	
2	Foratura rotaie	Forarotaie portatile a motore		Materiali ferrosi		Ferite o schiacciamento arti inferiori per rovesciamento o caduta dell'utensile Danni agli arti superiori durante l'uso dell'attrezzatura	Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori Prima dell'uso, posizionare l'attrezzatura agganciandola alla rotaia con la morsa di chiusura istantanea a leva Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici Registrare la velocità di avanzamento (solo per i modelli automatici). Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano	Scarpe antinfortunistica Guanti di protezione. Controllare la funzionalità dei dispositivi di accensione e di protezione	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 09

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Giunzione rotaie**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
				Truciolini metallici		Offese agli arti e a parti del corpo	Tutte le eventuali operazioni di manutenzione (cambio punta, registrazione, sostituzione olio, regolazione, ecc.) devono essere eseguite ad utensile spento.	Scarpe antinfortunistica	
				Gasolio		Tagli alle mani	Non asportare i truciolini metallici e con le mani nude, utilizzare spazzole ed altri attrezzi.	Guanti	
						Innesco di incendio, esplosione	Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento		
						Rumore	Limitare l'esposizione degli addetti	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 09

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Giunzione rotaie**

3	Bullonatura rotaie	Bullonatrice portatile meccanica azionata da motore a scoppio		Ganasce e morsetti, dadi		Ferite e contusioni agli arti e a varie parti del corpo	<p>Afferrare sempre l'attrezzatura per gli appositi manici e impugnatura. Registrare la coppia di serraggio al valore espresso in Kgm di progetto. Mettere in moto il motore utilizzando l'apposito avviatore a corda incorporato facendo attenzione a non arrotolare la corda intorno alla mano. Azionare il pulsante di avviamento e provare l'attrezzo a vuoto controllando il corretto funzionamento. Tutte le eventuali operazioni di manutenzione, registrazione e regolazione devono essere eseguite ad utensile spento</p>	Guanti, Scarpe antinfortunistica Casco.		
				Gasolio		Innesco di incendio, esplosione				<p>Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento</p>
						Rumore, vibrazioni				<p>Limitare l'esposizione degli addetti</p>

Rifer. Normativi:

ARM CBI 10 Rincalzatura, livellamento, allineamento		Pagina 1 di 5
ARM CBI 10	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Rincalzatura, livellamento, allineamento

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scarico ballast	Carri tramoggia					<p>I mezzi utilizzati per il trasporto in linea e lo scarico del pietrisco dovranno essere dotati di appositi elementi scaccia pietre in modo da allontanare dal piano di rotolamento delle rotaie elementi di pietrisco che vi fossero accidentalmente cadute</p> <p>Garantire la perfetta chiusura delle bocche di scarico dei mezzi durante il transito su scambi già montati</p> <p>Effettuare lo scarico del pietrisco sulla massiciata del binario sempre con mezzo fermo.</p>		
						Polveri	dopo aver ricevuto il segnale di fermo da parte del preposto alle manovre, posizionarsi lateralmente sul lato di scarico e aprire gradualmente le aperture di scarico del pietrisco con le apposite leve, in modo da avere uno scarico controllato e limitare la di polvere.	mascherine antipolvere tipo FFP- 1	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 10

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Rincazzatura, livellamento, allineamento**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
						<p>Investimento</p> <p>Rumore</p> <p>Colpi da proiezione di pietrisco</p>	<p>Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di scarico del pietrisco.</p> <p>Allontanare preventivamente dalla zona di scarico del pietrisco le persone non addette</p> <p>Prima della ripresa della marcia del mezzo in corrispondenza degli scambi verificare che non vi sia pietrisco ai lati e all'interno dei componenti gli scambi</p> <p>Rimuovere il pietrisco eventualmente depositatosi sui meccanismi di scambio.</p>	<p>Otoprotettori</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p> <p>Casco.</p> <p>Guanti.</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 10

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Rincalzatura, livellamento, allineamento**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Rincalzatura del ballast	Rincalzatrice a lame vibranti				<p>Investimento</p> <p>Danni agli arti per contatto con le batte della rincalzatrice</p>	<p>Con la macchina posizionata nel punto prestabilito, prima di iniziare le operazioni di alzamento e rincalzatura del binario, deve essere accertata l'assenza di persone nelle zone a rischio della macchina e nelle immediate vicinanze.</p> <p>In tutte le operazioni di rincalzatura è ammessa la presenza ai soli addetti a tali attività</p> <p>Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento; qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco.</p> <p>Mantenere la distanza di sicurezza dalle lame della rincalzatrice</p>	<p>Guanti, casco Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 10

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Rincalzatura, livellamento, allineamento**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
				Gasolio		Innesco di incendio, esplosione Rumore, vibrazioni	<p>Il riavviamento della macchina in seguito a fermi per manutenzione deve essere preceduto da un controllo visivo e con preavviso di manovra.</p> <p>Tutte le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto devono essere seguite a macchina ferma in posizione di blocco.</p> <p>Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento</p> <p>Limitare l'esposizione degli addetti</p>	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 10

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Rincazzatura, livellamento, allineamento**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Livellamento e allineamento.	Compattatrice dinamica per livellamento Mezzo d'opera ferroviario di misura per allineamento		Gasolio		Investimento Rumore, vibrazioni Innesco di incendio Danni agli arti e a parti del corpo per contatto con organi meccanici in movimento	Prima di iniziare le operazioni di vibratura del binario, accertare l'assenza di persone nelle zone a rischio della macchina e nelle immediate vicinanze. Limitare l'esposizione degli addetti Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento. Il riavviamento della macchina in seguito a fermi per manutenzione deve essere preceduto da un controllo visivo e con preavviso di manovra. Qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina, comprese le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto, deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco.	Otoprotettori Estintori Delimitazioni con bandelle b/r	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 11 Profilatura della massicciata e riguarnitura		Pagina 1 di 2
ARM CBI 11	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Profilatura della massicciata e riguarnitura

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Profilatura del ballast	Profilatrice				<p>Investimento</p> <p>Urti e tagli alle estremità inferiori per contatto con i vomeri della profilatrice</p> <p>Danni agli arti e ad altre parti del corpo per contatto con gli organi meccanici</p>	<p>Prima di iniziare le operazioni di profilatura del binario, accertare l'assenza di persone nelle zone a rischio della macchina e nelle immediate vicinanze.</p> <p>Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di scarico del pietrisco.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere posta nell'utilizzo dei vomeri di profilatura per evitare contatti con gli addetti presenti e danneggiamenti alle opere civili e alle canalette portacavi.</p> <p>Mantenere la distanza di sicurezza dai vomeri della profilatrice</p> <p>Il riavviamento delle macchine in seguito a fermi per manutenzione deve essere preceduto da un controllo visivo e con preavviso di manovra.</p>	<p>Guanti, casco</p> <p>Scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 11

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Profilatura della massicciata e riguarnitura**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Riguarnitura e profilatura della massicciata in corrispondenza dei blocchi T.E., casse di manovra e ripristino agibilità stradale	Macchina rinalzatrice di tipo pesante agente a vibrocompressione		Gasolio		<p>Rumore</p> <p>Innesco di incendio, esplosione</p> <p>Caduta</p> <p>Strappi muscolari</p> <p>Distorsioni</p> <p>Polvere</p> <p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo</p>	<p>Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento</p> <p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori</p> <p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p>	<p>Otoprotettori</p> <p>Tablette di segnalamento cantiere art.76 RS, IPC</p> <p>Guanti, Scarpe antinfortunistiche Casco Indumenti ad alta visibilità Mascherina antipolvere</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 12 Varo deviatoi		Pagina 1 di 1
ARM CBI 12	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Varo deviatoi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Trasporto e movimentazione dei deviatoi preassemblati	Pianali ferroviari con pinze idrauliche di sollevamento Sollevatori su portali		Sezioni di binario		Investimenti del personale a terra Sgancio del carico imbracato Errata manovra del manovratore del braccio meccanico Investimenti da mezzo operativo	Delimitazione ed interdizione della zona di lavoro dei mezzi. Verificare l' idoneità delle protezioni di pulegge e di cinghie di trasmissione del moto Dovranno essere utilizzati imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia. Vietare la sosta e il transito di personale nell' area di brandeggio delle sezioni di binario I manovratori dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre. Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Verifica dell' idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa di tutti i mezzi operativi.	Obbligo all' utilizzo di caschi di protezione. Cicalina e girofaro	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13 Saldatura alluminotermica		Pagina 1 di 7
ARM CBI 13	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Saldatura alluminotermica

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Asportazione dello strato iniziale delle testate delle rotaie	Troncatrice con motore endotermico		Residui e scorie metallici		Ferite da taglio agli arti Proiezione di materiale incandescente Ustioni	Fissare la mototroncatrice sulla rotaia prima dell'uso Effettuare il rifornimento del carburante sempre a motore spento Allontanare tutti i materiali infiammabili Assicurarsi che la troncatrice sia provvista di cuffia parascintille Attendere il raffreddamento del disco della troncatrice prima di toccare a mani nude gli spezzoni Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere	Guanti. Scarpe antinfortunistica Grembiule, cuffia e guanti. Occhiali o visiere.	
				Gasolio		Innesco di incendio, esplosione			

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura alluminotermica**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Spazzolatura della superficie per l'asportazione di bave o tracce di ossidazione e sgrassatura.	Spazzole metalliche		Solventi		<p>Ferite alle mani</p> <p>Ferite agli occhi</p> <p>Inalazione di sostanze volatili tossiche contenute nei solventi</p> <p>Contatto dell'epidermide con sostanze tossiche</p> <p>Schizzi di solvente negli occhi</p>	<p>Utilizzare esclusivamente attrezzi meccanici</p> <p>Prima di usare il solvente seguire le indicazioni o prescrizioni contenute nella scheda tecnica del materiale</p> <p>Limitare l'esposizione degli addetti con frequente turnazione</p>	<p>Uso di guanti</p> <p>Uso di occhiali protettivi</p> <p>Uso di mascherina di protezione</p> <p>Uso di guanti e di tuta da lavoro</p> <p>Uso di occhiali protettivi</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura alluminotermica**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Preriscaldamento delle testate	Impiego delle bombole di gas tecnici con cannello da riscaldamento . Crogiolo Trancia idraulica Chiave d'armamento Spessori Chiave a " T ", mazza Riga per allineamento				Esposizione a fumi e a gas di saldatura Lesioni agli occhi e a parti del corpo per proiezione di materiale incandescente Rischio di incendio Ustioni	Limitare l'esposizione degli addetti Controllare l'integrità dei componenti Posizionare le bombole lontano da fonti di calore e vincolarle in posizione verticale e stabile Verificare il corretto sviluppo delle tubazioni di gomma Allontanare tutti i materiali infiammabili Non toccare a mani nude gli spezzoni e il disco della troncatrice; attenderne il raffreddamento	Mascherina facciale Grembiule, cuffia e guanti in cuoio. Occhiali o visiere Uso di estintori	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura alluminotermica**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Posa forme refrattarie ed innesco			Candele per innesco pirotecnico della reazione		Rumore	<p>Prima di innescare la reazione il lavoratore addetto deve far allontanare ad almeno 5 m. di distanza le altre persone presenti</p> <p>Prima di eseguire l'innescio l'addetto deve controllare la direzione del vento e stabilire un percorso di sicurezza tra il crogiuolo e la posizione di lavoro e mantenendosi sempre in posizione di sopravento</p> <p>Non trasportare nelle tasche le candele di accensione e non depositarle nelle vicinanze del crogiuolo durante la saldatura.</p> <p>Limitare l'esposizione degli addetti</p>	<p>Estintori di tipo a polvere Coperta antifiama</p> <p>Otoprotettori</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13

MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario

FASE DI LAVORO: Saldatura alluminotermica

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Rimozione del crogiuolo e pulitura della saldatura	Tenaglie Spazzole metalliche		Terre refrattarie			<p>La rimozione del crogiuolo e il resto dell'attrezzatura deve essere eseguita con appositi attrezzi. Deve essere prestata molta attenzione affinché non vengano toccati frammenti e scorie metalliche che possono ancora trovarsi a temperatura elevata. I residui di tutti i materiali incandescenti devono essere allontanati a distanza di sicurezza.</p> <p>Rimuovere la terra refrattaria e allontanarla dalla massicciata.</p> <p>Al termine della reazione, il controllo del crogiuolo e l'operazione di sturatura deve essere eseguita con estrema cautela da un lavoratore munito di specifici indumenti e mezzi di protezione personale.</p> <p>Dopo la sturatura deve comunque allontanarsi fino al termine della fuoriuscita di eventuali parti incandescenti.</p>	<p>Guanti di protezione anticalore</p> <p>Occhiali di protezione</p> <p>Guanti, casco, tute da lavoro, Scarpe antinfortunistica occhiali di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 13

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura alluminotermica**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Molatura delle porzioni saldate di rotaia	Mole a smeriglio Gruppi elettrogeni trasportabili		Gasolio		Lesioni agli occhi e a parti del corpo per proiezione di materiale incandescente Innesco di incendio, esplosione	Allontanare tutti i materiali infiammabili Posizionare i recipienti di carburante stabilmente e non esporli al calore solare, né presso fiamme libere Collegare elettricamente la massa all'apparecchio utilizzatore alimentato	Grembiule, casco e guanti. Occhiali o visiere	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 14

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura elettrica a scintillio**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Saldatura	Locomotrice diesel per saldatura elettrica				<p>Tagli, schiacciamento delle estremità</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Investimento e schiacciamento durante la movimentazione del locomotore</p> <p>Ustioni</p>	<p>Non introdurre le mani tra la rotaia ed il punto di presa</p> <p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p> <p>Verifica dell' idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Nelle fasi di sosta del mezzo su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote.</p> <p>Non toccare a mani nude gli spezzoni interessati dalla saldatura; attendere il raffreddamento</p>	<p>Obbligo dell'uso di casco, Scarpe antinfortunistica uanti</p> <p>Guanti dielettrici e calzature isolanti</p> <p>Delimitare ed interdire le aree interessate alle attività della locomotrice</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 14

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Saldatura elettrica a scintillio**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
				Gasolio		<p>Lesioni per contatto con i bracci e le pinze in movimento</p> <p>Innesco di incendio, esplosione</p>	<p>Verifica periodica dei dispositivi di protezione delle apparecchiature idrauliche e meccaniche</p> <p>Il controllo delle operazioni sarà effettuato solo visivamente.</p> <p>Effettuare il rifornimento del carburante sempre a motore spento</p>	<p>Non sostare nel raggio d'azione dei bracci e delle pinze</p> <p>Interventi manuali sono ammessi solo a locomotore fermo e frenato</p> <p>Uso di estintori</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 15 Spazzolatura del binario		Pagina 1 di 1
ARM CBI 15	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Giunzioni isolanti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Incollamento delle ganasce sulle rotaie	Elementi isolanti e adesivi in resina epossidica Utensili manuali		Adesivi chimici		Inalazioni di sostanze chimiche Contatto dell'epidermide con sostanze tossiche Contatto degli occhi con le sostanze adesive Ferite alle mani	Prima di usare il solvente seguire le indicazioni o prescrizioni contenute nella scheda tecnica del materiale	Guanti e di tuta da lavoro Uso di occhiali protettivi Guanti protettivi	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 16 Spazzolatura del binario		Pagina 1 di 2
ARM CBI 16	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Spazzolatura del binario

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Spazzolatura del binario	Locomotrice con spazzolante				Investimenti	La macchina utilizzata dovrà avere un rullo spazzolante in gomma. Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di spazzolatura del binario Il mezzo dovrà emettere segnali acustici ad ogni movimento		
				Gasolio		Colpi da proiezione di pietrisco	Allontanare preventivamente dalla zona di scarico del pietrisco le persone non addette Verifica periodica dei dispositivi di protezione delle apparecchiature idrauliche e meccaniche	Calzature antinfortunistiche . Casco. Guanti.	
						Innesco di incendio, esplosione Rumore	Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento	Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 16

MACROFASE DI LAVORO: **Costruzione binario**

FASE DI LAVORO: **Spazzolatura del binario**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
							<p>Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento.</p> <p>Qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina, comprese le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto, deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco.</p>	<p>Uso di guanti e calzature antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

ARM CBI 17 Molatura del piano di rotolamento		Pagina 1 di 2
ARM CBI 17	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Molatura del piano di rotolamento

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Molatura	Terno con mole rotative				Investimenti	Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di spazzolatura del pietrisco Il mezzo dovrà emettere segnali acustici ad ogni movimento		
				Gasolio		Ferite alle mani Ferite agli occhi Innesco di incendio, esplosione		Uso di guanti Uso di occhiali protettivi	
				Rumore		Otoprotettori	Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento Allontanare tutti i materiali infiammabili		

Rifer. Normativi:

				Pagina 2 di 2	
ARM CBI 17		MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario		FASE DI LAVORO: Molatura del piano di rotolamento	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Danni agli arti e a parti del corpo per contatto con organi meccanici in movimento</p>	<p>Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento. Il riavviamento della macchina in seguito a fermi per manutenzione deve essere preceduto da un controllo visivo e con preavviso di manovra.</p> <p>Qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina, comprese le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto, deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco.</p>		

Rifer.

ARM CBI 18 Regolazione delle tensioni interne del binario		Pagina 1 di 1
ARM CBI 18	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Regolazione delle tensioni interne del binario

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Taglio della rotaia	Troncatrice con motore endotermico		Residui e scorie metallici		Ferite da taglio agli arti Lesioni agli occhi e a parti del corpo per proiezione di materiale incandescente	Fissare la mototroncatrice sulla rotaia prima dell'uso Assicurarsi che la troncatrice sia provvista di cuffia parascintille	Grembiule, cuffia e guanti. Occhiali o visiere.	
2	Liberazione della rotaia dagli organi di attacco	Martinetti idraulici				Lesioni per contatto con gli organi in movimento	Verifica periodica dei dispositivi di protezione delle apparecchiature idrauliche e meccaniche Delimitare ed interdire ai non addetti l'area circostante Qualsiasi operazione che richieda l'introduzione di mani o altre parti del corpo o utensili tra le parti mobili della macchina, comprese le operazioni di registrazione o oliatura degli organi in moto, deve essere eseguita tassativamente a macchina ferma in posizione di blocco. Gli addetti al controllo dovranno operare esclusivamente mediante controllo visivo del funzionamento.		
3	Messa in tensione della rotaia								

Rifer. Normativi:

ARM CBI 19 Sistemazione stradelli pedonali in linea o stazione		Pagina 1 di 1
ARM CBI 19	MACROFASE DI LAVORO: Costruzione binario	FASE DI LAVORO: Sistemazione stradelli pedonali in linea o stazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Livellamento	<p>Piccone Forche Pala</p> <p>Miniescavatore cingolato Carro - pianale per scarico detrito.</p>				<p>Investimento da treno circolante sul binario attiguo</p> <p>Caduta per scivolamento o incespicamento Caduta per salita e discesa da mezzi in movimento</p> <p>Polvere Ribaltamento miniescavatore</p>	<p>Vedi scheda "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"</p> <p>Delimitare l'area interessata e collocare la segnaletica di sicurezza indicante i lavori Indossare sempre calzature antinfortunistica con suola antisdrucciolo Gli sportelli dei mezzi operativi devono essere mantenuti sempre chiusi durante la movimentazione</p>	<p>Tablette di segnalamento cantiere F, art.76 R.S. IPC</p> <p>Mascherina FFP2</p>	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa di tubazioni, pozzetti e canalette	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali di uso comune • Autocarro con gruetta • Trapano elettrico • Smerigliatrice angolare (flessibile) • Cannello per saldatura ossiacetilenica • Trabattello • Ponteggio • Argano a bandiera 		<ul style="list-style-type: none"> • Tubazioni in acciaio zincato • Tubazioni in polietilene • Pozzetti 		<ul style="list-style-type: none"> • Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature • Movimentazione manuale dei carichi • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di materiali • Caduta dall'alto • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti • Guidare le operazioni da terra • Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. • Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede • Non devono mai essere inserite 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Sigillatura giunti 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo 		<ul style="list-style-type: none"> Cementi Malta Resine 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta a livello Movimentazione manuale dei carichi Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento, scivolamento Esposizione a polvere o fibre Esposizione a fumi, vapori o 	<ul style="list-style-type: none"> I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi Eventuali parti in equilibrio precario o comunque che non garantiscano sufficiente stabilità dovranno essere immediatamente rimosse per evitarne l'accidentale caduta Fare riferimento alle misure precauzionali indicate dal produttore del materiale che viene utilizzato per la sigillatura 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Caschi Occhiali a maschera Maschere idonee al tipo di materiale 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Opere di allacciamento 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Armature di protezione scavi Martello demolitore elettrico Martello demolitore idraulico Scale a mano Autocarro con gru Betoniera Autospurgo Escavatore Tagliasfalto a martello 		<ul style="list-style-type: none"> Calcestruzzo Bitume, catrame Guaina bituminosa 		<ul style="list-style-type: none"> Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di attrezzi o materiali Schiacciamenti Caduta a livello Caduta verso il vuoto Esposizione a fumi, vapori o gas 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare l'area e consentire l'accesso esclusivamente agli addetti Predisporre mezzi sonori, luminosi e relativa cartellonistica, in caso di cantiere temporaneo su percorso stradale attivo e parzialmente deviato Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m. 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Caschi Maschere idonee al tipo di lavorazione 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Opere di allacciamento 					<ul style="list-style-type: none"> Esposizione ad agenti batteriologici Movimentazione manuale dei carichi Esposizione al rumore Esposizione a vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> L'autospurgo dovrà sostare nelle vicinanze del pozzetto di scavo (odi collegamento) per tutto il periodo dei lavori, avendo cura di evitare che i liquami, eventualmente presenti nel collettore, invadano il pozzetto stesso Programmare gli interventi in periodi non piovosi Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata 	<ul style="list-style-type: none"> Indumenti ad uso limitato Otoprotettori e cuffie 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	<ul style="list-style-type: none"> Montaggio elettropompe 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali d'uso comune Filettatrice elettrica Flessibile Funi e brache Saldatrice Autocarro con gruetta Gruppo elettrogeno Sega a disco per metalli 		<ul style="list-style-type: none"> Tubi in acciaio Cavi elettrici Raccorderia idraulica Valvole e saracinesche 		<ul style="list-style-type: none"> Contatto accidentale con macchine operatrici e/o materiali e/o attrezzature Movimentazione manuale dei carichi Movimentazione meccanica dei carichi Ferite traumi contusioni Caduta a livello Contatto con parti in tensione 	<ul style="list-style-type: none"> Impedire l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento di persone non addette, con segnali e sbarramenti Guidare le operazioni da terra Vincolare le tubazioni in deposito Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Mantenersi a distanza di sicurezza dal raggio d'azione dei mezzi meccanici Controllare il corretto aggancio del carico 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	<ul style="list-style-type: none"> • Prove di tenuta idraulica 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali: d'uso comune per manutenzione per montaggio metallico • Strumentazione e di controllo • Gruppo elettrogeno • Pompa idrica • Autospurgo 		<ul style="list-style-type: none"> • Traccianti gassosi e/o liquidi 		<ul style="list-style-type: none"> • Ferite traumi contusioni • Elettrocuzione • Proiezione di materiali • Allagamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitare le zone a rischio di smottamento ed allagamento • Predisporre sistemi di deflusso delle acque 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Posa sanitari e boyler elettrici 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta 		<ul style="list-style-type: none"> Staffe in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Movimentazione manuale dei carichi Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Non devono mai essere inserite o disinserite macchine e utensili su prese in tensione 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

OP IDR 08 - Scavi di trincea con macchine operatrici

MACROFASE DI LAVORO: Impianto idrico sanitario

FASE DI LAVORO: Scavi di trincea con macchine operatrici (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obbligata 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzature manuali di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Armature di protezione scavi Escavatore 		<ul style="list-style-type: none"> Chiodi Filo di ferro Nastro segnalatore Paletti in legno Tavole in legno Travi uso Trieste 		<ul style="list-style-type: none"> Contatto con organi in movimento Caduta a livello Schiacciamento, seppellimento, sprofondamento Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Le rampe di accesso agli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m. 0,70 oltre le sagome d'ingombro Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 	<ul style="list-style-type: none"> Caschi Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obbligata 					<ul style="list-style-type: none"> Caduta di materiali Esposizione al rumore Esposizioni a polveri Esposizione a vibrazioni Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> Otoprotettori e cuffie Mascherine antipolvere 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Riempimento scavo 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica 		<ul style="list-style-type: none"> Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L. 		<ul style="list-style-type: none"> Contatto con organi in movimento Caduta di attrezzi o materiali Investimento da mezzi meccanici Caduta verso il vuoto Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta a 	<ul style="list-style-type: none"> Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> Caschi Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
<ul style="list-style-type: none"> Riempimento scavo 					<ul style="list-style-type: none"> Esposizione al rumore Esposizioni a polveri o fibre Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> Impedire, per quanto possibile la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la viabilità principale Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m. 1,50 e comunque mantenersi a debita distanza dal ciglio dello scavo Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> Otoprotettori e cuffie Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

OP IDR 01 Opere Fognarie		Pagina 1 di 1
OP IDR 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere idrauliche	FASE DI LAVORO: Opere fognarie

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scavi di trincea con macchine operatrici	<p>Attrezzature manuali di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale da scavo</p> <p>Armature di protezione scavi</p> <p>Scale a mano</p> <p>Escavatore</p> <p>Dumper</p> <p>Pala meccanica</p>		<p>Chiodi</p> <p>Filo di ferro</p> <p>Nastro segnalatore</p> <p>Paletti in legno</p> <p>Tavole in legno</p> <p>Travi uso Trieste</p>		<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Schiacciamento, seppellimento, sprofondamento</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Esposizioni a polveri o fibre</p> <p>Caduta verso il vuoto</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p>	<p>Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi</p> <p>Le rampe di accesso agli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m. 0,70 oltre le sagome d'ingombro</p> <p>Per scavi con profondità maggiore di m.1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti</p> <p>Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi</p> <p>Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m.0,50</p> <p>Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m.1,50</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Caschi</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Mascherine antipolvere</p>	

Rifer. Normativi:

OP IDR 02

MACROFASE DI LAVORO: Opere Idrauliche

FASE DI LAVORO: **Posa di Tubazioni, pozzetti e canalette**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Posa di tubazioni, pozzetti e canalette	Attrezzature manuali di uso comune Autocarro con gruetta		Tubazioni Pozzetti Collegamenti idraulici Funi di imbracatura e fasce di nylon		Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Schiacciamento, seppellimento, sprofondamento Caduta a livello Caduta di attrezzi o materiali Caduta verso il vuoto Movimentazione manuale dei carichi	Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Per scavi con profondità maggiore di m. 1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m. 0,50 Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi.	Guanti contro le aggressioni meccaniche Tute Caschi	

Rifer. Normativi:

OP IDR 03 Riempimento scavo		Pagina 1 di 2
OP IDR 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere idrauliche	FASE DI LAVORO: Riempimento scavo

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Riempimento scavo	Attrezzature manuali da scavo Autocarro Pala meccanica		Misto Terreno proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L.		<p>Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Caduta a livello</p> <p>Caduta di attrezzi o materiali</p> <p>Cadute verso il vuoto</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Schiacciamento, seppellimento, sprofondamento</p>	<p>Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità</p> <p>Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative</p> <p>Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali.</p> <p>Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m.0,50</p> <p>Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m.1,50</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Indumenti ad alta visibilità</p> <p>Caschi</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Caschi</p>	

Rifer. Normativi:

OP IDR 03		MACROFASE DI LAVORO: Opere idrauliche				FASE DI LAVORO: Riempimento scavo			

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
						Esposizione al rumore Esposizione a polveri o fibre Esposizione a vibrazioni	Ridurre il più possibile il tempo d'esposizione alle vibrazioni attuando turni di lavoro di breve durata	Mascherine antipolvere	

Rifer. Normativi:

OP IDR 11

MACROFASE DI LAVORO: Opere idrauliche

FASE DI LAVORO: Opere di rivestimento e protezione idraulica in gabbie in rete metallica riempite in loco con pietrisco disposte a file parallele sovrapposte

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	<p>Preparazione dello scavo del piano di fondazione su cui posare lo scatolare prefabbricato</p> <p>Riempimento con ciotoli</p> <p>Chiusura della parte sommatatale</p> <p>Posizionamento della successiva fila di gabbioni, arretrata rispetto a quella sottostante di 0,50m.</p>	<p>Attrezzature manuali di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale da scavo</p> <p>Armature di protezione scavi</p> <p>Scale a mano</p> <p>Escavatore</p> <p>Dumper</p> <p>Pala meccanica</p> <p>Gruppo elettrogeno</p> <p>Ganci, funi ed imbracature</p>		<p>Chiodi</p> <p>Filo di ferro</p> <p>Nastro segnalatore</p> <p>Paletti in legno</p> <p>Tavole in legno</p> <p>Travi uso Trieste</p>		<p>Urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni</p> <p>Scivolamento, caduta a livello</p> <p>Schiacciamento, seppellimento, sprofondamento</p> <p>Esposizione al rumore</p> <p>Esposizioni a polveri o fibre</p> <p>Caduta verso il vuoto</p>	<p>Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi</p> <p>Le rampe di accesso agli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m. 0,70 oltre le sagome d'ingombro</p> <p>Per scavi con profondità maggiore di m.1,50, a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti</p> <p>Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi</p> <p>Garantire la protezione verso il vuoto con solido parapetto per postazioni di lavoro con dislivello superiore a m.0,50</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Caschi</p> <p>Otoprotettori e cuffie</p> <p>Mascherine antipolvere</p>	

Rifer. Normativi:

OP IDR 11	MACROFASE DI LAVORO: Opere idrauliche	FASE DI LAVORO: Opere di rivestimento e protezione idraulica in gabbioni e materassi reno
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
						Ribaltamento del mezzo	Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo facilmente sfondabili, arretrare il posizionamento di circa m.1,50 Il personale a terra non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi		
						Cadute dall'alto	Per tutti i lavori dove serva alternativamente un punto di ancoraggio fisso (posizionamento) o un ancoraggio a dispositivo anticaduta	Imbracatura e cintura di sicurezza	
						Movimentazione manuale dei carichi		Caschi	
						Punture di insetti o morsi rettili			

Rifer. Normativi:

VER ABB 02 Abbattimento alberi e rimozione della vegetazione		Pagina 1 di 2
VER ABB 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde	FASE DI LAVORO: Abbattimento alberi e rimozione della vegetazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzi manuali per lavori agricoli Decespugliatore Funi d'imbracatura metalliche e fasce di nylon Motosega Scale a mano Sega a mano Autocarro con gruetta Cestello di lavoro aereo Pala meccanica				Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta di materiale dall'alto Caduta dall'alto Contatto con macchine operatrici od attrezzature. Contatto con organi in movimento Elettrocuzione Urti, impatti Esposizione a polvere Esposizione al rumore	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Verificare che l'autocestello sia correttamente stabilizzato e dotato di parapetti Utilizzare attrezzatura elettrica a doppio isolamento e verificare che i cavi di alimentazione non siano di intralcio Non utilizzare il decespugliatore in aree dove eventuale materiale proiettato dall'attrezzo potrebbe colpire persone od oggetti Verificare preliminarmente l'esistenza di condutture aeree o sottoservizi.	Guanti di protezione Tute da lavoro di "sicurezza" Casco Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta. Maschera antipolvere Cuffie antirumore	
Rifer. Normativi:									

VER ABB 02

MACROFASE DI LAVORO: **Opere a verde**

FASE DI LAVORO: **Abbattimento alberi e rimozione della vegetazione**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<p>Morsi di vipera</p> <p>Movimentazione manuale di carichi pesanti e/o ingombranti</p> <p>Offese agli occhi</p> <p>Possibilità di incendio</p> <p>Caduta a livello</p>	<p>Stabilire una procedura di emergenza nella quale si preveda anche l'eventuale utilizzo del siero tramite personale formato.</p> <p>Evitare di sollevare persi superiori ai 25 Kg, e, ove l'attività sia ripetitiva, prevedere una turnazione.</p> <p>Evitare depositi di materiale infiammabile (legname)</p> <p>Non fumare.</p> <p>Non accendere fuochi all'interno dei boschi o radure e sul posto di lavoro deve essere tenuto a disposizione un estintore di primo impiego da 6 Kg idoneo per classi di fuoco A e B.</p> <p>Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro</p>	Occhiali protettivi	

Rifer. Normativi:

VER SIS 01 Sistemazione del terreno e idrosemina		Pagina 1 di 1
VER SIS 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde	FASE DI LAVORO: Sistemazione del terreno e idrosemina

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Sistemazione del terreno e successiva concimazione e semina	Attrezzi manuali per lavori agricoli Attrezzi manuali di uso comune Motozappa		Torba Concimi chimici Sementi		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Cesoimento tra parti in movimento. Caduta di materiale dall'alto Elettrocuzione Esposizione a polvere e ad agenti chimici Caduta a livello Caduta da postazione sopraelevata	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Utilizzare attrezzatura elettrica a doppio isolamento e verificare che i cavi di alimentazione non siano di intralcio Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro	Guanti di protezione Tute da lavoro di "sicurezza" Utilizzare maschere idonee Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).	

Rifer. Normativi:

VER SIS 02

MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde

FASE DI LAVORO: Messa a dimora di alberi e cespugli

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzi manuali per lavori agricoli Badile Carriola Motozappa				Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento Inalazioni polveri/fibre Scivolamenti Rumore	Verificare l'integrità dell'attrezzatura manuale Delimitare l'area di intervento In caso di piantumazione in zone fortemente acclivi predisporre idonei parapetti o indossare cinture antiscivolo Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro	Guanti Tute da lavoro Delimitazioni aree Mascherine antipolvere Cinture antiscivolo Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

VER SIS 03

MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde

FASE DI LAVORO: Modellamento del terreno

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1		Pala meccanica Ruspa Attrezzatura manuale				Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Rumore Inalazione polveri	Delimitare le aree di intervento I percorsi non devono avere pendenze trasversali	Delimitazione aree Otoprotettori Mascherina antipolvere	
Rifer. Normativi:									

VER SIS 04 Trattamento terreno con diserbanti		Pagina 1 di 1
VER SIS 04	MACROFASE DI LAVORO: Opere a verde	FASE DI LAVORO: Trattamento terreno con diserbanti

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		Attrezzi manuali per lavori agricoli Attrezzi manuali di uso comune Autobotte		Diserbanti chimici		Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Contusioni e traumi Esposizione a polvere e ad agenti chimici Caduta a livello Scivolamento	Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni in corso Tenere sgombra da materiale l'area di lavoro Non irrorare diserbanti in presenza di vento, né quando siano presenti lavoratori addetti ad altre mansioni	Guanti di protezione Tute da lavoro di "sicurezza" Utilizzare maschere idonee Cintura di sicurezza con cosciali e fune di trattenuta (per zone di lavoro scoscese).	

Rifer. Normativi:

CA DEM 01 Demolizione struttura in c.a.

CA DEM 01

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**

FASE DI LAVORO: **Demolizione struttura in c.a. (1-2)**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione soletta, setto interrata e fondazione 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Cesoie a mano per taglio ferro d'armatura Martello demolitore pneumatico Escavatore con martello demolitore 				<ul style="list-style-type: none"> Schiacciamento Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello Esposizione a vibrazioni Esposizione 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Rispetto delle distanze di sicurezza Evitare di irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Demolizione struttura in c.a. (2-2)**Codice scheda: **CA DEM 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento materiali di risulta 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro Pala meccanica 				<ul style="list-style-type: none"> Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	<ul style="list-style-type: none"> Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA DEM 02 Demolizione struttura in c.a. aggettante		
CA DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Demolizione struttura in c.a. aggettante (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	• Imbracatura	• Attrezzatura di imbracaggio		• Funi di imbracatura		<ul style="list-style-type: none"> • Sganciamento • Caduta dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'imbracatura sia effettuata da personale esperto • Verificare l'idoneità dei parapetti dei cestelli e l'utilizzo delle cinture 	• Cinture di sicurezza	
2	• Taglio	• Sega diamantata				<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta dall'alto • Caduta di materiale dall'alto 		<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Cinture di sicurezza • Casco 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento materiali di risulta 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro Pala meccanica 				<ul style="list-style-type: none"> Investimento da mezzi meccanici Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	<ul style="list-style-type: none"> Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA ELE 01 Realizzazione pilastri e setti		
CA ELE 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione pilastri e setti (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gru • Autocarro • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi • Scala a mano • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Puntelli in legno • Puntelli in acciaio • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione pilastri e setti (2-5)**Codice scheda: **CA ELE 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none">• Posa casseri e banchinaggi					<ul style="list-style-type: none">• Caduta dall'alto• Caduta da scale a mano• Elettrocuzione	<ul style="list-style-type: none">• Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede• Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti• Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi	<ul style="list-style-type: none">• Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> • Gru • Autocarro • Macchine piegaferri • Cesovia manuale e/o elettrica • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi • Scala a mano • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta dall'alto • Caduta da scale a mano • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione • Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede • Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi • Scala a mano • Attrezzatura di imbracaggio • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Elettrocuzione • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Caduta dall'alto • Caduta da scale a mano • Elettrocuzione • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede <input type="checkbox"/> Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Cinture di sicurezza <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA ELE 03 Realizzazione monolite						
CA ELE 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.			FASE DI LAVORO: Realizzazione monolite (1-5)		

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autogrù • Autocarro • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi • Scala a mano • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Puntelli in legno • Puntelli in acciaio • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione monolite (2-5)**Codice scheda: **CA ELE 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none">Posa casseri e banchinaggi					<ul style="list-style-type: none">Caduta dall'altoCaduta da scale a manoElettrocuzione	<ul style="list-style-type: none">Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiedeDisposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamentiVerificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi	<ul style="list-style-type: none">Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione monolite (3-5)**Codice scheda: **CA ELE 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> Autogrù Autocarro Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Ponteggi Scala a mano Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta dall'alto Caduta da scale a mano Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Cinture di sicurezza	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi • Scala a mano • Attrezzatura di imbracaggio • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Elettrocuzione • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Caduta dall'alto • Caduta da scale a mano • Elettrocuzione • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore 	<input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede <input type="checkbox"/> Disposizione di vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Cinture di sicurezza <input type="checkbox"/> Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Note:

CA ELE 04 Spinta monolite

CA ELE 04

 MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**

 FASE DI LAVORO: **Spinta monolite**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	• Spinta monolite	<ul style="list-style-type: none"> • Martinetti idraulici • Attrezzatura manuale di uso comune • Centralina di comando e controllo martinetti idraulici 				<ul style="list-style-type: none"> • Schiacciamento • Scivolamenti • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Urti, colpi, impatti, compressioni • Elettrocuzione 	<input type="checkbox"/> Alimentare il martinetto di spinta solo ad installazione avvenuta	<input type="checkbox"/> Scarpe antiscivolo <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche	
2	• Scavo del terreno infisso	• Escavatore				<ul style="list-style-type: none"> • Seppellimento degli addetti nello scavo • Esposizione alla polvere • Esposizione al rumore • Ribaltamento del mezzo 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare costantemente l'inclinazione delle pareti dello scavo <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Le rampe di accesso agli scavi non devono avere forti pendenze	<input type="checkbox"/> Mascherine antipolvere <input type="checkbox"/> Otoprotettori e cuffie	

Rifer. Normativi:

Note:

CA ELE 05 Realizzazione setto di sostegno		
CA ELE 05	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione setto di sostegno (1-4)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Puntelli in legno • Puntelli in acciaio • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Smottamento del terreno 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello • Controllare l'inclinazione della parete di scavo 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Macchine piegaferri • Cesovia manuale e/o elettrica • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Smottamento del terreno 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione • Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi • Controllare l'inclinazione della parete di scavo 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione • Smottamento del terreno 	<ul style="list-style-type: none"> □ Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni □ Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi • Controllare l'inclinazione della parete di scavo 	<ul style="list-style-type: none"> □ Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche □ Mascherine □ Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA ELE 06 Realizzazione e demolizione rostro per monolite		
CA ELE 06	MACROFASE DI LAVORO: Carpenterie in ferro	FASE DI LAVORO: Montaggio e smontaggio rostro per infissione monolite(1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e scarico	Autocarro Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune. Funi metalliche per l'imbracatura dei carichi.		Lastre metalliche		Investimento Contatto accidentale con le macchine operatrici. Sganciamento del carico per rottura dei punti di aggancio.	Interdizione dell'area di scarico. I conduttori degli autocarri dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre, in particolar modo in retromarcia. Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia.	Cavalletti Delimitare l'area Casco di protezione guanti	
2	Approntamento opere provvisori	Ponteggio metallico					Vedi scheda OP 11		
3	Sollevamento del carico, posizionamento e fissaggio	Autogrù gommata o cingolata, paranco, braghe Bilancino per sollevamento simultaneo del carico.				Caduta dall'alto dei prefabbricati per sganciamento Rottura delle funi per esubero della portata max, anche in funzione dell'angolo d'imbracatura.	Verifica della corretta imbragatura degli elementi prefabbricati Il manovratore della gru dovrà avere esperienza specifica e dovrà essere responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina: a) sollevare i carichi solo dopo il segnale prestabilito dal personale incaricato dell'imbracco; b) controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento. Se non possibile, deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi in gesti opportunamente prestabiliti.		

Rifer. Normativi:

CA ELE 06		MACROFASE DI LAVORO: Carpenterie in ferro				FASE DI LAVORO: Montaggio e smontaggio rostro per infissione monolite(2-2)			
N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Sollevamento del carico, posizionamento e fissaggio	Autogrù gommata o cingolata, paranco, braghe Bilancino per sollevamento simultaneo del carico. Scale a mano, trabattelli, ponteggio		Tasselli, bulloneria, tiranti e puntoni		Cedimento della struttura del bilancino Caduta addetti dall'alto del piano di lavoro Caduta di materiale dall'alto	I profilati metallici che costituiranno il bilancino saranno idoneamente proporzionati da tecnico abilitato tramite relazione di calcolo. Le operazioni di sollevamento e movimentazione del carico saranno condotte da un responsabile coordinatore delle manovre Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura. Devono essere realizzati parapetti di protezione per lavori di assemblaggio in quota, o se non disponibili, deve essere obbligatori l'uso di ancoraggi di sicurezza. E' autorizzato l'inizio dell'attività solo dopo che il Direttore Tecnico abbia fornito modalità di montaggio, progetto e calcoli di verifica statica del rostro da assemblare.	Non sostare nel raggio di azione del mezzo.	
4	Assemblaggio per imbullonatura	Autocarro con braccio meccanico, paranchi flex, avvitatrice per bulloni.				Lesioni, cadute dall'alto	Le armature, i sostegni temporanei e i puntellamenti devono essere concepiti e calcolati, montati e mantenuti in modo da poter sopportare senza rischi le sollecitazioni indotte e smontati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.	Scarpe antinfortunistiche	
Rifer. Normativi:									

CA ELE 07 Esecuzione e traslazione monolite					
CA ELE 07	MACROFASE DI LAVORO: Monolite con spingitubo	FASE DI LAVORO: Esecuzione e traslazione monolite (1-2)			

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavi						Vedi scheda MOV TER 05		
2	Jet grouting						Vedi scheda CA PRO 08		
3	Ponteggio opere provvisionali	Ponteggio metallico					Vedi scheda OP 11		
4	Fondazioni						Vedi scheda CA PRO 01		
5	Elevazioni						Vedi scheda OC STR 05		
6	Approntamento spingitubo	Martinetti idraulici collegati a centralina di comando e controllo elettrica. Centralina di comando e controllo martinetti idraulici				Urti, colpi, compressioni Tagli Abrasioni Elettrocuzione	L'operatore, subito dopo aver posizionato i martinetti di spinta del monolite e prima di iniziare le operazioni di spinta deve porsi a distanza di sicurezza. Usare i dispositivi di protezione individuali Verificare l'integrità del cavo e della spina d'alimentazione. Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di interruttori di comando e di protezione. Alimentare il martinetto di spinta solo ad installazione avvenuta.	Guanti Casco Scarpe di sicurezza	
7	Movimentazione ed avanzamento monolite	Martinetti idraulici Centralina di comando e controllo martinetti idraulici				Scoppio delle tubazioni dell'impianto idraulico	Disporre di centralina di carico con dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione massima di esercizio ammessa dal progettista e/o dalla casa costruttrice,	Recinzione dell'area di spinta dei martinetti idraulici ed interdizione al passaggio del personale nella zona di manovra e movimentazione.	

Rifer. Normativi:

CA ELE 07	MACROFASE DI LAVORO: Monolite con spingitubo	FASE DI LAVORO: Esecuzione e traslazione monolite (2-2)
-----------	---	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	Movimentazione ed avanzamento monolite	Martinetti idraulici Centralina di comando e controllo martinetti idraulici				Scoppio delle tubazioni dell'impianto idraulico	Le tubazioni devono essere di tipo rinforzato e protette da danneggiamento meccanico. Valvola di blocco e regolazione del flusso per mancanza di fluido al motore.		
8	Scavo al fronte						Vedi scheda MOV TER 05		
9	Demolizioni e trasporto in cantiere						Vedi scheda CA DEM 01		

Rifer. Normativi:

CA FDZ 01 Realizzazione travi di fondazione		
CA FDZ 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Getto magrone 	<ul style="list-style-type: none"> Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Cls 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore Elettrocuzione 	<input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione travi di fondazione (2-5)**Codice scheda: **CA FDZ 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gru • Autocarro • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta da postazione sopraelevata • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione travi di fondazione (3-5)

Codice scheda: CA FDZ 01

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	• Posa armature	<ul style="list-style-type: none"> • Gru • Autocarro • Macchine piegaferri • Cesoia manuale e/o elettrica • Attrezzatura manuale di uso comune 		• Barre di acciaio		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri • Elettrocuzione • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta da postazione sopraelevata 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri d'attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • CIs • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Elettrocuzione • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Caduta da postazione sopraelevata • Danni derivanti dal 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

CA FDZ 02 Realizzazione basamento in c.a.		
CA FDZ 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Getto magrone 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Danni derivanti dal rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione basamento in c.a. (2-5)**Codice scheda: **CA FDZ 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (3-5)	Codice scheda: CA FDZ 02
---	--	---------------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione basamento in c.a. (4-5)**Codice scheda: **CA FDZ 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	• Getto cls	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione basamento in c.a. (5-5)	Codice scheda: CA FDZ 02
---	--	---------------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Tavole in legno 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA FDZ 03 Realizzazione fondazioni per recinzione		
CA FDZ 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione fondazioni per recinzione (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Getto magrone 	<ul style="list-style-type: none"> Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Cls 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Danni derivanti dal rumore 	<input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 <input type="checkbox"/> Otoprotettori	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione fondazioni per recinzione (2-5)**Codice scheda: **CA FDZ 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta da postazione sopraelevata • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Legare provvisoriamente alla sommità dei ferri sporgenti una tavola per proteggersi <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**

FASE DI LAVORO: **Realizzazione fondazioni per recinzione (3-5)**

Codice scheda: **CA FDZ 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Legare provvisoriamente alla sommità dei ferri sporgenti una tavola per proteggersi Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione fondazioni per recinzione (4-5)**Codice scheda: **CA FDZ 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	• Getto cls	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Caduta da postazione sopraelevata • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni <input type="checkbox"/> Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**

FASE DI LAVORO: **Realizzazione fondazioni per recinzione (5-5)**

Codice scheda: **CA FDZ 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gru Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Tavole in legno 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Caduta da postazione sopraelevata 	<ul style="list-style-type: none"> Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Garantire la postazione verso il vuoto con solido parapetto per postazione di lavoro con dislivello superiore a m.0,50 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

CA IMP 03 Posa impermeabilizzazione con cementi osmotici	
CA IMP 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a. FASE DI LAVORO: Posa impermeabilizzazione con cementi osmotici

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
		<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggio • Trabattello • Scala a mano • Pennello a rullo • Spruzzatrice 		<ul style="list-style-type: none"> • Cementi osmotici 		<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta dall'alto • Elettrocuzione • Irritazioni epidermiche • Inalazioni di vapori • Incendio di materiale infiammabile • Inalazione di gas solventi 	<input type="checkbox"/> Nei lavori in cui la caduta possa essere maggiore di mt. 2 devono essere installati regolari ponteggi con regolari parapetti e tavole fermapiede <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra privi di protezione meccanica	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Occhiali di protezione <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Mascherine	

CA PRO 01 Fondazioni (platea di varo e soletta monolite)		
CA PRO 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto di magrone	Autobetoniera Pompa per cls				<p>Investimento, urti, colpi, impatti compressioni</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p> <p>Caduta dei materiali dall'alto</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione. Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p> <p>Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi.</p> <p>La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre.</p> <p>Obbligo per il personale di usare, durante il getto, i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.</p>	<p>Guanti</p> <p>Casco</p> <p>Stivali</p>	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (2-5)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Getto di magrone	Autobetoniera Pompa per cls				Caduta dall'alto	L'accesso al fondo scavo deve avvenire mediante scale con reggischiena.	Scale Passarelle con parapetto	
2	Casseratura di legno (lavorazione)	Sega circolare Sega a mano Attrezzatura manuale di uso comune. Attrezzatura di imbracaggio.		Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio		<p>Caduta del materiale durante il sollevamento al piano.</p> <p>Ribaltamento del mezzo.</p> <p>Lesioni alle mani per contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare.</p> <p>Rumore</p> <p>Proiezione di schegge di legno durante il taglio</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Danni provocati dai ferri di ripresa, abrasioni, tagli lacerazioni.</p> <p>Caduta dall'alto</p>	<p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze</p> <p>Cuffia di protezione posta superiormente alla lama, a stretto contatto con il legno da lavorare.</p> <p>Coltello divisore posto dietro la lama a 3 mm dalla dentatura.</p> <p>Carter completi di protezione di pulegge e cinghie</p> <p>Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato.</p> <p>Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge</p> <p>Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici.</p> <p>Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione.</p> <p>Il banco di lavoro deve essere lontano dal raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o dotato di solida copertura h=3 m.</p>	<p>Guanti Calzature di sicurezza Casco Occhiali o visiera</p> <p>Otoprotettori</p> <p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Eventuale tavolato di protezione a copertura</p>	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (3-5)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa in opera Casseratura di legno/casseri metallici	Autocarro con gruetta Macchine piegaferri Cesoia manuale e/o elettrica Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio		Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio		<p>Caduta del materiale durante il sollevamento al piano.</p> <p>Sgancio dei carico durante il sollevamento.</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima.</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p>	<p>Eeguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali.</p> <p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi.</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antisganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carico durante il sollevamento.</p> <p>Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p> <p>Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze.</p> <p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia) all'allegato VI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p>	<p>Recinzioni Segnaletica e cartellonistica con indicazione di pericolo.</p> <p>Funi di sollevamento certificate ed in buono stato</p>	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (4-5)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	Posa in opera Casseratura di legno/casseri metallici	Pompa a mano per disarmante				<p>Cesoioamento stritolamento</p> <p>Getti e schizzi Allergeni</p> <p>Punture, tagli ed abrasioni alle mani</p> <p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Danni provocati dai ferri di ripresa</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento e movimentazione e deposito) non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra.</p> <p>Durante il caricamento evitare il contatto con le sostanze impiegate e non disperdere i prodotti nell'ambiente</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.</p> <p>Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici</p> <p>Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione.</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre.</p>	<p>Guanti Occhiali Maschera antipolvere</p> <p>Guanti Scarpe antinfortuni Recinzioni</p>	
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Autogrù per il sollevamento dei carichi				<p>Caduta di materiale dall'alto</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi. Approntamento di recinzioni, delimitazioni e segnaletica a presidio delle zone a rischio.</p>	<p>Recinzioni Segnaletica e cartellonistica con indicazione di pericolo</p>	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (5-6)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Armature metalliche presagomate (p.o.)	Autogrù per il sollevamento dei carichi Attrezzature varie (palanchini, staffe, distanziatori, ecc.)				Sgancio dei carico durante il sollevamento. Cesoiamiento stritolamento Punture, tagli ed abrasioni Scivolamenti Cadute a livello Cadute dall'alto Urti, colpi, impatti compressioni Caduta di materiale dall'alto	Utilizzo di ganci provvisti di dispositivi antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità dei carico durante il sollevamento. I carichi, durante le operazioni di sollevamento e movimentazione e deposito) non devono essere guidati o accompagnati manualmente da personale a terra. Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Predisporre passerelle costituite da tavole di legno, poste superiormente alle gabbie d'armatura, per rendere accessibili tutte le parti di fondazione in lavorazione. La posa in opera della gabbia d'armatura deve procedere in modo da evitare cedimenti o crolli, permettendo una sicura ed agevole movimentazione. Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo.	Guanti Scarpe di sicurezza Guanti Casco Scarpe di sicurezza	
5	Getto cls per fondazione	Autobetoniera Autopompa per cls. Attrezzatura manuale di uso comune. Vibratore elettrico		Cls Additivi		Urti, colpi, impatti compressioni	Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.		

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (6-7)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	Getto cls per fondazione	Autobetoniera Autopompa per cls. Attrezzatura manuale di uso comune. Vibratore elettrico Attrezzatura manuale di uso comune (pala, dama). Vibratore		Cls Additivi		Urti, colpi, impatti compressioni Ribaltamento del mezzo Caduta di materiale dall'alto Elettrocuzione Caduta dall'alto Vibrazioni Elettrocuzione	Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., Oltre la sagoma dei mezzi. Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h. Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia. Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere i mezzi. La pompa autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali completamente estesi e stabilmente posizionati. Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre. L'accesso al piano di lavorazione deve avvenire mediante scale con reggischiene o rampe e passerelle dotate di parapetti e tavole fermapièdi. Verificare l'integrità dei cavi d'alimentazione della spina. Proteggere il cavo d'alimentazione. Prevedere la rotazione degli addetti esposti alle vibrazioni.	Guanti Casco Stivali di gomma Scale Passerelle con parapetto	

Rifer. Normativi:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Fondazioni (platea di varo e soletta monolite) (7-7)**Codice scheda: **CA PRO 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
6	Disarmo	Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio		Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio		Urti, colpi, impatti compressioni Punture, tagli, abrasioni Caduta del materiale dall'alto Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi	Una volta maturato il getto (min. 24 h), effettuare gradatamente la rimozione dei puntelli e dei casseri ed accatastarli in luoghi separati dalle aree di lavoro. Pulire le tavole e ribattere i chiodi. Rimuovere tutto il materiale di risulta del disarmo. Obbligo per il personale di usare i dispositivi di sicurezza individuali ed il casco di protezione del capo. Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici	Guanti Scarpe antifortunistica Casco Guanti	

Rifer. Normativi:

Note:

CA PRO 02 Realizzazione cordolo testa pali		
CA PRO 02	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione cordolo testa pali (1-5)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> Scapitozzatura 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Cesoie a mano per taglio ferro d'armatura Martello demolitore pneumatico 				<ul style="list-style-type: none"> Urti, colpi, impatti compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Proiezione di materiale Elettrocuzione Esposizione alla polvere Caduta a livello Esposizione a Vibrazioni Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Protezione della zona lavori con opportuni sbarramenti Rispetto delle distanze di sicurezza Irrorare i materiali da demolire e di risulta per ridurre il sollevamento della polvere Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative Ridurre il più possibile l'esposizione a vibrazioni mediante l'utilizzo di turni di lavoro brevi 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Casco Tuta Occhiali a maschera Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa pali (2-5)**Codice scheda: **CA PRO 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Puntelli in legno • Puntelli in acciaio • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici <input type="checkbox"/> Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa pali (3-5)**Codice scheda: **CA PRO 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Macchine piegaferri • Cesoia manuale e/o elettrica • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri • Punture, tagli ed abrasioni alle mani • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Quando il carico supera i 30 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa pali (4-5)**Codice scheda: **CA PRO 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Posizionare la pompa su terreno stabile ed azionare gli appositi stabilizzatori <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA PRO 03 Realizzazione paratia di micropali		
CA PRO 03	MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.	FASE DI LAVORO: Realizzazione paratia di micropali (1-6)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitazione con barriere mobili 	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale da scavo • Badile • Carriola • Dispositivo d'infissione paletti • Sega a mano • Trapano • Autocarro • Sega circolare 		<ul style="list-style-type: none"> • Paletti • Tavole in legno • Chiodi • Nastro segnaletico • Tubi innocenti 		<ul style="list-style-type: none"> • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta a livello • Esposizione al rumore • Elettrocuzione • Investimento da mezzi meccanici • Offese agli occhi • Ribaltamento mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici • Prevedere percorsi stabili • Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi • Tenersi a distanza di sicurezza e allontanare il personale non addetto. • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti • Casco • Cuffie e tappi auricolari • Occhiali a maschera 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione paratia di micropali (2-6)**Codice scheda: **CA PRO 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posizionamento macchina perforatrice 	<ul style="list-style-type: none"> • Carro posizionatore 				<input type="checkbox"/> Investimento	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti/delimitazioni • Il mezzo meccanico deve essere posizionato sul terreno ben livellato per evitare possibili ribaltamenti • I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitazione aree • Indumenti ad alta visibilità 	
3	<ul style="list-style-type: none"> • Perforazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Carro posizionatore • Aste di perforazione 		<ul style="list-style-type: none"> • Materiali di perforazione 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta di materiale dall'alto <input type="checkbox"/> Inalazione polveri • Venute d'acqua <input type="checkbox"/> Venute di gas <input type="checkbox"/> Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitare le zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni. • Predisporre eventuale sistema di abbattimento polveri (perforazioni ad umido e/o depolverizzatori) • Predisporre eventuali pompe di aggotamento • Monitoraggio in funzione della categoria di rischio gas della galleria • Durante la perforazione nessun operaio deve posizionarsi in prossimità dell'asta di perforazione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otoprotettori • Depolverizzatore • Eventuale impianto di rilevamento gas fisso / tester • Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento materiali di scavo 	<ul style="list-style-type: none"> Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura manuale da scavo Autocarro Pala meccanica 		<ul style="list-style-type: none"> Inerti Materiale di risulta 		<ul style="list-style-type: none"> Investimento da mezzi meccanici Caduta di materiale Caduta dall'alto Ribaltamento del mezzo Urti, colpi, impatti, compressioni Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Esposizione alla polvere Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitare la zona interessata Consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni Non depositare materiale sul ciglio di scavo Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a mt. 1,5 devono essere protette con parapetto Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo 	<ul style="list-style-type: none"> Indumenti ad alta visibilità Guanti contro le aggressioni meccaniche Mascherine antipolvere Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione paratia di micropali (4-6)**Codice scheda: **CA PRO 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	<ul style="list-style-type: none"> Trasporto tubi valvolati o VTR 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta 		<ul style="list-style-type: none"> Tubi valvolati o in VTR 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta di materiali 	<ul style="list-style-type: none"> Durante la movimentazione i lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni d'imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in assenza d'oscillazione L'autocarro dovrà essere opportunamente stabilizzato I fasci di tubi/chiodi devono essere opportunamente vincolati tra loro per consentirne un'ideale movimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> Cartelli di segnalazione e delimitazione aree Guanti Casco 	
6	<ul style="list-style-type: none"> Stoccaggio tubi valvolati o VTR 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta 		<ul style="list-style-type: none"> Tubi valvolati o in VTR 			<ul style="list-style-type: none"> I tubi/chiodi devono essere posati in modo che sia garantita la loro stabilità Segnalare opportunamente le aree di stoccaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Cartelli e/o nastro di segnalazione 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione paratia di micropali (5-6)**Codice scheda: **CA PRO 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
7	<ul style="list-style-type: none"> Inserimento tubi valvolati o VTR 	<ul style="list-style-type: none"> Carro posizionario 		<ul style="list-style-type: none"> Materiali di perforazione 		<ul style="list-style-type: none"> Tagli, abrasioni schiacciamenti dovuti al contatto con macchine operatrici o attrezzature Caduta di materiale dall'alto Movimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti 	<ul style="list-style-type: none"> L'inserimento di tubi valvolati o VTR, tramite posizionario, deve essere effettuato da più operai in posizione stabile Evitare la sosta del personale in prossimità del fronte di scavo La movimentazione dei tubi deve essere effettuata in funzione del peso degli elementi e delle difficoltà di inserimento 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche Caschi di protezione Guanti 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione paratia di micropali (6-6)**Codice scheda: **CA PRO 03**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
8	<ul style="list-style-type: none"> Iniezione a pressione 	<ul style="list-style-type: none"> Impianto di miscelazione e iniezione boiacca Pompa jet ad alta pressione Piattaforma elevatrice 		<ul style="list-style-type: none"> Cemento Acqua Additivo 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta da postazione sopraelevata Tagli, urti, abrasioni dovute a contatto con le macchine operatrici e/o attrezzature (piattaforma) Getti e/o schizzi Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> Evitare bruschi spostamenti delle tubazioni della pompa durante il getto Mantenere idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato alle lavorazioni ed a conoscenza dei rischi presenti Verificare l'integrità e la perfetta tenuta delle tubazioni della pompa prima della loro messa in pressione 	<ul style="list-style-type: none"> Cintura di sicurezza Guanti contro le aggressioni meccaniche Occhiali a maschera Tute Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA PRO 04 Realizzazione cordolo testa micropali

CA PRO 04

MACROFASE DI LAVORO: Opere in c.a.

FASE DI LAVORO: Realizzazione cordolo testa micropali (1-4)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Puntelli in legno • Puntelli in acciaio • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici <input type="checkbox"/> Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa micropali (2-4)**Codice scheda: **CA PRO 04**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Posa armature 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Macchine piegaferri • Cesovia manuale e/o elettrica • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Barre di acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della macchina piegaferri • Punture, tagli ed abrasioni alle mani • Movimentazione manuale dei carichi • Danni provocati dai ferri di ripresa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici • Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa micropali (3-4)**Codice scheda: **CA PRO 04**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Getto cls 	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura di imbracaggio • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Opere in c.a.**FASE DI LAVORO: **Realizzazione cordolo testa micropali (4-4)**Codice scheda: **CA PRO 04**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione casseri e banchinaggi 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune Attrezzatura di imbracaggio 		<ul style="list-style-type: none"> Tavole in legno Puntelli in legno Puntelli in acciaio 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Danni provocati dai ferri di ripresa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Porre in testa ai ferri di attesa gli opportuni dispositivi di protezione 	<ul style="list-style-type: none"> Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

CA PRO 08 Drenaggi e consolidamento terreni - Jet - grouting		
CA PRO 08	MACROFASE DI LAVORO: Drenaggi e consolidamento terreni	FASE DI LAVORO: Jet – grouting (1-3)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posizionamento perforatrice e movimentazione del mezzo	Macchina perforatrice		Gasolio		<p>Urti, colpi, impatti, compressioni</p> <p>Schiacciamenti per errata manovra del mezzo</p> <p>Ribaltamento del mezzo</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi in dotazione</p> <p>Regolamentare la movimentazione delle macchine operatrici con cartelli e percorsi prestabiliti</p> <p>Realizzare nell'ambito del cantiere vie di transito ben delimitate con spazi laterali di 70 cm oltre la sagoma degli automezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 15 km/h.</p> <p>Divieto assoluto per il personale a terra di sostare nel raggio d'azione della macchina e di avvicinarsi ai cingoli o dalle ruote.</p> <p>La perforatrice autocarrata dovrà operare con gli stabilizzatori laterali stabilmente posizionati</p> <p>Verificare che nella zona di lavoro della macchina non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre allegato IX del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.</p>	<p>Girofaro Avvisatore acustico.</p> <p>Gruppi ottici per lavorazioni in mancanza d'illuminazione</p>	
2	Perforazione	Macchina perforatrice		Gasolio		<p>Contatto con gli organi lavoratori dei macchinari e degli impianti utilizzati.</p>	<p>Verificare l'idoneità di tutte le apparecchiature, i mezzi e gli attrezzi impiegati e predisposizione delle relative misure di sicurezza secondo quanto previsto dalle schede relative ai macchinari.</p>	<p>Guanti</p> <p>Casco</p> <p>Scarpe o stivali di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Perforazione	Macchina perforatrice		Gasolio		<p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Venuta d'acqua</p> <p>Rumore e vibrazioni</p> <p>Scivolamenti, cadute a livello</p> <p>Gas di scarico delle macchine</p> <p>Inalazione di polveri nei lavori di perforazione.</p>	<p>Divieto di transitare o sostare sotto il punto di perforazione o entro il raggio d'azione della macchina perforatrice.</p> <p>In caso di probabilità di venuta d'acqua di notevole entità, prevedere sistemi di regimentazione delle acque e disporre di pompe di aggotamento; limitare le lavorazioni per altezze d'acqua >10 cm</p> <p>Prevedere sistemi di perforazione ed opere provvisoriale adeguati alla natura dei terreni da attraversare.</p> <p>Valutazione del livello equivalente d'esposizione al rumore segnalando la zona esposta a livello di rumorosità elevato. Prevedere l'avvicendamento degli addetti esposti al rumore e alle vibrazioni emesse dalla macchine operatrici secondo le disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;</p> <p>Mantenere sgombrare le aree di lavorazione da materiale di risulta, da attrezzature, cavi, tubazioni, ecc.</p> <p>Utilizzare mezzi dotati di marmitta catalitica con abbattimento gas con gorgogliatore ad acqua.</p> <p>Bagnatura delle polveri con spruzzatori a getto non violento e/o predisposizione di dispositivi d'abbattimento polveri.</p>	<p>Delimitazione dell'area di lavoro della perforatrice</p> <p>Indumenti impermeabili</p> <p>Mascherine di protezione del tipo FFP2</p>	

Rifer. Normativi:

CA PRO 08	MACROFASE DI LAVORO: Drenaggi e consolidamento terreni	FASE DI LAVORO: Jet – grouting (3-3)
-----------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
	Perforazione	Macchina perforatrice		Gasolio		Scarsa illuminazione delle aree di lavorazione	Illuminazione dei luoghi di lavoro, dei passaggi e dei punti di manovra con illuminazione adeguata:	Mezzi d'illuminazione fissi o portatili	
3	Posa profilato metallico di armatura	autogru				<p>Tagli abrasioni, ferite</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Sgancio del carico durante il sollevamento</p> <p>Cesoiamiento stritolamento</p> <p>Rottura delle funi per superamento portata massima.</p>	<p>Movimentare i profilati metallici indossando guanti di protezione</p> <p>Interdire il transito e la sosta degli addetti nelle aree a rischio di caduta di materiale dall'alto e nelle zone sotto i carichi sospesi mediante la posa di delimitazione rimovibile.</p> <p>Verificare la portata dei ganci e delle fune</p> <p>Utilizzo di ganci provvisti di dispositivo antiganciamento e di sistemi idonei ad assicurare la stabilità e verticalità del carico durante il sollevamento e la movimentazione.</p> <p>I carichi, durante le operazioni di sollevamento, movimentazione e deposito, devono essere guidati da addetti a terra mediante l'uso di funi guida.</p> <p>Impiegare imbrachi prefabbricati da ditte specializzate che indichino la portata max, con rilascio di certificato di garanzia (all'allegato VI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);</p>	<p>guanti</p> <p>cartellonistica con indicazione di pericolo</p> <p>casco</p>	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 01 Picchettazioni		
IMP TE 01	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Picchettazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali da scavo • Attrezzature manuali di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Paletti di ferro • Puntelli metallici 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta a livello • Investimento da treni in transito • Elettrocuzione • Morsi di vipera • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica preliminare della viabilità • Non attraversare i binari quando su questi circolano mezzi ed utilizzare gli stradelli per gli spostamenti • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio • Verificare l'esistenza di cavi e/o condutture interrato tramite strumentazione adeguata • Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee in tensione 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene acustiche • Siero antivipera • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 01**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Esposizione al rumore• Esposizione alla polvere		<ul style="list-style-type: none">• Otoprotettori e cuffie• Mascherine	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP TE 02 Realizzazione blocchi di fondazione									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IMP TE 02	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-6)							
------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo plinti di fondazione	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali da scavo • Attrezzature manuali di uso comune • Escavatore • Carrello a motore su rotaia 				<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli e/o mezzi meccanici • Elettrocuzione • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Verifica preliminare della viabilità e della presenza sullo stesso binario di mezzi rotabili di altre ditte • Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio • Utilizzare la procedura di immissione del carrello dal deposito • Rispettare le distanze di sicurezza dalle linee in tensione • Verificare l'eventuale presenza di cavi di alimentazione elettrica tramite il personale FS gestione dei cavi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:
Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-6)**Codice scheda: **IMP TE 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Caduta verso il vuoto • Caduta a livello • Esposizione alla polvere • Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'attraversamento degli scavi nell'esecuzione delle lavorazioni predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m. 0,6 per il transito degli uomini ed a m. 1,2 per i mezzi o il trasporto di materiali • Per scavi con profondità maggiore a m. 1,50 a parete verticale, eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti • Tenere lontano dalla zona di lavoro le persone non autorizzate • Delimitare la zona d'intervento • Tenere sgombra da materiali l'area di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherine • Otoprotettori e cuffie 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (3-6)**Codice scheda: **IMP TE 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	<ul style="list-style-type: none"> Getto magrone 	<ul style="list-style-type: none"> Autobetoniera Autopompa Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Cls 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio Ribaltamento dell'autopompa Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Danni derivanti dal rumore Investimento da convogli e/o mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Otoprotettori <input type="checkbox"/> Bretelle rifrangenti	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (4-6)**Codice scheda: **IMP TE 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Posa casseri 	<ul style="list-style-type: none"> • Autocarro con gruetta • Sega circolare • Sega a mano • Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> • Tavole in legno • Disarmante 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta del materiale durante il sollevamento al piano • Ribaltamento del mezzo • Contatto accidentale con le parti in movimento della sega circolare • Proiezione di schegge di legno durante il taglio • Movimentazione manuale dei carichi • Assorbimento sostanze chimiche pericolose • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Investimento da convogli e/o mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze <input type="checkbox"/> Provvedere che la sega sia dotata di apposita cuffia registrabile atta ad intercettare le schegge <input type="checkbox"/> Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici <input type="checkbox"/> Cospargere il disarmante esclusivamente a pennello <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Bretelle rifrangenti 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	• Getto cls	<ul style="list-style-type: none"> • Autobetoniera • Autopompa • Attrezzatura manuale di uso comune • Vibratore elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Cls • Additivi 		<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dell'operatore per contraccolpi della pompa • Contatto accidentale con l'autobetoniera e l'impianto di pompaggio • Ribaltamento dell'autopompa • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta di persone nel getto • Inalazioni di vapori • Danni derivanti dalla vibrazione • Danni derivanti dal rumore • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze • Utilizzare attrezzi con impugnature morbide in modo da diminuire l'effetto delle vibrazioni <input type="checkbox"/> Verificare che i cavi non siano posati in terra (privi di protezione meccanica) e che non siano di intralcio ai mezzi 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche <input type="checkbox"/> Mascherine <input type="checkbox"/> Otoprotettori 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (6-6)**Codice scheda: **IMP TE 02**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
5	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione casseri 	<ul style="list-style-type: none"> Autocarro con gruetta Attrezzatura manuale di uso comune 		<ul style="list-style-type: none"> Tavole in legno 		<ul style="list-style-type: none"> Caduta del materiale durante il sollevamento al piano Ribaltamento del mezzo Movimentazione manuale dei carichi Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni Investimento da convogli e/o mezzi meccanici 	<ul style="list-style-type: none"> Eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non esponano alla caduta o all'investimento di materiali Il terreno destinato al passaggio dei mezzi non deve presentare buche o sporgenze Quando il carico supera i 25 Kg o ha dimensioni ingombranti, utilizzare appositi mezzi meccanici Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato Realizzare sistemi di protezione cautelativa sul binario attiguo se in esercizio 	<input type="checkbox"/> Guanti contro le aggressioni meccaniche <input type="checkbox"/> Bretelle rifrangenti	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 03 Carico pali su piattine e trasporto di questi in linea alzo		
IMP TE 03	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Carico pali in cantiere su piattine e trasporto in linea	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali di uso comune • Stroppe e tiranti, funi, cunei li legno, palanchini, fioretti, limitatore di brandeggio della gru • Carrello a motore su rotaia con gru, piattina 		<ul style="list-style-type: none"> • Pali metallici 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene 	
2	Alzo					<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione • Urti, colpi, impatti • compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavorare in regime di interruzione della energia elettrica nel tratto di lavorazione e sui binari attigui • Applicare i cortocircuiti a vista 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche 	

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Esposizione alla polvere• Esposizione al rumore• Rottura funi e brache• Caduta del palo• Movimentazione manuale dei carichi • Caduta a livello	<ul style="list-style-type: none">• Vietare il transito e la sosta del personale sotto i carichi sospesi• Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni• Verificare la corretta imbracatura del palo • Verifica dell'accessibilità, percorribilità dei luoghi e spazi per la movimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Maschera antipolvere• Otoprotettori • Caschi	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 04 Strapiombo pali e sigillatura						
IMP TE 04	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici			FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)		

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Strapiombo pali e sigillatura	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali di uso comune • Carrello a motore su rotaia con gru, piattina, betoniera su rotaia 		<ul style="list-style-type: none"> • Cemento • Puntelli in legno 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Esposizione alla polvere • Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Maschera antipolvere • Otoprotettori 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 04**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Caduta di materiali e/o attrezzi• Movimentazione manuale dei carichi• Caduta a livello	<ul style="list-style-type: none">• Allontanare dall'area tutto il personale non direttamente interessato dalle lavorazioni• Verifica dell'accessibilità, percorribilità dei luoghi e spazi per la movimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Caschi	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP TE 05 Posa picchetti e tondini di messa a terra		
IMP TE 05	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa picchetti e tondini di messa a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature manuali di uso comune • Attrezzatura manuale da scavo • Martello demolitore pneumatico • Tagliaferro • Piegaferro • Dispositivo infissione paletti • Carrello a motore su rotaia con piattina • Carrello a motore su rotaia con compressore 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavi • Puntelli metallici • Dadi di fissaggio 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti • Compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Esposizione alla polvere 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Operare dopo segnalazione cavi sotterranei dal personale FS 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle catarifrangenti • Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche • Occhiali a maschera • Mascherina antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 05**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Caduta a livello• Caduta verso il vuoto• Esposizione al rumore• Caduta di materiali e/o attrezzi	<ul style="list-style-type: none">• Il terreno destinato al passaggio dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze• Delimitare la zona interessata	<ul style="list-style-type: none">• Otoprotettori o cuffie• Caschi	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 06 Posa accessori su palo		
IMP TE 06	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Posa di attacchi e della corda di messa a terra	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale per manutenzione • Dinamometro • Trapano fora rotaie • Fioretti • Attrezzatura manuale per montaggio metallico • Stroppe, tiranti e staffe montapali • Carrello a motore su rotaia • Piattina con svolgibobina • Carrello a motore su rotaia con scala • Argano a motore • Carrozzini per stendimento 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavo elettrico 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Richiedere toltà tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista nello stendimento e tesatura della corda • Collegamenti alla C.I. (in presenza di B.A.) o alla rotaia 	<ul style="list-style-type: none"> • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Occhiali • Otoprotettori e cuffie • Bretelle catarifrangenti • Cinture di sicurezza • Sirene 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 06**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Caduta da postazione sopraelevata• Caduta a livello• Esposizione alla polvere• Esposizione al rumore	<ul style="list-style-type: none">• Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo• Il terreno destinato al passaggio dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze	<ul style="list-style-type: none">• Mascherine antipolvere• Otoprotettori o cuffie	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 07 Montaggio accessori - apparecchiature metalliche e isolanti su palo		
IMP TE 07	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Montaggio accessori: apparecchiature metalliche e isolanti su palo	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Fioretti • Stroppe • Piattina • Carrello a motore su rotaia con gru • Carrello a motore su rotaia con scala 		<ul style="list-style-type: none"> • Cavo elettrico • Isolatori • Mensola • Tirante • Sistema di sospensione • Collare 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti • compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione • Esposizione alla polvere 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Richiedere toltta tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle catarifrangenti • Sirene • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Occhiali • Mascherine antipolvere 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 07**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Caduta a livello• Caduta da postazione sopraelevata• Movimentazione manuale dei carichi• Caduta di materiali e/o attrezzi	<ul style="list-style-type: none">• Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo• Le fasi di manovra e lavorazione devono essere assistite tramite un addetto alla segnalazione e controllo	<ul style="list-style-type: none">• Cinture di sicurezza• Caschi	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP TE 08 Stendimento e tesatura conduttori		
IMP TE 08	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Stendimento e tesatura conduttori	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura manuale per montaggio metallico • Paranchi a mano • Dispositivi di cto cto • Carrello a motore su rotaia con piattine • Carrello a motore su rotaia con scala • Carrello svolgibobine • Treno di tesatura frenata 		<ul style="list-style-type: none"> • Filo sagomato, corda portante 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti • compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Richiedere toltensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle catarifrangenti • Sirene • Elmetto antiurto e dielettrico 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 08**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Caduta di materiali e/o attrezzi • Caduta da postazione sopraelevata • Infiammazioni e localizzazioni cutanee • Movimentazione manuale dei carichi • Caduta a livello • Esposizione alla polvere 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo • Utilizzo scala con dispositivi antidrucciolo, vincolata all'estremità e di lunghezza tale che i montanti sporgano almeno 1,0 mt. oltre il piano d'accesso • Il terreno destinato al passaggio dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Casco • Cinture di sicurezza • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Mascherine antipolvere 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP TE 09 Revisione linea		
IMP TE 09	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Revisione linea	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Fioretti • Carrello a motore su rotaia con piattine • Carrello a motore su rotaia con scala 				<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Infiammazioni e localizzazioni cutanee • Caduta da postazione sopraelevata 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Immobilizzazione del terrazzino di lavoro delle motoscale per evitare la rotazione sul binario attiguo 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene • Guanti contro le aggressioni meccaniche • Cinture di sicurezza 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 09**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Elettrocuzione• Caduta di materiali e/o attrezzi	<ul style="list-style-type: none">• Richiedere toltà tensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista	<ul style="list-style-type: none">• Caschi	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 10 Demolizione pali, travi e mensole						
IMP TE 10	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici			FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-3)		

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Demolizioni pali, travi e mensole	<ul style="list-style-type: none"> • Saldatura ossiacetilenica • Funi d'imbracatura metallica e fasce in nylon • Estintore • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura manuale da scavo • Carrello a motore su rotaia con gru • Carrello a motore su rotaia con scala • Carri pianali per raccolta materiale demolito e piattine 				<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Urti, colpi, impatti • Compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Mantenere la distanza di sicurezza tra un mezzo e l'altro • Far collegare i carri pianali da agente di scorta • Trasportare i materiali rispettando la sagoma limite, altrimenti operare in regime d'interruzione su tutti i binari interessati • Manovrare il treno materiali a bassissima velocità, precedere le manovre con segnale acustico, effettuare le manovre 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-3)**Codice scheda: **IMP TE 10**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Caduta da postazione sopraelevata • Elettrocuzione • Caduta di materiali e attrezzi • Infiammazioni e localizzazioni cutanee • Movimentazione manuale dei carichi • Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzazione del terrazzino di lavoro per evitare la rotazione sul binario attiguo • Richiedere toltensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista • Scollegare la palificazione vecchia dal circuito di ritorno, man mano che si procede con la demolizione in modo da garantire l'intervento dell'extrarapido in SSE in caso d'improvvisescariche 	<ul style="list-style-type: none"> • Cinture di sicurezza • Caschi • Guanti contro le aggressioni meccaniche e antitermici • Grembiule • Otoprotettori o cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (3-3)**Codice scheda: **IMP TE 10**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Fumi, gas - vapori tossici• Incendio esplosione• Ustioni e infiammazioni • Caduta a livello• Polvere	<ul style="list-style-type: none">• Tenere a disposizione gli estintori • Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative	<ul style="list-style-type: none">• Maschera / occhiali per saldatura ossiacetilenica • Mascherine antipolvere	
Rifer. Normativi:									
Note:									

IMP TE 11 Verniciatura - salita su palo						
IMP TE 11	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici			FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)		

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Verniciatura - salita su palo	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Ponteggi metallici • Funi d'imbracatura metallica e fasce in nylon • Ponte su ruote • Fioretti • Carrello a motore su rotaia con piattine 		<ul style="list-style-type: none"> • Solventi e vernici 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Elettrocuzione • Caduta da postazione sopraelevata • Urti, colpi, impatti compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Caduta a livello 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che sia stata richiesta l'organizzazione della protezione cantieri e sia stato rilasciato il modulo M40 • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Richiedere toltensione della zona interessata con posizionamento dei c.c. a vista • Realizzazione di adeguati ponteggi ed impalcature • Utilizzare scale adeguate con dispositivi antisdrucchiolo, vincolate all'estremità superiore e di lunghezza tale che i montanti sporgano almeno 1 mt. oltre il piano d'accesso • Non depositare attrezzature e/o materiali nelle aree lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene • Cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta 	
Rifer. Normativi:									
Note:									

MACROFASE DI LAVORO: **Impianti elettrici**FASE DI LAVORO: **Impianti di Trazione Elettrica (2-2)**Codice scheda: **IMP TE 11**

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none">• Caduta di materiali e attrezzi• Infiammazioni e localizzazioni cutanee• Esposizione alla polvere• Incendio di solventi o altro materiale infiammabile• Inalazione di vapori tossici• Getti, schizzi	<ul style="list-style-type: none">• Tenere a disposizione un estintore	<ul style="list-style-type: none">• Caschi• Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche• Maschere antipolvere• Occhiali protettivi	

Rifer. Normativi:

Note:

IMP TE 12 Scavo e posa canalizzazione e caditoie - posa cavi - rinterro - scavi di attraversamento		
IMP TE 12	MACROFASE DI LAVORO: Impianti elettrici	FASE DI LAVORO: Impianti di Trazione Elettrica (1-2)

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Scavo per posa canalizzazione e caditoie	<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzatura manuale di uso comune • Attrezzatura manuale da scavo • Escavatore • Carrello a motore su rotaia con svolgibobina 		<ul style="list-style-type: none"> • Pozzetti prefabbricati • Blocchi 		<ul style="list-style-type: none"> • Investimento da convogli • Caduta a livello • Ribaltamento del mezzo meccanico • Franamento • Urti, colpi, impatti • Compressioni • Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni • Infiammazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Operare in regime d'interruzione della circolazione sul binario interessato • Operare in regime di protezione cantiere con l'organizzazione del personale FS, posizionamento delle relative tabelle e mantenendo la distanza di sicurezza dal binario in esercizio • Segnalare e sbarrare gli scavi • Per gli scavi in trincea profondi più di mt. 1,50, puntellare le pareti che non offrono garanzie di stabilità • Non depositare materiale presso il ciglio dello scavo • Tenere lontano dalla zona di lavoro le persone non autorizzate 	<ul style="list-style-type: none"> • Bretelle rifrangenti • Sirene • Caschi • Guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche 	
2	Scavi di attraversamento binari								
3	Posa cavi								
4	Rinterro								

Rifer. Normativi:

Note:

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
						<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione • Caduta di materiali e attrezzi • Caduta da postazione sopraelevata • Esposizione alla polvere • Esposizione al rumore • Movimentazione manuale dei carichi 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'eventuale presenza di cavi di alimentazione elettrica tramite il personale FS gestione dei cavi • Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m. 0,60 per il transito degli uomini ed a m. 1,20 per il transito dei materiali • La movimentazione deve essere effettuata in funzione del peso e dell'ingombro 	<ul style="list-style-type: none"> • Maschere antipolvere • Otoprotettori e cuffie 	

Rifer. Normativi:

Note:

TE PPP 01 Posa pali e portali		Pagina 1 di 4
TE PPP 01	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Posa pali e portali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Posa di tiranti e puntoni alla trave reticolare costituente la traversa del portale.	Ponte sviluppabile su mezzo d'opera ferroviario semovente		Puntoni e tiranti metallici		<p>Folgorazione</p> <p>Investimento da treno</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta di materiali dall'alto</p>	<p>Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)</p> <p>Applicazione della IPC in funzione della distanza dalla più vicina rotaia del binario in esercizio, valutata in funzione della Vmax. della tratta soggetta alle lavorazioni (art. 10 IPC) Vedasi scheda LAV FER 01</p> <p>Assicurarsi che la piattaforma sia dotata di parapetto omologato ad almeno 1 mt. Non sporgersi altrimenti usare l'imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta</p> <p>Verificare che il parapetto della piattaforma elevabile sia dotato di tavola fermapiede Tenere gli utensili in modo da impedirne la caduta (es. uso di borse porta attrezzi)</p> <p>Gli addetti che rimangono sul mezzo d'opera ferroviario dotato di ponte dovranno evitare di sostare sotto i ponti sviluppabili</p>	<p>Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti (Art.10 e 12 IPC/2016).</p> <p>Imbracature di sicurezza</p> <p>Casco, guanti e scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

TE PPP 01	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Posa pali e portali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Posa di tiranti e puntoni alla trave reticolare costituente la traversa del portale.	Chiavi a mano Trapani Avvitatori pneumatici				<p>Tagli, abrasioni Contusioni</p> <p>Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Scarsa illuminazione durante le lavorazioni notturne</p>	<p>Scegliere attrezzi adeguati al lavoro che si compie ed impiegarli adeguatamente Assicurarsi del buono stato di manutenzione degli attrezzi Assicurare sempre la disponibilità di almeno 50 Lux di illuminamento nell'area di lavoro</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni</p> <p>Applicare le procedure previste per la movimentazione manuale dei carichi dal D.Lgs 81/2008 s.m.i. e dal POS</p> <p>Garantire sempre un buon livello d'illuminamento dell'area di intervento (almeno 50 Lux)</p>	guanti	

Rifer. Normativi:

TE PPP 01	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Posa pali e portali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Posa pali tubolari, portali e travi reticolari	Mezzi d'opera ferroviari con gru				<p>Folgorazione</p> <p>Investimento da treno</p> <p>Caduta di materiali dall'alto</p>	<p>Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)</p> <p>I bracci meccanici per il sollevamento dei pali devono essere dotati del dispositivo di blocco</p> <p>Applicazione della IPC in funzione della distanza dalla più vicina rotaia del binario in esercizio, valutata in funzione della Vmax. della tratta soggetta alle lavorazioni (art. 10 IPC)</p> <p>Vedasi scheda LAV FER 01</p> <p>Verificare che il parapetto della piattaforma elevabile sia dotato di tavola fermapiede Tenere gli utensili in modo da impedirne la caduta (es. uso di borse porta attrezzi) Movimentare i pali facendo prendere una giacitura orizzontale ed un angolo di inclinazioni minori di 45° per evitare il contatto con la linea aerea in tensione</p>	<p>Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti (Art.10 e 12 IPC/2016).</p> <p>Casco, guanti e scarpe antinfortunistica</p>	

Rifer. Normativi:

TE PPP 01	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Posa pali e portali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
						<p>Sganciamento del carico</p> <p>Rovesciamento pali</p>	<p>Utilizzare funi e catene idonee alla portata degli elementi da movimentare</p> <p>Accertarsi dell'eseguita verifica trimestrale di funi e catene</p> <p>Accompagnare e guidare il carico a distanza di sicurezza mediante funi di servizio o rampini di lunghezza appropriata</p>		

Rifer. Normativi:

TE ORM 04 Ormeggio linee TE		Pagina 1 di 3
TE ORM 04	MACROFASE DI LAVORO: TE Strutture all'aperto	FASE DI LAVORO: Ormeggio linee TE

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Sostituzione delle pulegge di rinvio sulle strutture metalliche e rimozione dei complessi dei contrappesi esistenti, compresi i tubi guida, e sostituzione con nuovi complessi	Mezzo d'opera ferroviario con braccio-gru e ponte sviluppabile				Investimento da convoglio ferroviario Caduta dall'alto Scarsa illuminazione durante le lavorazioni notturne Tagli, urti, abrasioni	Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento La presenza dei mezzi d'opera ferroviari in linea avviene esclusivamente nel rispetto delle Istruzioni per la circolazione dei mezzi d'opera (ICMO - Disp. RFI n.8 del 29/04/13) Assicurarsi che la piattaforma sia dotata di parapetto omologato Non sporgersi Usare l'imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta Garantire sempre illuminamento di almeno 50 Lux dell'area di intervento attraverso l'uso di proiettori direzionabili Verificare l'idoneità di materiali e il rispetto delle procedure di verifica previste dalla Legge	Indumenti ad alta visibilità La presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere è obbligatoria Imbracature di sicurezza del tipo omologato guanti	

Rifer. Normativi:

TE ORM 04

MACROFASE DI LAVORO: TE Strutture all'aperto

FASE DI LAVORO: Ormezzo linee TE

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
		Utensili elettrici e manuali Flex, avvitatrice elettrica		Pesi prefabbricati in ghisa Olii minerali Grassi additivati e non		Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore Schiacciamento degli arti Manipolazione di olii e grassi. Rumore Caduta materiali dall'alto	È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore Non toccarsi mai il viso e gli occhi con le dita sporche di olio o grasso e non esporre al sole le parti del corpo venute a contatto con dette sostanze. Operare a terra esclusivamente con la presenza degli addetti abilitati alle mansioni esecutive di protezione cantiere Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni	Casco, scarpe antinfortunistica Guanti, scarpe antinfortunistica Otoprotettori Uso obbligatorio del casco di protezione	

Rifer. Normativi:

TE ORM 04	MACROFASE DI LAVORO: TE Strutture all'aperto	FASE DI LAVORO: Ormezzio linee TE	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
		Paranchi ed argani				<p>Elettrocuzione</p> <p>Folgorazione</p> <p>Lesioni dorso-lombari</p> <p>Schiacciamento degli arti per rottura di funi o ganci</p>	<p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p> <p>Assicurarsi di essere in possesso del modulo di Tolta tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la corretta posa dei dispositivi di corto circuito Restituire il modulo di Tolta tensione completo di Nulla Osta per la riattivazione della tensione solo dopo aver verificato che tutti gli operai si siano messi a distanza di sicurezza dalle linee con materiali e mezzi</p> <p>Applicare le procedure previste per la movimentazione manuale dei carichi</p> <p>L'intervento degli addetti alla movimentazione avviene sotto il controllo del caposquadra</p>	<p>Guanti dielettrici e calzature isolanti</p> <p>Scambio Moduli Man 6.05</p>	

Rifer. Normativi:

TE ALL 06 Allacciamenti e collegamenti		Pagina 1 di 1
TE ALL 06	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Allacciamenti e collegamenti

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Allacciamenti e collegamenti	Avvitatori e cesoie elettrici Attrezzi manuali Attrezzi per test e tarature				Ferite e tagli alle mani Elettrocuzione Folgorazione	Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica. Assicurarsi di essere in possesso del modulo di Tolta tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la corretta posa dei dispositivi di corto circuito Restituire il modulo di Tolta tensione completo di Nulla Osta per la riattivazione della tensione solo dopo aver verificato che tutti gli operai si siano messi a distanza di sicurezza dalle linee con materiali e mezzi	Guanti dielettrici e calzature isolanti Scambio Moduli Man 6.05	

Rifer. Normativi:

TE CTT 03 Circuito di terra e messa a terra portali		Pagina 1 di 2
TE CTT 03	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Circuito di terra e messa a terra portali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Posa dei trefoli di terra	Mezzo d'opera ferroviario avvolgibobine Ponte sviluppabile Paranchi a mano Trance, Dinamometri, Grappafili				Investimento da mezzi operativi su rotaia Caduta dall'alto Tagli, urti, abrasioni	Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Durante la fase di movimento del mezzo d'opera ferroviario, la velocità deve essere a passo d'uomo I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento Assicurarsi che la piattaforma sia dotata di normale parapetto Non sporgersi Usare l'imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta Utilizzare attrezzi con impugnature in buono stato di conservazione	Imbracature di sicurezza del tipo omologato guanti	
2	Raddoppio dei dispersori di terra			Cavi elettrici		Urti al capo		Casco	

Rifer. Normativi:

TE CTT 03	MACROFASE DI LAVORO: TE Lavori all'aperto	FASE DI LAVORO: Circuito di terra e messa a terra portali
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Realizzazione dei collegamenti alla base del portale	<p>Attrezzature di tensionamento</p> <p>Utensili elettrici di avvvitamento e taglio</p>		Tondo di ferro sagomato		<p>Ferite alle mani e agli arti inferiori</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Effettuare l'operazioni previo accertamento dell'assenza di articoli interrati</p> <p>Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.</p>	<p>Guanti, calzature antinfortunistica</p> <p>Utilizzo di ohmetri e amperometri idonei</p>	
4	Messa in opera dei diodi di collegamento del circuito di terra alle rotaie	<p>Martello ad aria compressa</p> <p>Attrezzi manuali per montaggio di parti metalliche</p>		<p>Minuteria metallica Compressori</p> <p>Minuteria metallica</p>		<p>Rumore</p> <p>Ferite per rottura di parti meccaniche</p> <p>Tagli, urti, abrasioni</p> <p>Folgorazione</p>	<p>Effettuare frequenti turnazioni degli addetti</p> <p>Non rimuovere i carter di protezioni degli organi meccanici delle macchine</p> <p>Accertarsi dell'assenza di parti pungenti o taglienti delle parti metalliche</p> <p>Assicurarsi di essere in possesso del modulo di Tolta tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)</p> <p>Verificare la corretta posa dei dispositivi di corto circuito</p> <p>Restituire il modulo di Tolta Tensione completo di Nulla Osta per la riattivazione della tensione solo dopo aver verificato che gli operai si siano a distanza di sicurezza dalle linee con materiali e mezzi</p>	<p>Utilizzare otoprotettori se assistiti dal agenti di protezione cantiere</p> <p>Guanti di protezione</p> <p>Presenza di addetti alla protezione cantiere</p> <p>Scambio Modulo Man 6.05</p>	

Rifer. Normativi:

TE REG 01 Regolazioni e verifiche		Pagina 1 di 1
TE REG 01	MACROFASE DI LAVORO: TE Adeguamento linea	FASE DI LAVORO: Regolazioni e verifiche

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Rilevamento automatico delle caratteristiche geometriche della linea TE	Mezzo d'opera ferroviario con sistema di rilevamento della geometria della linea							
2	Misure della linea di contatto	Scala di equipaggiamento di mezzo d'opera ferroviario su ferro				Investimento da mezzi operativi su rotaia	Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote	I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento	
						Caduta dall'alto	Indossare le imbracature di sicurezza da ancorare ai punti fissi	Imbracature di sicurezza di tipo omologato	
						Caduta materiali dall'alto	Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni di verifica	Uso del casco di protezione	
						Elettrocuzione	Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da energia elettrica e l'idoneità dei dispositivi di protezione elettrica.	Guanti dielettrici e calzature isolanti	

Rifer. Normativi:

TE PSZ 20 Posa sezionatori motorizzati e telecomandati		Pagina 1 di 2
TE PSZ 20	MACROFASE DI LAVORO: Posti di sezionamento	FASE DI LAVORO: Posa sezionatori motorizzati e telecomandati

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scarico del materiale	Grù su mezzo d'opera ferroviario su ferro		Carpenteria metallica		<p>Caduta da mezzo d'opera ferroviario</p> <p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con apparecchio di sollevamento</p> <p>Caduta del carico dall'alto</p>	<p>Evitare di sporgersi dal mezzo d'opera ferroviario per seguire le fasi di scarico</p> <p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico</p> <p>Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore</p> <p>Verificare l'imbragatura del carico. Controllare lo stato e la portata dei ganci Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni</p>	<p>Uso della imbracatura di sicurezza del tipo omologato</p> <p>Scarico da mezzo a motore spento</p> <p>Uso obbligatorio del casco di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

TE PSZ 20	MACROFASE DI LAVORO: Posti di sezionamento	FASE DI LAVORO: Posa sezionatori motorizzati e telecomandati
------------------	---	---

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Posa sezionatore su sostegno già predisposto	Ponte sviluppabile		Carpenteria metallica		Caduta dall'alto	Assicurarsi che la piattaforma sia dotata di parapetto a norma Non sporgersi Usare imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta	Imbracatura di sicurezza del tipo omologato	
		Chiavi di serraggio ed utensili comuni				Ferite da taglio alle mani	Utilizzare utensili del tipo omologato	Guanti contro le aggressioni meccaniche	
						Folgorazione	Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)	Scambio Moduli Man 6.05	
3	Collegamenti ed allacciamenti	Trapani, avvitatori e cesoie elettriche		Componenti elettrici e meccanici		Elettrocuzione	Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da elettricità e l' idoneità dei dispositivi di isolamento elettrici	Guanti dielettrici e calzature isolanti	
		Argano a mano				Caduta di materiali dall'alto	Predisporre la delimitazione dell'area sottostante il sostegno durante il sollevamento ed il montaggio del sezionatore Verificare che il parapetto del ponte sviluppabile sia dotato di tavola fermapiede Tenere gli utensili in modo da impedirne la caduta (es. uso di borse porta attrezzi)	Interdire il transito o la sosta di persone nell'area di intervento casco	

Rifer. Normativi:

TE RPS 21 Montaggio quadro sezionatori e allacci di comando		Pagina 1 di 2
TE RPS 21	MACROFASE DI LAVORO: Posti di sezionamento	FASE DI LAVORO: Montaggio quadro sezionatori e allacci di comando

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Scarico del materiale	Autocarro con grù		Carpenteria metallica		<p>Investimento</p> <p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore</p> <p>Caduta del carico dall'alto</p>	<p>Verifica dell' idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa dell' autocarro Frenare l' autocarro durante le operazioni di scarico</p> <p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico Vietare la sosta e il transito del personale nell' area corrispondente al raggio d' azione del braccio del sollevatore</p> <p>Verificare l' imbragatura del carico. Controllare lo stato e la portata dei ganci Delimitare ed interdire le aree in cui avvengono le operazioni</p>	<p>Delimitare ed interdire le aree di scarico Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico</p> <p>Scarico da mezzo a motore spento</p> <p>Uso obbligatorio del casco di protezione</p>	

Rifer. Normativi:

TE RPS 21

MACROFASE DI LAVORO: **Posti di sezionamento**FASE DI LAVORO: **Montaggio quadro sezionatori e allacci di comando**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Posa armadi e quadri	Transpallet Chiavi di serraggio ed utensili comuni		Carpenteria metallica		Investimento per scivolamento del carico Ferite da taglio alle mani Folgorazione	Assicurare il carico in modo stabile Effettuare le operazioni con utensili omologati Operare in regime di toltensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)	Guanti, casco e calzature di protezione Guanti contro le aggressioni meccaniche Scambio Moduli Man 6.05	
3	Collegamenti ed allacciamenti	Trapani, avvitatori e cesoie elettriche Utensili elettrici manuali		Componenti elettrici e meccanici Spelacavi Capicorda		Elettrocuzione Ferite da taglio alle mani e agli arti	Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da elettricità e l' idoneità dei dispositivi di isolamento elettrici Mantenere gli utensili dopo l'uso nelle apposite borse portattrezzi	Guanti dielettrici e calzature isolanti Casco Guanti Calzature isolanti	

Rifer. Normativi:

TE ALM 01 Allacciamento alimentatori esterni ai pali terminali		Pagina 1 di 3
TE ALM 01	MACROFASE DI LAVORO: Attività finali	FASE DI LAVORO: Allacciamento alimentatori esterni ai pali terminali

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1.	Conessione e cablaggi	Utensili manuali per elettricista utensili elettrici portatili scale portatili trabattelli		cavi elettrici nastri segnalazione		abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani caduta di attrezzi dall'alto Caduta dall'alto ed a livello folgorazione per presenza di impianti in tensione	Delimitare l'area di lavoro Gli operai debbono eseguire la lavorazioni da posizioni stabili Operare in regime di toltà tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) sezionando e segnalando a monte della zona di lavoro in modo che non vengano effettuate intempestive manovre di richiusura. Verifica necessità delle messe a terra di sicurezza Prima di connettere elementi capacitivi assicurarsi che siano stati scaricati a terra	guanti contro le aggressioni meccaniche ed isolanti scarpe di tipo antinfortunistico Casco Libretto Ministeriale Scambio Moduli Man 6.05	

Rifer. Normativi:

				Pagina 2 di 3	
TE ALM 01		MACROFASE DI LAVORO: Attività finali		FASE DI LAVORO: Allacciamento alimentatori esterni ai pali terminali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
2	Esecuzione connessioni aeree di conduttori in tubazioni o conduttori rigidi	<p>Attrezzatura di uso comune</p> <p>Attrezzatura manuale per montaggio metallico</p> <p>Pieगतubi Pressa idraulica Scale Trabattelli</p> <p>Autogrù</p> <p>Utensili elettrici</p>		Tubi Al, morsetteria		<p>Contusioni ed abrasioni</p> <p>Ferite da taglio, distorsioni e strappi muscolari</p> <p>Caduta dall'alto</p> <p>Caduta di attrezzi dall'alto</p> <p>Elettrocuzione</p>	<p>Divieto di transito nei raggi d'azione dei mezzi d'opera</p> <p>Divieto di intervenire su parti di impianto anche palesemente disalimentate senza aver constatato tramite relazione di verbale, contestualmente al Responsabile della gestione dell'impianto, l'assenza di tensione e la messa in sicurezza dello stesso.</p>	<p>Guanti contro le aggressioni meccaniche</p> <p>Scarpe Imbragature di sicurezza Casco</p> <p>Guanti dielettrici</p>	

Rifer. Normativi:

				Pagina 3 di 3	
TE ALM 01		MACROFASE DI LAVORO: Attività finali		FASE DI LAVORO: Allacciamento alimentatori esterni ai pali terminali	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Esecuzione tesatura di conduttori aerei	attrezzatura minuta per tesatura linee primarie funi traenti ed accessori Svolgibobina Dispositivi di messa a terra in sicurezza		Conduttori in rame, isolatori, bulloneria e corda traente in acciaio		Caduta di attrezzi dall'alto	Messa in sicurezza degli impianti tramite cortocircuito e messa a terra. Mantenere gli attrezzi di piccolo taglio in appositi sacchetti legati in vita Verifiche periodiche per funi traenti e accessori	Guanti contro le aggressioni meccaniche Verbale di verifica	

Rifer. Normativi:

TE DEM 01 Rimozione linee di alimentazione		Pagina 1 di 1
TE DEM 01	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Rimozione linee di alimentazione

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Rimozione della linea di contatto aerea	Treno tesatura frenata Ponte sviluppabile, Autoscala con piattaforma e terrazzino				Folgorazione Caduta da ponte sviluppabile Investimento da mezzi operativi su rotaia	Assicurarsi di essere in possesso del modulo di Tolta tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06) Verificare la corretta posa dei dispositivi di corto circuito Restituire il modulo di Tolta tensione completo di Nulla Osta per la riattivazione della tensione solo dopo aver verificato che tutti gli operai si siano messi a distanza di sicurezza dalle linee con materiali e mezzi Verificare di essere in possesso dello Scambio Moduli Man 6.05 Assicurarsi che la piattaforma sia dotata di parapetto omologato Non sporgersi Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote	Fioretti isolati Scarpe con suola dielettrica Imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta	

Rifer. Normativi:

TE DEM 02 Rimozione pali di sostegno TE		Pagina 1 di 4
TE DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Rimozione pali di sostegno TE

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Rimozione della linea di contatto	Mezzo d'opera ferroviario con braccio-gru e cestello elevatore Utensili elettrici e manuali		Materiali ferrosi		Investimento da treno Folgorazione Elettrocuzione, caduta di materiale dall'alto, caduta dall'alto	Predisporre tutti gli accorgimenti previsti dalla IPC. Richiesta tolta tensione della linea di contatto Vedasi scheda LAV FER 01 "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio" Liberare l'area dalla presenza di rami Delimitazione ed interdizione della zona di rimozione Dispositivi anticaduta	Interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti (Decreto ANSF 16/10). Scambio Moduli Tabelle di segnalazione cantiere e Indumenti ad alta visibilità Dispositivi anticaduta Casco	
2	Sezionatura della base del palo	Cannello a gas, flex, avvitatrice elettrica				Lesioni per proiezioni di particelle incandescenti; Intossicazione per inalazione di gas e fumi; Ustione per contatto con elementi ad elevata temperatura; lesioni alle mani	Non dovranno essere effettuati interventi con fiamme libere a meno di ml. 5 di distanza dalle bombole.	Occhiali con filtri specifici, schermi di protezione per il viso, Cuffie di protezione del cuoio capelluto guanti termici Calzature di sicurezza Maschera antigas Grembiule protettivo	
Rifer. Normativi:									

TE DEM 02	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Rimozione pali di sostegno TE
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Calo a terra del palo	Autogrù		Gasolio		Investimenti, urti, colpi Innesco di incendio, esplosione Investimento da mezzi operativi su rotaia Folgorazione	Delimitazione ed interdizione della zona di posa a terra Verificare l'imbracatura dei pali Controllare lo stato e la portata dei ganci Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote. Richiesta toltà tensione della linea di contatto Vedasi scheda LAV FER 01 "Lavori in prossimità di linea ferroviaria in esercizio"	Effettuare i rifornimenti di carburante sempre a motore spento I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento Interruzione sia del binario di lavoro che di quelli eventualmente adiacenti (art.10 e 12 IPC/2016). Scambio Moduli	
4	Sezionatura a terra del palo	Cannello a gas, flex				Ustione per contatto con elementi ad elevata temperatura; lesioni alle mani			

Rifer. Normativi:

TE DEM 02

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione T.E.**

FASE DI LAVORO: **Rimozione pali di sostegno TE**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
4	Sezionatura a terra del palo					<p>Lesioni per proiezioni di particelle incandescenti Intossicazione per inalazione di gas e fumi</p> <p>Rumore</p> <p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore</p>	<p>Non dovranno essere effettuati interventi con fiamme libere a meno di ml. 5 di distanza dalle bombole.</p> <p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico</p> <p>Verifica dell' idoneità dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. Spegnere e frenare l'autocarro durante le operazioni di carico</p>	<p>Otoprotettori</p> <p>Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore</p> <p>Delimitare ed interdire le aree di carico Segnalare la retromarcia con dispositivo acustico automatico</p>	

Rifer. Normativi:

TE DEM 02

MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.

FASE DI LAVORO: Rimozione pali di sostegno TE

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
						<p>Urti alle persone durante la movimentazione dei carichi con sollevatore</p> <p>Lesioni dorso-lombari</p>	<p>È vietato spingere o tirare con le mani il carico sospeso al sollevatore, eventuali manovre di guida possono essere eseguite utilizzando una o più funi di guida tessili o di canapa al carico</p> <p>Applicare le procedure previste per la movimentazione manuale dei carichi</p>	<p>Vietare la sosta e il transito del personale nell'area corrispondente al raggio d'azione del braccio del sollevatore</p>	

Rifer. Normativi:

TE DEM 03 Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi		Pagina 1 di 5
TE DEM 03	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH
1	Scollegamenti elettrici e meccanici e rimozione di casse di manovra, fermascambi, pedali, scarpe fermacarro	Avvitatori e cesoie elettrici Attrezzi manuali Attrezzi per test e tarature				Elettrocuzione Ferite e tagli alle mani Folgorazione	Verificare la messa a terra delle parti metalliche percorse da tensione e l' idoneità dei dispositivi di protezione elettrica. Utilizzare attrezzi con manici ed impugnature integre Operare in regime di tolt a tensione (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)	Guanti dielettrici e calzature isolanti Guanti Scambio Moduli Man 6.05	
2	Rimozione enti a terra	Gru su mezzo d' opera ferroviario o gommato				Urti da carico movimentato	Durante la fase di sollevamento degli enti deve essere prevista una specifica imbracatura idonea alle caratteristiche dell' elemento da movimentare Sgancio del carico imbracato	Vietare la sosta e il transito del personale nell' area di brandeggio Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicano e garantiscono la portata con il rilascio del certificato di garanzia	

Rifer. Normativi:

TE DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione T.E.**

FASE DI LAVORO: **Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
2	Rimozione enti a terra	Gru su mezzo d'opera ferroviario o su carrello gommato Martello elettrico o pneumatico				Investimento da mezzi operativi su rotaia Ferite alle mani, urti, colpi Rischi specifici connessi ad interventi su circuiti ferroviari di linea in esercizio	Durante la fase di movimento del mezzo d'opera ferroviario, la velocità deve essere mantenuta a passo d'uomo Nelle fasi di sosta dei mezzi su rotaia dovranno essere posizionati cunei sotto le ruote Uso di guanti e calzature antinfortunistica Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori il personale debba venire a contatto con condutture e attrezzature sotto tensione o anche solamente avvicinarsi ad esse a una distanza inferiore a quella di sicurezza (m 1 per tensioni fino a 25 kV e m 3 per tensioni oltre i 125 kV), i lavori dovranno essere eseguiti solo se sia possibile togliere la tensione alle condutture e attrezzature (Disp. RFI n. 29 del 15/06/06)	I mezzi dovranno emettere segnali acustici ad ogni movimento Guanti Calzature antinfortunistica Uso obbligatorio di indumenti ad alta visibilità Formazione del personale sulle modalità di "protezione cantieri" IPC e toltà tensione	

Rifer. Normativi:

TE DEM 03

MACROFASE DI LAVORO: **Demolizione T.E.**

FASE DI LAVORO: **Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi**

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Demolizione dei blocchi in cls prefabbricati e allontanamento del materiale di risulta	Utensili manuali Compressore per martello demolitore pneumatico				Ferite alle mani, urti, colpi, tagli Schiacciamenti Rumori Gas	Uso di guanti e calzature antinfortunistica Movimentare manualmente carichi solo fino a 25 Kg e usare mezzi meccanici per la movimentazione di carichi maggiori Valutazione del livello equivalente d'esposizione al rumore, segnalando la zona esposta a livello di rumorosità elevato. Prima dell'accensione aprire il rubinetto dell'aria e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime del motore.	Misure preventive, protettive e organizzative D.Lgs 81/2008 Posizionare la macchina in luoghi aerati.	

Rifer. Normativi:

TE DEM 03	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi
------------------	--	--

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Demolizione dei blocchi in cls prefabbricati e allontanamento del materiale di risulta	Martello demolitore pneumatico				<p>Olii minerali Incendio</p> <p>Vibrazione</p> <p>Rumori</p> <p>Urti, lesioni, abrasioni per contatto accidentale con organi in movimento</p> <p>Lesioni agli occhi per proiezioni di schegge</p>	<p>Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.</p> <p>Uso di martelli con vibrazioni ammortizzate, evitando turni prolungati di lavoro.</p> <p>Per esposizione al rumore quotidiana superiore a 87 dB(A) sottoporsi a visita medica preventiva e periodica</p> <p>Eeguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. Utilizzare il martello senza forzature. Evitare turni prolungati di lavoro.</p> <p>usare i dispositivi di protezione individuale durante tutto il periodo d'uso del martello demolitore</p>	<p>Sistemare la macchina in posizione stabile ed isolata.</p> <p>Uso obbligatorio d'otoprotettori</p> <p>Casco Guanti Calzature di sicurezza Indumenti protettivi (tuta) Occhiali o visiera</p>	

Rifer. Normativi:

TE DEM 03	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Demolizione parziale di basamenti in cls per sostegni IS e TE già rimossi	

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
3	Demolizione dei blocchi in cls prefabbricati e allontanamento del materiale di risulta	Bobcat con pala meccanica, autocarro				<p>Lesioni dorso-lombari per sollevamento carichi rilevanti</p> <p>Urti, colpi, impatti compressioni</p>	<p>I carichi da sollevare a braccia dovranno avere peso inferiore a 25 kg., Essere facili da afferrare e non ingombranti, avere stabilità nel trasporto e forma tale da non provocare tagli o lesioni</p> <p>Segnalare l'operatività del mezzo meccanico mediante i dispositivi acustici e luminosi di dotazione.</p> <p>Realizzare, nell'ambito del cantiere, vie di transito ben delimitate, con spazi laterali di 70 cm., oltre la sagoma dei mezzi.</p> <p>Nel cantiere limitare la velocità degli automezzi a 10 km/h.</p> <p>Assistere, con personale a terra, i conduttori d'automezzi durante le manovre in retromarcia.</p>		

Rifer. Normativi:

TE DEM 04 Spostamento cavi		Pagina 1 di 1
TE DEM 04	MACROFASE DI LAVORO: Demolizione T.E.	FASE DI LAVORO: Spostamento cavi

N.	SOTTOFASI	MEZZI / ATTREZZATURE	SCH.	MATERIALI	SCH.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	SCH.
1	Spostamento cavi	<p>Attrezzatura manuale da sforzo</p> <p>Utensili elettrici di avvitamento e taglio</p> <p>Attrezzatura manuale da sforzo</p>		Cavi		<p>Fuoriuscita del cavo</p> <p>Elettrocuzione/Folgorazione</p> <p>Rischio biologico</p> <p>Ferite alle mani</p> <p>Strappi muscolari e lesioni dorso lombari</p>	<p>Controllare che il cavo scorra senza difficoltà nell'apposito alloggiamento e nei tratti curvilinei, accompagnare a mano dedicando all'operazione il numero necessario di addetti</p> <p>Verificare di essere in possesso dello Scambio Moduli Man 6.05</p> <p>Verificare preventivamente a cura del Direttore di Cantiere che l'area di intervento sia libera da materiale organico o infetto</p> <p>E' vietato eseguire la posa dei cavi a mani nude, devono essere indossati i guanti contro aggressioni meccaniche</p> <p>Nelle attività di spostamento devono essere adibiti un numero adeguato di addetti in modo da escludere affaticamenti muscolari e lesioni dorso lombari per lo spostamento di vie cavi di peso eccessivo</p>	<p>Scarpe con suola dielettrica</p> <p>Tute in tyvek e guanti di protezione delle mani</p> <p>Guanti, Scarpe antinfortunistica</p> <p>Guanti di protezione delle mani</p>	

Rifer. Normativi:

MA BA 01 Posa in opera barriere antirumore						
MA BA 01	MACROFASE DI LAVORO: Opere di mitigazione ambientale			FASE DI LAVORO: Posa in opera barriere antirumore (1-2)		

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
1	Trasporto e scarico	Autocarro				<ul style="list-style-type: none"> • Investimento • Schiacciamento • Urti • Contatto accidentale con le macchine operatrici 	Interdizione dell'area di scarico	<ul style="list-style-type: none"> • Casco • guanti • Scarpe di sicurezza 	
2	Preassemblaggio	Autocarro con braccio meccanico				<ul style="list-style-type: none"> • Sganciamento del carico per rottura dei punti di aggancio 	<p>I conduttori degli autocarri dovranno essere assistiti da una persona a terra durante le manovre, in particolare quando si eseguono manovre in retromarcia.</p> <p>Dovranno essere utilizzati imbracci prefabbricati da ditte specializzate che ne indicheranno e garantiranno la portata con il rilascio del certificato di garanzia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Girofaro • Avvisatore acustico 	
3	Sollevamento del carico, posizionamento e varo dei pannelli prefabbricati (PMMA, Cls, vetro, ecc.)	Autogru gommata o cingolata, paranco, braghe Bilancino per sollevamento simultaneo del carico				<p>Caduta dall'alto dei prefabbricati per sganciamento o rottura delle funi per esubero della portata max, anche in funzione dell'angolo d'imbracatura.</p>	<p>Verifica della corretta imbracatura degli elementi prefabbricati.</p> <p>Il manovratore della gru dovrà avere esperienza specifica e dovrà essere responsabile di tutte le operazioni eseguite con la macchina: egli dovrà:</p> <p>a) sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato dell'imbraco; b) controllare il carico per tutto il percorso di sollevamento</p>	<p>Recinzioni Segnaletica e cartellonistica con indicazione di pericolo.</p>	

Rifer. Normativi:

Note:

MACROFASE DI LAVORO: Opere di mitigazione ambientale	FASE DI LAVORO: Posa in opera barriere antirumore (2-2)	Codice scheda: MA BA 01
---	--	--------------------------------

N.	SOTTOFASI	MEZZI/ ATTREZZATURE	Sch.	MATERIALI	Sch.	RISCHI	MISURE DI SICUREZZA	DPI / DPC	Sch.
4	Completamento del montaggio delle strutture	Scale a mano, trabattelli, cestelli elevatori.		Malta, tasselli, bulloneria.		<p>Urti per errata manovra del gruista o per sbilanciamento del materiale durante il tiro</p> <p>Caduta addetti dall'alto del piano di lavoro</p> <p>Caduta di materiale dall'alto</p> <p>Cadute a livello</p> <p>Punture Tagli Abrasioni</p>	<p>Se non possibile, deve avvalersi di un segnalatore che dia i comandi in gesti opportunamente prestabiliti.</p> <p>Devono essere previste le precauzioni atte a proteggere i lavoratori dai pericoli derivanti dalla fragilità o dall'instabilità temporanea di una struttura</p> <p>Divieto di transitare o sostare sotto i carichi sospesi</p> <p>Delimitare le aree di stoccaggio del materiale. Tenere sgombre le aree da materiale di scarto delle lavorazioni</p> <p>Deve evitarsi il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurarne lesioni</p>	<p>Impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute.</p> <p>Recinzioni Segnaletica e cartellonistica con indicazione di pericolo</p> <p>Guanti Scarpe di sicurezza</p>	

Rifer. Normativi:

Note: