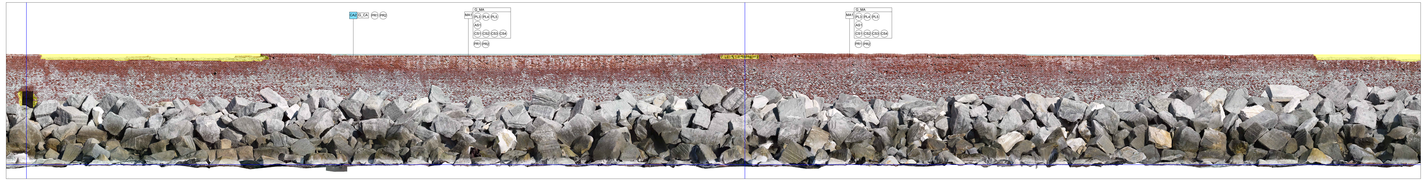

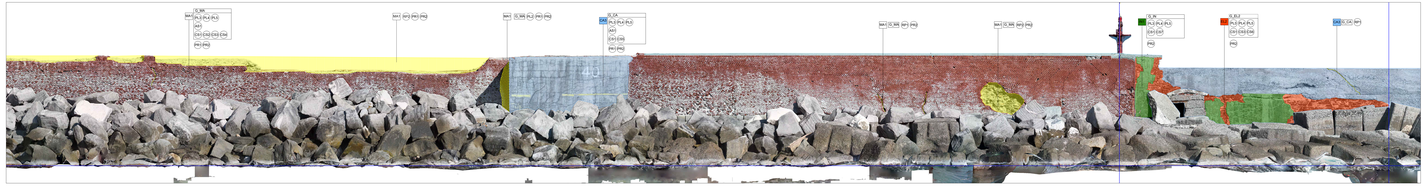

LEGENDA INTERVENTI

OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO, DISINFESTAZIONE E PULITURA

- P1_1 Eliminazione delle vegetazione infestante
- P1_2 Trattamento di disinfestazione biologica
- P1_3 Pulitura e asporto depositi incoerenti ed effloresecenze con desalinizzazione localizzata
- P1_4 Lavaggio generale
- P1_5 Rimozione localizzata delle operazioni di pulitura
- P1_6 Preconsolidamento elementi lapidei con spaglianti ed idrofugazioni
- P1_7 Pulitura e asporto elementi metallici
- P1_8 Verifica e consolidamento in profondità dell'intonaco

OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE

- A1_1 Rimozione parziale o totale di volte ammalorate o incongrue

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO CORTICALE, STUCCATURA E REINTEGRAZIONI

- C1_1 Consolidamento corticale delle superfici
- C1_2 Stuccatura mattoni in cotto
- C1_3 Stesura dei giunti di malta
- C1_4 Verifica e fissaggio parti ammaze con metodo "cucs-ucs"
- C1_5 Integrazione delle porzioni di elementi/volte incoerenti
- C1_6 Stuccatura elementi lapidei rotorali
- C1_7 Rimodulatura e stuccatura piccole lacune ed abrasioni intonaci
- C1_8 Ripristino della pavimentazione
- C1_9 Fugatura elementi lapidei di pavimentazione

OPERAZIONI DI PROTEZIONE

- P2_1 Realizzazione di copertina protettiva in malta
- P2_2 Protezione idrosilossiparetine finale
- P2_3 Protezione idrosilossiparetine finale pavimentazioni
- P2_4 Trattamento protettivo elementi metallici

OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E COMPLETAMENTO

- R1_1 Riparazione di fessurazioni non più attive mediante iniezione in profondità
- R1_2 Rifacimento porzioni di muratura in cotto crollate

INTERVENTI GENERALI

- C_MC mattone in cotto
  - P1_2 P1_4 P1_5
  - A1_1
  - C1_1 C1_2 C1_3 C1_4
- C_CA calcarenite
  - P1_2 P1_4 P1_5
  - A1_1
  - C1_1 C1_3
- C_EL elementi lapidei pavimentazione e zoccolatura
  - P1_2 P1_4 P1_5
  - C1_1 C1_3 C1_9
- C_EL elementi lapidei murature miste ed/o/con arenaria
  - P1_2 P1_4 P1_5
  - C1_1 C1_3 C1_6
- C_EL elementi lapidei lunghi
  - P1_2 P1_4 P1_5
  - C1_1 C1_3
- C_IN intonaci
  - P1_2 P1_4 P1_5 P1_8
  - C1_1 C1_7
- C_MM elementi metallici
  - P1_7 P2_4

DEGRADO

GENERALI

- ATTACCHI BIOLOGICI
- ATTACCHI CHIMICI
- DEGRADI FISICI
- DEGRADI MECCANICI
- DEGRADI TERMICI
- DEGRADI UMANI

VIOLENTI

- CROLLO
- CROLLO PARZIALE
- DISTACCO
- DISTACCO PARZIALE
- DISTACCO E CROLLO
- ASPORTO

MATERIALI

ARTTIFICIALI LITICI

- MC MATTONI IN CUTTO
- MC MATTONI IN CUTTO VARIAMENTI
- MC MATTONI IN CUTTO PIETRE VARIE

VALLOPTRALIZZO

- CCA CALCARENITE CONCHIGLIFERE
- CCA CALCARENITE
- CCA CALCARENITE
- CCA CALCARENITE ARENACEA

ELEMENTI LAPIDEI

- EL GRANITO COMPRENSIVO DI FALSI GIUNTI
- EL GRANITO DELLA PIETRA VARIA
- EL GRANITO
- EL GRANITO

INTONACI

- IN INTONACI
- IN INTONACI DI RIFINITURA
- IN INTONACI DI RIFINITURA DEGLI LIS

ELEMENTI METALLICI

- MM GHISA E FERRO BATTUTO
- MM GHISA E FERRO
- MM GHISA E FERRO
- MM GHISA

PORTS of GENOA
AN AUTONOMOUS PORT AUTHORITY

PROGETTO ESECUTIVO

CUP C39B18000060006	ID€ 7690329440
RIF. PERIZIA	P.30862

TITOLO PROGETTO

NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA
AMBITO BACINO SAMPIERDARENA

DISCIPLINA	DESCRIZIONE
GE	PARTE GENERALE

ELAB. N°	TITOLO ELABORATO	SCALA
C-0112	MOLO DUCA DI GALLIERA INTERVENTO E ANALISI - FRONTE SUD	-

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO
00	03/10/2023	PRIMA EMISSIONE	A. Gasparini	L. Massaro	T. Tassi

CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	NOME FILE
PD962	E-GE-C-0112	PD962_E-GE-C-0112_00.dwg

CONSORZIO IMPRESE	PROGETTISTI	PROGETTAZIONE
webuild (Mandataria) FINCARTIERI (Mandante) FINCOSIT (Mandante) SIGMA (Mandante)	RAMBOLL (Mandataria) FM Ingegneria (Mandante)	FM Ingegneria Ing. Tommaso Tassi

D.E.C.	VERIFICATORE	PMC	VALIDATO R.U.P.
Ing. Alessandro Mariotti	ITS Cordioli Tecnici SpA	RINA Consulting SpA	Firmato digitalmente da: Tommaso Tassi Ruolo: Ingegnere Data: 20/12/2022 29:11:54

Porto di Genova Group
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF.91249 00106/00209 - Tel.+39.010.2401
www.portodigenova.net - p.c.e.p.: segretario.generale@pec.portodigenova.net - info@pec.portodigenova.net