

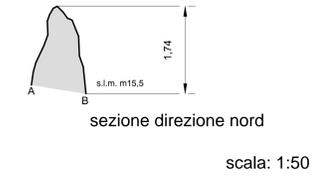


RILIEVO VOLUMETRICO

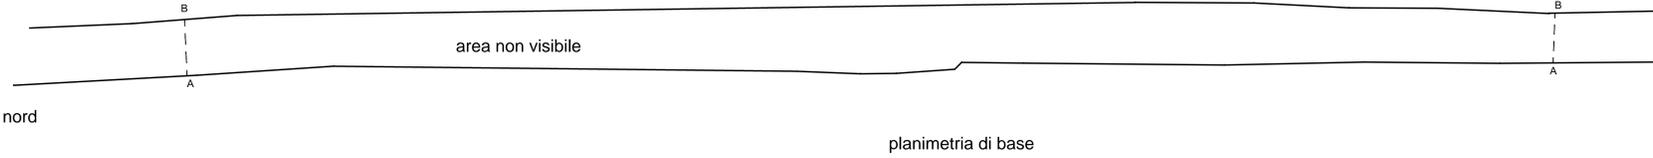

VISTA FOTOGRAFICA GENERALE

S



N

prospetto generale ovest

scala: 1:50

VISTA FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO



- 01



01



02

prospetto di dettaglio ovest



03


scala: 1:25



FOTO PARTICOLARI


Muro orientato Nord-Sud.

Il paramento ovest risulta composto da pietre di diverse dimensioni, irregolari con spigoli non vivi, con poco spazio tra i costitutivi. La tessitura del paramento ovest risulta essere abbastanza ordinata fatta per stratificazione, la parte inferiore si caratterizza per la presenza di pietre irregolari di grandi dimensioni. La parte superiore del paramento è disomogenea, in alcuni punti con fossili malacologici e conchiglie. Gran parte del muro nella parte centrale risulta non rilevabile a causa della presenza di alberi all'interno del paramento e di cactus addossati. La struttura risulta visibile per 5-6 m. verso nord.



- Microtunnel
- Corridoio 30m
- 05 Tracciato di Progetto

Tipologia 3 - Accumulazione a stratificazione con tessitura mediamente disordinata..

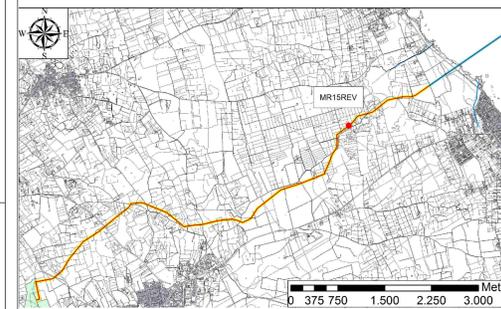

NO.	DATA	DESCRIZIONE	CAUS.	ESAM.	STAT.
01	2023/04/14	MISSIONE PER PROCEDURA VIA	CAUS.	ESAM.	STAT.
02	2023/04/14	DESCRIZIONE	CAUS.	ESAM.	STAT.