
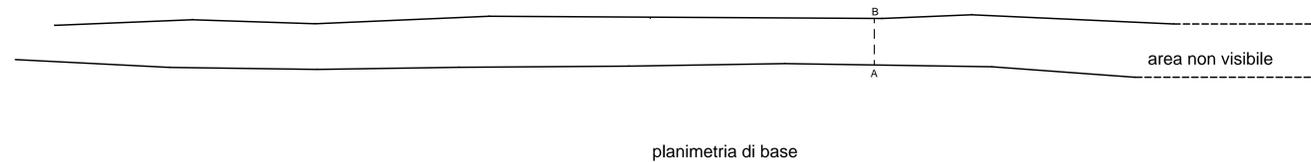


RILIEVO VOLUMETRICO

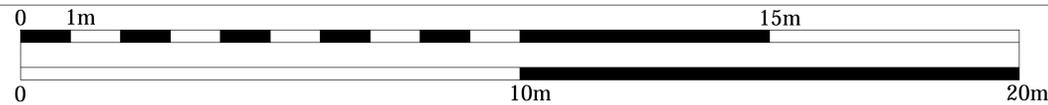

sezione direzione sud

scala: 1:50

VISTA FOTOGRAFICA GENERALE

N



S

prospetto generale est

scala: 1:50



Microtunnel



Corridoio 30m



Tracciato di Progetto

Tipologia 2 - Accumulazione a stratificazione con tessitura molto disordinata.

VISTA FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO



01



02



03




04

prospetto di dettaglio est



scala: 1:25



05

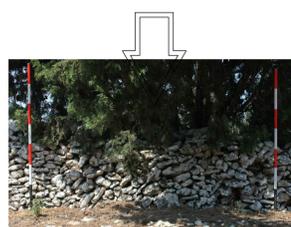

06

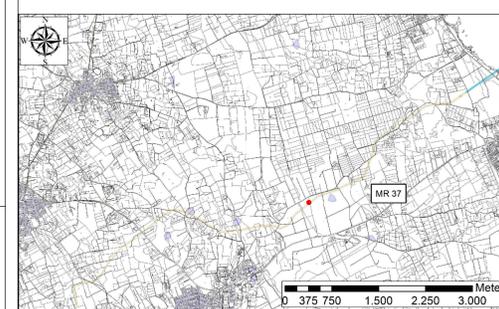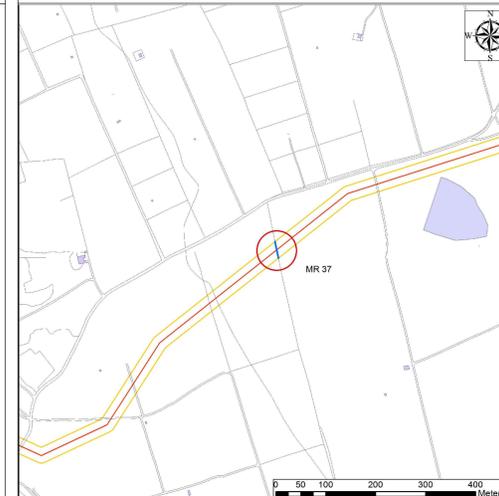

Muro orientato Nord-Sud. Entrambi i paramenti risultano non visibili per un piccolo tratto di 6-7 metri verso sud, per la presenza di alberi addossati. Il paramento ovest risulta scarsamente visibile per la presenza di alberi addossati mentre quello est è ben visibile. Il muro è costituito da pietre di diverse dimensioni irregolari con spigoli non vivi. La tessitura di entrambi i paramenti risulta essere molto disordinata fatta per stratificazione. In entrambi i paramenti si segnala la presenza di cedimenti e dissesti strutturali. Entrambi i paramenti hanno uguale tessitura.

Il paramento est possiede una tessitura molto disordinata fatta per stratificazione utilizzando pietre di diverse dimensioni irregolari con spigoli non vivi, con molto spazio tra i costitutivi. La parte superiore è disomogenea e spesso in crollo. Si segnala la presenza all'interno del paramento di cedimenti e dissesti strutturali.

PROGETTO		ESPRESSIONE PER PROCEDURA VAL		STATI	STATI	STATI
NO	DATA	INDICAZIONE	STATI	STATI	STATI	STATI
<p>PRODOTTORE: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p> <p>PROGETTO: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p> <p>PRODOTTORE: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p> <p>PROGETTO: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p> <p>PRODOTTORE: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p> <p>PROGETTO: TRANS ADRIATIC PIPELINE</p>						