

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI.

RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO.

II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO.

2° LOTTO FUNZIONALE TELESE - SAN LORENZO.

Gallerie naturali di linea – Interferenze. Schede descrittive dei fabbricati interferenti

SCALA:

|   |
|---|
| - |
|---|

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

I F 0 H    2 2    D    0 7    R H    G N 0 0 0 0    0 0 1    A

| Rev. | Descrizione         | Redatto                     | Data           | Verificato                  | Data           | Approvato                       | Data           | Autorizzato  | Data |
|------|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--|------|
| A    | EMISSIONE ESECUTIVA | A. Corbo<br><i>A. Corbo</i> | Giugno<br>2017 | A. Amato<br><i>A. Amato</i> | Giugno<br>2017 | F. Cerrone<br><i>F. Cerrone</i> | Giugno<br>2017 | <b>ITALFERR S.P.A.</b><br><b>U.O. GALLERIE</b><br><b>Dot. Ing. Alessandro Cerrone</b><br><b>Circolo degli Ingegneri di Roma</b><br><b>n° 19848</b><br><i>Cerrone</i> |      |
|      |                     |                             |                |                             |                |                                 |                |  |      |
|      |                     |                             |                |                             |                |                                 |                |  |      |
|      |                     |                             |                |                             |                |                                 |                |  |      |

File: IF0F22D07RHGN000001A.doc

n. Elab.: 26 280

Schede descrittive dei fabbricati interferiti

| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 2 di 15 |

## INDICE


|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | SCHEDA DI CENSIMENTO FABBRICATI INTERFERENTI..... | 3 |
|---|---|---|

Direzione Regionale  
 Campania  
 Direzione Regionale  
 Campania  
 Direzione Regionale  
 Campania

Schede descrittive dei fabbricati interferenti



|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 3 di 15 |

## 1 SCHEDE DI CENSIMENTO FABBRICATI INTERFERENTI

| EDIFICIO n. 1 - PK 28+841   |   |   |  |   |  |       |
|---|---|---|--|---|--|-------|
| Livello di Indagine   | A | B | G  | D | Indagine conoscitiva                   | SI NO |
| Ubicazione  |   |   |  |   | Via Olivella (SP106) 44, Solopaca (BN) |       |
|   |   |   |  |   | Progressiva<br>28+800-28+850           |       |
|   |   |   |   |   |  |       |
| Opera: Galleria Tuoro S. Antuono Lato Canello<br>L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria artificiale  |   |   |  |   |  |       |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)   |   |   |  |   |  |       |
| INFORMAZIONI EDIFICIO   |   |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |  |       |
| <b>DESCRIZIONE</b><br>Il fabbricato è un edificio in muratura, composto da due corpi. Il corpo principale, ben visibile dalla SP106, è un edificio in muratura di 1 piano in elevazione con copertura in lamiera. La porzione posteriore (lato Nord) è caratterizzata da copertura piana adibita a terrazzo per l'intera estensione del fabbricato. Nel lato nord, non ispezionabile, è presente un muro di sostegno in mattoni H3 - 4 m che delimita la proprietà. |   |   |  |   |  |       |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b><br>L'edificio è adibito a civile abitazione.  |   |   |  |   |  |       |
| <b>PIANI INTERRATI</b><br>Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.   |   |   |  |   |  |       |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b><br>La proprietà risulta abitata e non è stato possibile accedere all'area privata. L'edificio è ben visibile dalla strada ed è stato ispezionato percorrendo la S.P. N. 106. Sono state eseguite anche foto panoramiche da monte (percorrendo la S.S. N. 372 Telesina), ma il fabbricato risulta coperto da fitta vegetazione.   |   |   |  |   |  |       |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b><br>Il fabbricato appare in scarse condizioni di conservazione (muri esterni). Appare evidente che si tratti di un fabbricato di vecchia realizzazione che, probabilmente, ha subito ampliamenti nel tempo (porzione posteriore non ispezionabile).  |   |   |  |   |  |       |

Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 4 di 15 |

| EDIFICIO n. 2 - PK 28+947  |  |   |  |   |                              |        |
|--|--|---|--|---|------------------------------|--------|
| Livello di Indagine  | A                                      | B | C  | D | Indagine conoscitiva         | SI NO  |
|  |  |   |  |   | Data                         | 18-Apr |
| Ubicazione   | Via Olivella (SP106) 42, Solopaca (BN) |   |  |   | Progressiva<br>28+900-28+950 |        |
|   |  |   |    |   |                              |        |
| <p>Opera: Galleria Tuoro S. Antuono Lato Canello<br/>L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria artificiale</p>   |  |   |  |   |                              |        |
| <p>Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)</p>   |  |   |  |   |                              |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |  |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                              |        |
| <p><b>DESCRIZIONE</b><br/>La struttura, ad uso residenziale, è costituita da un edificio in muratura composto da più corpi. Quello centrale, è una struttura in muratura di 2 piani in elevazione, collegato ad un corpo laterale di un piano, con copertura piana adibita a terrazzo per l'intera estensione del fabbricato. All'interno dello stesso è stato riscontrato l'accesso ad un piano semi-interrato. L'unità abitativa è la parte di edificio più arretrata rispetto al tracciato della galleria, mentre nel lato Nord della proprietà, che non è stato ispezionato nel dettaglio, è presente un fabbricato, distaccato dal corpo principale, in muratura, di 2 piani in elevazione con tetto a falde di altezze differenti. Il secondo fabbricato sembra di antica realizzazione e conservato in pessimo stato. Sembra non abitato e destinato a deposito e/o stallo animali.</p> |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>DESTINAZIONE D'USO</b><br/>L'edificio è adibito a civile abitazione, il fabbricato più vicino all'asse della galleria è adibito a deposito e/o stallo animali.</p>   |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>PIANI INTERRATI</b><br/>Nel corpo principale dell'edificio è presente un accesso ad un piano semi-interrato.</p>   |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b><br/>L'edificio è stato ispezionato percorrendo la S.P. 106. La proprietà risulta abitata e l'accesso all'abitazione è avvenuto da area privata. Percorrendo la S.S. N 372 (Telesina) il fabbricato lato monte risulta coperto da fitta vegetazione.</p>  |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>STATO DEL FABBRICATO</b><br/>Il fabbricato appare in scarse condizioni di conservazione (corpo principale) e i muri esterni (lato Sud) risultano danneggiati o comunque appare evidente che si tratti di un fabbricato molto antico mal conservato. Anche il fabbricato più vicino al tracciato della galleria (lato Nord) risulta in pessime condizioni e sono evidenti lesioni nelle pareti in muratura.</p>   |  |   |  |   |                              |        |


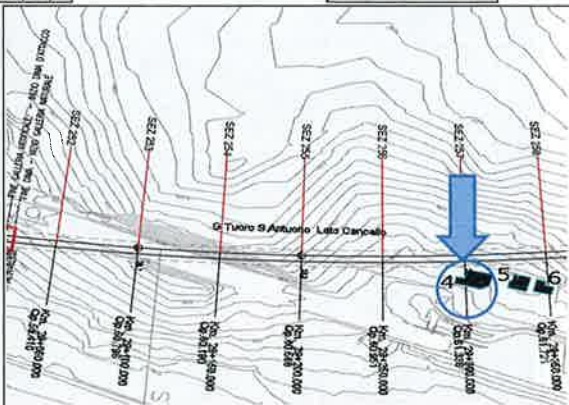


Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 5 di 15 |

| EDIFICIO n. 3 - PK 29+000  |  |   |  |   |                              |        |
|--|--|---|--|---|------------------------------|--------|
| Livello di Indagine  | A                                      | B | C  | D | Indagine conoscitiva         | SI NO  |
|  |  |   |  |   | Data                         | 18-Apr |
| Ubicazione   | Via Olivella (SP106) 40, Solopaca (BN) |   |  |   | Progressiva<br>29+000-29+050 |        |
|   |  |   |    |   |                              |        |
| Opera: Galleria Tuoro S.Antuono Lato Canello   |  |   |  |   |                              |        |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria artificiale  |  |   |  |   |                              |        |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (Immagine da Google Earth)  |  |   |  |   |                              |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |  |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                              |        |
| <p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>La struttura è composta da un edificio in muratura, di due piani in elevazione, pianta quadrata, uso residenziale. Il lato sud, ispezionato procedendo sulla S.P. N 106, sembra un ampliamento di recente realizzazione. Nel lato nord, non ispezionabile, è presente un muro di sostegno in mattoni H 4-5m che delimita la proprietà. All'interno della proprietà (lato Est) è presente un piccolo fabbricato in muratura, di un piano, abitato a deposito e/o stallo animali. Oltre a questo, sono presenti 3 piccoli fabbricati di vecchia realizzazione e di scarso valore, destinati a stallo animali.</p> |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>DESTINAZIONE D'USO</b></p> <p>L'edificio è adibito a civile abitazione (+ fabbricati in muratura adibiti a stallo/deposito)</p>  |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>PIANI INTERRATI</b></p> <p>Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.</p>   |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b></p> <p>L'edificio è stato ispezionato percorrendo la S.P. N 106. La proprietà risulta abitata e l'accesso all'abitazione è avvenuto da area privata. Il lato più vicino all'imbocco della galleria si osserva da monte (percorrendo la SS372), ma risulta coperto da fitta vegetazione.</p>  |  |   |  |   |                              |        |
| <p><b>STATO DEL FABBRICATO</b></p> <p>Il fabbricato appare in discrete condizioni di conservazione (corpo principale) e non presenta lesioni o evidenti danni strutturali.</p>   |  |   |  |   |                              |        |


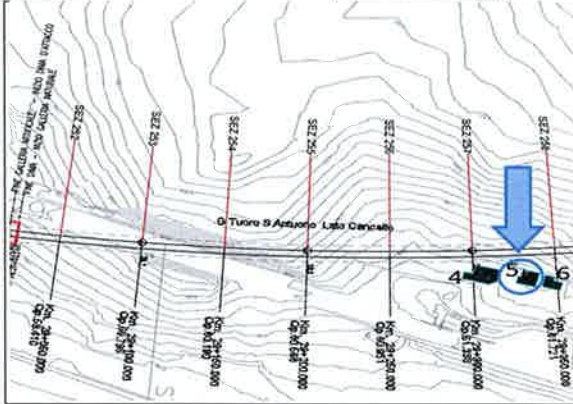

Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 6 di 15 |

| EDIFICIO n. 4 - PK 29+300  |   |  |   |   |   |                              |      |        |
|--|---|--|---|---|---|------------------------------|------|--------|
| Livello di Indagine  | A   | B  | C | D | Indagine conoscitiva  | SI NO                        | Data | 19-Apr |
| Ubicazione   | Via Olivella (Strada privata da SP109), Solopaca (BN) |  |   |   |   | Progressiva<br>29+300-29+350 |      |        |
|   |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p>Opera: Galleria Tuoro S.Antuono (Uscita emergenza)</p> <p>L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale</p>  |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p>Note: La freccia rossa in figura indica l'unico punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)</p>  |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |   |  |   |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  |                              |      |        |
| <p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>Il fabbricato è composto da un unico corpo in c.a., di due piani in elevazione, Incompleto, attualmente destinato a deposito e/o stallo animali. Il lato ispezionato (Sud) appare in discreto stato di conservazione.</p>   |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p><b>DESTINAZIONE D'USO</b></p> <p>Uso promiscuo, si presume deposito mezzi e/o stallo animali. Sicuramente non abitato allo stato attuale.</p>   |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p><b>PIANI INTERRATI</b></p> <p>Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.</p>   |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p><b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b></p> <p>L'edificio è stato ispezionato percorrendo la strada di accesso all'abitazione, che si immette nella S.P. N106.</p> <p>La proprietà non risulta abitata e l'accesso all'abitazione è avvenuto da area privata. La presenza di fitta vegetazione rende impossibile scattare foto o ispezionare il fabbricato da altri punti.</p> |   |  |   |   |   |                              |      |        |
| <p><b>STATO DEL FABBRICATO</b></p> <p>Il fabbricato (Incompleto) appare in condizioni discrete. Non presenta lesioni o danni strutturali evidenti</p>  |   |  |   |   |   |                              |      |        |


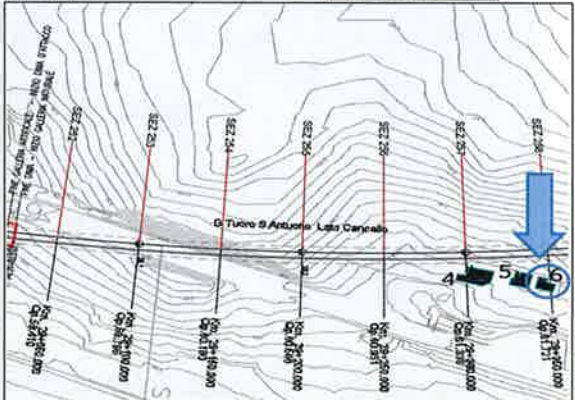
Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 7 di 15 |

| EDIFICIO n. 5 - PK 29+325  |   |  |  |   |                      |               |
|--|---|--|--|---|----------------------|---------------|
| Livello di Indagine  | A   | B  | C  | D | Indagine conoscitiva | SI NO         |
|  |   |  |  |   |                      | Data 19-Apr   |
| Ubicazione   | Via Olivella (Strada privata da SP109), Solopaca (BN) |  |  |   | Progressiva          | 29+300-29+350 |
|   |   |  |  |   |                      |               |
| Opera: Galleria Tuoro S. Antuono (Uscita emergenza)  |   |  |  |   |                      |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale   |   |  |  |   |                      |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica l'unico punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)   |   |  |  |   |                      |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |   |  | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                      |               |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |   |  |  |   |                      |               |
| <p>Il fabbricato è composto da un unico corpo in c.a. di forma rettangolare, di due piani in elevazione, parzialmente completo. Il piano terra sembra attualmente destinato ad uso promiscuo residenziale e garage. Il primo piano è incompleto ed attualmente sembra essere non abitato o destinato a deposito. Nel lato ispezionato (Est) è presente una scala esterna in c.a. che collega il piazzale al primo piano.</p> |   |  |  |   |                      |               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>  |   |  |  |   |                      |               |
| <p>Uso promiscuo, si presume garage e civile abitazione. Il primo piano sembra essere incompleto e presumibilmente non abitato.</p>  |   |  |  |   |                      |               |
| <b>PIANI INTERRATI</b>   |   |  |  |   |                      |               |
| <p>Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.</p>   |   |  |  |   |                      |               |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>   |   |  |  |   |                      |               |
| <p>L'edificio è stato ispezionato percorrendo la strada di accesso all'abitazione, che si immette nella S.P. N 106 (Via Olivella). L'area di accesso all'abitazione è privata e non è stato possibile accedere all'ispezione del lato del fabbricato più vicino al tracciato della galleria.</p>   |   |  |  |   |                      |               |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>  |   |  |  |   |                      |               |
| <p>Il fabbricato appare in condizioni discrete (piano terra) mentre il primo piano (incompleto) non presenta lesioni o danni strutturali; questo per le parti rese accessibili durante il sopralluogo.</p>   |   |  |  |   |                      |               |

Schede descrittive dei fabbricati interferiti






|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 8 di 15 |

| EDIFICIO n. 6 - PK 29+343   |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
|---|---|---|--|---|----------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Livello di Indagine   | A   | B | C  | D | Indagine conoscitiva             | SI NO       | Data          | 19-Apr |
| Ubicazione  | Via Olivella (Strada privata da SP109), Solopaca (BN) |   |  |   |                                  | Progressiva | 29+300-29+350 |        |
|  |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| Opera: Galleria Tuoro S. Antuono (Uscita emergenza)                               |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale                      |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| Note: La freccia rossa in figura indica l'unico punto di accesso al fabbricato    |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO   |   |   |  |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA       |             |               |        |
| DESCRIZIONE   |   |   |  |   | NON E' STATO POSSIBILE ACCEDERVI |             |               |        |
| DESTINAZIONE D'USO  |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| PIANI INTERRATI   |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| CONDIZIONI CENSIMENTO   |   |   |  |   |                                  |             |               |        |
| STATO DEL FABBRICATO  |   |   |  |   |                                  |             |               |        |




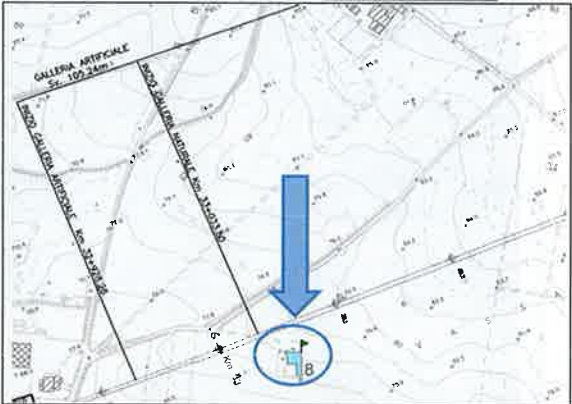



Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |         |
|----------|---------|----------|--------------|------|---------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO  |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 9 di 15 |

| EDIFICIO n. 7 - PK 29+720   |   |  |  |   |                      |               |
|---|---|--|--|---|----------------------|---------------|
| Livello di Indagine   | A   | B  | C  | D | Indagine conoscitiva | SI NO         |
|   |   |  |  |   |                      | Data          |
|   |   |  |  |   |                      | 21-Apr        |
| Ubicazione  | Contrada Bosco delle Caldaie 1, Solopaca (BN) |  |  |   | Progressiva          | 29+700-29+750 |
|    |   |  |  |   |                      |               |
| Opera: Galleria Tuoro S. Antuono (Uscita Emergenza)   |   |  |  |   |                      |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale  |   |  |  |   |                      |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate parte delle foto (immagine da Google Earth)  |   |  |  |   |                      |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO   |   |  | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                      |               |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |   |  | <br><br> |   |                      |               |
| Edificio composto da due corpi. Il primo, ben visibile dalla strada di accesso, è un corpo in muratura di un piano in elevazione. Il secondo, probabilmente frutto di un recente ampliamento, è presumibilmente un corpo in c.a. di un piano in elevazione e un piano semi-interrato, in ottimo stato di conservazione; esso presenta un aggetto (lato sud) di un piano in elevazione con copertura piana. In posizione laterale (lato sud), è presente una tettoia collegata ai due corpi. Si riscontra la presenza di una mansarda che probabilmente si sviluppa per l'intera estensione dell'edificio. Nella porzione posteriore della proprietà (lato ovest) è presente una tettoia, non collegata al fabbricato. La strada di accesso è privata e protetta da un cancello. |   |  |  |   |                      |               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>   |   |  |  |   |                      |               |
| Uso promiscuo, si presume esercizio commerciale (centro cinofilo) e civile abitazione.  |   |  |  |   |                      |               |
| <b>PIANI INTERRATI</b>  |   |  |  |   |                      |               |
| Si riscontra la presenza di un piano semi-interrato nella porzione posteriore del fabbricato.   |   |  |  |   |                      |               |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>  |   |  |  |   |                      |               |
| L'edificio è stato ispezionato accedendovi da una strada locale (diramazione della S.P. N106). L'esercizio commerciale (centro cinofilo) era chiuso. Non abbiamo avuto accesso all'area privata.  |   |  |  |   |                      |               |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>   |   |  |  |   |                      |               |
| Il fabbricato appare in ottime condizioni di conservazione. La parte ispezionata non presenta lesioni o danni strutturali, ed il secondo corpo dell'edificio è probabilmente di recente realizzazione.  |   |  |  |   |                      |               |






Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 10 di 15 |

| EDIFICIO n. 8 - PK 33+050   |   |   |  |   |                              |        |
|---|---|---|--|---|------------------------------|--------|
| Livello di Indagine   | A                                       | B | C  | D | Indagine conoscitiva         | SI NO  |
|   |   |   |  |   | Data                         | 20-Apr |
| Ubicazione  | Loc. Vassallo, Guardia Sanframondi (BN) |   |  |   | Progressiva<br>33+050-33+100 |        |
|    |   |   |    |   |                              |        |
| Opera: Galleria Cartone Lato Canello  |   |   |  |   |                              |        |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale  |   |   |  |   |                              |        |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)   |   |   |  |   |                              |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO   |   |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                              |        |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |   |   |    |   |                              |        |
| La struttura è composta da un corpo principale in c.a. di 2 piani in elevazione, costituito da due elementi con tetto a falde con pendenza diversa. Il corpo principale è collegato, attraverso una zona a copertura piana, ad un aggetto finale in muratura, di un piano, presumibilmente adibito a garage. Il fabbricato appare in buone condizioni. Il lato sud ovest della proprietà è protetto da un muro in pietrame, collegato al fabbricato in muratura di 1 piano. |   |   |  |   |                              |        |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>   |   |   |  |   |                              |        |
| L'edificio è adibito a civile abitazione (+fabbricato in muratura adibito a garage).  |   |   |  |   |                              |        |
| <b>PIANI INTERRATI</b>  |   |   |  |   |                              |        |
| Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti  |   |   |  |   |                              |        |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>  |   |   |  |   |                              |        |
| L'edificio è ben visibile dalla strada ed è stato ispezionato accedendovi dalla strada locale che si immette nella SP106.   |   |   |  |   |                              |        |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>   |   |   |  |   |                              |        |
| Il fabbricato appare in buone condizioni di conservazione (corpo principale) e non presenta lesioni o danni strutturali.  |   |   |  |   |                              |        |







Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 11 di 15 |

| EDIFICIO n. 9 - PK 33+361   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
|---|--|------------------------------------|---|--|---|--|----|---------------|------|--------|
| Livello di indagine   |  | A                                  | B | C  | D | Indagine conoscitiva   | SI | NO            | Data | 20-Apr |
| Ubicazione  |  | SP106, 32 Guardia Sanframondi (BN) |   |  |   | Progressiva  |    | 33+350-33+400 |      |        |
|    |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| Opera: G. Rio Lavello   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale  |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| Note: La freccia rossa in figura indica l'unico punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto, oltre alle panoramiche da monte (freccia gialla)   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| INFORMAZIONI EDIFICIO   |  |                                    |   |  |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |    |               |      |        |
| <b>DESCRIZIONE</b>  |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| Dalle Immagini è possibile distinguere un edificio composto da un singolo corpo in muratura di forma rettangolare, di 1 piano in elevazione, in discrete condizioni. Non sembrano presenti altri fabbricati all'interno della proprietà.  |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| L'edificio è adibito a civile abitazione.   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| <b>PIANI INTERRATI</b>  |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>  |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| L'edificio è stato ispezionato dalla strada di accesso all'abitazione, che si immette sulla S.P. N 106. La strada è privata e nessuno era presente per consentire l'accesso. Il lato Nord dell'edificio, più vicino al tracciato della galleria, è stato ispezionato attraverso foto panoramiche scattate da monte. |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |
| Il fabbricato appare in discrete condizioni di conservazione. Non presenta lesioni o danni strutturali.   |  |                                    |   |  |   |  |    |               |      |        |






Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 12 di 15 |

| EDIFICIO n. 10 - PK 33+378   |                                    |   |   |   |                      |               |
|--|------------------------------------|---|---|---|----------------------|---------------|
| Livello di Indagine  | A                                  | B | C   | D | Indagine conoscitiva | SI NO         |
|  |                                    |   |   |   | Data                 | 20-Apr        |
| Ubicazione   | SP106, 31 Guardia Sanframondi (BN) |   |   |   | Progressiva          | 33+400-33+350 |
|   |                                    |   |   |   |                      |               |
| Opera: G. Rio Lavello  |                                    |   |   |   |                      |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale   |                                    |   |   |   |                      |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica l'unico punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto, oltre alle panoramiche da monte (freccia gialla)  |                                    |   |   |   |                      |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |                                    |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  |   |                      |               |
| <p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>L'edificio è composto da un corpo principale in c.a. di 2 piani in elevazione, costituito da due elementi con tetto ad altezze differenti, collegato, ad una porzione laterale di 1 piano con tetto spiovente. Dalle immagini raccolte del lato Est appare evidente la presenza di una mansarda che si estende presumibilmente per tutto il corpo principale. I muri del lato sud presentano una copertura in pietra spaccata (ornamentale). All'interno della proprietà è presente una tettiola adibita presumibilmente a deposito mezzi. L'edificio appare in ottime condizioni e di recente realizzazione.</p> |                                    |   |     |   |                      |               |
| <p><b>DESTINAZIONE D'USO</b></p> <p>L'edificio è adibito a civile abitazione.</p>  |                                    |   |   |   |                      |               |
| <p><b>PIANI INTERRATI</b></p> <p>Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.</p>   |                                    |   |   |   |                      |               |
| <p><b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b></p> <p>L'edificio è stato ispezionato in primo luogo dalla strada di accesso all'abitazione, che si immette sulla S.P. N 106. La strada è privata e nessuno era presente per consentire l'accesso. Il lato Nord dell'edificio, più vicino al tracciato della galleria, è stato ispezionato attraverso foto panoramiche scattate da monte.</p>  |                                    |   |   |   |                      |               |
| <p><b>STATO DEL FABBRICATO</b></p> <p>Il fabbricato appare in ottime condizioni di conservazione e di recente realizzazione. Non presenta lesioni o danni strutturali.</p>   |                                    |   |   |   |                      |               |


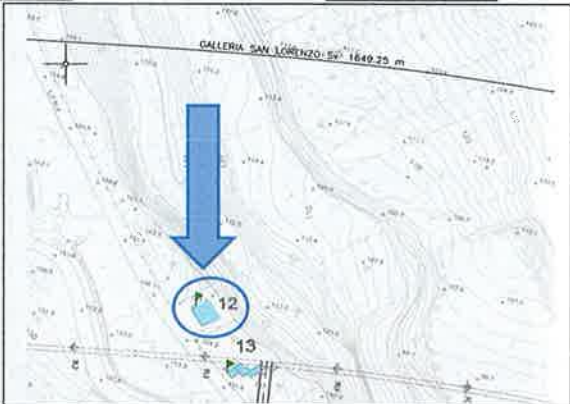



Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 13 di 15 |

| EDIFICIO n. 11 - PK 33+385   |   |   |  |   |                      |               |
|--|---|---|--|---|----------------------|---------------|
| Livello di indagine  | A                                       | B | C  | D | Indagine conoscitiva | SI NO         |
|  |   |   |  |   | SI                   | NO            |
|  |   |   |  |   | Data                 | 20-Apr        |
| Ubicazione   | Loc. Vassallo, Guardia Sanframondi (BN) |   |  |   | Progressiva          | 33+400-33+350 |
|   |   |   |    |   |                      |               |
| Opera: G. Rio Lavello  |   |   |  |   |                      |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale   |   |   |  |   |                      |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)  |   |   |  |   |                      |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |   |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                      |               |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |   |   |    |   |                      |               |
| La struttura è composta da un unico corpo in c.a. di 3 piani in elevazione, parzialmente completo (solo piano terra), in discreto stato di conservazione. Il primo ed il secondo piano risultano non completi e presumibilmente non abitati. Il piano terra presenta una cubatura maggiore dei piani rialzati, ma un'altezza inferiore e dalle finiture sembra essere adibito a civile abitazione. L'ispezione non ha evidenziato la presenza di altri fabbricati rilevanti nelle vicinanze. |   |   |  |   |                      |               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>  |   |   |  |   |                      |               |
| Il primo ed il secondo piano sono probabilmente non abitati, e allo stato attuale utilizzati come deposito. Si presume che il piano terra sia adibito a civile abitazione.   |   |   |  |   |                      |               |
| <b>PIANI INTERRATI</b>   |   |   |  |   |                      |               |
| Non avendo riscontrato la presenza di lucernari o ingressi a piani interrati, si deduce non siano presenti.  |   |   |  |   |                      |               |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>   |   |   |  |   |                      |               |
| L'edificio è ben visibile dalla strada ed è stato ispezionato accedendo all'area privata dalla strada locale che si immette nella SP106.   |   |   |  |   |                      |               |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>  |   |   |  |   |                      |               |
| Il fabbricato appare in discrete condizioni di conservazione. L'ispezione non ha evidenziato la presenza di lesioni o danni strutturali. Il primo ed il secondo piano sembrano di recente rifacimento rispetto al piano terra, ma non sono mai stati completati.   |   |   |  |   |                      |               |


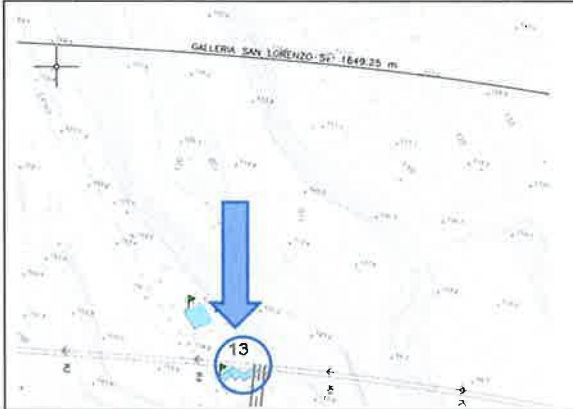



Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 14 di 15 |

| EDIFICIO n. 12 - PK 35+800   |                                 |   |  |   |                      |               |
|--|---------------------------------|---|--|---|----------------------|---------------|
| Livello di Indagine  | A                               | B | C  | D | Indagine conoscitiva | SI NO         |
|  |                                 |   |  |   | Data                 | 21-Apr        |
| Ubicazione   | San Lorenzo Maggiore (BN), SP90 |   |  |   | Progressiva          | 35+750-35+850 |
|   |                                 |   |    |   |                      |               |
| Opera: Galleria San Lorenzo (Uscita Emergenza)   |                                 |   |  |   |                      |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale   |                                 |   |  |   |                      |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato, dal quale sono state scattate le foto (immagine da Google Earth)  |                                 |   |  |   |                      |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |                                 |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |   |                      |               |
| <p><b>DESCRIZIONE</b></p> <p>Edificio composto da due corpi in c.a. Il primo, ben visibile dalla SP9, è un corpo in c.a. di due piani in elevazione e con tetto costituito da due elementi a falde con pendenza diversa. Il secondo corpo è realizzato in posizione ribassata rispetto al primo ma, data la pendenza del terreno nella parte posteriore della proprietà (lato Nord), si sviluppa su 3 piani. Il fabbricato è destinato ad uso residenziale ed è in ottimo stato di conservazione, probabilmente di recente realizzazione. La strada di accesso privata, è protetta da un cancello.</p> |                                 |   |    |   |                      |               |
| <p><b>DESTINAZIONE D'USO</b></p> <p>L'edificio è adibito a civile abitazione.</p>  |                                 |   |  |   |                      |               |
| <p><b>PIANI INTERRATI</b></p> <p>Si riscontra la presenza di un piano semi-interrato nella porzione posteriore del fabbricato.</p>   |                                 |   |  |   |                      |               |
| <p><b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b></p> <p>L'edificio è stato ispezionato accedendovi dalla S.P. N 9 e parzialmente dal lato dx e sx</p>   |                                 |   |  |   |                      |               |
| <p><b>STATO DEL FABBRICATO</b></p> <p>Il fabbricato appare in ottime condizioni di conservazione. La parte ispezionata non presenta lesioni o danni strutturali, ed è probabilmente di recente realizzazione.</p>  |                                 |   |  |   |                      |               |

Schede descrittive dei fabbricati interferiti

|          |         |          |              |      |          |
|----------|---------|----------|--------------|------|----------|
| COMMESSA | LOTTO   | CODIFICA | DOCUMENTO    | REV. | FOGLIO   |
| IF0H     | 22 D 07 | RH       | GN 00 00 001 | A    | 15 di 15 |

| EDIFICIO n.13 - PK 35+820  |   |   |   |  |                                 |             |               |
|--|---|---|---|--|---------------------------------|-------------|---------------|
| Livello di indagine  | A | B | C | D  | Indagine conoscitiva            | SI NO       |               |
|  |   |   |   |  | Data                            | 21-Apr      |               |
| Ubicazione   |   |   |   |  | San Lorenzo Maggiore (BN), SP90 | Progressiva | 35+800-35+850 |
|   |   |   |   |    |                                 |             |               |
| Opera: Galleria San Lorenzo (Uscita Emergenza)   |   |   |   |  |                                 |             |               |
| L'edificio risulta ubicato nella tratta di galleria naturale   |   |   |   |  |                                 |             |               |
| Note: La freccia rossa in figura indica il punto di accesso al fabbricato e rappresenta il lato da cui sono state scattate le foto (immagine da Google Earth).   |   |   |   |  |                                 |             |               |
| INFORMAZIONI EDIFICIO  |   |   |   | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   |                                 |             |               |
| <b>DESCRIZIONE</b>   |   |   |   | <br><br> |                                 |             |               |
| La struttura è composta da tre corpi in muratura aventi copertura costituito da elementi a faldea inclinata con pendenza diversa. I due corpi principali presentano 2 piani fuori terra, è presente un porticato/tettola sul lato NW ed una porzione ad un piano abbinata. la struttura si ipotizza il frutto di diversi ampliamenti nel corso del tempo. Nella parte posteriore rispetto alla strada è presente anche un edificio accessorio isolato ad un piano (garage/deposito). Non è stata riscontrata la presenza di piani interrati. La strada di accesso è privata e protetta da un cancello. |   |   |   |  |                                 |             |               |
| <b>DESTINAZIONE D'USO</b>  |   |   |   |  |                                 |             |               |
| Destinazione d'uso residenziale: civile abitazione.  |   |   |   |  |                                 |             |               |
| <b>PIANI INTERRATI</b>   |   |   |   |  |                                 |             |               |
| Non è stata riscontrata la presenza di piani interrati.  |   |   |   |  |                                 |             |               |
| <b>CONDIZIONI CENSIMENTO</b>   |   |   |   |  |                                 |             |               |
| L'edificio è stato ispezionato accedendovi dalla SP9 e parzialmente dal lateralmente.  |   |   |   |  |                                 |             |               |
| <b>STATO DEL FABBRICATO</b>  |   |   |   |  |                                 |             |               |
| Il fabbricato appare in discrete condizioni di conservazione. La parte ispezionata non presenta lesioni o danni strutturali visibili.  |   |   |   |  |                                 |             |               |

