





polimeri europa

Stabilimento di Porto Torres


**MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
CENSIMENTO / PIANO DI RIMOZIONE**

Gestione	Impianto/Servizio	Luogo/Edificio	Materiale	Quantità (stima)		Stato fisico	Stato di Conservazione	Installazione					Note
					kg				2009	2010	2011	2012	
SERVIZI AUSILIARI	Distrib. Fluidi	Linee vapore - 1° step	Coibente	38 m ³	3.040	Friabile	Buono	Confinato	X	X	---	---	attività in corso
SERVIZI AUSILIARI	Distrib. Fluidi	Linee vapore - 2° step	Coibente	70 m ³	4.000	Friabile	Buono	Confinato	---	X	X	X	stante la dimensione dei lavori da effettuare, la pianificazione tiene conto dei tempi tecnici necessari - il materiale è confinato
SERVIZI AUSILIARI	Distr. Fluidi - Torri Raffreddamento	Torre 15	Eternit	625 m ²	14.375	Compatto	Buono	Non confinato	X	---	---	---	attività in rimozione in fase di ultimazione
MANUTENZIONE	Ex Off. Mecc.+ Camp.e mat. Perforazioni	Capannoni n°2 (Sovrintendenza)	Eternit	1.850 m ²	42.550	Compatto	Buono	Non confinato	X	---	---	---	ottenuto benessere della Sovrintendenza (presenza reperti archeologici) - attività in corso
MANUTENZIONE	Officina Elettrica	Cabine Elettriche	Caminetti	7 m ³	14.000	Compatto	Buono	Confinato	---	---	---	---	trattasi di malta cementizia isolante degli interruttori nelle cabine elettriche - non è prevista la rimozione in quanto confinato, compatto, in ambiente non perturbato, in buono stato
ESERCIZIO	Impianto Etilene	Forni cracking	Trecce/guarnizioni	---	80	Compatto	Buono	Confinato	---	---	---	---	trattasi di trecce/guarnizioni poste nelle flangiate dello skid del forno - non è prevista al momento la rimozione in quanto confinato, compatto, in ambiente non perturbato, in buono stato
SERVIZI AUSILIARI	Centrale Termoelettrica	Alternatori	Coibente	---	---	Compatto	Buono	Confinato	---	---	---	---	trattasi di resina di isolamento (catramina/resina/amiante) degli avvolgimenti degli alternatori (TA/4 - TA/5 - TA/7) - non è prevista al momento la rimozione in quanto confinato, compatto, in ambiente non perturbato, in buono stato

GOLFO DELL'ASINARA

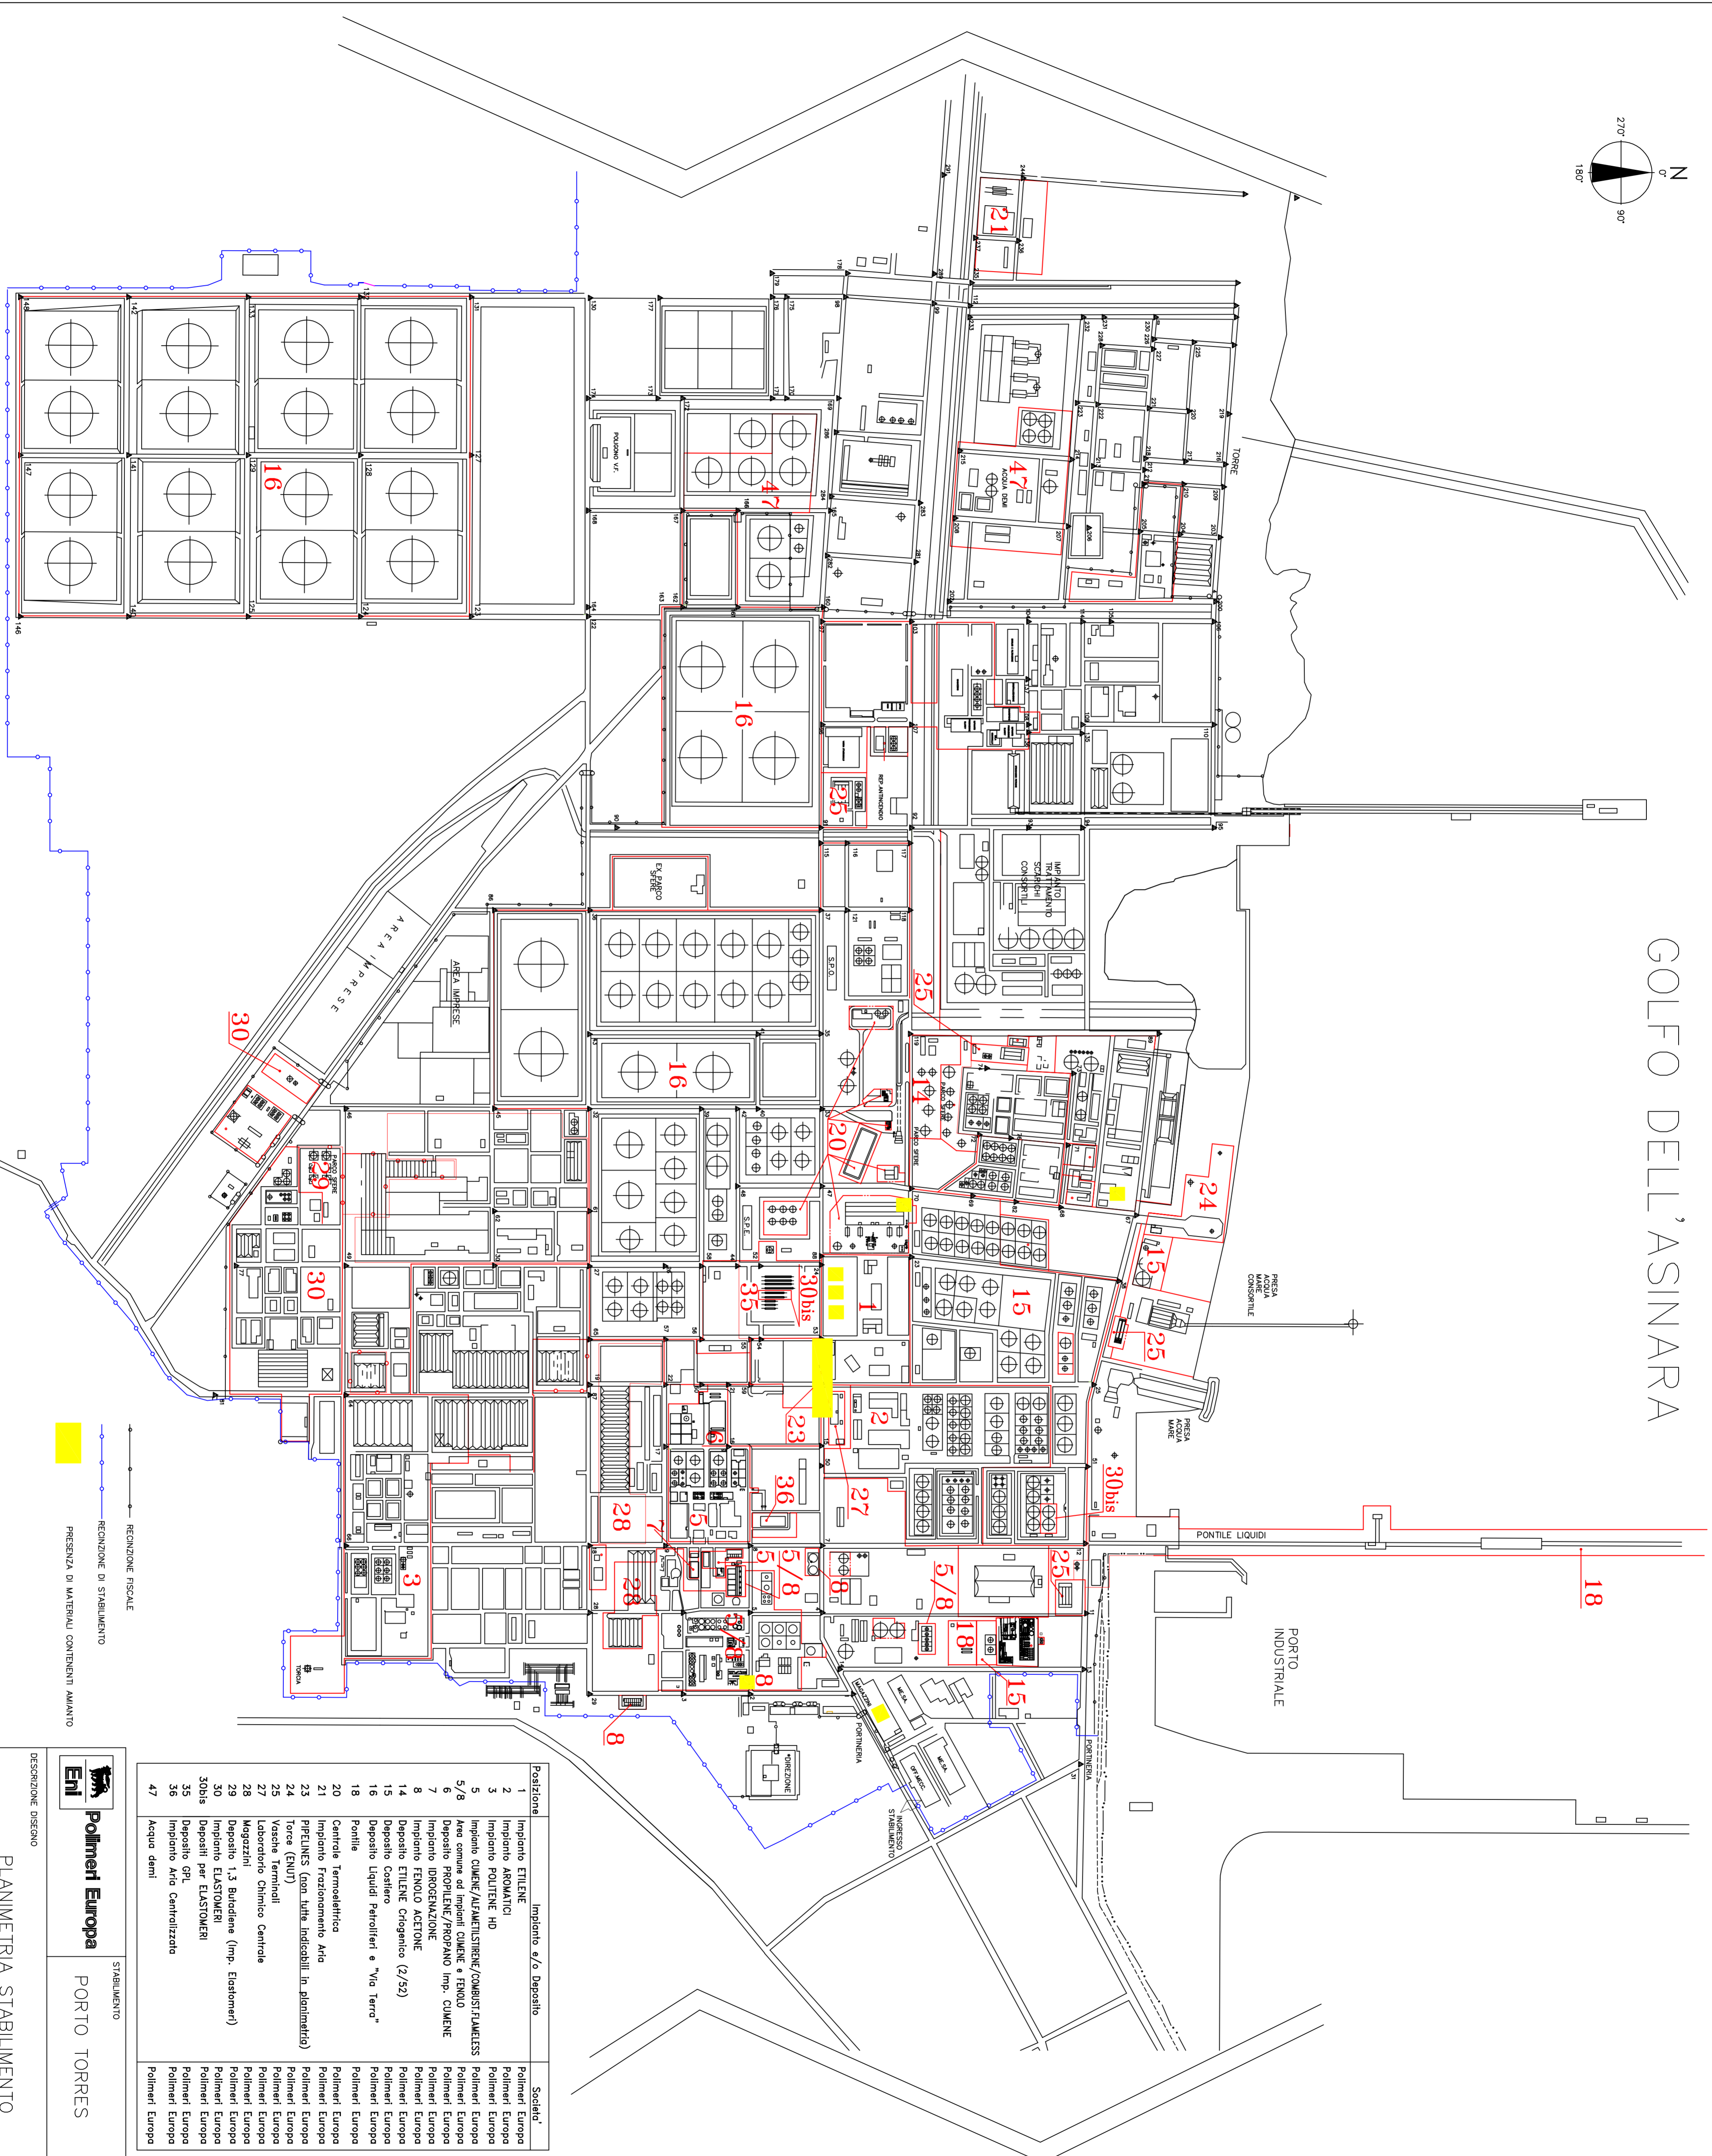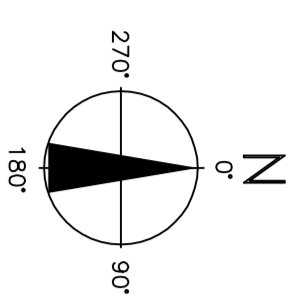

Posizione	Impianto e/o Deposito	Società
1	Impianto ETILENE	Polimeri Europa
2	Impianto AROMATICI	Polimeri Europa
3	Impianto POLITENE HD	Polimeri Europa
5	Impianto CLIMERE/ALFAMETILSTIRENE/COMBUSTIFLAMELESS	Polimeri Europa
5/8	Aree comuni ad impianti CLIMERE e FENDILO	Polimeri Europa
6	Deposito PROPYLENE/PROPANO Imp. CLIMERE	Polimeri Europa
7	Impianto IDROGENAZIONE	Polimeri Europa
8	Impianto FENILO ACETONE	Polimeri Europa
14	Deposito ETILENE CROGENICO (2/52)	Polimeri Europa
15	Deposito Castoreo	Polimeri Europa
16	Deposito Liquidi Petroli e "Via Terra"	Polimeri Europa
18	Pontile	Polimeri Europa
20	Centrale Termoelettrica	Polimeri Europa
21	Impianto Frazionamento Aria	Polimeri Europa
23	PIPELINES (Gas, Liquef. Indiscib. In. planetaria)	Polimeri Europa
24	Torçe (ENIT)	Polimeri Europa
25	Vasche Terminali	Polimeri Europa
27	Laboratorio Chimico Centrale	Polimeri Europa
28	Magazzini	Polimeri Europa
29	Deposito 1,3 Butadiene (Imp. Elastomer)	Polimeri Europa
30	Impianto ELASTOMERI	Polimeri Europa
30bis	Depositi per ELASTOMERI	Polimeri Europa
35	Deposito GPL	Polimeri Europa
36	Impianto Aria Centralizzata	Polimeri Europa
47	Acque demin.	Polimeri Europa


Polimeri Europa
 STABILIMENTO
PORTO TORRES

DESCRIZIONE: DISEGNO
PLANIMETRIA STABILIMENTO
CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

DATA: 06/10/2009

RECONIZIONE FISCALE
 RECONIZIONE DI STABILIMENTO
 PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO