



Coordinamento Territoriale Nord Est

Area Compartimentale Veneto

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre T [+39] 041 2911411 - F [+39] 041 5317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



S.S. n° 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE ANAS S.p.A.

Coordinamento Territoriale Nord Est - Area Compartimentale Veneto

IL PROGETTISTA:

Ing. Pietro Leonardo CARLUCCI

IL GEOLOGO:

Geol. Emanuela AMICI

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Dott. Marco FORMENTELLO

Arch. Lisa ZANNONER

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Ing. Gabriella MANGINELLI



Mandataria-capogruppo



Mandanti

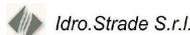

PROTOCOLLO:

DATA: GIUGNO 2019

N. ELABORATO:

RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERENTI

CODICE PROGETTO

NOME FILE

38_T00_GN00_OST_RE03_D

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

MSVE14 D 1709

CODICE ELAB. T00 EN00 OSTRE03

D

D QUARTA EMISSIONE (MODIFICA TRACCIATO)

Giugno 2019

C TERZA EMISSIONE

Gennaio 2019

B SECONDA EMISSIONE

Settembre 2017

A PRIMA EMISSIONE

Luglio 2017

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	1 di 39

INDICE

1	INQUADRAMENTO DEL PROGETTO.....	4
2	DESCRIZIONE FABBRICATI INTERFERITI.....	5
2.1	FABBRICATO N.1a e1b.....	7
2.1.1	Identificazione del fabbricato.....	7
2.1.2	Destinazione d'uso prevalente.....	8
2.1.3	Caratteristiche costruttive.....	8
2.1.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	9
2.1.5	Tipologia Fondazioni.....	9
2.1.6	Stato di conservazione.....	9
2.2	FABBRICATO N.2.....	11
2.2.1	Identificazione del fabbricato.....	11
2.2.2	Destinazione d'uso prevalente.....	13
2.2.3	Caratteristiche costruttive.....	13
2.2.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	13
2.2.5	Tipologia fondazioni.....	13
2.2.6	Stato di conservazione.....	13
2.3	FABBRICATO N.3.....	15
2.3.1	Identificazione del fabbricato.....	15
2.3.2	Destinazione d'uso prevalente.....	16
2.3.3	Caratteristiche costruttive.....	16
2.3.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	16
2.3.5	Tipologia fondazioni.....	16
2.3.6	Stato di conservazione.....	17
2.4	FABBRICATO N.4.....	18
2.4.1	Identificazione del fabbricato.....	18
2.4.2	Destinazione d'uso prevalente.....	19
2.4.3	Caratteristiche costruttive.....	19

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	2 di 39

2.4.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	19
2.4.5	Tipologia fondazioni	19
2.4.6	Stato di conservazione.....	20
2.5	FABBRICATON.5.....	21
2.5.1	Identificazione del fabbricato.....	21
2.5.2	Destinazione d'uso prevalente	22
2.5.3	Caratteristiche costruttive.....	22
2.5.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	22
2.5.5	Tipologia fondazioni	22
2.5.6	Stato di conservazione.....	23
2.6	FABBRICATON.6.....	24
2.6.1	Identificazione del fabbricato.....	24
2.6.2	Destinazione d'uso prevalente	25
2.6.3	Caratteristiche costruttive.....	25
2.6.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	25
2.6.5	Tipologia fondazioni	25
2.6.6	Stato di conservazione.....	26
2.7	FABBRICATON.7.....	27
2.7.1	Identificazione del fabbricato.....	27
2.7.2	Destinazione d'uso prevalente	28
2.7.3	Caratteristiche costruttive.....	28
2.7.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	28
2.7.5	Tipologia fondazioni	28
2.7.6	Stato di conservazione.....	29
2.8	FABBRICATON.8.....	30
2.8.1	Identificazione del fabbricato.....	30
2.8.2	Destinazione d'uso prevalente	30
2.8.3	Caratteristiche costruttive.....	30
2.8.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	31
2.8.5	Tipologia fondazioni	31
2.8.6	Stato di conservazione.....	31
2.9	FABBRICATON.9.....	33

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	3 di 39

2.9.1	Identificazione del fabbricato.....	33
2.9.2	Destinazione d'uso prevalente	33
2.9.3	Caratteristiche costruttive.....	33
2.9.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	34
2.9.5	Tipologia fondazioni	34
2.9.6	Stato di conservazione.....	34
2.10	FABBRICATI 10.....	36
2.10.1	Identificazione del fabbricato.....	36
2.10.2	Destinazione d'uso prevalente	37
2.10.3	Caratteristiche costruttive.....	37
2.10.4	Rilevanza architettonica/storica/artistica.....	37
2.10.5	Tipologia fondazioni	37
2.10.6	Stato di conservazione.....	38

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	4 di 39

1 INQUADRAMENTO DELPROGETTO

Nell'ambito del progetto della variante di attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore il tracciato si sviluppa per buona parte in galleria.

La galleria di Tai di Cadore presenta una lunghezza di 981m con coperture massime dell'ordine di 65 m, sottopassando le località Manzago e Le Verte.

La Galleria Tai di Cadore prevede un tratto scavato a foro cieco di lunghezza 812 m e due tratti iniziali di galleria artificiale di approccio, rispettivamente pari a circa 128.50 m all'imbocco Ovest e 40.50 m all'imbocco Est.

Nel suo percorso in sotterraneo il tracciato non sottopassa alcun edificio posto in superficie.

La presente relazione illustra la posizione relativa dell'asse della galleria rispetto ai fabbricati posti in superficie in prossimità del tracciato, anche se non ricadenti all'interno dell' area di potenziale influenza geotecnica.

Ogni fabbricato è catalogato con un numero identificativo, una documentazione fotografica, la posizione assoluta e relativa.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	5 di 39

2 DESCRIZIONE FABBRICATI INTERFERITI

I fabbricati posti in prossimità del tracciato della galleria Tai di Cadore risultano essere 11.

Di questi nei paragrafi seguenti si fornisce una catalogazione caratterizzata da

- Numero identificativo del fabbricato (ordine crescente procedendo da Ovest verso Est)
- Coordinate assolute dello spigolo più vicino all'asse galleria
- Distanza orizzontale e verticale dello spigolo più vicino all'asse della galleria
- Documentazione fotografica

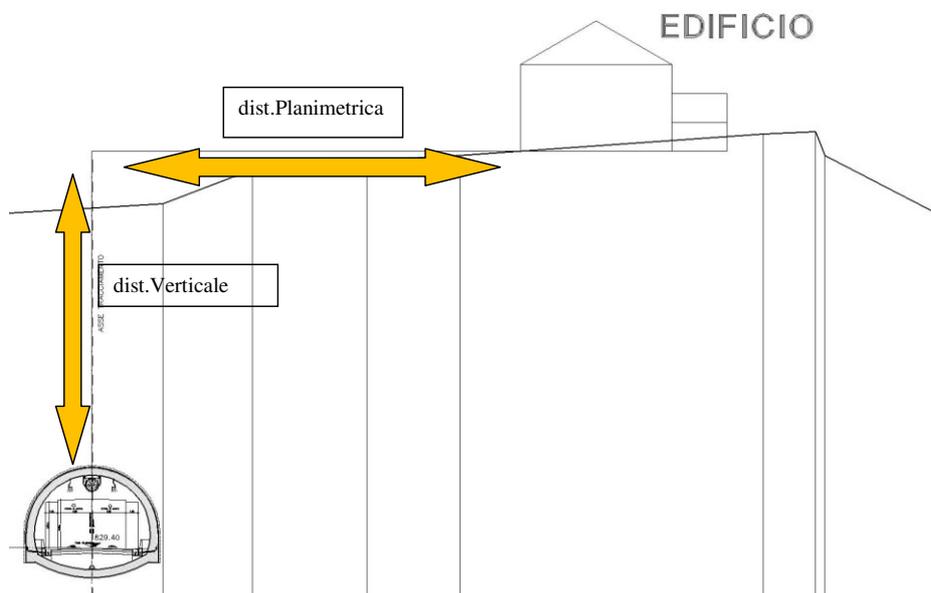


Figura 1 – Esempio di distanza orizzontale e verticale da asse galleria

Tali informazioni dovranno essere integrate, a seguito di una disponibilità di accesso al singolo fabbricato e di un rilievo di dettaglio dello stesso, con

- Dati storici del fabbricato (anno di costruzione, interventi di manutenzione straordinaria, etc..)
- Le dimensioni del fabbricato
- La tipologia strutturale in elevazione
- La tipologia delle fondazioni
- La quota del piano cantina
- Stato generale del fabbricato (Condizioni generali, presenza o meno di uno stato fessurativo esistente, cedimenti nella zona circostante)

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	6 di 39

Nelle schede seguenti è stato attribuito un indice di confidenza delle informazioni acquisite per ogni singola pre-esistenza, come da tabella seguente:

Modalità di assegnazione del livello di confidenza delle pre-esistenze	
1	Informazioni disponibili sulla struttura compreso gli elaborati di progetto
2	Assenza degli elaborati di progetto, ma presenti informazioni su edifici situati nelle vicinanze con medesima tipologia costruttiva
3	Assenza di elaborati di progetto ed assenza di informazioni di edifici limitrofi. Le sole informazioni provengono da l'esame visivo della costruzione e dalle carte geologiche
4	Nessuna informazione del manufatto in esame utile a definirne la configurazione architettonica e strutturale

2.1 FABBRICATO N.1a e1b

2.1.1 Identificazione del fabbricato

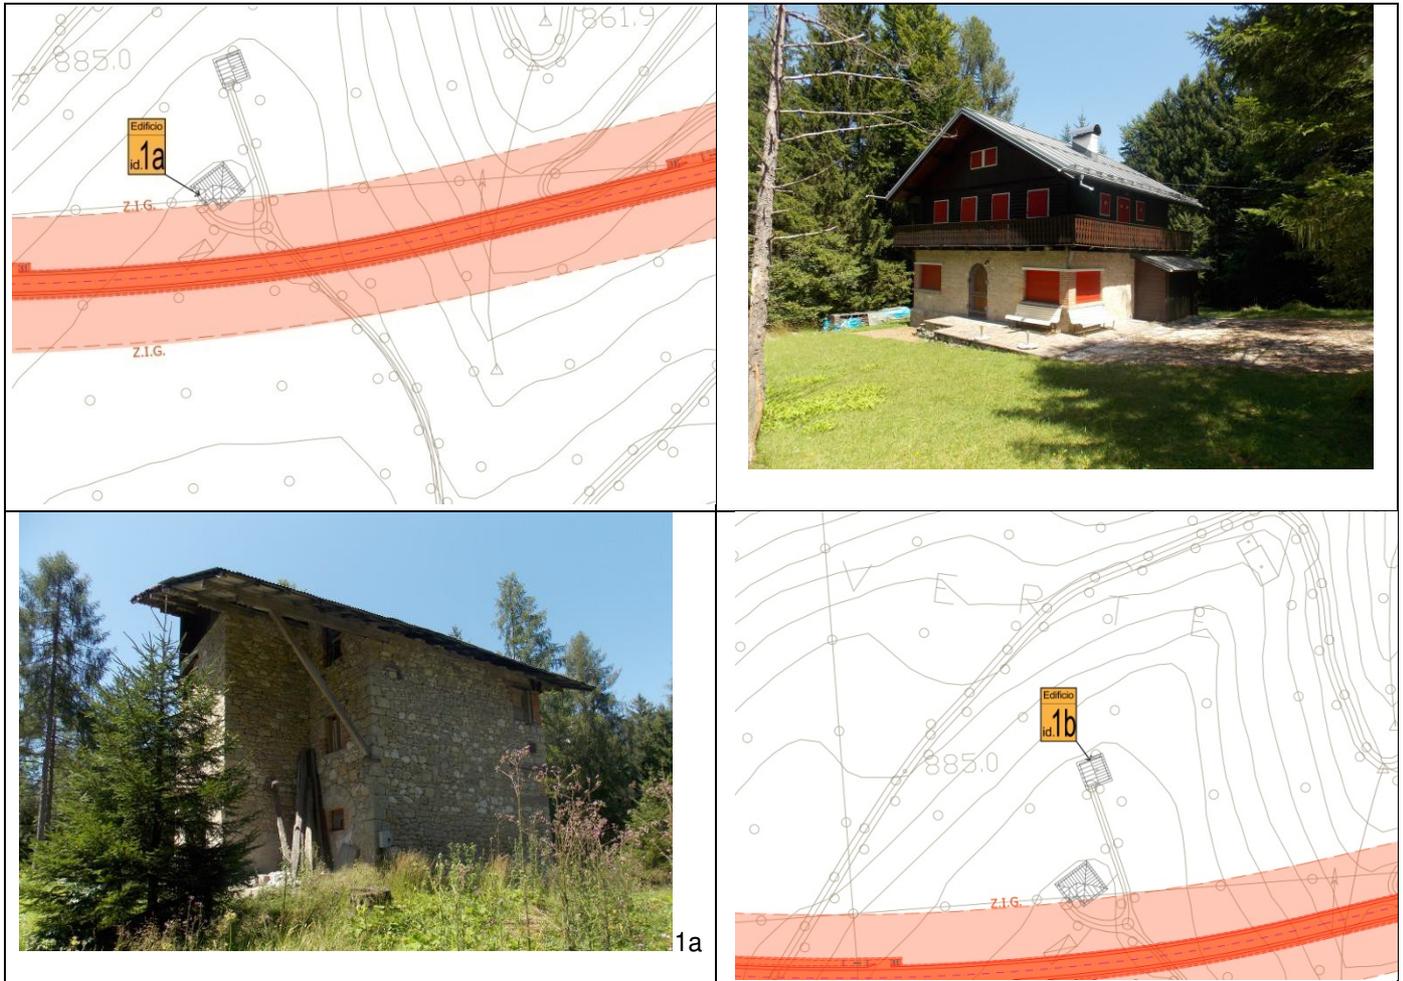


Figura 2 – Ubicazione Edificio 1a ed 1b

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 1a					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			Dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758192.74	5146095.85	911.88	29.00	65.50

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	8 di 39

EDIFICIO 1b					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			Dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758203.82	5146150.36	906.49	60.00	72.00

2.1.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.1.3 Caratteristiche costruttive

Edificio 1°		
Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	0
Tipologia Costruttiva prevalente		Muratura in sasso
Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	legno
Tamponamenti esterni		Muratura in sasso
Indice di confidenza	3	Medio/basso

Edificio 1b		
Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	2 + sottotetto
	interrati	0
Tipologia Costruttiva prevalente		Muratura
Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	9 di 39

2.1.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.1.5 Tipologia Fondazioni

Edificio 1°		
Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

Edificio 1b		
Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.1.6 Stato di conservazione

Edificio 1°					
Generale	Pessimo		X		
	Scarso				
	Medio				
	Buono				
	ottimo				
Presenza di lesioni	Si	X	forma	lievi	importanti

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	10 di 39

	No			
Fuori piombo	N.D.			
Umidità	N.D.			
Corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	Basso		

Edificio 1b				
Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si N.D.	forma	lievi	importanti
	No N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
Umidità	N.D.			
Corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	Basso		

2.2 FABBRICATON.2

2.2.1 Identificazione del fabbricato

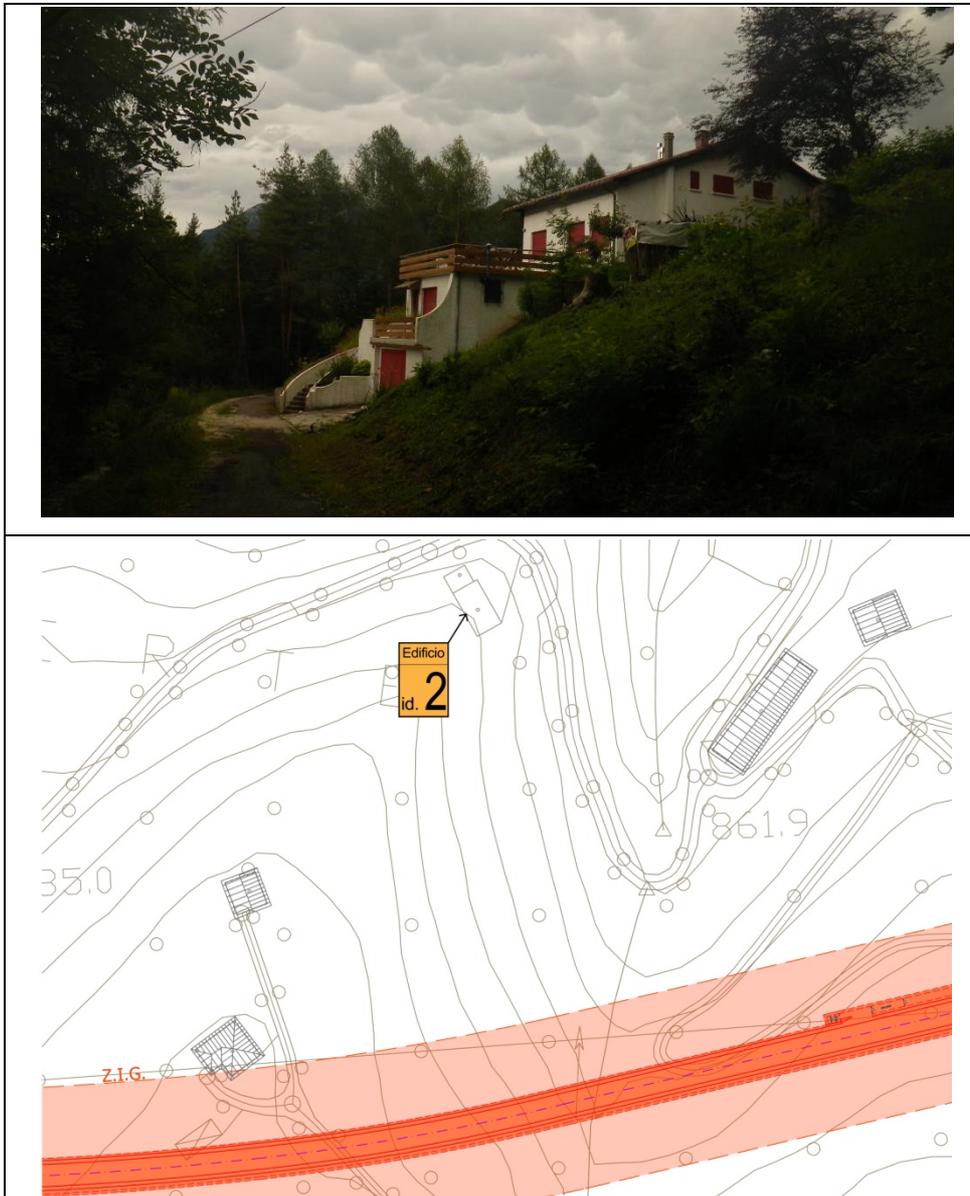


Figura 3 – Immagine ed Ubicazione Edificio 2

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 2					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	12 di 39

spigolo Sud	1758269.59	5146234.74	883.42	118	35
-------------	------------	------------	--------	-----	----

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	13 di 39

2.2.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.2.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	Piana e due falde
	materiale	Coppi e tegole
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.2.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.2.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.2.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	X
	Scarso	
	Medio	
	Buono	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	14 di 39

	ottimo				
Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		

2.3 FABBRICATON.3

2.3.1 Identificazione del fabbricato



Figura 4 – Immagine ed Ubicazione Edificio 3

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 3					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
Spigolo Sud	1758352.50	5146192.22	867.58	110.00	27.00

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	16 di 39

2.3.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.3.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	1 + sottotetto
	interrati	0
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.

Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.3.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.3.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	17 di 39

2.3.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	x		
Presenza di lesioni	Si N.D.	forma	lievi	importanti
	No N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		

	Su coperture	N.D.
	Su tamponamenti	N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.4 FABBRICATON.4

2.4.1 Identificazione del fabbricato

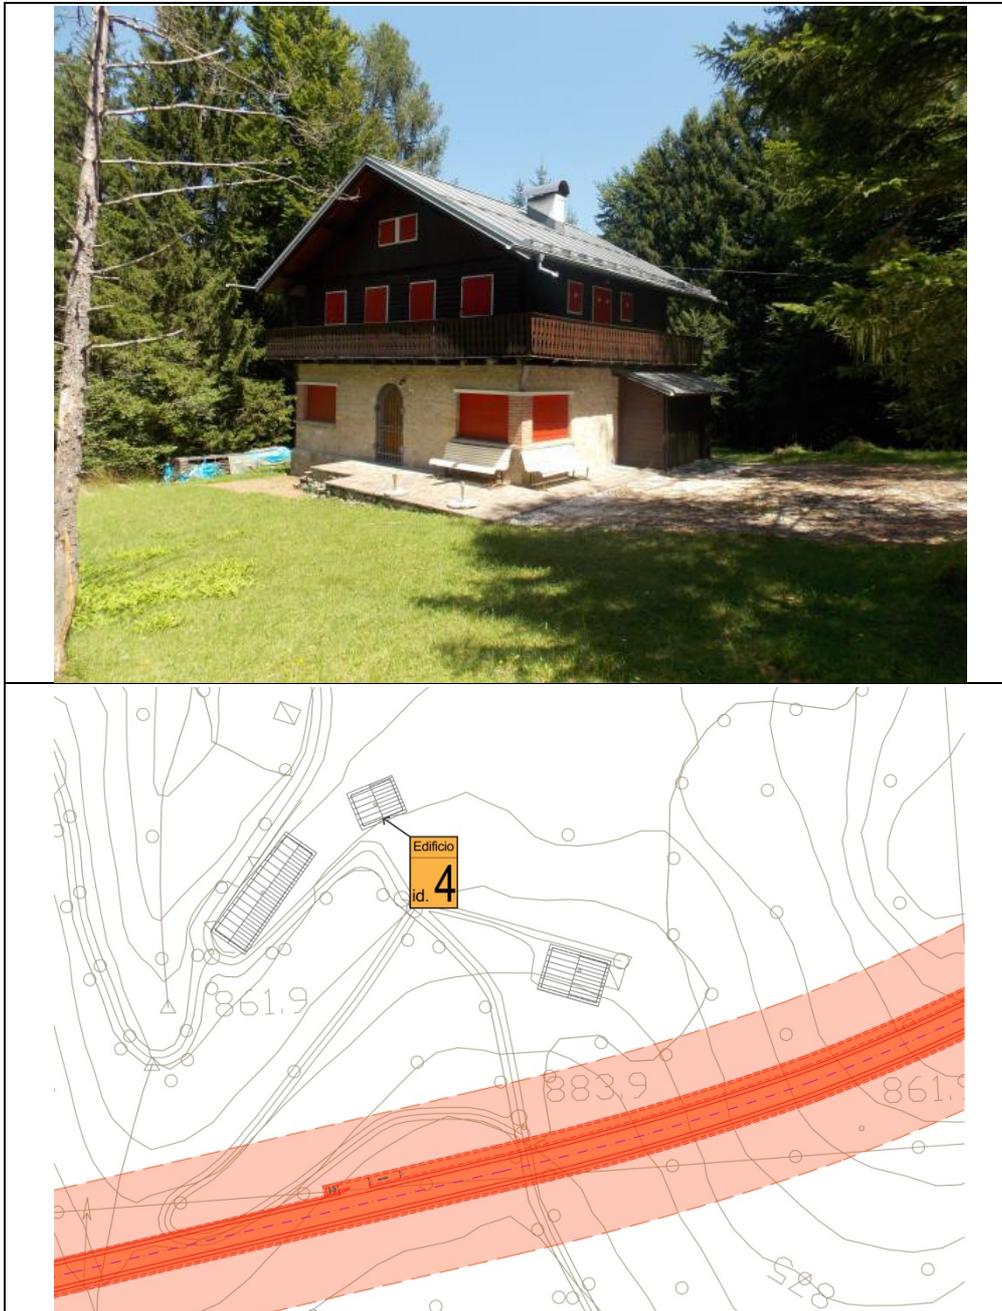


Figura 5 – Immagine ed Ubicazione Edificio 4

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	19 di 39

EDIFICIO 4					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758391.21	5146232.87	867.88	108.00	29.00

2.4.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.4.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra interrati	3 N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo materiale	Due falde Coppi e tegole
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.4.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

no

2.4.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	20 di 39

2.4.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	x
	Scarso	
	Medio	
	Buono	
	ottimo	

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		

2.5 FABBRICATI 5

2.5.1 Identificazione del fabbricato

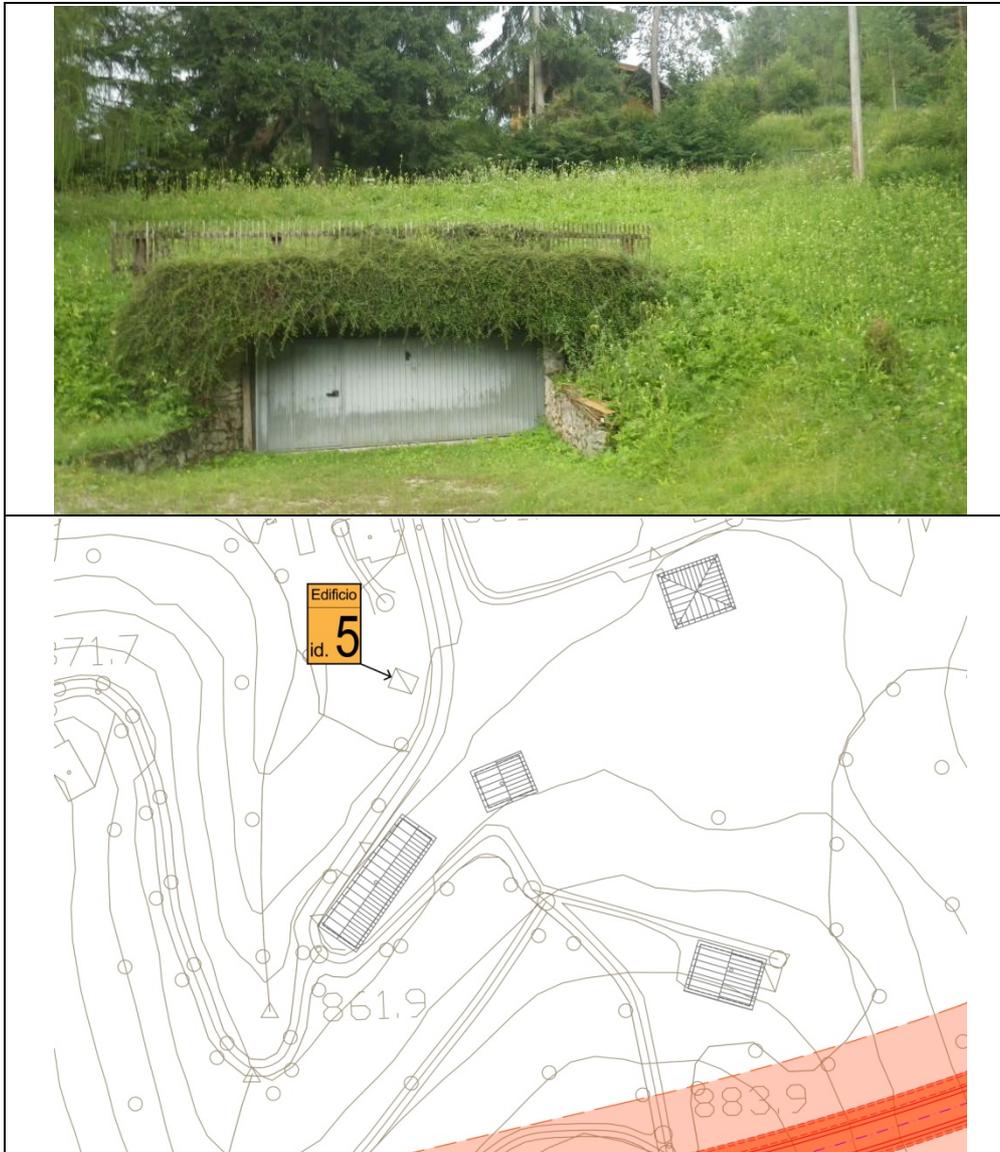


Figura 6 – Immagine ed Ubicazione Edificio 5

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 5					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758368.76	5146266.00	855.14	154.00	20.00

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	22 di 39

2.5.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale – pertinenza: autorimessa

2.5.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	0
	interrati	1
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	-
	materiale	-
Tamponamenti esterni		-
Indice di confidenza	4	basso

2.5.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.5.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	23 di 39

2.5.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo Scarso Medio Buono ottimo	X		
Presenza di lesioni	Si N.D.	forma	lievi	importanti

	No N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

2.6 FABBRICATON.6

2.6.1 Identificazione del fabbricato



Figura 7 – Immagine ed Ubicazione Edificio 6

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 6					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758366.98	5146307.04	859.58	191.00	11.00

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	25 di 39

2.6.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.6.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.6.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.6.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	26 di 39

2.6.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	
	Scarso	
	Medio	x

	Buono ottimo	(x)		
Presenza di lesioni	Si N.D.	forma	lievi	importanti
	No N.D.			
Fuori piombo	N.D.			
umidità	N.D.			
corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.		
	Su coperture	N.D.		
	Su tamponamenti	N.D.		
Indice di confidenza	4	basso		

2.7 FABBRICATI.7

2.7.1 Identificazione del fabbricato



Figura 8 – Immagine ed Ubicazione Edificio 7

Ubicazione	Via Manzano n. XX	
Accesso	Da Via Manzano	

EDIFICIO 7					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758461.37	5146291.54	871.11	158.00	32.00

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	28 di 39

2.7.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.7.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	Multi falde
	materiale	Pannelli e lastre
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.7.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

Da accertare internamente.

Rivestimenti di pregio.

Scalinate.

2.7.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	29 di 39

2.7.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	
	Scarso	

	Medio				
	Buono	x			
	ottimo				
Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	30 di 39

2.8 FABBRICATI.8

2.8.1 Identificazione del fabbricato



Figura 9 – Ubicazione Edificio 8

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 8					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758555.09	5146348.22	857.12	Edificio a distanza planimetrica > 150 m dall'asse di tracciamento	

2.8.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.8.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	N.D.
	interrati	N.D.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	31 di 39

Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.
Copertura	Tipo	N.D.
	materiale	N.D.
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.8.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

N.D. .

2.8.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.8.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	N.D.			
	Scarso	N.D.			
	Medio	N.D.			
	Buono	N.D.			
	ottimo	N.D.			
Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	32 di 39

corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.
	Su coperture	N.D.
	Su tamponamenti	N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	33 di 39

2.9 FABBRICATON.9

2.9.1 Identificazione del fabbricato

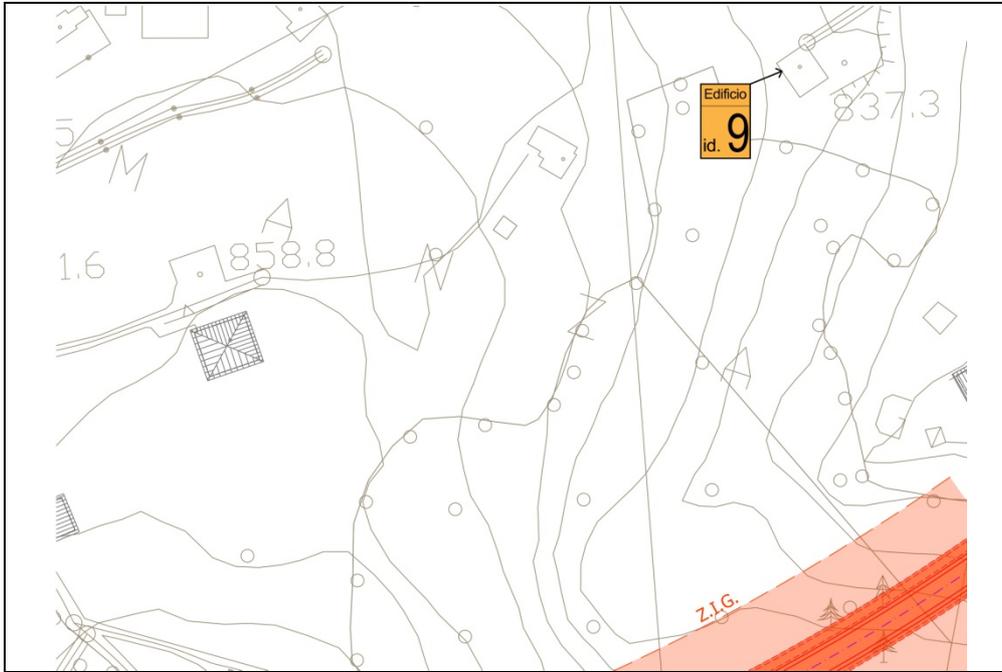


Figura 10 – Ubicazione Edificio 9

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 9					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Sud	1758629.37	5146373.74	843.30	Edificio a distanza planimetrica > 150 m dall'asse di tracciamento	

2.9.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.9.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	N.D.
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		N.D.

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	34 di 39

Copertura	Tipo materiale	N.D. N.D.
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.9.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

N.D. .

2.9.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.9.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	N.D.
	Scarso	N.D.
	Medio	N.D.
	Buono	N.D.
	ottimo	N.D.

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	35 di 39

corrosioni	Su elementi strutturali	N.D.
	Su coperture	N.D.
	Su tamponamenti	N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.10 FABBRICATI.10

2.10.1 Identificazione del fabbricato



Figura 11 – Immagine ed Ubicazione Edificio 10

Ubicazione	Via Manzago n. XX	
Accesso	Da Via Manzago	

EDIFICIO 10					
Descrizione	coordinate [m - mslm]			dist. asse di tracciamento [m]	
	Est	Nord	Z	Planimetrica	Verticale
spigolo Nord	1758466.63	5146175.16	874.81	46.00	43.00

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> <i>RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI</i>	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	37 di 39

2.10.2 Destinazione d'uso prevalente

Residenziale

2.10.3 Caratteristiche costruttive

Epoca di Costruzione		N.D.
Num Piani	Fuori terra	3
	interrati	N.D.
Tipologia Costruttiva prevalente		muratura.
Copertura	Tipo	Due falde
	materiale	lamiera
Tamponamenti esterni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

2.10.4 Rilevanza architettonica/storica/artistica

No

2.10.5 Tipologia fondazioni

Tipo di fondazione		N.D.
Quota di imposta		N.D.
Presenza di fondazioni profonde		N.D.
Condizioni delle fondazioni		N.D.
Presenza di infiltrazioni		N.D.
Indice di confidenza	4	basso

<i>SS. 51 'DI ALEMAGNA' – Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore</i> <i>Progetto definitivo</i> RELAZIONE SUI FABBRICATI INTERFERITI	File	T00_GN00_OST_RE03_D_Tai _ Interf_Edifici_.doc
	Rev.	D
	Pag.	38 di 39

2.10.6 Stato di conservazione

Generale	Pessimo	x
	Scarso	
	Medio	
	Buono	
	ottimo	

Presenza di lesioni	Si	N.D.	forma	lievi	importanti
	No	N.D.			
Fuori piombo	N.D.				
umidità	N.D.				
corrosioni	Su elementi strutturali		N.D.		
	Su coperture		N.D.		
	Su tamponamenti		N.D.		
Indice di confidenza	4		basso		