




**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**m\_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE S.P.A. 0032917.18-12-2019**



PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0071013 Data 18/12/2019  
Tit. C Partenza

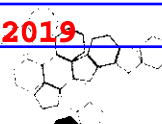

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare - DVA  
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA  
**aia@pec.minambiente.it**

ARPA Sicilia  
Via S. Lorenzo, 312/G - 90129 PALERMO  
**arpa@pec.arpa.sicilia.it**  
Struttura Territoriale di Siracusa  
Via Bufardecì, 22 - 96100 SIRACUSA  
**arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it**

**RIFERIMENTO:** Decreto Autorizzativo DEC-MIN-0000067 del 01/03/2018 con avviso pubblicato in G.U. n. 64 del 17/03/2018 - Raffineria ISAB Impianti SUD di ISAB S.r.l., sita in Priolo Gargallo (SR).

**OGGETTO:** Esito visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in data 27, 28 e 29 novembre 2019 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 27/11/2019 al 29/11/2019, secondo quanto disposto nella programmazione 2019 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata la visita ispettiva ordinaria presso l'installazione Raffineria ISAB Impianti SUD, sita in Strada Statale ex 114, km 146 - 96010 Priolo Gargallo (SR), che ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative, con sopralluoghi su talune aree dello stabilimento e, a cura di ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa, attività di campionamento ed analisi.

In particolare, nel corso delle verifiche documentali, il Gruppo Ispettivo ha preso visione, a campione, del rapporto di prova n° 19LA0015945 del 04/04/2019 emesso dai laboratori dell'azienda "Ambiente S.p.a.", relativo alle analisi in autocontrollo effettuate al punto di emissione E29 (VRU - "candela fredda" dell'impianto di recupero vapori dell'area di carico via terra) nel primo semestre del 2019, contenente la verifica del rispetto dei VLE orari.

Dal citato rapporto di prova emerge che in 5 ore (consecutive), delle 7 ore per le quali è stata effettuata la verifica del rispetto dei VLE orari non è stato rispettato il VLE prescritto per le emissioni orarie del benzene (pari a 1 mg/Nmc a partire dal 10/10/2018).

In relazione alle circostanze sopra descritte il Gestore ha dichiarato:

- A. di aver verificato alcuni valori di concentrazione del benzene e dei COV riportati sul rapporto di prova sopra citato, trovandoli palesemente incongruenti tra di loro e/o di difficile giustificazione tecnica e tali da far considerare sostanzialmente non rappresentativa la campagna di campionamento e non reale il valore ivi riportato;
- B. di aver effettuato degli approfondimenti che hanno portato ad accertare la buona capacità di adsorbimento dei carboni attivi del VRU e ad escludere, di conseguenza, la loro non idoneità dal novero delle possibili potenziali cause in grado di portare alle concentrazioni di benzene rilevate dalla società "ambiente s.p.a."

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti "verbali di esecuzione visita ispettiva ordinaria", in 3 originali, in contestuale con ISAB S.r.l. e ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa - che li hanno sottoscritti e ne detengono copia originale unitamente ai relativi allegati.

Successivamente alla visita ispettiva in loco si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione e all'interlocuzione con gli uffici di ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Siracusa.

Ad esito delle attività ispettive sopra descritte, ISPRA chiede quanto segue:

- ad ARPA Sicilia - ST di Siracusa: l'accertamento del buon funzionamento in esercizio dell'impianto VRU di recupero vapori di inquinanti emessi al sistema di caricamento autobotti, anche tramite campionamento ed analisi delle emissioni convogliate al camino E29;
- al Gestore:
  - a) la trasmissione dei documenti certificativi della società "Ambiente S.p.a.", in particolare per gli accreditamenti richiesti per i campionamenti e le analisi effettuati in sede di autocontrolli al camino E29 nel mese di aprile 2019 (rapporto di prova n° 19LA0015945 del 04/04/2019);
  - b) le procedure del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) relative all'esercizio del VRU e alle manutenzioni previste;
  - c) la ripetizione di almeno 3 autocontrolli al punto di emissione E29 del VRU in contraddittorio con ARPA Sicilia, prendendo gli opportuni appuntamenti per esperire contemporaneamente tali verifiche, con le medesime condizioni di esercizio;
  - d) la trasmissione a ISPRA di tutte le documentazioni certificative sopra elencate entro e non oltre 60 giorni dalla presente richiesta.

ISPRA, inoltre, accerta con la presente, d'intesa con ARPA Sicilia - ST di Siracusa, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo D.M. n° 67 del 01/03/2018:

1. PIC, paragrafo 10.4.10 "Malfunzionamenti ed eventi incidentali", dove al punto 44 viene stabilito che il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento di malfunzionamento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
2. PMC, paragrafo 12.6 da cui si evince che il Gestore deve registrare e comunicare all'Autorità Competente e agli Enti di controllo i malfunzionamenti e che entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata agli stessi Enti.

Nel caso specifico l'obbligo di comunicazione riguarda le anomalie di cui al rapporto di prova n° 19LA0015945 del 04/04/2019, registratesi al VRU con emissioni convogliate al Camino E29 difformi da quanto previsto in AIA, nelle more degli ulteriori accertamenti disposti ed in corso.

ISPRA, infine, in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di Codesta Autorità Competente, d'intesa con ARPA Sicilia - ST di Siracusa, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 dell'articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, per l'inosservanza della prescrizione AIA di cui ai precedenti punti 1 e 2.

A conclusione di tali accertamenti, ISPRA si riserva di valutare nuovamente i fatti sopra descritti come avvenuti oggettivamente per eventuali ulteriori sanzioni e/o diffide al Gestore.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella

