



1 Fase: Scavi fondazioni spalle

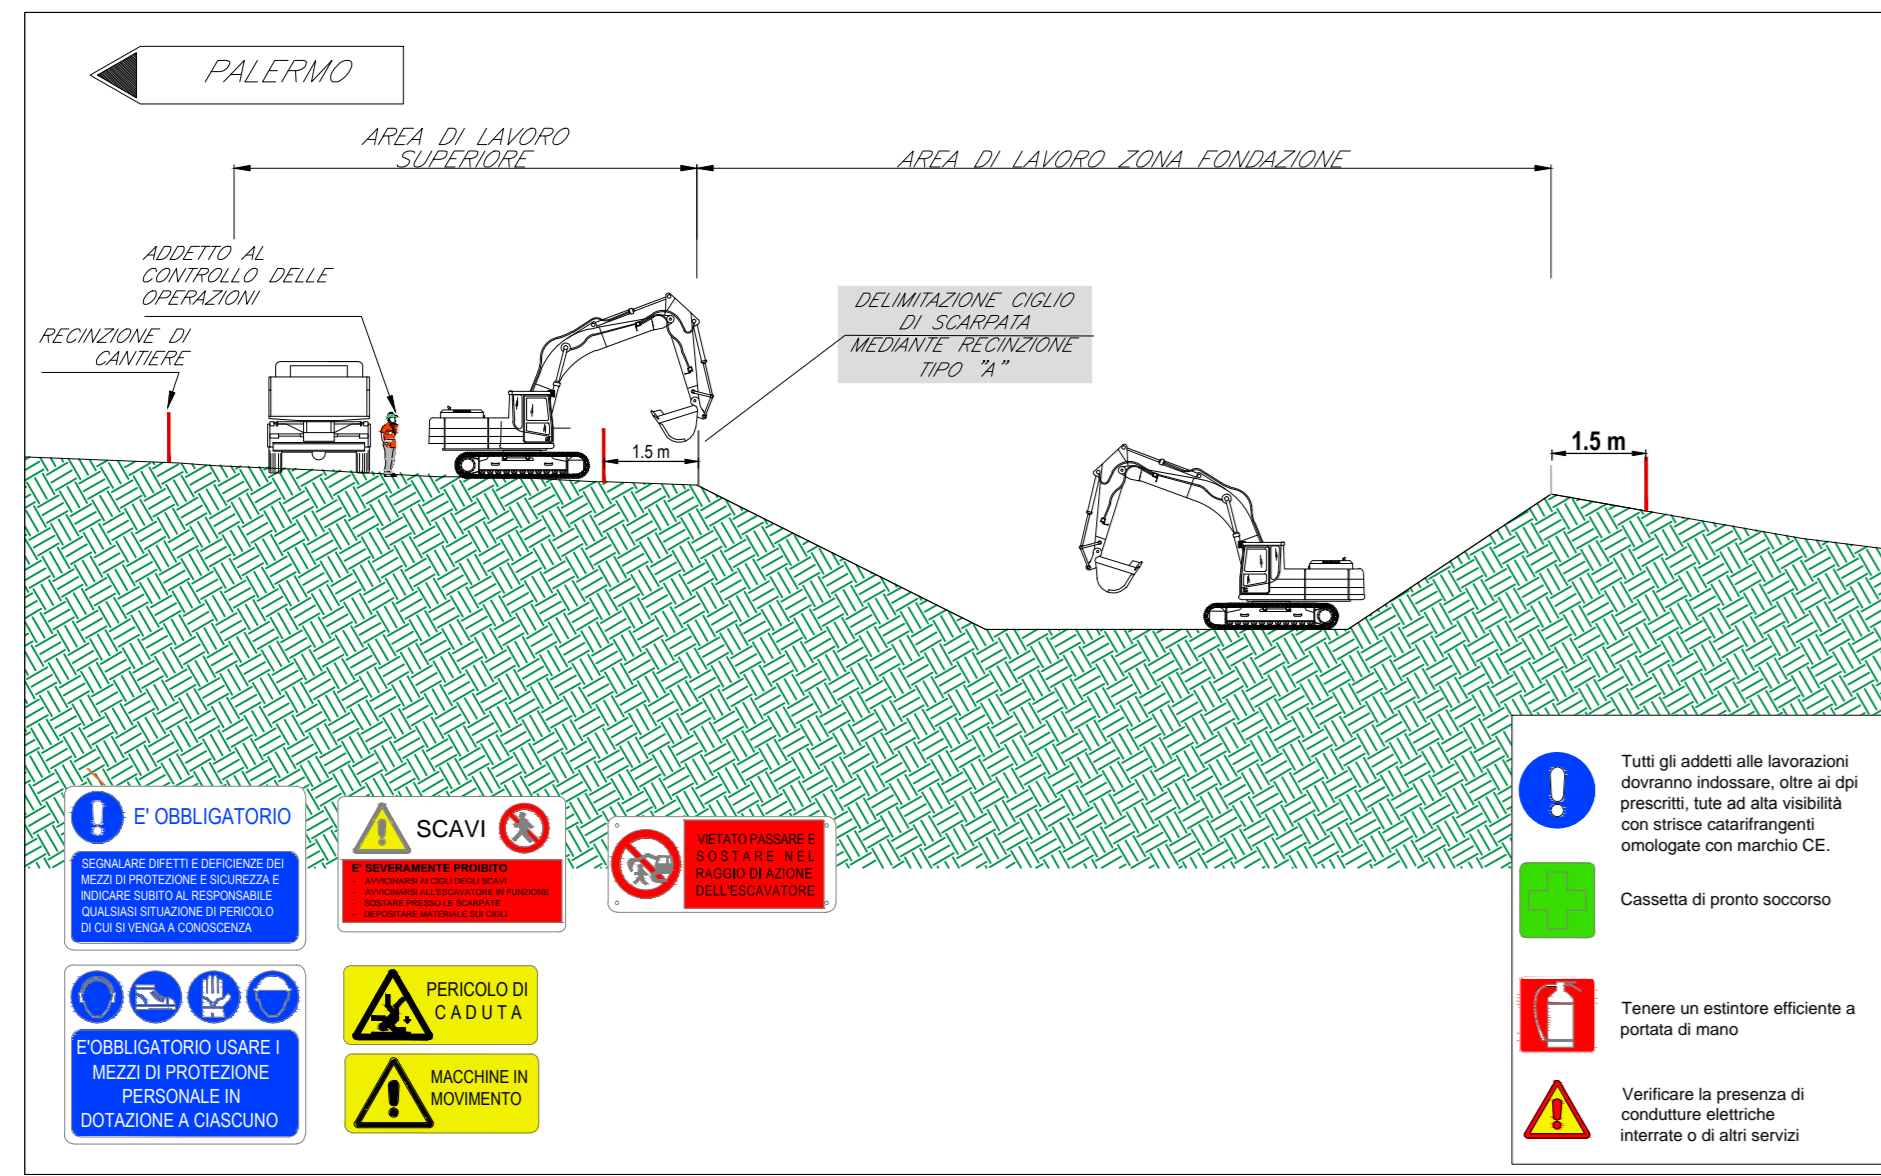


1 Fase: Scavi fondazioni spalle

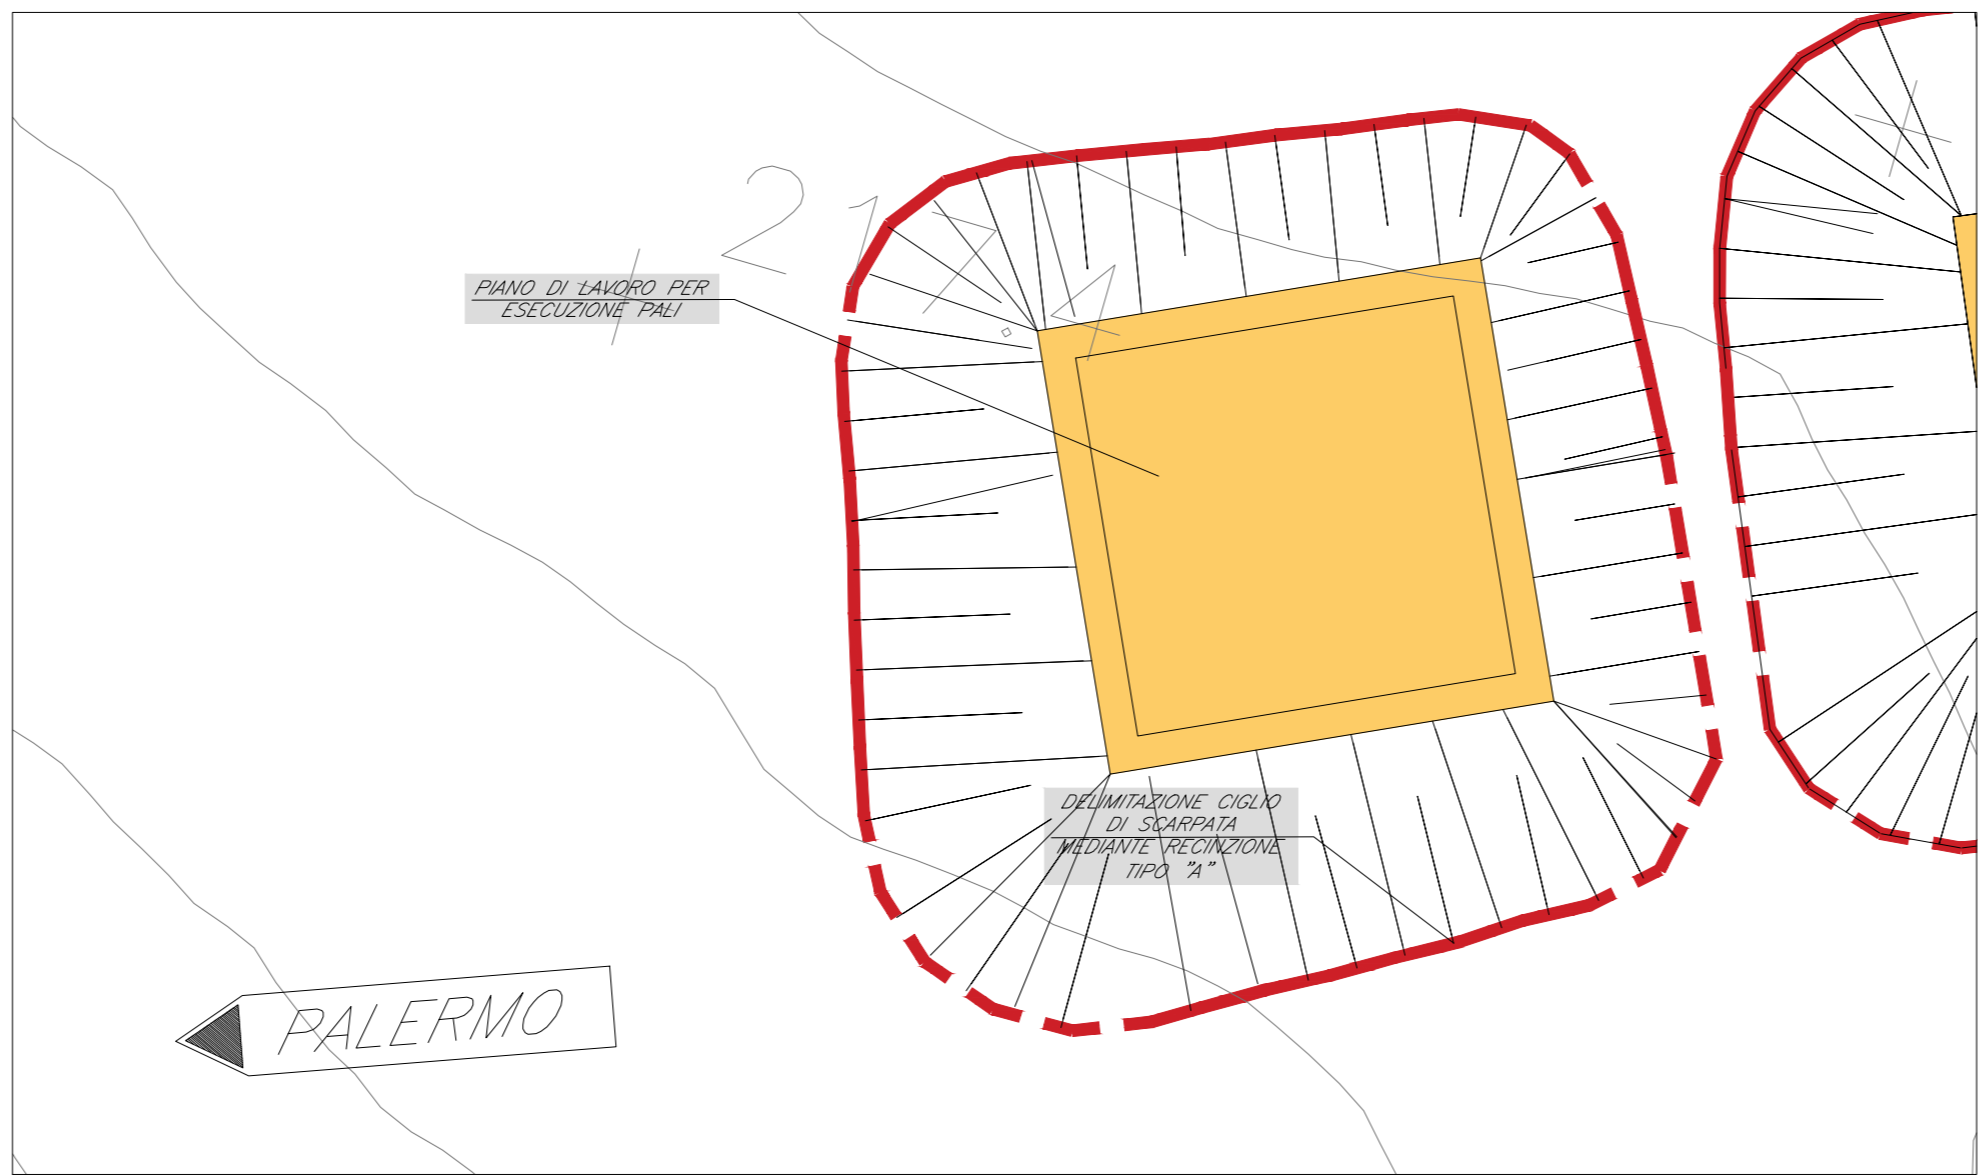


SCAVI

Durante le operazioni di movimentazione del terreno e la preparazione delle aree di lavoro, le maestranze dovranno sempre essere in corrente della presenza delle altre squadre di lavoro adatte, anche a funzioni non complementari alle fasi di scavo. Sarà dunque necessario predisporre del personale che dovrà avere cura di presidiare a terra le operazioni di movimentazione dei mezzi d'opera interferenti con la viabilità esistente e di cantiere. Le recinzioni e le delimitazioni dovranno essere prontamente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi. Sarà necessario la presenza del lavoro. Tutti i lavoratori devono rispettare i limiti stabili delle aree residue e non sostare al di fuori della zona di lavoro ad essi assegnata. Il personale a terra deve sempre essere separato dalle zone di movimentazione dei mezzi d'opera e non sostare al di sotto di carichi pendenti, anche solamente in passaggio. Massima attenzione alla presenza di materiale incoerente e quindi con alto grado di frangimento prevedendo fronti di scavo con angoli di naturale declivio. Lo scavo dovrà avere dimensioni in pianta tali da permettere l'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libero al passaggio) di almeno 1.0 m dal limite esterno delle fondazioni perimetrali. Vietare la presenza di personale estraneo alle lavorazioni all'interno dell'area di scavo. Proteggere il fronte di scavo con parapetto di protezione, posto a distanza di almeno 3.5m dal ciglio scavo stesso.


TIPOLOGICO RAMPA DI ACCESSO A SCAVO

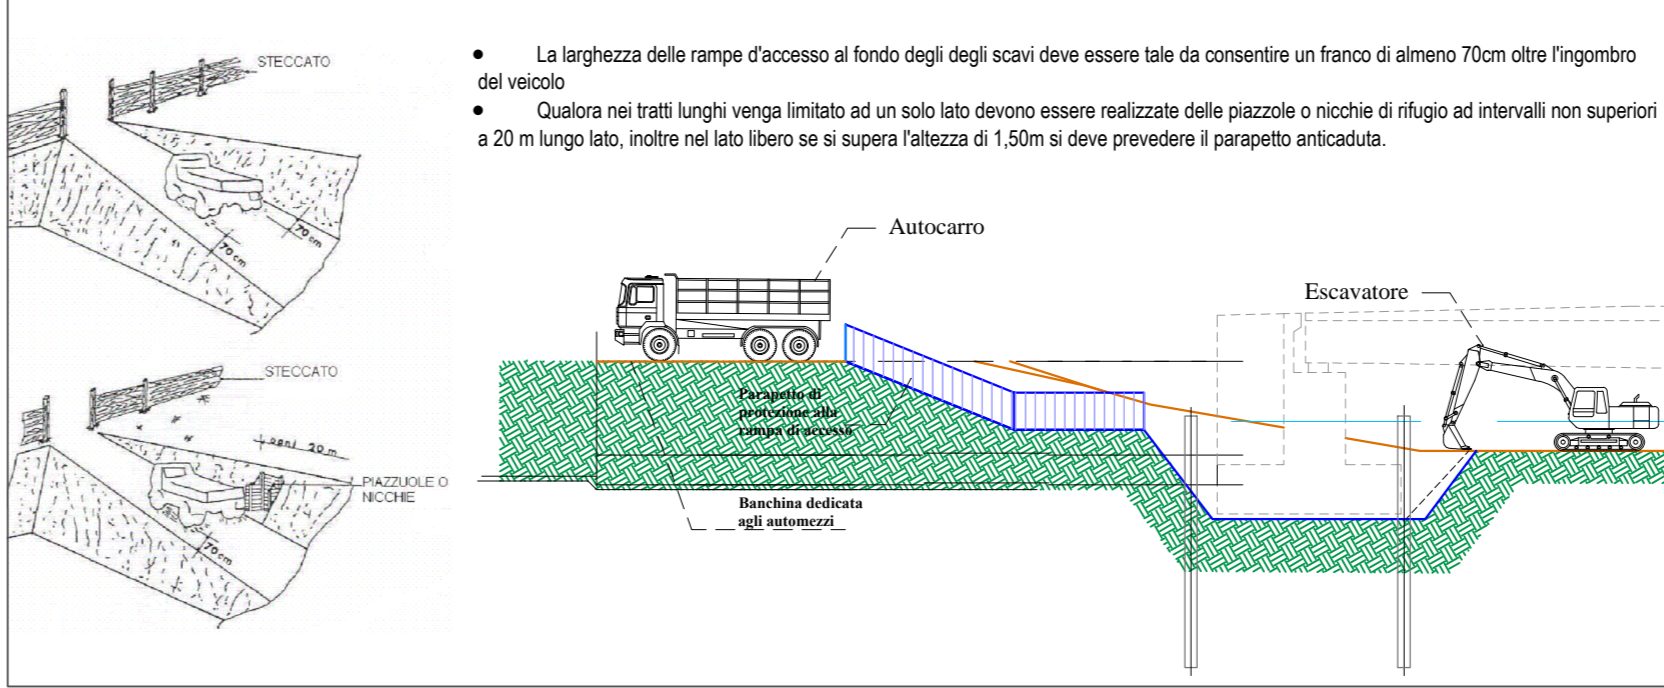

2 Fase: Esecuzione pali

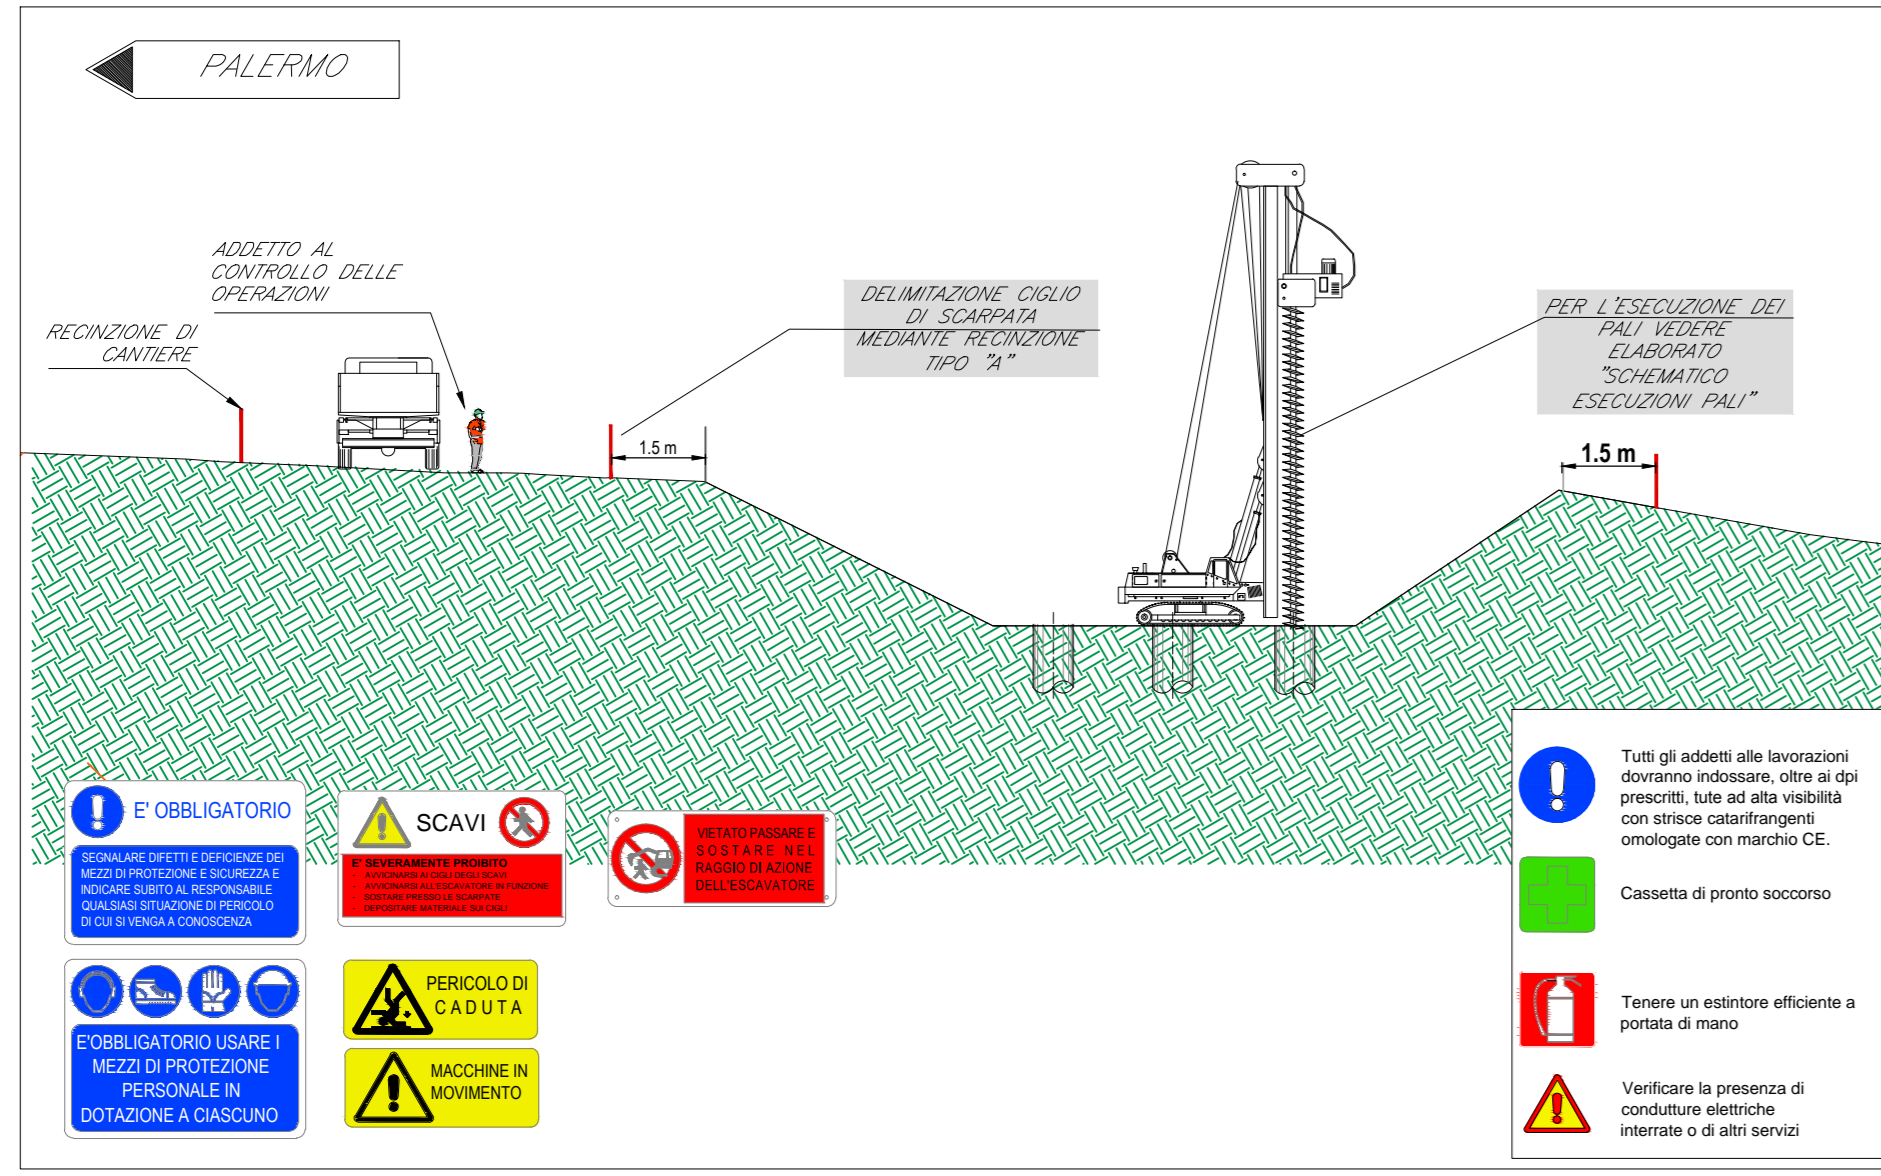

2 Fase: Esecuzione pali

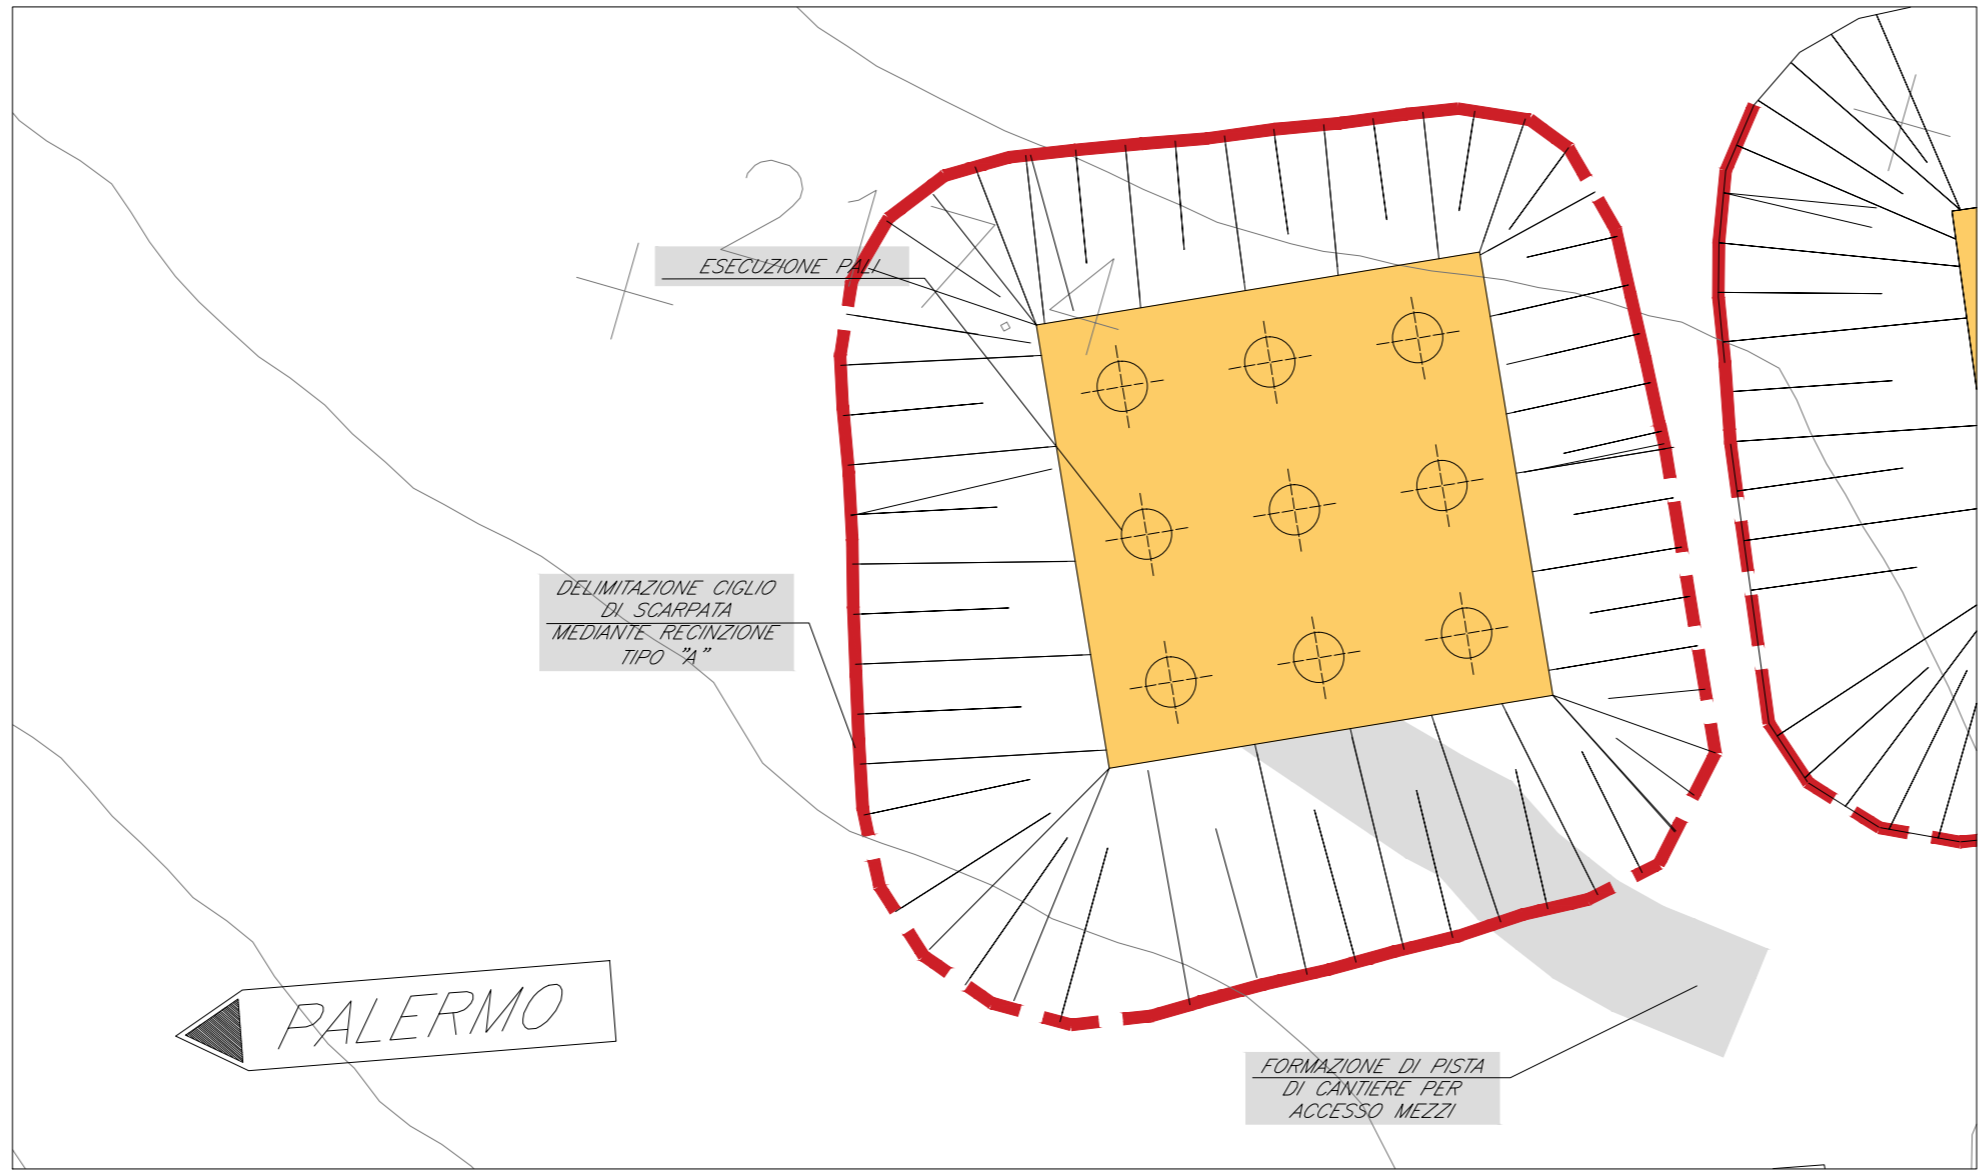

FORMAZIONE PALI DI FONDAZIONE


Trivellazione
Misure di prevenzione e protezione, prima di iniziare il lavoro verificare la stabilità dell'area e che il terreno sia in grado di sostenere il peso del mezzo; Richiedere eventuale consulenza del geologo e/o del geotecnico incaricati. Effettuare i fori della struttura di fondazione uno dopo l'altro senza spostare arbitrariamente la macchina perforatrice. Prima di passare alla perforazione del secondo foro completare i pali con l'insediamento delle gabbie di armatura protette dal parapetto protettivo. Utilizzare sempre, durante tutta la fase di perforazione, il parapetto di protezione contro possibili cadute nel foro. Non accumulare il materiale da perforazione o il risultato a bordo foro o se presente sul bordo della scarpata. L'assistente a terra dovrà sempre operare nella posizione frontale in corrispondenza dell'area indicata in figura.

Armatura e getto pali
Misure di prevenzione e protezione: Inserimento gabbie di armatura. Inserire il primo tronco di armatura prima di rimuovere il parapetto di protezione (v. figura); in questo caso la gabbia sarà bloccata dallo stesso mezzo che effettua la movimentazione con spargenza superiore a un metro dal bordo foro. Durante le fasi di legatura dei tronchi successivi di armatura il bloccaggio dovrà avvenire attraverso due paletti metallici di idonea sezione verniciati a strisce rosse e bianche. In questa fase la macchina di perforazione deve stare a riposo in area distante in modo da non interferire con le attività di posa. Completata la fase di posa delle gabbie di armatura, prima di passare alla trivellazione del secondo foro, posizionare il parapetto di protezione. Durante la fase di trivellazione del secondo foro devono essere presenti entrambi i parapetti di protezione. La rimozione del materiale di trivellazione avverrà solamente dopo l'inserimento di entrambe le gabbie nel foro.


TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO DOVRÀ ESSERE DOTATO DI INDEMENTI AD ALTA VISIBILITÀ (=>CLASSE 3)

Scheda palo 1
Ultimato lo scavo del foro, si procede alla messa in opera di una gabbia di protezione del foro, che verrà rimossa solo ed esclusivamente dopo la formazione completa del palo.
Ulteriori misure per la posa delle armature:
- La posa delle armature deve avvenire per precisa successione in zone limitate al servizio delle aree e utilizzando autogrù; è vietato sostare sotto i carichi pendenti.
- È vietato operare in equilibrio sulle gabbie in ferro e predisporre passerelle e piani di lavoro apposti, precari e non a norma.
- Dopo la posa delle armature predisporre apposti distanziatori ed ancoraggi per la caduta del ferro; -Massima attenzione alle movimentazioni delle gabbie di armatura che devono essere ben fissate ai ganzi ed alle funi di sicurezza, per evitare oscillazioni ed effettuate con funi da area oltre i parapetti;

3 Fase: Esecuzione plinto di fondazione

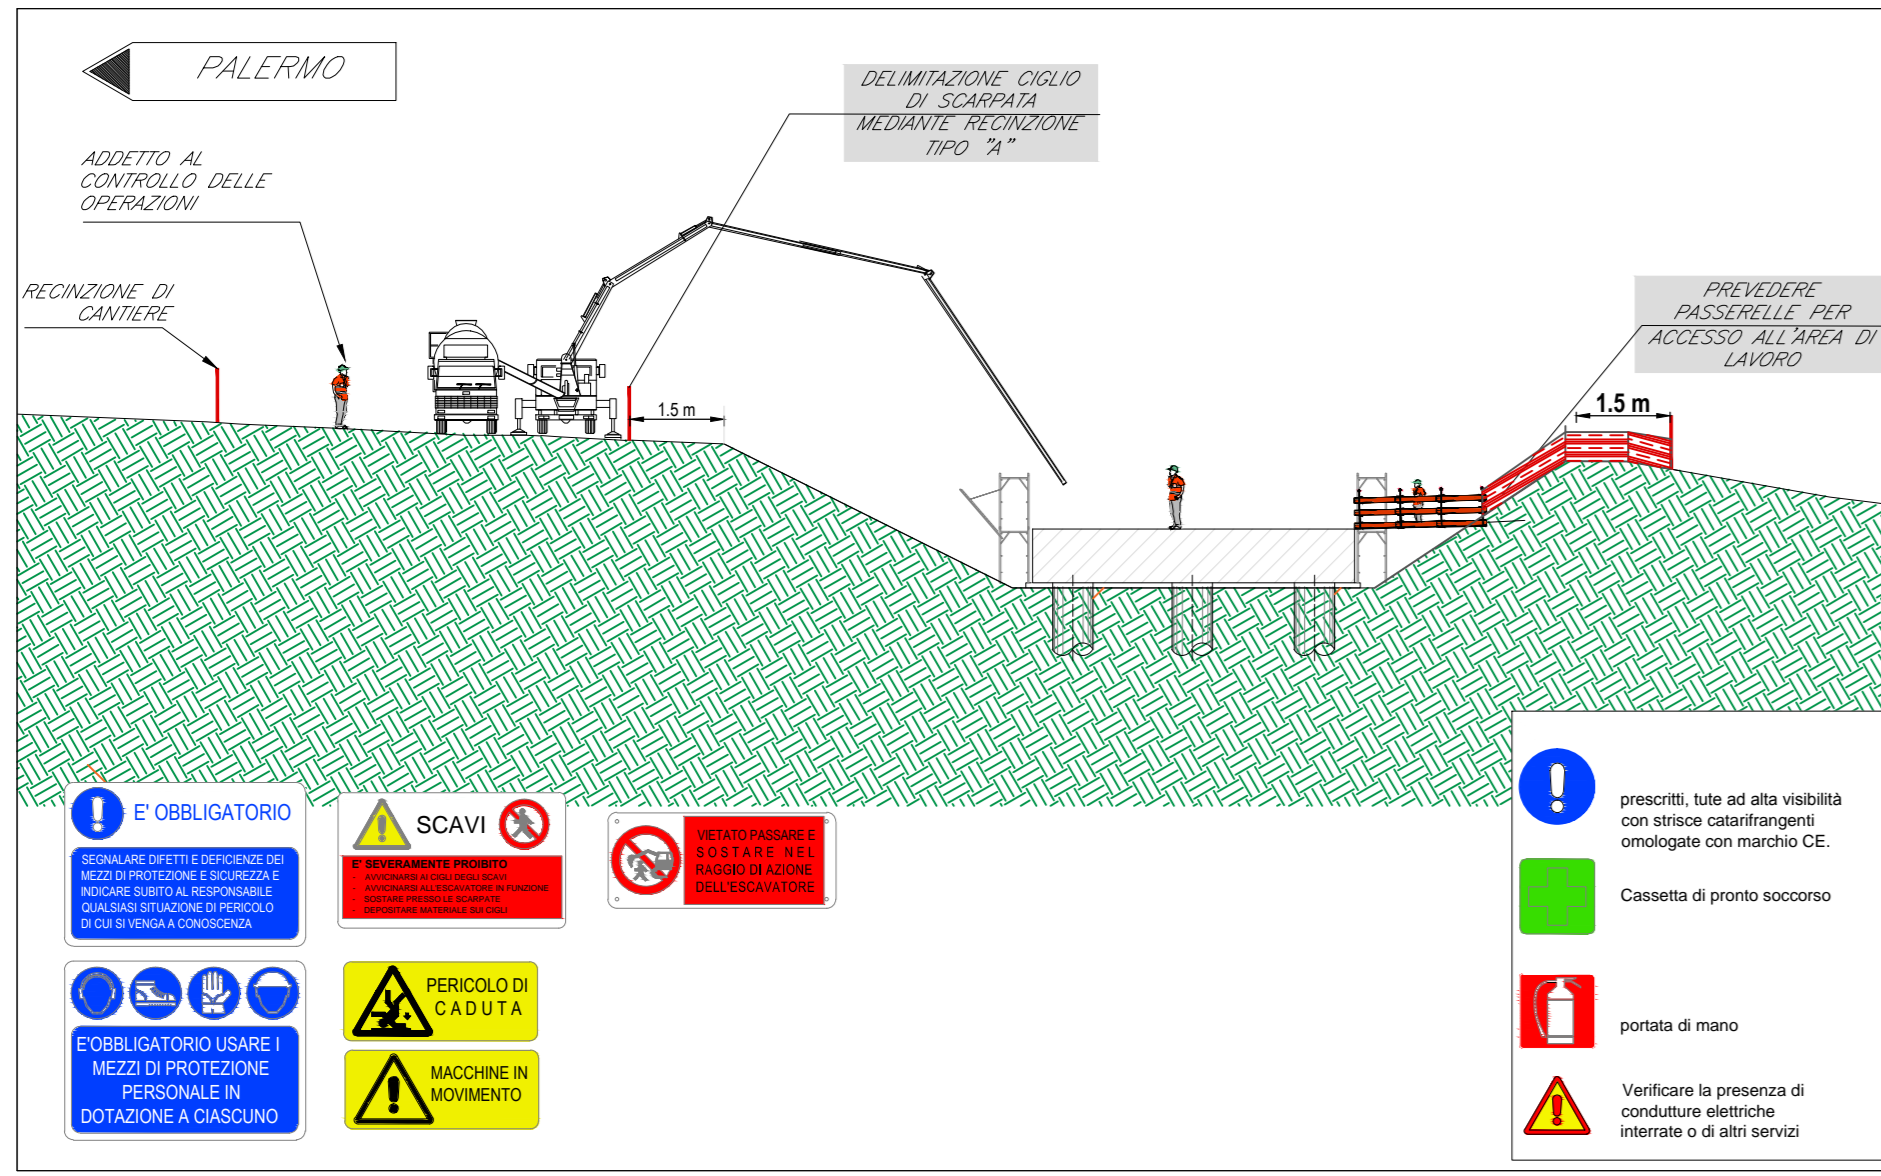

3 Fase: Esecuzione plinto di fondazione

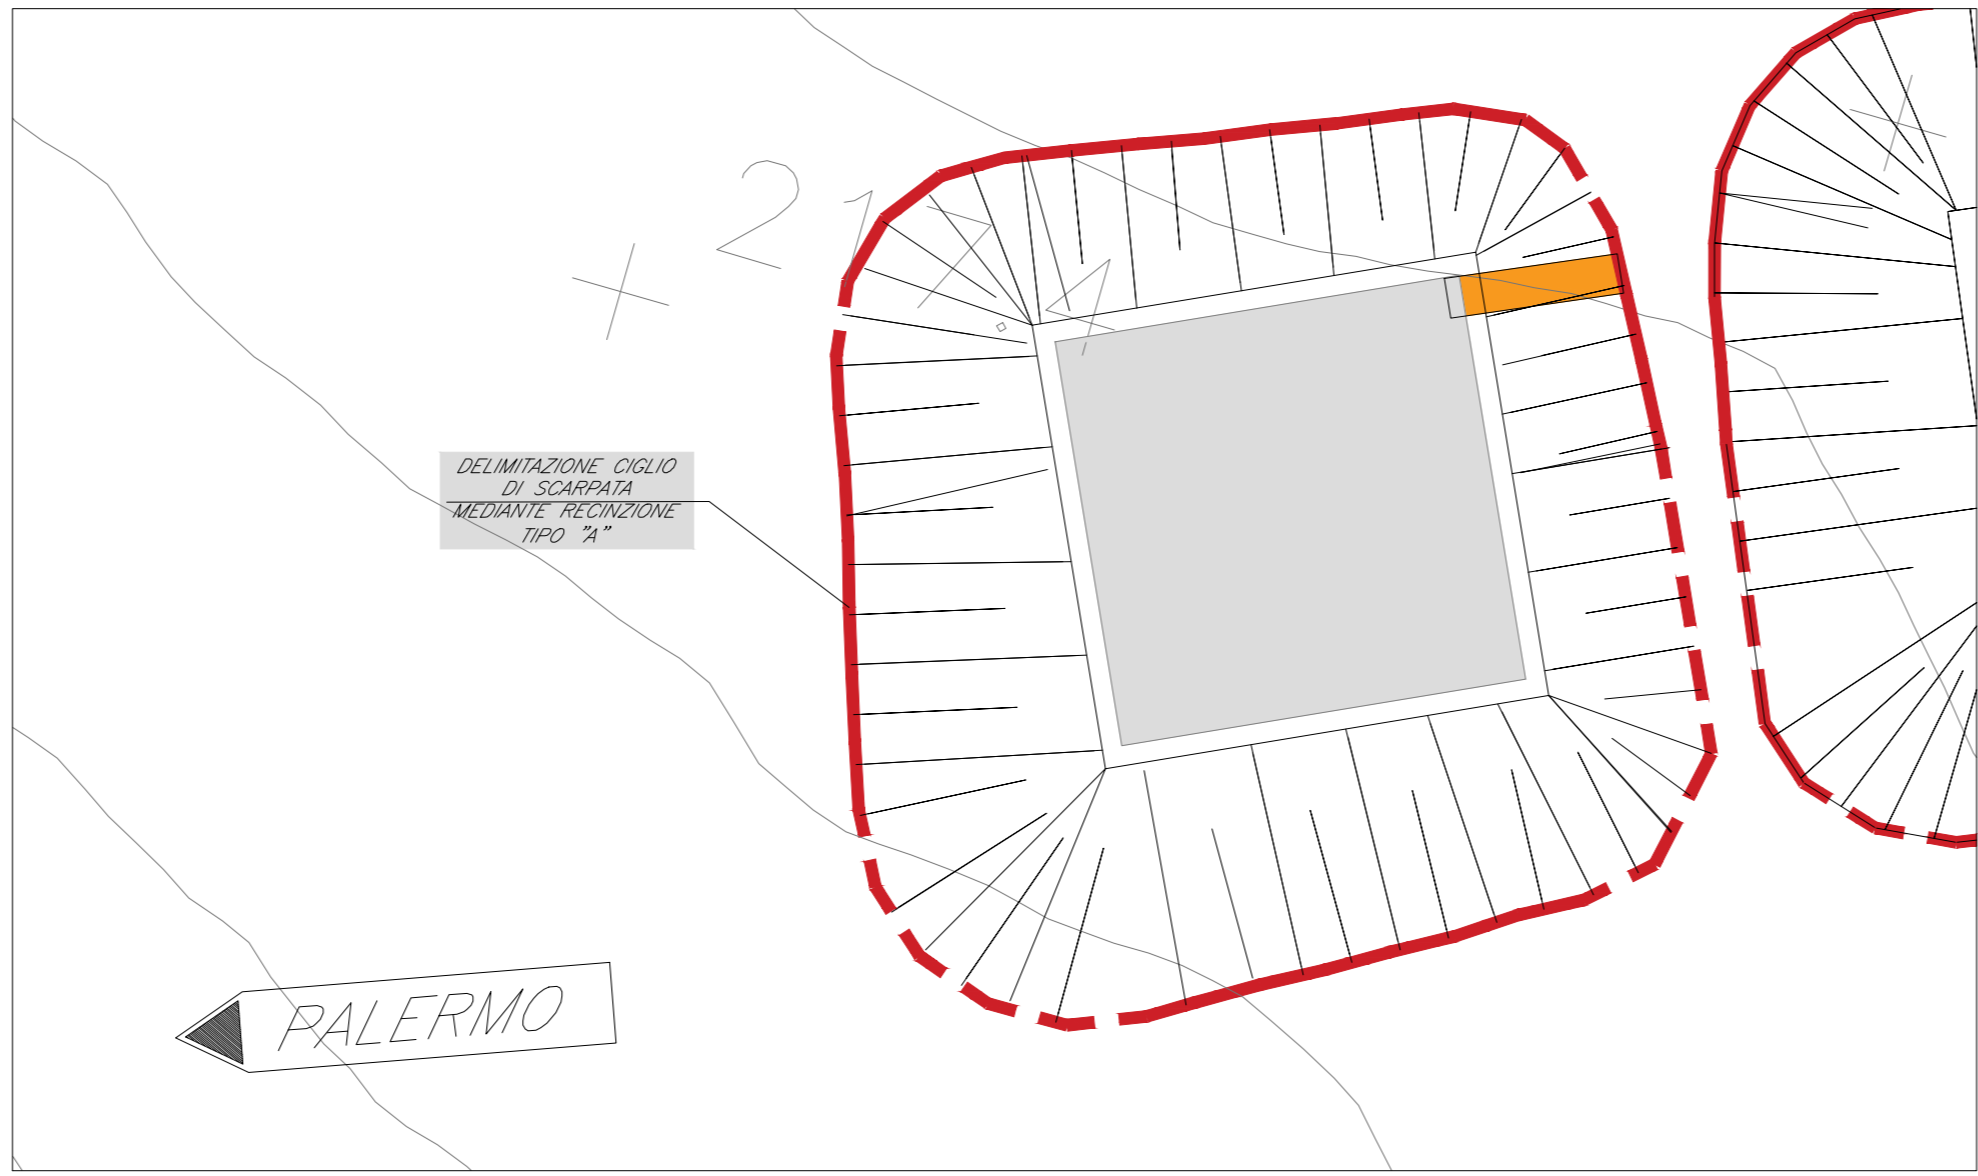

Getto cls

Misure di prevenzione e protezione:
Verificare preventivamente la stabilità dell'area e che il terreno sia in grado di sostenere il peso della pompa; richiedere eventuale consulenza del geologo e/o geotecnico incaricati.
Qualora il programma di lavoro preveda la realizzazione di fori o getto di pali in cls contemporaneamente, le macchine perforatrici così come le pompe per getto cls, dovranno lavorare ad una distanza superiore a due volte e mezza la loro altezza massima. Massima attenzione alle fasi di getto del cls all'interno dei fori realizzati; Le operazioni non potranno iniziare prima della messa in sicurezza delle aree.
Operare in spazi ristretti imporre la massima attenzione. Fondamentale che tutti i lavoratori siano formati ed informati per la specifica mansione e per gestire la contemporaneità con altre squadre all'interno delle aree di cantiere. La fase di getto non è compatibile con altre lavorazioni se non distanziate e specificamente delimitate. Massima attenzione deve essere posta all'alto rischio di interferenze con situazioni esterne.
Operare sempre da aree esterne alle limitazioni delle aperture dei fori. Il D.T.C. provvederà al monitoraggio delle fasi di getto.

Dopo l'inserimento del tubo getto il preposto darà specifica autorizzazione al manovratore della pompa per iniziare le attività di getto del cls. Verificare la corretta apertura degli stabilizzatori della pompa e delle relative piastre di sostegno. Il posizionamento dei mezzi e dei preposti, dovrà rispettare lo schema riportato in figura, e mantenere i distanziamenti soprattutto dal ciglio scavo. L'impresa dovrà curare una specifica informazione agli addetti sulle procedure previste dal presente documento. Il limite di velocità per tutti i mezzi di cantiere rimane fissato a 10km/h.

Scheda palo 2
Pali Trivellati

Scheda palo 3
Pali Trivellati

Scappatozzatura:
Le operazioni di scappatozzatura devono procedere con la massima cautela. La demolizione deve avvenire con mezzo specifico dotato di martello demolitore; Massima attenzione alla zona operativa del mezzo demolitore; la fase è da considerarsi delicata e si potrà effettuare solo dopo la messa in sicurezza delle aree di lavoro. (Perfezionamento interna aree d'intervento). Il materiale di risulta della demolizione e scappatozzatura deve essere allontanato dall'area di cantiere in avanzamento con le attività di demolizione.


Ulteriori misure per le attività di getto
- L'addetto al getto deve seguire le istruzioni ricevute affinché non subisca colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile;
- Durante il funzionamento della pompa è vietato avvicinarsi alla zona interessata dal getto e non abbandonare durante le pause l'estremità del tubo flessibile nel getto;
- Prima del getto del magrone verificare la stabilità delle pareti dello scavo.

POSA CASSEFORME
- Assemblare a terra la cassaforma secondo le indicazioni fornite dal costruttore;
- Per le operazioni in quota utilizzare scale portatili trattate al piede da un altro lavoratore (vedi Schema);
- Prima di salire in quota verificare la stabilità della cassaforma;
- Vietato di operare su scale portatili o in appoggio sulle gabbie d'armatura;
- Sollevare le casseforme con autogrù e dopo aver verificato la corretta installazione e fissaggio della stessa sarà possibile sganciarla;
- È assolutamente vietato arrampicarsi o camminare sul bordo superiore della cassaforma;
- Posizionare la cassaforma lato esterno solo dopo aver completato le operazioni di fissaggio del ferro per le armature.


PONTICELLO
- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d'appoggio;
- Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico;
- Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo le indicazioni riportate nel R.Mus;
- In caso di forte vento prima dell'utilizzo verificare la stabilità del ponteggio.

RIMOVIMENTO CASSEFORME
- Vietato assoluto di estrarre le casseforme in posizione verticale;
- Il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo di sollevamento ma attraverso appositi cunei o leve/ruote;
- Durante la fase di movimentazione evitare le oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.


4 Fase: opere in elevazione

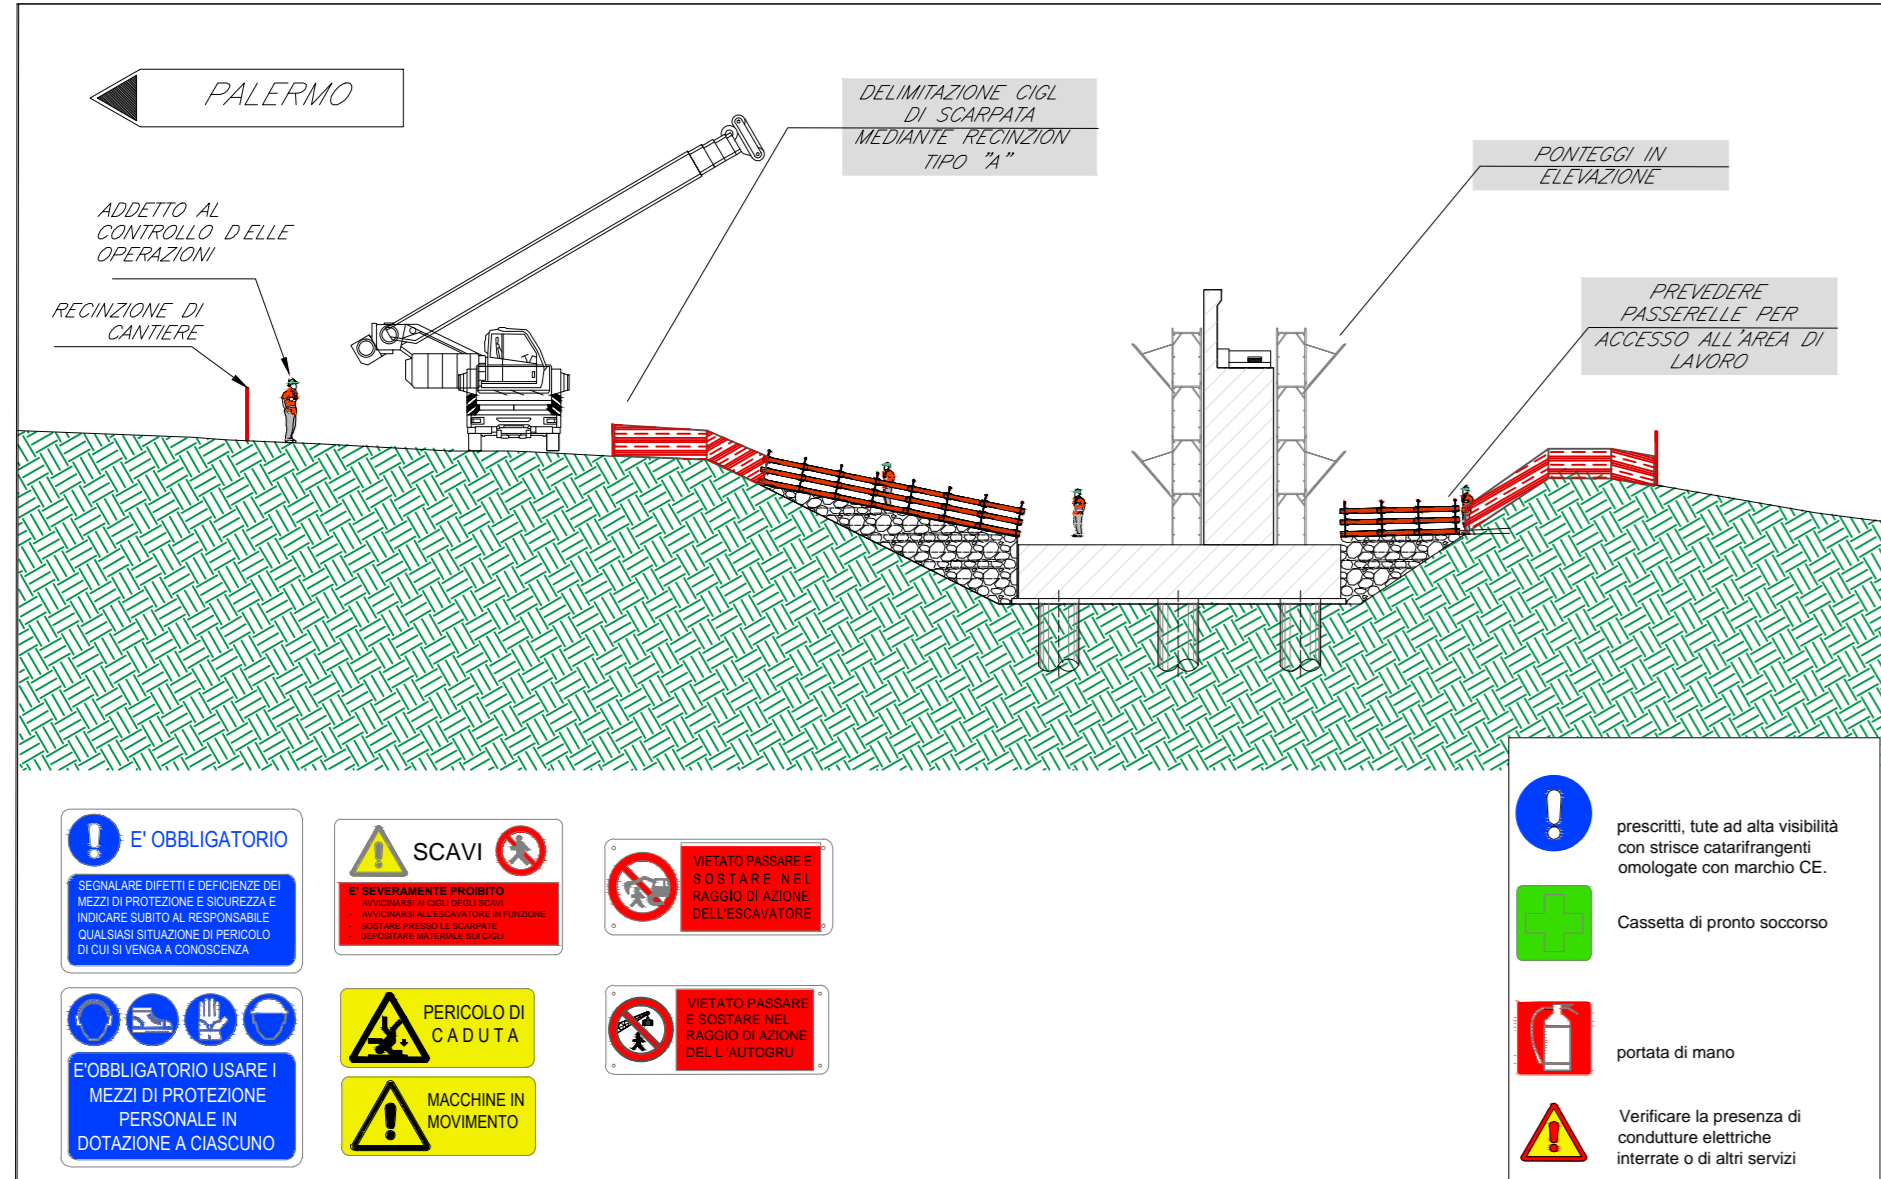


4 Fase: Getti di completamento strutture in elevazione

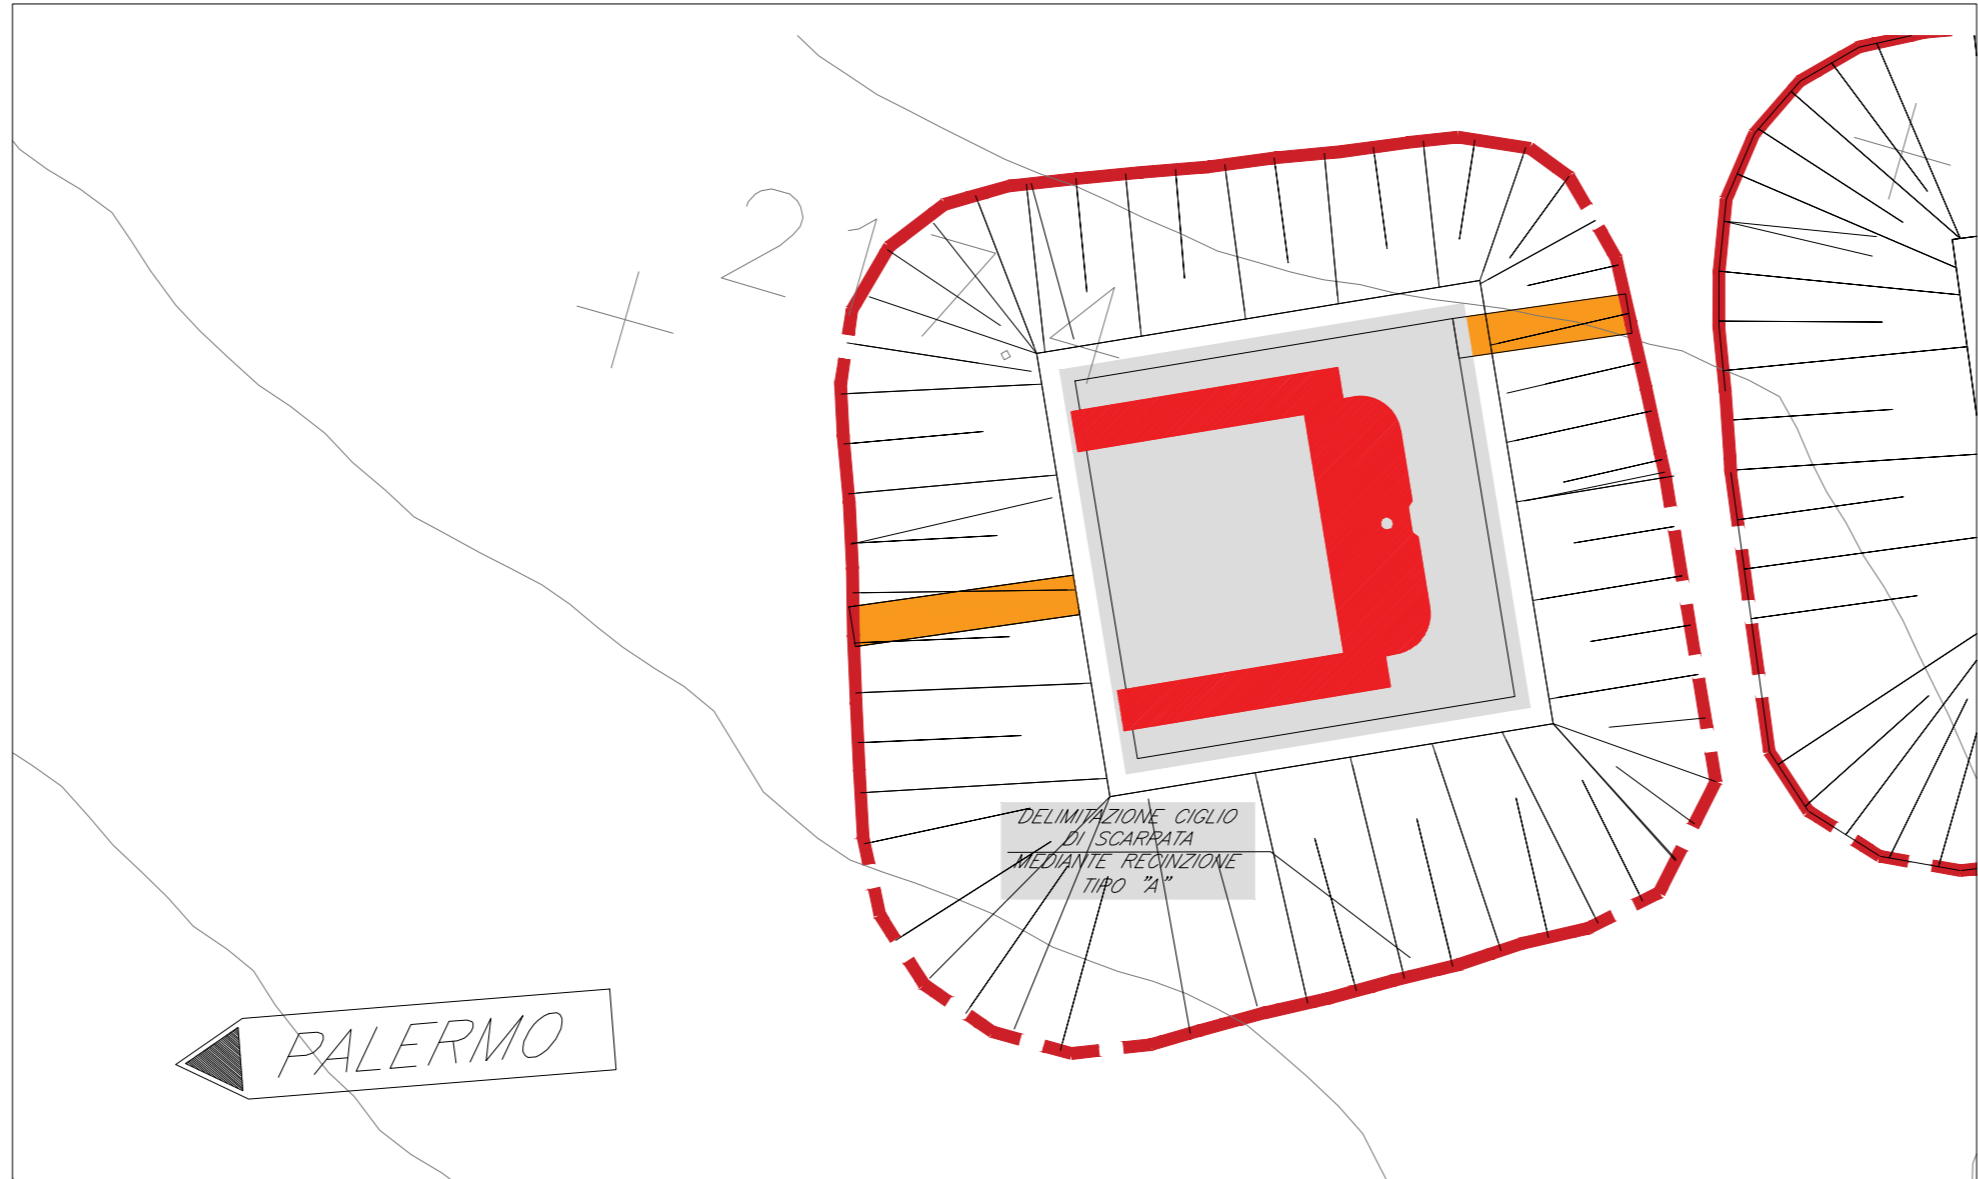

RECINZIONI DI CANTIERE

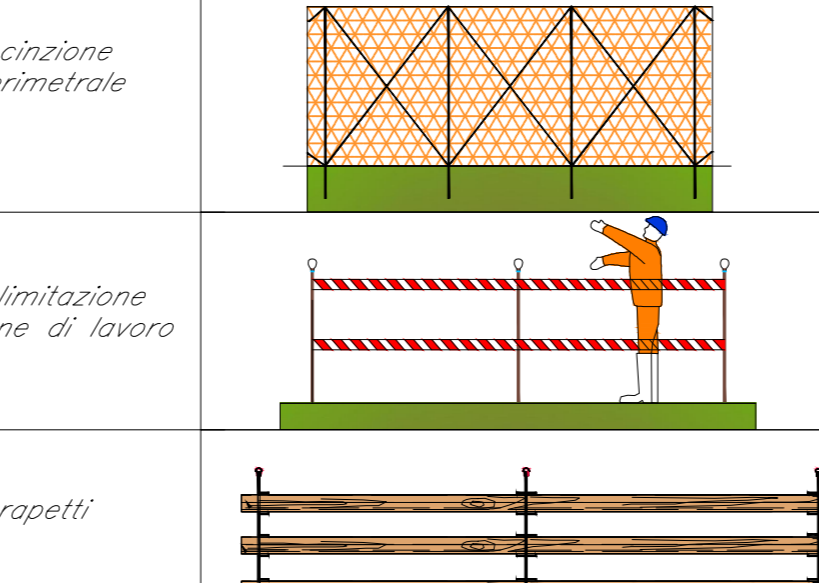

TIPOLOGIA GETTO PALI

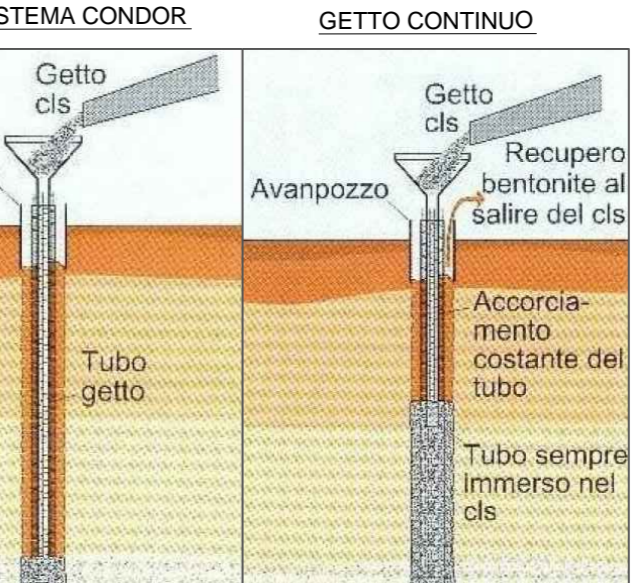

LEGENDA CARTELLONISTICA D.LGS 81/08 E S.M.I.			
	PERICOLO GENERICO		VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
	CADUTA MATERIALI		VIETATO DI PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA		VIETATO DI SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE
	PERICOLO DI MORTE		CONTROLLO TRIENNALE DELLE FUNI
	CARICHI SOSPESI		CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
	MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'OTTO
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI
	SCHIACCIAMENTO DELLE MANI		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO
	PERICOLO SCHEGGIE		QUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
	PERICOLO DI RINCIAMPO		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO
	CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE		CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE
	VIETATO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE		PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE
	VIETATO DI PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELL'AUTOFORO		USO OBBLIGATORIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA
	VIETATO FUMARE E USARE FUMARE LIBERE		PRONTO SOCCORSO
	VIETATO DI SPINERE CON ACCIA		PERICOLO / USUETA DI EMERGENZA
	VIETATO DI INQUINARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA		ESTINTORE
	VIETATO DI INQUINARE		CAINELO STOP
	CARTELLO LIMITE DI VELOCITA'		LAVORI IN CORSO
	CARTELLO LIMITE DI ALTEZZA		PERICOLO RESTRINGIMENTO DI CORSA
	PERICOLO RESTRINGIMENTO CORSA		CARTELLO DI GRANDE FORMATO DATI DI CANTIERE
	PERICOLO RESTRINGIMENTO CORSA		CARTELLO DI GRANDE FORMATO NORME DI SICUREZZA

NOTE:
1) Preliminarmente alle attività di cantiere, in tutte le aree, dovrà essere effettuato la bonifica da ordigni bellici superficiali e l'adempimento delle opere di tipo profondo.
2) Preliminarmente alle attività scavo per la realizzazione delle opere relative alla cantierizzazione si dovranno verificare sottoservizi esistenti;
3) Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale ed organizzativa dell'impresa esecutrice, quanto rappresentato nel presente elaborato relativamente a macchine e attrezzature, non rappresenta un vincolo per l'impresa stessa, la quale, comunque dovrà analizzare all'interno del proprio POS le lavorazioni, ed i propri rischi specifici, sulla base delle risorse e dell'organizzazione che riterrà effettivamente di impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni. L'elaborato grafico deve essere letto d'intesa con le prescrizioni riportate nella Sezione particolare vol. 1

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE GESTIONE COMMESSE
FIELD OPERATIONS SICUREZZA E MESSA IN SERVIZIO

PROGETTO DEFINITIVO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Incarico con lettera **RP/046-DG-C7A011P010000009 del 04.10.19** DATA **Luglio 2020** FIRMA **Salvatore Variada**

Emessa da **Ing. Salvatore Variada** DATA **Luglio 2020** FIRMA

COORDINATORE PER LA PROTEZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Incarico con lettera **ABSC/04/000000000 del 04.10.19** DATA **Luglio 2020** FIRMA **Sergio Lusi**

Emessa da **Responsabile del lavoro Ing. Salvatore Variada**

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA
Tratta Lercara Diramazione-Caltanisetta Xirbi - Lotto funzionale 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Schematico realizzazione fondazioni spalle

SCALA: -

COMMESSA **LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONE DISCIPLINA** **PROGR. REV.**
R/S/3/T 30 D 7/2 PU V/S/0/0/2 0/23 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emessa Definitiva	LUS	LUGLIO 2020	VARIADA	LUGLIO 2020	SALVA	LUGLIO 2020	FORRESTA LUGLIO 2020

File: RST30D72PUSZ0002023A.DWG n. Etab.: 72_24