


DETTAGLIO CORDOLI - PONTE GUINZA

STATO ATTUALE - DEMOLIZIONI

Scala 1:50

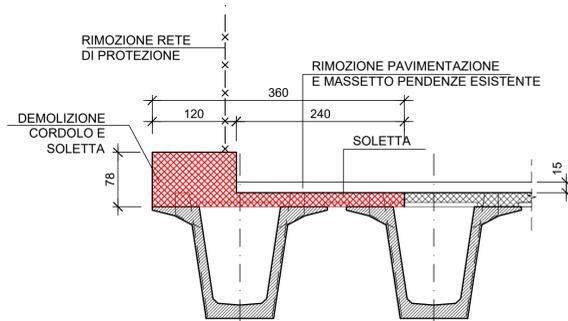


NOTA BENE:

Lo spessore medio del massetto delle pendenze della pavimentazione stradale non deve comportare aumento di peso rispetto alle condizioni pre-intervento.

SITUAZIONE FINALE - BANCHETTONE SPALLA LATO GROSSETO


Scala 1:50

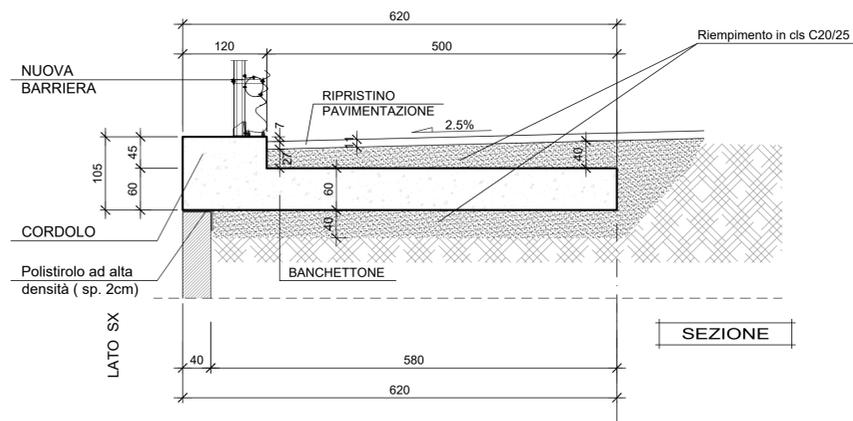

L' INTERVENTO E' PREVISTO PER UNA LUNGHEZZA DI 8.50 m


SITUAZIONE FINALE CON NUOVO CORDOLO (sez. X-X)

Scala 1:50

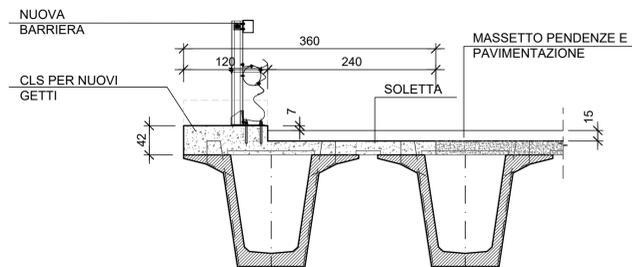

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE

Scala 1:20

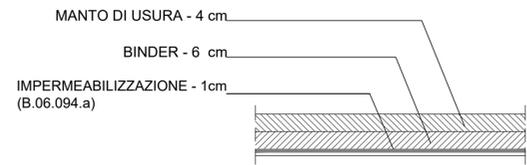

INTERVENTI CORTICALI TRAVERSO

TIPO DI INTERVENTO LOCALE SUI TRAVERSI




1. Scarifica del CLS del Traverso (superficie dell'intervento 70mq, spessore 4 cm);
2. Rimozione dell'ossidazione dalle armature esistenti nella zona di scarifica;
3. Aggiunta di nuove armature (400 Kg);
4. Ripristino del cls rimosso con cls C32/40 a ritiro compensato.

INTERVENTO SUI GIUNTI DELL' IMPALCATO

I giunti trasversali e longitudinali devono essere sostituiti con nuovi giunti sotto pavimentazione con le medesime caratteristiche di quelli esistenti (voce di E.P. B.07.090).



PLANIMETRIA PONTE GUINZA

Scala 1:200

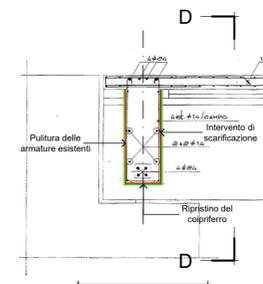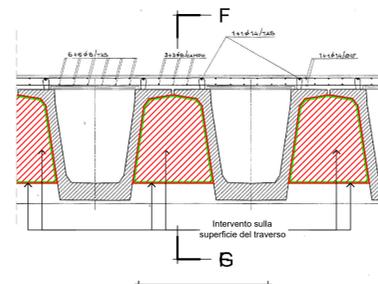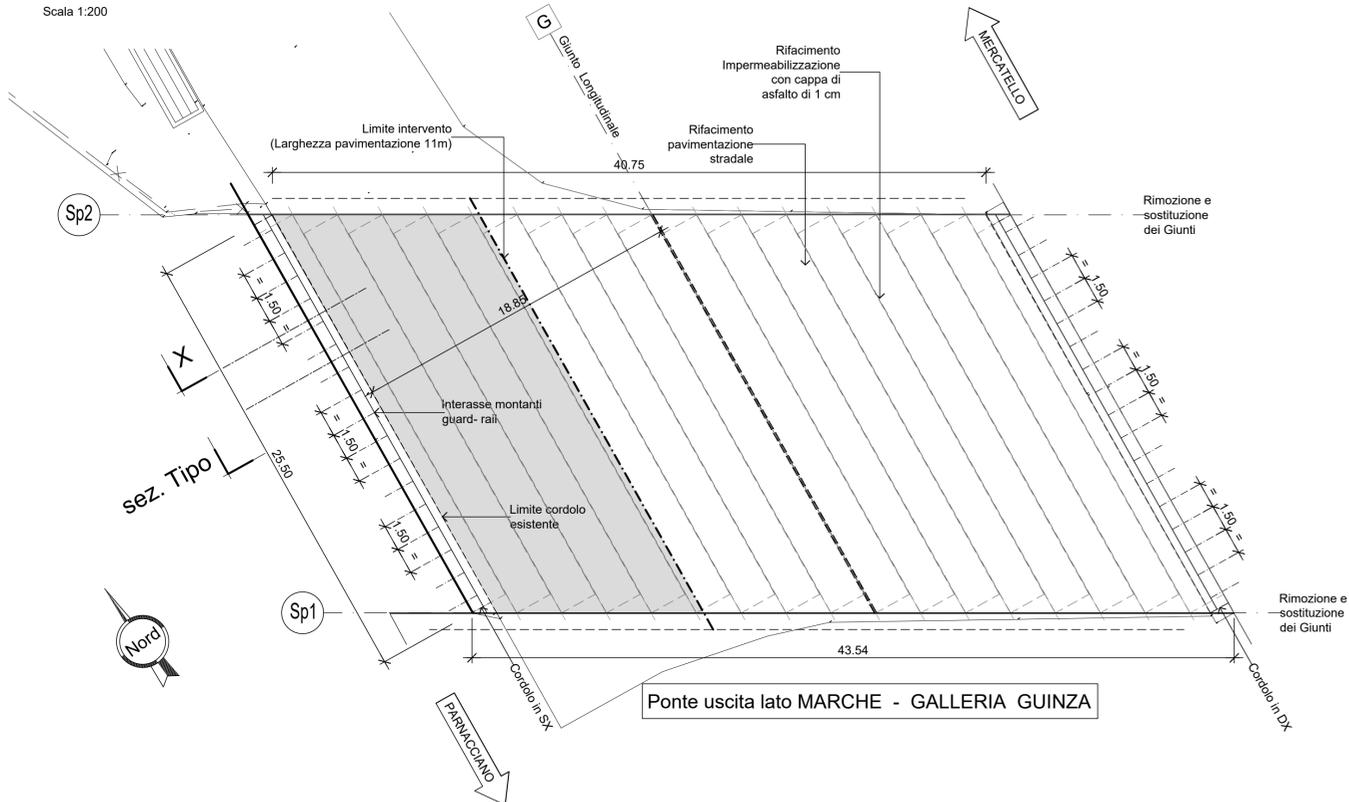

TRAVERSO DI TESTATA

Scala 1:20

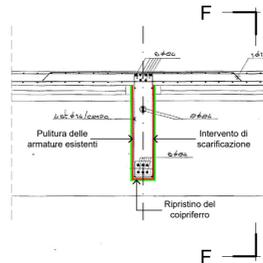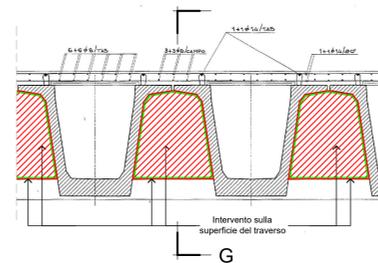

SUPERF. SCABRA

CLS DA RIMUOVERE CON TUTELA DELLE ARMATURE



Direzione Tecnica

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa
Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
1° stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

cod. AN58

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO PROGETTISTI



MANDATARIA:



IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL PROGETTISTA:
Ing. Alberto Rinaldi – Società Ere.v.l.a. Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 16951

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Massimo Mazzanzoni – Società Pro Iter Srl
Albo Geol. Lombardia n. 4762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Massimo Mangini – Società Ere.v.l.a. Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Varese n. 1502



VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. Vincenzo Catone

PROTOCOLLO: DATA:

08 - INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE ESISTENTI 08.01 - PT.01 - PONTE USCITA LATO MARCHE GALLERIA GUINZA (CARR. DI VALLE)

Rifacimento dei cordoli sull'impalcato e Intervento di risanamento sui traversi

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	T00V01STRCP01A.dwg		
PROGETTO	LV. PROG. N. PROG.		
L0702M	E 2101		
ELAB.	T00V01STRCP01	A	varie
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2023	SOSTARO BONSIO RINALDI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO