

Aregu Wind srl

# Parco Eolico Aregu sito nei Comuni di Giave, Cossoine e Cheremule (SS)

Relazione sulla gittata

Dicembre 2022



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**Comune di Cheremule**



**Comune di Cossoine**



**Comune di Giave**

*Committente:*

**Aregu Wind srl**

**Aregu Wind srl**  
Via Sardegna, 40  
00187 Roma  
P.IVA/C.F. 16181141009

*Titolo del Progetto:*

**Parco Eolico Aregu sito nei Comuni di Giave, Cossoine e  
Cheremule (SS)**

*Documento:*

**Relazione sulla gittata**

*N° Documento:*

**IT-VesAre-CLP-SPE-TR-13**

*Progettista:*

**Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas**  
**Dott.ssa Ing. Silvia Exana**  
**Dott. Giovanni Lovigu**  
**Dott. Giulio Casu**

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
0	06/12/2022	Prima emissione			

## Sommario

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Metodi .....</b>	<b>5</b>
2.1. Specifiche aerogeneratori .....	5
2.2. Approssimazioni .....	5
2.3. Gittata .....	6
<b>3. Risultati.....</b>	<b>8</b>
<b>4. Conclusioni.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Bibliografia.....</b>	<b>12</b>

Aregu Wind srl		N° Doc. IT-VesAre-CLP-SPE-TR-13	Rev 0	Pagina 4 di 12
----------------	--	------------------------------------	-------	-------------------

## 1. Introduzione

Il distacco di una pala o di una parte di essa, seppur improbabile, potrebbe comportare un rischio per le persone e le proprietà nelle vicinanze. Alla luce di ciò, come richiesto nelle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM10/09/2010), la presente relazione analizza la distanza massima (gittata) che una pala o una parte di essa può compiere qualora si verificasse un distacco dall'aerogeneratore per il parco in proposta denominato "Aregu" e sito nei comuni di Giave, Cossoine e Cheremule e che conta 11 aerogeneratori Vestas V162.

Gli eventi più frequenti che determinano il distacco di una pala sono di carattere naturale e tra questi, in particolare, il vento forte e il colpo di un fulmine, come riportato da (S. Asian, 2017) dopo aver analizzato 240 incidenti selezionati in una ricerca di 5000 articoli di tutto il mondo.

Il manuale *Dutch Handbook for Risk Assessment of Wind Turbines* discute i risultati di 200 incidenti gravi, avvenuti in un totale di 43'000 turbine\*anno, avvenuti in parchi eolici della Danimarca Germania e Olanda come riportato in (Braam, 2004). Di questi solo 62 si sono rivelati pericolosi per la sicurezza di oggetti nelle vicinanze. Inoltre l'analisi mostra che per turbine con 3 pale nel range dei 500-2'000 kW la gittata massima riportata risulta compresa nel range 300-400 m.

(Braam, 2004) e (HSE, 2013) riportano la frequenza di incidenti con rottura di parti delle turbine o di caduta di piccole parti di esse da diverse fonti. I valori sono compresi tra  $10^{-4}$  e  $10^{-3}$  per turbina\*anno<sup>1</sup>.

Inoltre potrebbe formarsi ghiaccio sulla pala di una turbina che nel suo moto rotatorio potrebbe lanciarlo ad alta velocità secondo il principio dell'effetto fionda. Ai fini della presente relazione il lancio del ghiaccio o il distacco della punta della pala sono affrontati nello stesso modo.

(LeBlanc, 2007) riporta un rapporto sulla formazione e lancio di ghiaccio di una turbina Tacke TW600 (altezza totale 71.5 m). Il rapporto copre un periodo di monitoraggio di 5 anni avvenuto in Ontario, Canada e mostra che la distanza massima a cui sono stati rilevati dei pezzi di ghiaccio lanciati dalla turbina non ha mai superato i 100 m, pari a 1.4 volte l'altezza totale della turbina.

Il tipo di incidenti sopra considerati non avviene in condizioni di funzionamento normale, bensì in condizioni meteorologiche particolari, quali tempeste di vento, di fulmini o malfunzionamenti di carattere eccezionale. Le turbine di nuova generazione sono dotate di sistemi di controllo che bloccano il movimento in presenza

---

<sup>1</sup> Ovvero in un anno, in media da 1 a 10 turbine ogni 10'000 turbine sperimenta una rottura accidentale.

di forte vento e di sistemi di riscaldamento delle pale in modo da scongiurare la formazione di ghiaccio sulla loro superficie.

## 2. Metodi

### 2.1. Specifiche aerogeneratori

Il modello degli aerogeneratori è Vestas V162. Questi hanno altezza al mozzo di  $h_m = 125$  m e altezza totale all'apice di 206 m. Le pale sono lunghe 79.35 m e possiedono larghezza massima di 4.3 m. Il diametro del cerchio spazzato dalla turbina è  $D = 162$  m, mentre il raggio (che comprende anche la parte del mozzo) è  $R = 81$  m. La frequenza massima di rotazione del rotore è pari a  $f = 12.1$  rpm.

### 2.2. Approssimazioni

In questa analisi si considera il moto di una pala nel caso in cui essa si staccasse in blocco (Figura 1) dal resto della turbina in periodo di attività a velocità di rotazione massima. Per determinare la traiettoria è sufficiente studiare il moto del centro di massa della pala che (approssimando la turbina ad una forma triangolare) si trova circa ad  $1/3$  della lunghezza totale della pala ovvero ad una distanza  $r_c = 81/3 = 27$  m dal mozzo.

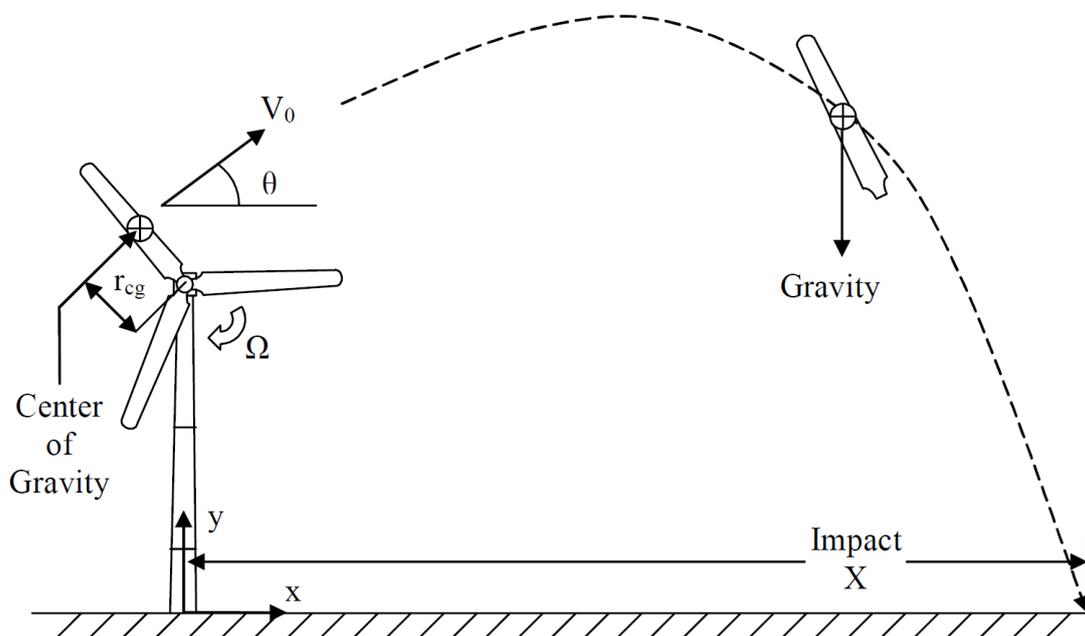


Figura 1: traiettoria della pala. Fonte:wind-watch.org.


Il moto della pala viene rallentato dall'attrito fornito dall'aria, questo effetto verrà preso in considerazione nella misura di una riduzione della gittata massima del 10%. La giustificazione di questo valore segue dalle considerazioni presenti in (Vestas, 2014); inoltre tenendo conto di questo fattore i risultati ottenuti sono conformi con i valori riportati in (Larwood, 2005), si veda la sezione 3. La gittata percorsa dalla pala è influenzata dalle condizioni iniziali, ovvero dall'angolo  $\theta$  che il vettore velocità iniziale  $\bar{v}_0$  forma con l'asse orizzontale nel momento di rottura, dal suo modulo, dalla posizione del centro di massa  $r_c$  e dall'altezza del mozzo  $h_m$ .

Un'analisi più accurata dovrebbe tenere conto dell'orografia del terreno circostante poiché l'angolo di gittata massima dipende dal dislivello totale della traiettoria. In seguito è stato ricavato l'angolo di gittata massima nel caso di un territorio piano, considerando che un piccolo discostamento da questo angolo genera piccole variazioni sulla gittata massima (relativamente alla distanza totale). Nella presente analisi non è stato tenuto conto dell'orografia del terreno circostante né dell'effetto del vento sulla traiettoria che potrebbero determinare un incremento o una diminuzione della gittata.

### 2.3. Gittata

Le equazioni del moto del centro di massa della pala sono ricavate a partire dalla II legge di Newton considerando unicamente la forza peso.

$$\bar{F} = -mg\bar{e}_y = m\ddot{\bar{r}} \quad (2.1)$$

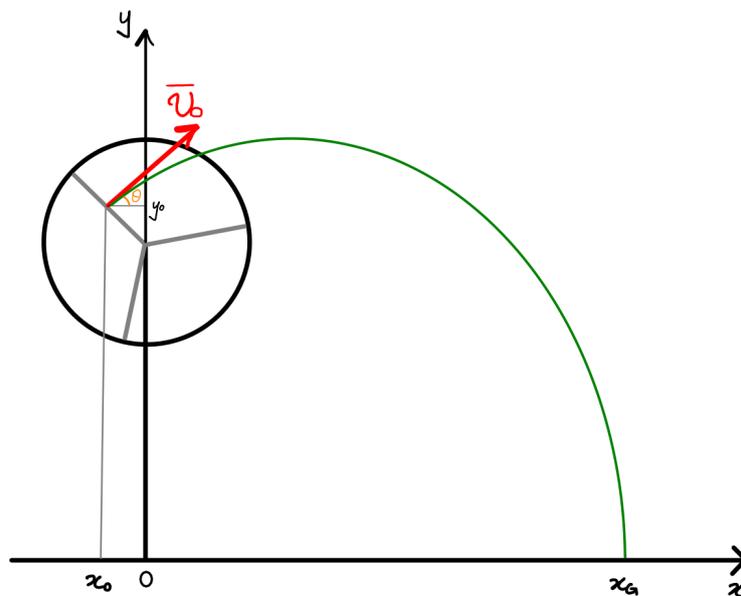

**Figura 2** Traiettoria della pala nel problema piano. L'origine delle coordinate coincide con il plinto.

A causa della simmetria cilindrica ( $r$ ) attorno alla turbina si considera unicamente il moto unidimensionale lungo il piano ( $x, y$ ), dove  $x$  rappresenta la distanza dalla turbina e  $y$  la quota come mostrato in Figura 2 tenendo presente che i risultati si estendono per simmetria a qualsiasi direzione di distacco rispetto alla turbina.

Integrando le equazioni del moto (2.1) lungo l'asse  $x$  con condizioni iniziali di posizione e velocità ( $x_0, v_{0x}$ ) si ottiene:

$$x(t) = v_{0x}t + x_0 \quad \rightarrow \quad t = (x - x_0)/v_{0x} \quad (2.2)$$

Mentre integrando lungo l'asse  $y$  con le condizioni iniziali ( $y_0, v_{0y}$ ), tenendo conto di (2.2) si ottiene la formula per la traiettoria del centro di massa della pala:

$$y(x) = -\frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) + y_0$$

Effettuando le sostituzioni:

$$\begin{aligned} v_{0x} &= v_0 \cos\theta \\ v_{0y} &= v_0 \sin\theta \\ y_0 &= h_m + r_c \cos\theta \\ x_0 &= -r_c \sin\theta \end{aligned}$$

si ricava la formula per la gittata nel caso piano (Figura 2). Risolvendo  $y(x) = 0$  per  $x$ :

$$x_G(\theta) = \frac{v_0 \cos\theta}{g} \sqrt{v_0^2 \sin^2\theta + 2gr_c \cos\theta + 2gh_m} + \frac{v_0^2}{g} \cos\theta \sin\theta - r_c \sin\theta \quad (2.3)$$

L'angolo  $\theta_M$  che massimizza la gittata dipende dai parametri  $v_0, r_c, h_m$ .

### 3. Risultati

Nel caso considerato, la velocità angolare massima di esercizio vale  $\omega = 2\pi f = 1.267$  rad/s. La velocità iniziale al centro di massa vale  $v_0 = \omega r_c = 34.2$  m/s. Con questi parametri, tramite un'analisi numerica, si ricava l'angolo di gittata massima  $\theta_M = 23^\circ$  per il problema piano (Figura 2). Infine la formula (2.3) fornisce la gittata massima senza attrito  $x_G = 212$  m. Alla gittata massima percorsa dal centro di massa vanno aggiunti (nel caso peggiore) i restanti 2/3 della lunghezza della pala, ovvero 54 m; questo porta ad una gittata totale della pala pari a  $x_G = 266$  m. Questo valore può essere ridotto del 10% seguendo<sup>2</sup> (Vestas, 2014) per arrivare al risultato di gittata massima della pala:

$$x_G = 239 \text{ m}$$

(Larwood & Dam, 2014) mostra che riguardo la rottura di frammenti<sup>3</sup>, per probabilità pari a  $10^{-6}$  anno<sup>-1</sup> e per turbine di altezza totale (218 m) comparabile a quella in proposta (206 m) la gittata massima è compresa tra 1.5 e 1.7 volte l'altezza della turbina. In questa analisi si considera 1.9 volte l'altezza totale della turbina come gittata massima di un frammento di una pala. Si ottiene dunque la gittata massima per un frammento:

$$x_F = 391 \text{ m}$$

La Figura 3 mostra in verde l'area interessata dalla rottura di una pala in blocco, mentre in viola l'area interessata dalla rottura di una punta (o dal lancio del ghiaccio).

Nessun recettore residenziale ricade né dentro il buffer di caduta della pala né dentro il buffer di caduta di un frammento.

Tra i restanti recettori non residenziali solamente R19 ricade dentro l'area di caduta della pala, mentre ulteriori 6 recettori non residenziali [R22,R25,R26,R30,R34,R38] ricadono dentro l'area di caduta di un frammento.

---

<sup>2</sup> Il report (Vestas, 2014) fa riferimento al valore 20%; nella presente analisi in via cautelativa è stato considerato 10% invece che 20%. Il risultato ottenuto, pari a 239 m, è circa 1.2 volte l'altezza totale della pala (206m). Questo risultato è ancora cautelativo se confrontato con i valori riportati in (Larwood, 2005), sezione 6.2.3 e 6.3, che riporta la gittata in funzione dell'altezza della turbina. Per turbine di altezza maggiore di 120m la gittata massima risulta inferiore all'altezza della turbina (sez. 6.3).

<sup>3</sup> Nell'articolo gli autori fanno una media uniforme tra tutte le possibili dimensioni del frammento, ovvero tra tutti i possibili punti di rottura. Frammenti di massa maggiore presentano una gittata maggiore a parità di velocità di stacco. Frammenti della stessa massa presentano una gittata maggiore all'aumentare della velocità di stacco.


Il recettore non residenziale R19 è mostrato in Figura 4; esso si trova ad una distanza di 93 m dall'aerogeneratore AG09, tuttavia il locale è inutilizzato e il proprietario si è impegnato a demolire la struttura qualora il parco in proposta venisse autorizzato (si veda la relazione sui recettori).

La Figura 5 mostra i recettori non residenziali di categoria catastale D/10 e A/4 rispettivamente e si trovano distanti 304 m e 305 m dall'aerogeneratore AG02.

I restanti recettori si trovano ad una distanza maggiore di 345 m dalle turbine.

Nessuna strada statale o provinciale ricade dentro l'area di caduta della pala (Figura 3), mentre la strada SP77 ricade dentro l'area di caduta di un frammento in prossimità delle turbine AG04,AG09,AG11 e la strada SP61 in prossimità della turbina AG10.

Si riporta che secondo le probabilità esposte nell'introduzione ( $10^{-3}$  1/(turbina·anno) al caso peggiore), per il parco in proposta, che conta 11 turbine, il valore atteso di rottura è di una turbina del parco ogni 90 anni di attività circa.

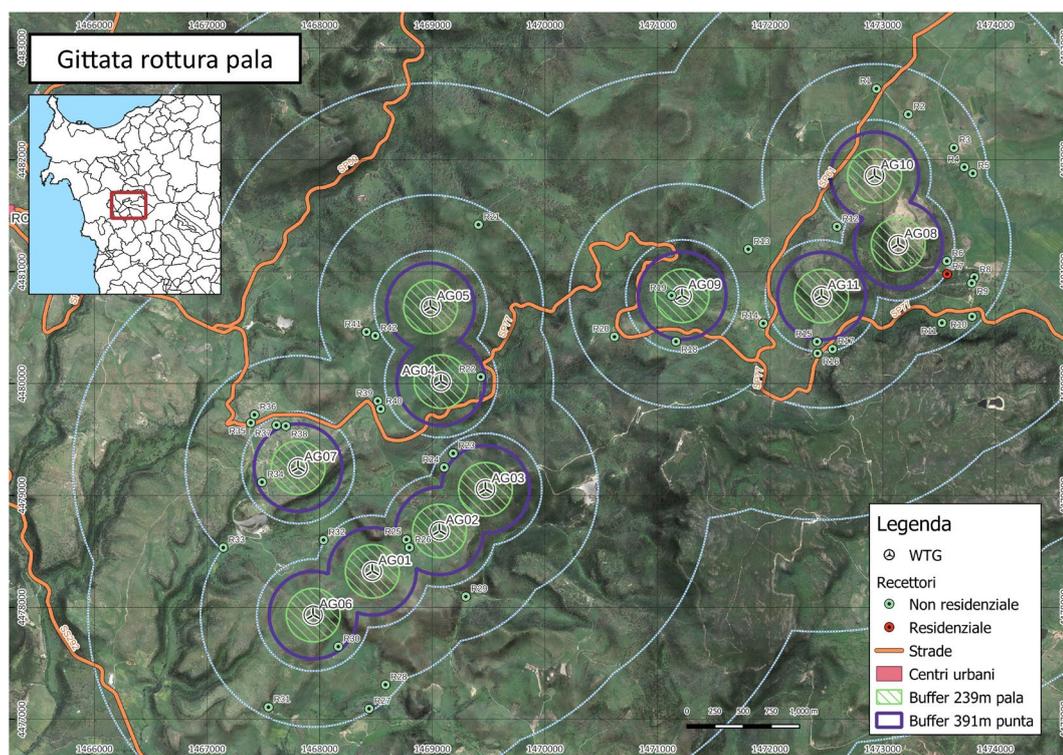

**Figura 3 Gittata massima. In verde l'area interessata dalla caduta di una pala spezzata in blocco, mentre in viola l'area interessata dalla caduta di una punta.**



**Figura 4 Recettore non residenziale R19.**



**Figura 5 Recettori non residenziali R25 e R26**

#### **4. Conclusioni**

La gittata massima per la rottura di una pala in blocco è pari a 239 m, mentre la gittata massima per la rottura della punta di una pala è pari a 391 m.

Solamente il recettore (non residenziale) R19 ricade dentro l'area interessata dalla rottura di una pala come blocco (239 m), mentre altri 6 recettori non residenziali ricadono entro l'area interessata dalla rottura della

punta (391 m). Il recettore R19 è inutilizzato e verrà demolito qualora il parco in proposta venisse approvato (si veda la relazione sui recettori).

Nessun recettore residenziale ricade né dentro il buffer di rottura della pala né della punta.

Nessuna strada statale o provinciale ricade dentro il buffer di rottura della pala (239 m), mentre per brevi tratti le strade SP77 e SP61 ricadono dentro l'area della rottura della punta (391 m).

La probabilità di rottura di una pala è molto bassa, in quanto deve essere conseguente ad incidenti di carattere eccezionale. I report indicano in media la rottura di una turbina con frequenza  $10^{-3}$  1/(turbina·anno) (al caso peggiore), che per il parco in proposta risulterebbe un valore medio di 1 turbina ogni 90 anni di attività.

Aregu Wind srl		N° Doc. IT-VesAre-CLP-SPE-TR-13	Rev 0	Pagina 12 di 12
----------------	--	------------------------------------	-------	--------------------

## 5. Bibliografia

Braam, H. &. (2004). *Guidelines on the environmental risk of wind turbines in the Netherlands*.

HSE. (2013). *Study and development of a methodology for the estimation of the risk and harm to persons from wind turbines*. Health and Safety Executive, RR968.

Larwood, S. (2005). *Permitting Setbacks for Wind Turbines in California and the Blade Throw Hazard*. California Wind Energy Collaborative.

Larwood, S., & Dam, C. P. (2014). Wind turbine rotor fragments: impact probability and setback evaluation. *Clean Techn Environ Policy* (2015) 17, 475–484.

LeBlanc, M. (2007). *Recommendations for risk assessments of ice throw and blade failure in ontario*. Garrad Hassan Canada Inc.

S. Asian, G. E. (2017). Wind Turbine Accidents: A Data Mining Study. *IEEE Systems Journal*.

Vestas, I. S. (2014). *Calcolo della traiettoria di una pala eolica in condizioni nominali di funzionamento*. Vestas Mediterranean.