

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Andretta- Bisaccia"

*ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI*



Progettazione Coordinamento

GEKO S.p.A.
Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it

Studio Acustico e avfaunistico

Teasistemi
Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI)
Tel. 05.06396101
E-Mail: info@tea-group.com

Progettazione, Studi Ambientali e Specialistici

Progettista:
Ing. Massimo Lo Russo

Progetto Energia s.r.l.
Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825.831313
E-Mail: info@progettoenergia.biz

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	06.12.2023	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	R. DI PIETRO	G. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Titolo Documento:

RELAZIONE DI SHADOW FLICKERING

Numero documento:

Commessa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.														
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td></tr> </table>	2	3	3	5	0	2	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>D</td></tr> </table>	D	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>R</td></tr> </table>	R	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td></tr> </table>	0	2	2	6	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	0	0
2	3	3	5	0	2													
D																		
R																		
0	2	2	6															
0	0																	

Opera

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW e relative opere di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW

Approvazione documento	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	00	Dicembre 2023	Emissione per progetto definitivo	Progetto Energia S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.

INDICE

1.	SCOPO	3
2.	CENNI SUL FENOMENO DELLO SHADOW FLICKERING	4
3.	CALCOLO DELLO SHADOW FLICKERING	5
3.1	CONFIGURAZIONE D'IMPIANTO	5
3.2	INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI	6
3.3	METODOLOGIA DI CALCOLO	12
3.4	RISULTATI.....	14
4.	CONCLUSIONI.....	33
5.	ALLEGATI.....	34

1. SCOPO

Scopo del presente documento è la valutazione dell'eventuale impatto generato dallo shadow-flickering (letteralmente "ombreggiamento intermittente") finalizzata all'ottenimento dei permessi necessari per l'**ammodernamento complessivo (repowering) di un impianto eolico esistente costituito da due lotti, sito nei Comuni di Andretta e Bisaccia (AV)**, di proprietà della società Edison Rinnovabili S.p.A, connesso all'impianto TERNA, sito in agro di Bisaccia (AV), realizzato ed in esercizio con: Concessione Edilizia n.34/2002 e successiva variante con Denuncia di Inizio Attività depositata in data 08/04/2004 (Comune di Andretta); Concessione edilizia in data n.20/2002 e successiva variante autorizzata con Denuncia di Inizio attività depositata in data 01/03/2004 (Comune di Bisaccia), previo parere favorevole della Commissione Tecnico – Istruttoria Regionale per la valutazione di Impatto Ambientale del 05/02/2002, recepito dalla Regione Campania con D.P.G.R.C. n.851 del 12.12.2002.

L'impianto eolico esistente si compone di due lotti: "*Centrale Eolica Andretta*" e "*Centrale eolica Bisaccia*".

La Centrale Eolica Andretta si compone di 11 aerogeneratori, di cui 9 ubicati nel territorio del Comune di Andretta e 2 in quello di Bisaccia, per una potenza complessiva pari a 22MW. La centrale eolica Bisaccia si compone di 24 aerogeneratori, di cui 5 ubicate nel territorio del Comune di Andretta e 19 in quello di Bisaccia, per una potenza complessiva pari a 48MW. Pertanto, l'impianto eolico esistente si compone di 35 aerogeneratori, con diametro di 80m, altezza al mozzo pari a 68m e potenza di 2,0MW, per una potenza totale di impianto pari a 70MW, realizzato nei Comuni di Bisaccia (AV) e Andretta (AV), con il cavidotto in media tensione interrato che raggiunge l'impianto d'utenza per connessione, connesso al limitrofo impianto di proprietà di Terna S.p.A, sito in agro di Bisaccia (AV). L'impianto eolico appena descritto è definito nel seguito "**Impianto eolico esistente**".

L'ammodernamento complessivo dell'impianto eolico esistente, oggetto della presente valutazione, consta invece nell'installazione di 18 aerogeneratori con diametro massimo di 155,0 m, altezza massima pari a 180m e potenza unitaria massima di 6,6 MW, per una potenza totale massima pari a 118,80 MW, da realizzare nel medesimo sito. In merito alle opere di connessione, è prevista:

- la sostituzione dei cavidotti interrati MT, con piccole variazioni al tracciato;
- la realizzazione di un nuovo impianto d'utenza per la connessione, costituito da una nuova stazione elettrica d'utenza 30/150kV, sbarre 150kV e cavidotto AT, quest'ultime condivise con altro produttore avente codice pratica 06020746;
- la condivisione dell'impianto di rete per la connessione con il produttore di cui sopra. In particolare, il Progetto si conatterà sullo stallo esistente ed in esercizio all'interno della stazione RTN a 380/150kV denominata "Bisaccia", su cui attualmente è connesso alla rete l'impianto con codice pratica 06020746.

Il Progetto, nella configurazione innanzi descritta, viene definito nel seguito "**Progetto di ammodernamento**".

Il tipo di aerogeneratore previsto per l'impianto in oggetto (aerogeneratore di progetto) è ad asse orizzontale con rotore tripala e una potenza massima di 6,6 MW, avente le caratteristiche principali di seguito riportate:

- rotore tripala a passo variabile, di diametro massimo pari a 155 m, posto sopravvento alla torre di sostegno, costituito da 3 pale generalmente in resina epossidica rinforzata con fibra di vetro e da mozzo rigido in acciaio;
- navicella in carpenteria metallica con carenatura in vetroresina e lamiera, in cui sono collocati il generatore elettrico, il moltiplicatore di giri, il convertitore elettronico di potenza, il trasformatore BT/MT e le apparecchiature idrauliche ed elettriche di comando e controllo;
- torre di sostegno tubolare troncoconica in acciaio;
- altezza massima complessiva fuori terra dell'aerogeneratore pari a 180,00 m;
- diametro alla base del sostegno tubolare: 4,70 m;
- area spazzata massima: 18.869 m².

Nello specifico, il modello di aerogeneratore selezionato, a titolo esemplificativo, sulla base del quale sono state fatte le analisi della presente documentazione, è il seguente:

- Siemens Gamesa, SG 6.6-155.

Si evidenzia che i modelli di macchina sono indicativi e al momento della eventuale realizzazione saranno effettuate analisi del mercato al fine di cogliere le migliori opportunità tecniche ed economiche nella scelta dell'aerogeneratore, mantenendosi in linea con le caratteristiche del modello di macchina utilizzato nelle presenti relazioni.

2. CENNI SUL FENOMENO DELLO SHADOW FLICKERING

Lo shadow-flickering (letteralmente ombreggiamento intermittente) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere una variazione periodica dell'intensità luminosa osservata. Tale effetto (stroboscopico) è causato dalla proiezione, su una generica superficie, dell'ombra indotta da oggetti in movimento. Nel caso specifico di un impianto eolico tale fenomeno è generato dalla proiezione, al suolo o su un ricettore (abitazione), dell'ombra prodotta dalle pale in rotazione degli aerogeneratori allorché il sole si trova alle loro spalle (cfr. figura successiva).

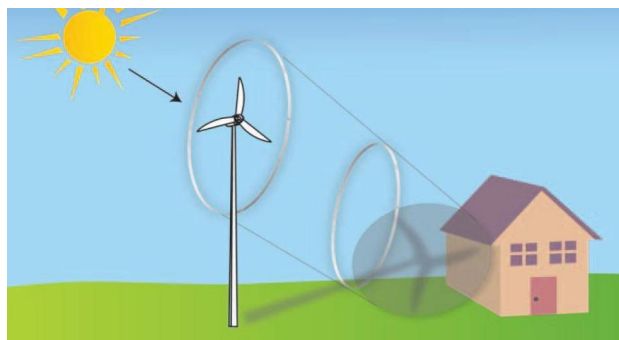


Figura 1 - Rappresentazione schematica del fenomeno dello shadow flicker

Il fenomeno, dal punto di vista di un potenziale ricettore, si traduce in una variazione alternata e ciclica di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso. Il fenomeno, ovviamente, risulta assente sia quando il sole è oscurato da nuvole o dalla nebbia, sia quando, in assenza di vento, le pale dell'aerogeneratore non sono in rotazione.

In particolare, le frequenze che possono provocare un senso di fastidio sono comprese tra i 2,5 ed i 20 Hz (Verkuijlen and Westra1984), e, l'effetto sugli individui è simile a quello che si sperimenterebbe in seguito alle variazioni di intensità luminosa di una lampada ad incandescenza a causa di continui sbalzi della tensione della rete di alimentazione elettrica.

I più recenti aerogeneratori tripala operano ad una velocità di rotazione inferiore ai 35 giri al minuto, corrispondente ad una frequenza di passaggio delle pale sulla verticale inferiore a 1,75 Hz, minore, quindi, della frequenza critica di 2,5 Hz. Inoltre, i generatori di grande potenza (dal MW in su) raramente superano la velocità di rotazione di 20 giri al minuto, corrispondente a frequenze di passaggio delle pale ampiamente minori di quelle ritenute fastidiose per la maggioranza degli individui.

Tale fenomeno, se sperimentato da un ricettore per periodi di tempo prolungati, può generare un disturbo, nelle seguenti condizioni:

- presenza di un livello sufficiente di intensità luminosa, ovvero in condizioni di cielo sereno sgombro da nubi ed in assenza di nebbia e con sole alto rispetto all'orizzonte;
- assenza di ostacoli sulla congiungente ricettore - aerogeneratore: la presenza di vegetazione e/o edifici interposti l'ombra generata da questi ultimi annullerebbe il fenomeno. Quindi, condizione favorevole affinché il fenomeno in esame si verifichi, è quella rappresentata dall'orientamento perpendicolare delle finestre di un'abitazione rispetto alla linea congiungente il ricettore all'aerogeneratore in assenza di ostacoli fisici (alberi, altri edifici ecc...);
- orientamento perpendicolare del rotore rispetto alla congiungente sole - ricettore: infatti, quando il piano del rotore è perpendicolare alla linea sole-ricettore, l'ombra proiettata dalle pale risulta muoversi all'interno di un "disco" che induce un effetto non trascurabile di shadow flickering; viceversa, nel caso in cui il piano del rotore risulti essere in linea con il sole ed il ricettore, l'ombra proiettata risulterebbe molto assottigliata e di bassa intensità per cui l'effetto di shadow flickering sarebbe del tutto trascurabile.

Inoltre, affinché lo shadow flickering, abbia un'intensità non trascurabile è necessario che:

- la posizione del sole sia tale da produrre una luminosità sufficiente; tale condizione corrisponde, per la latitudine di progetto, in un'altezza del sole sull'orizzonte dell'ordine di almeno 10÷15 gradi;
- le pale del rotore siano ovviamente in rotazione;
- l'aerogeneratore ed il potenziale ricettore non siano troppo distanti: infatti, le ombre proiettate in prossimità dell'aerogeneratore risultano di maggiore intensità rispetto a quelle proiettate ad una distanza crescente. Tale condizione deriva dal fatto che in presenza di un ricettore molto prossimo all'aerogeneratore, una porzione ampia di pala copre il disco solare così come osservato dal punto di vista del ricettore stesso, e, quindi, l'intensità del flicker risulta maggiormente percepibile. All'aumentare della distanza tra aerogeneratore e ricettore, le pale, durante il loro moto di rotazione, andranno a coprire una porzione sempre più piccola del disco solare, inducendo un effetto di flicker di minore intensità.

Alla luce di quanto sopra esposto, le relazioni spaziali tra un aerogeneratore ed un ricettore (abitazione), così come la direzione del vento risultano essere fattori chiave per la durata del fenomeno di shadow flicker. Per distanze dell'ordine dei 300-400 m, il fenomeno in esame potrebbe verificarsi all'alba oppure al tramonto, ovvero in quelle ore in cui le ombre risultano molto lunghe e la radiazione diretta è di minore intensità per effetto della piccola elevazione solare. Al di là di una certa distanza l'ombra smette di essere un problema perché il rapporto tra lo spessore della pala ed il diametro apparente del sole diventa molto piccolo. Quindi, come è facile immaginare, la condizione più penalizzante corrisponde al caso in cui il piano del rotore risulta ortogonale alla congiungente ricettore – sole; infatti, in tali condizioni, l'ombra proiettata darà origine ad un cerchio di diametro pari a quello del rotore del generatore eolico.

Sebbene il fenomeno possa essere percepito anche all'esterno, esso risulta evidente e fastidioso in quegli ambienti con finestrate rivolte verso le ombre. In generale, l'area soggetta a shadow flicker non si estende oltre i 500 m dall'aerogeneratore e le zone a maggiore impatto ricadono entro i 300 - 400 m di distanza dalle macchine; il flickering, se presente, non supera in genere i 30/40 minuti di durata potenziale nell'arco di una giornata.

L'intensità del fenomeno è definita come la differenza di luminosità che si percepisce in presenza ed in assenza di flickering in una data posizione.

In definitiva, si può affermare che:

- avendo le pale una forma rastremata con lo spessore che cresce verso il mozzo; il fenomeno risulterà tanto più intenso quanto maggiore sarà la porzione di disco solare coperta dalla pala stessa e quanto minore la distanza dal ricettore;
- l'intensità del flickering sarà minima quando l'ombra prodotta è generata all'estremità delle pale;
- maggiori distanze tra generatore e ricettore determinano ombre meno nette; in tal caso l'effetto flickering risulterà meno intenso e distinto.

3. CALCOLO DELLO SHADOW FLICKERING

3.1 CONFIGURAZIONE D'IMPIANTO

Il Progetto prevede l'installazione di n. 18 aerogeneratori per una potenza massima di 118,80 MW. La disposizione prevista per le turbine è riportata nella tabella 1.

AEROGENERATORE	COORDINATE AEROGENERATORE UTM (WGS84) - FUSO 33		Altitudine [m]
	Long. E [m]	Lat. N [m]	
WTG AnBs-01	525.143	4.536.795	836,00
WTG AnBs-02	525.185	4.535.914	850,00
WTG AnBs-03	525.658	4.537.821	861,50
WTG AnBs-04	526.016	4.539.232	884,00
WTG AnBs-05	526.056	4.538.715	886,20
WTG AnBs-06	525.480	4.538.852	871,10
WTG AnBs-07	527.680	4.536.626	860,30
WTG AnBs-08	527.902	4.534.943	854,30
WTG AnBs-09	527.875	4.535.713	834,50

AEROGENERATORE	COORDINATE AEROGENERATORE UTM (WGS84) - FUSO 33		Altitudine [m]
	Long. E [m]	Lat. N [m]	
WTG AnBs-10	527.966	4.537.463	907,20
WTG AnBs-11	528.394	4.534.484	866,40
WTG AnBs-12	528.236	4.536.341	827,50
WTG AnBs-13	528.367	4.535.399	832,00
WTG AnBs-14	528.813	4.534.270	850,30
WTG AnBs-15	528.848	4.536.009	829,00
WTG AnBs-16	528.758	4.535.138	847,50
WTG AnBs-17	529.302	4.535.160	780,00
WTG AnBs-18	529.451	4.534.465	784,00

Tabella 1: Coordinate UTM - WGS84 – fuso 33 degli aerogeneratori

La tabella 2 riporta la scheda riassuntiva delle principali caratteristiche della turbina di progetto.

Potenza nominale	6.600 kW
Velocità di accensione	3 m/s
Velocità di spegnimento	27 m/s
ROTORE	
Diametro del rotore	155 m
Area spazzata	18.869 m ²
Numero pale	3
Speed, Dynamic Operation Range	9,31 rpm
TORRE	
Altezza del mozzo	102,5 m

Tabella 2: Estratto delle specifiche tecniche turbina Siemens Gamesa SG 6.6-155

3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI

Ai fini della previsione degli impatti indotti sulle abitazioni dall'impianto eolico in progetto sono stati individuati i ricettori presenti nei pressi degli aerogeneratori.

Sebbene il fenomeno possa essere percepito anche all'esterno, esso risulta evidente e fastidioso in quegli ambienti con finestrate che si trovano sul prolungamento della direttrice sole-turbina, per questo motivo, si è considerato nella simulazione la presenza di finestre di altezza 1 metro e larghezza 1 metro posizionate ad altezza dal suolo di 2 metri e disposte su tutte le facciate degli edifici. La tabella 3 riporta i riferimenti geografici dei fabbricati riscontrati e l'orientamento delle finestre ipotizzate.

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
120	BISACCIA (AV)	26	507	C06	526450	4540437	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
121	BISACCIA (AV)	26	482	C02	526480	4540484	4 (67° , 157° , 247° , 337°)
122	BISACCIA (AV)	26	411	A04	526451	4540492	4 (63° , 153° , 243° , 333°)
123	BISACCIA (AV)	26	501-503	A03-C02	526487	4540576	4 (75° , 165° , 255° , 345°)
124	BISACCIA (AV)	26	484	A03-C02	526475	4540597	4 (62° , 152° , 242° , 332°)
125	BISACCIA (AV)	26	521	F02	526269	4540676	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
126	BISACCIA (AV)	26	508	C02	526254	4540663	4 (46° , 136° , 226° , 316°)
127	VALLATA (AV)	29	855	C02	526072	4540566	4 (59° , 149° , 239° , 329°)
128	VALLATA (AV)	29	1140	C02	526063	4540561	4 (59° , 149° , 239° , 329°)
129	VALLATA (AV)	29	854	A04	526053	4540554	4 (59° , 149° , 239° , 329°)
130	VALLATA (AV)	29	1010-1008	C02-F03	526036	4540544	4 (60° , 150° , 240° , 330°)
131	VALLATA (AV)	29	1007	F02	526012	4540530	4 (57° , 147° , 237° , 327°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
132	VALLATA (AV)	29	1026-1065-1027	D10-C02	525997	4540479	4 (62° , 152° , 242° , 332°)
133	VALLATA (AV)	29	1067	C06	525931	4540474	4 (50° , 140° , 230° , 320°)
134	VALLATA (AV)	29	1066	C02	525911	4540460	4 (49° , 139° , 229° , 319°)
135	VALLATA (AV)	29	1024	D10	525922	4540447	4 (52° , 142° , 232° , 322°)
136	VALLATA (AV)	29	1125	C02	525936	4540414	4 (84° , 174° , 264° , 354°)
137	VALLATA (AV)	29	1124	C02	525946	4540405	4 (88° , 178° , 268° , 358°)
138	VALLATA (AV)	29	822	C02-A04	525967	4540399	4 (2° , 92° , 182° , 272°)
139	VALLATA (AV)	29	904	C02	525976	4540403	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
140	VALLATA (AV)	29	44-43-42-1119	FABB DIRUTO - FABB RURALE-C02	525984	4540428	4 (1° , 91° , 181° , 271°)
141	VALLATA (AV)	29	39	A04	526014	4540432	4 (85° , 175° , 265° , 355°)
142	VALLATA (AV)	29	852	A07	526026	4540434	4 (85° , 175° , 265° , 355°)
143	VALLATA (AV)	29	41-1111-1110-1112	C02-F02-A04	526026	4540414	4 (90° , 180° , 270° , 360°)
144	VALLATA (AV)	29	1114	A04	526101	4540441	4 (83° , 173° , 263° , 353°)
145	VALLATA (AV)	29	583-628-1157-1155	AREA FAB DM-C02	526023	4540376	4 (84° , 174° , 264° , 354°)
146	VALLATA (AV)	29	896	C02	525968	4540360	4 (2° , 92° , 182° , 272°)
147	VALLATA (AV)	29	897	C02	525972	4540326	4 (83° , 173° , 263° , 353°)
148	VALLATA (AV)	29	571-570	Censito catastalmente ma non classato	525989	4540325	4 (83° , 173° , 263° , 353°)
149	VALLATA (AV)	29	898	C02	525975	4540308	4 (74° , 164° , 254° , 344°)
150	VALLATA (AV)	29	1018	D10	526009	4540302	4 (86° , 176° , 266° , 356°)
151	VALLATA (AV)	29	1019	D10	526042	4540296	4 (87° , 177° , 267° , 357°)
152	VALLATA (AV)	29	874	A04-C02	526092	4540327	4 (3° , 93° , 183° , 273°)
153	VALLATA (AV)	29	802	A04	526102	4540257	4 (3° , 93° , 183° , 273°)
154	VALLATA (AV)	29	492	FABB DIRUTO	525931	4539971	4 (30° , 120° , 210° , 300°)
157	VALLATA (AV)	29	1033	C02	524191	4539453	4 (24° , 114° , 204° , 294°)
158	VALLATA (AV)	29	1121	C06	524137	4539435	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
159	VALLATA (AV)	29	1122	C02	524183	4539423	4 (24° , 114° , 204° , 294°)
160	VALLATA (AV)	29	685	A04-C02	524165	4539412	4 (25° , 115° , 205° , 295°)
161	VALLATA (AV)	29	1120	C06	524157	4539375	4 (25° , 115° , 205° , 295°)
162	VALLATA (AV)	29	427	Censito catastalmente ma non classato	524532	4539453	4 (20° , 110° , 200° , 290°)
163	VALLATA (AV)	29	114-116	A04-C02-FABB RURALE	524086	4538943	4 (33° , 123° , 213° , 303°)
164	VALLATA (AV)	29	113	AREA FAB DM	524048	4538925	-
165	VALLATA (AV)	28	88	AREA FAB DM	524030	4538916	-
166	VALLATA (AV)	29	1031	C02-A04	524091	4538888	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
167	VALLATA (AV)	29	1030	A04	524092	4538877	4 (25° , 115° , 205° , 295°)
168	VALLATA (AV)	29	960	C06	524125	4538895	-
169	VALLATA (AV)	29	958	C06	524124	4538875	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
170	VALLATA (AV)	29	957	A04-C02	524143	4538847	4 (57° , 147° , 237° , 327°)
171	VALLATA (AV)	29	1117	C06	524130	4538819	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
172	VALLATA (AV)	29	956	C02	524162	4538831	4 (58° , 148° , 238° , 328°)
173	VALLATA (AV)	29	1080	A04-C02	524607	4539119	4 (88° , 178° , 268° , 358°)
174	VALLATA (AV)	29	1077	A04	524646	4539149	4 (7° , 97° , 187° , 277°)
175	VALLATA (AV)	29	1078	C02	524685	4539135	4 (6° , 96° , 186° , 276°)
176	VALLATA (AV)	29	1079	C02	524698	4539130	4 (6° , 96° , 186° , 276°)
177	VALLATA (AV)	29	430	FABB DIRUTO	524925	4539283	4 (14° , 104° , 194° , 284°)
178	VALLATA (AV)	29	424	FABB DIRUTO	525230	4539348	4 (58° , 148° , 238° , 328°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
181	VALLATA (AV)	29	828	FABB RURALE	525059	4538421	4 (14° , 104° , 194° , 284°)
182	VALLATA (AV)	29	786-780	C02-A04	525074	4538288	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
183	VALLATA (AV)	29	632	A04-C02	525031	4538274	4 (4° , 94° , 184° , 274°)
184	VALLATA (AV)	29	934	C02	525060	4538248	4 (20° , 110° , 200° , 290°)
185	VALLATA (AV)	29	250-552	FABB RURALE	525027	4538249	4 (2° , 92° , 182° , 272°)
186	VALLATA (AV)	29	249	A04	525016	4538244	4 (20° , 110° , 200° , 290°)
187	VALLATA (AV)	29	776	C02	524999	4538248	4 (28° , 118° , 208° , 298°)
188	VALLATA (AV)	29	774	C02	524972	4538253	4 (20° , 110° , 200° , 290°)
189	VALLATA (AV)	29	886-889	D10	525025	4538205	4 (36° , 126° , 216° , 306°)
190	VALLATA (AV)	29	892	D10	525020	4538131	4 (7° , 97° , 187° , 277°)
191	VALLATA (AV)	29	541	C02	525144	4538106	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
192	VALLATA (AV)	29	542	C02	525188	4538072	4 (18° , 108° , 198° , 288°)
193	VALLATA (AV)	29	911	C02	525217	4538066	4 (9° , 99° , 189° , 279°)
194	VALLATA (AV)	29	910	C02	525214	4538081	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
195	VALLATA (AV)	29	912-921-916-922-949-147-146-1115-909	F02-F03-C06-F04-C06-A04	525205	4538103	4 (38° , 128° , 218° , 308°)
196	VALLATA (AV)	29	913-945	C02	525211	4538130	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
197	VALLATA (AV)	29	943-951-944	F02-C06-C02	525230	4538145	4 (20° , 110° , 200° , 290°)
198	VALLATA (AV)	29	871	C02-C06-A04	525242	4538119	4 (32° , 122° , 212° , 302°)
199	VALLATA (AV)	29	1133	Non censito catastalmente	525293	4538121	4 (30° , 120° , 210° , 300°)
200	VALLATA (AV)	29	825	A04	525307	4538101	4 (11° , 101° , 191° , 281°)
201	VALLATA (AV)	29	178-478-903-317-318-479	C02-A04-D10-FABB RURALE-CORTE	524528	4537847	4 (28° , 118° , 208° , 298°)
202	VALLATA (AV)	29	310	A04	524551	4537796	4 (40° , 130° , 220° , 310°)
203	VALLATA (AV)	29	788-789	Censito catastalmente ma non esistente	525047	4537940	-
204	VALLATA (AV)	29	1072	C02	525105	4537960	4 (82° , 172° , 262° , 352°)
205	VALLATA (AV)	29	863-1118	A04-F02	525105	4537945	4 (79° , 169° , 259° , 349°)
206	VALLATA (AV)	29	1070	A04	525110	4537923	4 (85° , 175° , 265° , 355°)
207	VALLATA (AV)	29	159	FABB RURALE	525396	4537893	-
208	VALLATA (AV)	29	1086	C02	525167	4537821	4 (2° , 92° , 182° , 272°)
209	VALLATA (AV)	29	293	F02	525120	4537814	4 (6° , 96° , 186° , 276°)
210	VALLATA (AV)	29	884	A04	525128	4537795	4 (3° , 93° , 183° , 273°)
211	VALLATA (AV)	29	675	A04	525082	4537737	4 (66° , 156° , 246° , 336°)
212	VALLATA (AV)	29	876	A04-C02	525158	4537661	4 (77° , 167° , 257° , 347°)
213	VALLATA (AV)	29	1054-164-165-166	A04-C02-FABB RURALE	525122	4537622	4 (57° , 147° , 237° , 327°)
214	VALLATA (AV)	29	787	A04	525107	4537607	4 (48° , 138° , 228° , 318°)
215	VALLATA (AV)	29	797	A04	525096	4537585	4 (46° , 136° , 226° , 316°)
216	BISACCIA (AV)	37	223-221	C02	525159	4537586	4 (21° , 111° , 201° , 291°)
217	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	247	C06-A04	524724	4537552	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
218	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	321	F02	524302	4537422	4 (86° , 176° , 266° , 356°)
219	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	23-378	AREA FAB DM-C02	524265	4537413	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
220	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	36-37	FABB DIRUTO	524282	4537402	4 (90° , 180° , 270° , 360°)
221	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	373	F02-C02	524281	4537381	4 (90° , 180° , 270° , 360°)
222	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	379	C02	524291	4537368	4 (5° , 95° , 185° , 275°)
223	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	335-333-331	Censito catastalmente ma non classato	524252	4537360	4 (6° , 96° , 186° , 276°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
224	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	337-338	A04-C02	524218	4537279	4 (9° , 99° , 189° , 279°)
225	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	344	A04-C06-C02	524202	4537224	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
226	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	303	A07-C02	524145	4537153	4 (3° , 93° , 183° , 273°)
227	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	346-345	C02-A04	524173	4537147	4 (1° , 91° , 181° , 271°)
228	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	251	A04-C02	524344	4537130	4 (87° , 177° , 267° , 357°)
229	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	282	F02-C02	524362	4537104	4 (88° , 178° , 268° , 358°)
230	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	362	C02	524639	4537447	4 (34° , 124° , 214° , 304°)
231	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	78-361-368-370-369-367-74	A04-C02-C06-AREA FAB DM	524650	4537441	4 (36° , 126° , 216° , 306°)
232	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	309	C06	524614	4537399	4 (34° , 124° , 214° , 304°)
233	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	310	A07-C02	524614	4537373	4 (33° , 123° , 213° , 303°)
234	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	250	A04	524683	4537454	4 (66° , 156° , 246° , 336°)
235	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	92-93-94-351	AREA FAB DM-F02	524660	4537413	4 (40° , 130° , 220° , 310°)
236	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	315	C02-C06	524723	4537439	4 (69° , 159° , 249° , 339°)
237	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	350	C02	524692	4537385	4 (59° , 149° , 239° , 329°)
238	GUARDIA LOMBARDI (AV)	18	343	F02-C06	524872	4537500	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
239	BISACCIA (AV)	37	227	C02	525071	4537407	4 (40° , 130° , 220° , 310°)
240	BISACCIA (AV)	37	228-229-230	C06	525095	4537407	4 (31° , 121° , 211° , 301°)
241	BISACCIA (AV)	37	219	A04-C06	525373	4537354	4 (71° , 161° , 251° , 341°)
242	BISACCIA (AV)	37	205	A03	525480	4537174	4 (74° , 164° , 254° , 344°)
243	BISACCIA (AV)	37	211	A04-C02-C06	525473	4537131	4 (47° , 137° , 227° , 317°)
244	BISACCIA (AV)	37	215	A02-C02	525573	4537117	4 (67° , 157° , 247° , 337°)
245	BISACCIA (AV)	37	202	A02-C02	525679	4537342	4 (61° , 151° , 241° , 331°)
246	BISACCIA (AV)	38	404	A02-C06	525833	4537187	4 (58° , 148° , 238° , 328°)
247	BISACCIA (AV)	38	406-378	C02	525821	4537220	4 (58° , 148° , 238° , 328°)
248	BISACCIA (AV)	38	376	C02	525887	4537262	4 (67° , 157° , 247° , 337°)
249	BISACCIA (AV)	38	380-419	A02-C02	525888	4537233	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
250	BISACCIA (AV)	38	417	C02	525915	4537284	4 (75° , 165° , 255° , 345°)
251	BISACCIA (AV)	38	418	C02-C06-A02	525919	4537259	4 (72° , 162° , 252° , 342°)
252	BISACCIA (AV)	38	373	C02-A02	525949	4537267	4 (72° , 162° , 252° , 342°)
253	BISACCIA (AV)	38	398	C02-A03	526023	4537263	4 (75° , 165° , 255° , 345°)
254	BISACCIA (AV)	38	400	E07	526068	4537271	4 (73° , 163° , 253° , 343°)
255	BISACCIA (AV)	38	402	A03-C06	526661	4537647	4 (43° , 133° , 223° , 313°)
257	BISACCIA (AV)	40	356	A03-C06	526948	4537742	4 (29° , 119° , 209° , 299°)
258	BISACCIA (AV)	40	361	F02	527098	4537870	4 (63° , 153° , 243° , 333°)
259	BISACCIA (AV)	40	362	C02	527125	4537849	4 (67° , 157° , 247° , 337°)
260	BISACCIA (AV)	40	364	F03	527153	4537806	4 (66° , 156° , 246° , 336°)
261	BISACCIA (AV)	40	379	Non censito catastalmente	527175	4537796	4 (59° , 149° , 239° , 329°)
262	BISACCIA (AV)	40	358	A03	527371	4537760	4 (79° , 169° , 259° , 349°)
263	BISACCIA (AV)	40	148	Non censito catastalmente	527740	4537987	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
265	BISACCIA (AV)	41	229	Censito catastalmente ma non esistente	528724	4538755	-
266	BISACCIA (AV)	42	249-276-250	A03-C06-C02	528187	4538031	4 (39° , 129° , 219° , 309°)
267	BISACCIA (AV)	42	251	C06	528215	4538036	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
268	BISACCIA (AV)	42	232	A02-C02	528416	4538060	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
269	BISACCIA (AV)	42	233	C02	528432	4538028	4 (32° , 122° , 212° , 302°)
270	BISACCIA (AV)	42	234	C02	528408	4538021	4 (36° , 126° , 216° , 306°)
271	BISACCIA (AV)	43	392	C02	528629	4537945	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
272	BISACCIA (AV)	42	253-256-255	F02	528620	4537674	4 (41° , 131° , 221° , 311°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
273	BISACCIA (AV)	42	246-247	C02-A03	528436	4537223	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
274	BISACCIA (AV)	42	287	A03	528466	4537208	4 (36° , 126° , 216° , 306°)
275	BISACCIA (AV)	42	281	C02	528469	4537179	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
276	BISACCIA (AV)	42	248	C02	528503	4537162	4 (39° , 129° , 219° , 309°)
277	BISACCIA (AV)	42	270	A03-C06	528506	4537216	4 (35° , 125° , 215° , 305°)
278	BISACCIA (AV)	42	268	C06	528535	4537235	4 (43° , 133° , 223° , 313°)
280	BISACCIA (AV)	58	297	A03	528561	4537182	4 (35° , 125° , 215° , 305°)
281	BISACCIA (AV)	58	109	Non censito catastalmente	528444	4537025	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
282	BISACCIA (AV)	58	113	Non censito catastalmente	528602	4536904	4 (46° , 136° , 226° , 316°)
283	BISACCIA (AV)	58	310	A03	528414	4536818	4 (21° , 111° , 201° , 291°)
284	BISACCIA (AV)	58	312	C02	528418	4536773	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
285	BISACCIA (AV)	58	299	A03-C02-D10	528387	4536744	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
286	BISACCIA (AV)	58	313	C06	528295	4536650	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
287	BISACCIA (AV)	59	280	A03-C06	529078	4536660	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
288	BISACCIA (AV)	60	290	F02	529471	4536274	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
289	BISACCIA (AV)	72	15	Non censito catastalmente	529453	4536105	4 (30° , 120° , 210° , 300°)
290	BISACCIA (AV)	60	286	C02	529317	4535976	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
291	BISACCIA (AV)	58	252-253	A02-C06-C02	529303	4535954	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
292	BISACCIA (AV)	72	18-19-20	CORTE -AREA FAB DM	529344	4535943	4 (35° , 125° , 215° , 305°)
293	BISACCIA (AV)	72	349	A04-C02	529340	4535911	4 (36° , 126° , 216° , 306°)
294	BISACCIA (AV)	72	197	A03	529827	4535832	4 (29° , 119° , 209° , 299°)
295	BISACCIA (AV)	72	304	C02	529851	4535670	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
296	BISACCIA (AV)	72	305	A04	529857	4535693	4 (16° , 106° , 196° , 286°)
297	BISACCIA (AV)	72	306	A04	529881	4535697	4 (14° , 104° , 194° , 284°)
298	BISACCIA (AV)	72	56-354	FABB DIRUTO - C02-F02	529909	4535684	4 (85° , 175° , 265° , 355°)
299	BISACCIA (AV)	72	315	D10	529938	4535653	4 (19° , 109° , 199° , 289°)
300	BISACCIA (AV)	72	341	C02	529651	4535531	4 (87° , 177° , 267° , 357°)
301	BISACCIA (AV)	72	80-78-77-76-75-74-73-72	AREA FAB DM-FABB DIRUTO	529575	4535520	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
302	BISACCIA (AV)	72	199	A04-C06	529573	4535585	4 (11° , 101° , 191° , 281°)
303	BISACCIA (AV)	72	307	A04	529560	4535606	4 (9° , 99° , 189° , 279°)
304	BISACCIA (AV)	72	198	A04	529582	4535634	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
305	BISACCIA (AV)	72	337	C02-A03	529497	4535675	4 (23° , 113° , 203° , 293°)
306	BISACCIA (AV)	72	334-344	C02	529456	4535658	4 (53° , 143° , 233° , 323°)
307	ANDRETTA (AV)	4	301	A04	528926	4535644	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
308	BISACCIA (AV)	57	353	A03	527255	4535898	4 (90° , 180° , 270° , 360°)
309	BISACCIA (AV)	56	305	C02	526804	4536087	4 (40° , 130° , 220° , 310°)
310	BISACCIA (AV)	56	341-339-313-340	A03-A04	526772	4536171	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
311	BISACCIA (AV)	56	309-338	A03-C02-C06	526743	4536176	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
312	BISACCIA (AV)	56	302	C06-A03	526746	4536135	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
313	BISACCIA (AV)	56	308	A02-C06	526712	4536156	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
314	BISACCIA (AV)	54	256-155	Censito catastalmente ma non esistente	525656	4536365	-
315	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	293	A04	524485	4536501	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
315a	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	212	C02-A07-C06	524254	4536321	4 (88° , 178° , 268° , 358°)
315b	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	294	A04	524034	4536296	4 (85° , 175° , 265° , 355°)
315c	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	268	C02-A04	523853	4536304	4 (53° , 143° , 233° , 323°)
315d	GUARDIA LOMBARDI (AV)	38	166	C02	524024	4536238	4 (5° , 95° , 185° , 275°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
315e	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	849-850-449	C02-FABB RURALE	523930	4536223	4 (56° , 146° , 236° , 326°)
315f	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	662	A04-C02	523891	4536209	4 (71° , 161° , 251° , 341°)
315g	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	863-874-865	C02	523923	4536168	4 (55° , 145° , 235° , 325°)
315i	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	917-604-606-607-921-597-598	A04-FABB RURALE	523969	4536200	4 (55° , 145° , 235° , 325°)
315l	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	685-870-924-922-843-918	C02	523967	4536178	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
315m	GUARDIA LOMBARDI (AV)	36	425-374	AREA FAB DM	524266	4535808	4 (78° , 168° , 258° , 348°)
316	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	275	C02	524632	4536450	4 (15° , 105° , 195° , 285°)
317	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	290-291	C02	524572	4536398	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
318	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	298	C02-C06	524604	4536409	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
319	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	299	C02	524631	4536389	4 (23° , 113° , 203° , 293°)
320	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	284-296	A02-C06-C02-A04	524604	4536386	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
321	GUARDIA LOMBARDI (AV)	27	300	C02	524617	4536346	4 (22° , 112° , 202° , 292°)
323	GUARDIA LOMBARDI (AV)	38	161-160	C02	524670	4536282	4 (78° , 168° , 258° , 348°)
324	GUARDIA LOMBARDI (AV)	38	165	C02	524822	4536324	4 (53° , 143° , 233° , 323°)
325	ANDRETTA (AV)	2	464-515	C06-C02-F03	525961	4535199	4 (54° , 144° , 234° , 324°)
326	ANDRETTA (AV)	2	480-427-481	C06-A04-C02	525994	4535147	4 (66° , 156° , 246° , 336°)
327	ANDRETTA (AV)	2	466	C06-C02	525986	4535129	4 (74° , 164° , 254° , 344°)
328	ANDRETTA (AV)	2	502	A04-C06	526148	4534920	4 (90° , 180° , 270° , 360°)
329	ANDRETTA (AV)	2	473-505	C02	526106	4534879	4 (68° , 158° , 248° , 338°)
330	ANDRETTA (AV)	2	430	A02	526124	4534858	4 (58° , 148° , 238° , 328°)
331	ANDRETTA (AV)	2	510	C02	526108	4534832	4 (47° , 137° , 227° , 317°)
332	ANDRETTA (AV)	2	500-501-482-483	C02-F02-A04	526091	4534807	4 (33° , 123° , 213° , 303°)
333	ANDRETTA (AV)	2	477	C02	526073	4534812	4 (37° , 127° , 217° , 307°)
334	ANDRETTA (AV)	2	475	C02	526047	4534816	4 (41° , 131° , 221° , 311°)
335	ANDRETTA (AV)	2	429	C02	526040	4534760	4 (46° , 136° , 226° , 316°)
336	ANDRETTA (AV)	2	469	C02	526093	4534785	4 (39° , 129° , 219° , 309°)
337	ANDRETTA (AV)	2	506	F03	526107	4534802	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
338	ANDRETTA (AV)	2	507-512-513	C02	526160	4534806	4 (57° , 147° , 237° , 327°)
352	ANDRETTA (AV)	7	741	C02	525995	4534675	4 (48° , 138° , 228° , 318°)
353	ANDRETTA (AV)	7	740	A04	526011	4534661	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
354	ANDRETTA (AV)	7	762	C02-A04	525972	4534629	4 (34° , 124° , 214° , 304°)
377	ANDRETTA (AV)	3	584-615-598-580-616	C02	526648	4534233	4 (7° , 97° , 187° , 277°)
378	ANDRETTA (AV)	3	599-578-566	A04-C06-A02-C02	526667	4534188	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
379	ANDRETTA (AV)	3	582-581-567	A04-F03-C02	526679	4534161	4 (73° , 163° , 253° , 343°)
380	ANDRETTA (AV)	3	596	C02	526679	4534121	4 (4° , 94° , 184° , 274°)
381	ANDRETTA (AV)	3	621-609	A02-C06-C02	527330	4534196	4 (25° , 115° , 205° , 295°)
382	ANDRETTA (AV)	8	639	C02	527681	4533955	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
383	ANDRETTA (AV)	8	640	A04-C02	527691	4533926	4 (19° , 109° , 199° , 289°)
384	ANDRETTA (AV)	8	641-345-694	C02-A04-FABB RURALE	527667	4533917	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
385	ANDRETTA (AV)	8	677-695	A02-C06-C02	527652	4533884	4 (15° , 105° , 195° , 285°)
386	ANDRETTA (AV)	8	690	C06	527613	4533836	4 (32° , 122° , 212° , 302°)
387	ANDRETTA (AV)	8	689	C02	527788	4533819	4 (13° , 103° , 193° , 283°)
388	ANDRETTA (AV)	8	638	C02	528259	4534003	4 (33° , 123° , 213° , 303°)

Ricettore	Comune	Foglio	Particella	Destinazione d'uso	UTM - WGS84		Numero finestre e orientamento
					Long. E [m]	Lat. N [m]	
389	ANDRETTA (AV)	8	795	A04	528356	4533976	4 (18° , 108° , 198° , 288°)
390	ANDRETTA (AV)	8	725	C02	528138	4533790	4 (28° , 118° , 208° , 298°)
391	ANDRETTA (AV)	8	723-721-726	A04-C02	528192	4533796	4 (2° , 92° , 182° , 272°)
392	ANDRETTA (AV)	8	722	A04	528191	4533767	4 (12° , 102° , 192° , 282°)
393	ANDRETTA (AV)	8	699	C06	528263	4533835	4 (15° , 105° , 195° , 285°)
394	ANDRETTA (AV)	8	700-708-712-711	F03-C06-A04	528261	4533776	4 (16° , 106° , 196° , 286°)
395	ANDRETTA (AV)	8	698-696-697	C02	528233	4533759	4 (22° , 112° , 202° , 292°)
396	ANDRETTA (AV)	8	617	C02	528235	4533714	4 (16° , 106° , 196° , 286°)
397	ANDRETTA (AV)	8	665	A04	528264	4533643	4 (15° , 105° , 195° , 285°)
398	ANDRETTA (AV)	8	90	A04	528318	4533645	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
399	ANDRETTA (AV)	17	841	C02	528350	4533584	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
400	ANDRETTA (AV)	17	761	A02-C06	528389	4533598	4 (47° , 137° , 227° , 317°)
401	ANDRETTA (AV)	17	850	A04-C02-C06	528424	4533606	4 (51° , 141° , 231° , 321°)
402	ANDRETTA (AV)	17	851	A04-C06	528440	4533587	4 (44° , 134° , 224° , 314°)
403	ANDRETTA (AV)	17	842-847-852	C02-A02	528445	4533604	4 (34° , 124° , 214° , 304°)
404	ANDRETTA (AV)	17	843	C02	528454	4533617	4 (34° , 124° , 214° , 304°)
405	ANDRETTA (AV)	17	848	C02	528470	4533575	4 (38° , 128° , 218° , 308°)
407	ANDRETTA (AV)	9	312	A04	528684	4533653	4 (47° , 137° , 227° , 317°)
408	ANDRETTA (AV)	9	314	C02	528414	4533736	4 (32° , 122° , 212° , 302°)
409	ANDRETTA (AV)	9	319	C02	528427	4533774	4 (27° , 117° , 207° , 297°)
410	ANDRETTA (AV)	9	12	FABB DIRUTO	528538	4534079	4 (72° , 162° , 252° , 342°)
411	ANDRETTA (AV)	9	316	C02	528653	4534152	4 (45° , 135° , 225° , 315°)
412	ANDRETTA (AV)	8	381	Non censito catastalmente	528382	4534569	4 (30° , 120° , 210° , 300°)
413	ANDRETTA (AV)	8	239	Non censito catastalmente	528395	4534588	4 (31° , 121° , 211° , 301°)
414	ANDRETTA (AV)	8	9	Non censito catastalmente	528502	4534553	4 (63° , 153° , 243° , 333°)
415	ANDRETTA (AV)	5	227	Non censito catastalmente	528830	4534894	4 (32° , 122° , 212° , 302°)
416	ANDRETTA (AV)	5	226	Non censito catastalmente	528867	4534973	4 (23° , 113° , 203° , 293°)
417	ANDRETTA (AV)	5	106	Non censito catastalmente	529469	4534050	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
418	ANDRETTA (AV)	5	217	A02	529464	4533986	4 (17° , 107° , 197° , 287°)
419	ANDRETTA (AV)	5	219-220	C06-C02-A02	529516	4533932	4 (43° , 133° , 223° , 313°)
420	ANDRETTA (AV)	5	203	FABB RURALE	529716	4533696	4 (52° , 142° , 232° , 322°)

Tabella 3: Coordinate UTM - WGS84 – fuso 33 puntuali dei ricettori

Nella presente valutazione si è posto come discriminante di abitabilità dei ricettori la relativa categoria catastale compatibile con la presenza di persone per lunghi periodi e la condizione di edificio finito ovvero non diruto e/o incompleto anche senza viabilità di accesso. Non sono presenti ricettori di classe I, oggetto di particolare tutela dal punto di vista acustico (scuole, ospedali, case di cura e di riposo, ecc.).

Alcuni fabbricati individuati nell'area sono edifici abbandonati in pessime condizioni, per lo più diruti o semidiruti, altri sono depositi connessi ad attività agricole utilizzati come ricovero per mezzi e materiali. Questi fabbricati sebbene ivi riportati solo per completezza di analisi non verranno considerati nello studio che segue, in quanto la presenza di persone è solo saltuaria e per brevi periodi. Nelle elaborazioni che seguono verranno considerati solo i fabbricati potenzialmente abitabili, evidenziati in grigio in tabella 3.

3.3 METODOLOGIA DI CALCOLO

L'analisi dell'impatto da shadow flickering prodotto da un parco eolico è realizzata, generalmente, attraverso l'impiego di specifici applicativi che modellano il fenomeno in esame. I pacchetti software impiegati per la progettazione di impianti eolici contengono moduli specifici per il calcolo e l'analisi del fenomeno di flickering.

L'analisi si basa sull'impiego di un modello digitale del terreno dell'area oggetto di progettazione, sulle posizioni (E, N, quota) degli aerogeneratori e dei potenziali ricettori sensibili, nonché sui dati che correlano la posizione del sole nell'arco dell'anno con le condizioni operative delle turbine nello stesso arco di tempo.

Al fine di calcolare la posizione relativa del sole nell'arco di un anno rispetto al parco eolico ed ai ricettori è necessario definire la longitudine, la latitudine ed il fuso orario dell'area interessata dal progetto.

Nello specifico è stato impiegato il modulo shadow flickering del software WindFarm (ReSoft Limited©). Esso consente di analizzare la posizione del sole nell'arco di un anno allo scopo di identificare i tempi in cui ogni aerogeneratore può proiettare ombre sulle finestre delle abitazioni vicine.

In particolare, il modello permette di:

- calcolare il potenziale per le ombre intermittenti alle finestre delle abitazioni;
- mostrare un calendario grafico degli eventi di flickering;
- mostrare un elenco dettagliato di ciascun evento di ombreggiamento (ora di inizio, di fine, durata del fenomeno, aerogeneratore/i coinvolti ecc...);
- creare mappe di impatto potenziale che mostrano le ore d'ombra intermittente per l'intero parco eolico o per le singole macchine (curve di isodurata) nell'arco dell'anno.

Al di là di una certa distanza, come già osservato, l'ombra smette di essere un problema perché il rapporto tra lo spessore della pala e il diametro apparente del disco solare diventa piccolo. Poiché non vi è un valore generalmente accettato per questa distanza massima, WindFarm permette di specificare il limite in metri o multipli del diametro della turbina o dell'altezza complessiva del generatore eolico.

Nello specifico, nel caso in esame, per quanto concerne le simulazioni effettuate, si è assunta una distanza massima di influenza del fenomeno in esame pari a circa 8 volte l'altezza dell'aerogeneratore di progetto ed un angolo minimo di altezza del sole sull'orizzonte pari a 7°. Tali assunzioni di input al modello risultano molto conservative in relazione a quanto espresso sopra in termini teorici in riferimento al fenomeno di shadow flickering.

Il software utilizza una serie di dati di input caratterizzanti quali:

- l'altimetria della zona simulata;
- la disposizione geografica delle turbine e dimensione geometrica dei loro componenti (torre e pale);
- la disposizione geografica dei "ricettori sensibili" (abitazioni e relative finestre);
- la latitudine e longitudine dell'area interessata.

Sulla base di questi dati il software calcola il numero di ore annue di esposizione allo shadow flickering per ciascun nodo del grigliato che copre l'intera area, nonché il numero di ore di esposizione per gli ambienti abitativi attraverso le finestre.

Per l'esecuzione della simulazione sono stati fissati i seguenti parametri:

- coordinate baricentriche (UTM-WGS84-FUSO 33): 527297E, 4536751N
- coordinate UTM-WGS84-FUSO 33 delle turbine considerate (vedi tabella 1)
- coordinate UTM-WGS84-FUSO 33 dei ricettori considerati e disposizione delle finestre (vedi tabella 3)
- raggio d'influenza massimo: 1.5 km dal punto di installazione dell'aerogeneratore
- altezza del punto di vista dell'osservatore: 2 m
- parametri turbina di progetto:
 - diametro rotore: 155 m,
 - altezza torre: 180 m,
 - larghezza media della pala: 3 m.

Il calcolo viene effettuato dal software nella condizione più sfavorevole possibile (caso peggiore), in quanto si considera che:

- il sole splenda per tutta la giornata, dall'alba al tramonto (cioè si è sempre in assenza di copertura nuvolosa);
- il piano di rotazione delle pale sia sempre perpendicolare alla direttrice sole-aerogeneratore (l'aerogeneratore "insegue" il sole);
- gli aerogeneratori siano sempre operativi;
- non siano presenti alberi o altri ostacoli che, intercettando l'ombra degli aerogeneratori, riducano o annullino il fastidio del flickering.

In particolare, il modello numerico utilizzato, al pari degli altri presenti sul mercato, produce in output una mappa di impatto nel caso più penalizzante (WORST CASE), corrispondente alle ore in cui il sole permane al di sopra dell'orizzonte nell'arco dell'anno (ore di luce, circa 4465h/a), indipendentemente dalla presenza o meno di nubi, le quali inficerebbero il fenomeno stesso dello shadow flickering per l'impossibilità che si generino ombre.

Quindi, allo scopo di pervenire a valori più realistici di impatto, prossimi al caso reale (REAL CASE), si dovrebbe considerare il valore di eliofania locale, ovvero il numero di ore di cielo libero da nubi durante il giorno. Per l'area in esame tale valore corrisponde a circa 2400 h/a come riscontrato presso *la Stazione meteorologica di Torella dei Lombardi (AV)*, e verificato (*Riferimento Pinna M. (1985). L'eliofania in Italia. Mem. Soc. Geogr. It., e Lavagnini A., Martorelli S., Coretti C. (1987). Radiazione solare in Italia. Mappe mensili della radiazione globale giornaliera. Roma, CNR, Ist. Fis. Atm.,* quindi, i risultati del calcolo possono, ragionevolmente, essere abbattuti del 46,1%, pari al complemento a 1 del rapporto $2400/4454 = 53,9 \%$.

In altri termini, rispetto al WORST CASE, la probabilità di occorrenza del fenomeno di shadow flickering si riduce realisticamente, per l'area in esame, al 53,9 % del valore calcolato dal modello impiegato e che corrisponde proprio alla probabilità che il disco solare risulti libero da nubi.

Inoltre, dal momento che il fenomeno in esame è prodotto dalla contemporanea presenza di sole libero da nubi (potenzialità di generare ombre) e di velocità del vento superiori a quella di cut-in (rotore in moto), i valori calcolati dal modello (considerando la condizione più penalizzante di rotore permanentemente in moto) possono essere ulteriormente abbattuti di una percentuale corrispondente alle ore annue di effettivo funzionamento macchina rispetto al totale delle ore in un anno (8760 h).

Per l'impianto in esame le ore macchina si stimano all'incirca pari all'85% delle ore anno, ovvero 7446 ore, quindi la probabilità che il rotore di un aerogeneratore risulti in movimento è appunto dell'ordine dell'85 % (pari al rapporto $7446/8760$).

In definitiva, i valori calcolati dal modello numerico (ore di ombreggiamento intermittente all'anno) possono, realisticamente, essere ridotti di un fattore pari al complemento a 1 del prodotto $85 \% \times 53,9 \% = 45,8 \%$, ovvero del 54,2 %, corrispondente alla probabilità composta di avere contemporaneamente l'occorrenza di rotore in moto (vento) e sole libero da nubi (ombre), fenomeni, questi ultimi, stocasticamente indipendenti per cui la probabilità composta risulta pari al prodotto delle singole probabilità.

3.4 RISULTATI

Al fine di verificare la presenza e l'intensità del fenomeno dello shadow flickering indotto dal parco eolico in progetto sono state effettuate una serie di simulazioni con software dedicato che tiene conto:

- della latitudine locale, allo scopo di considerare il corretto diagramma solare;
- della geometria effettiva delle macchine previste, ed in particolare dell'altezza complessiva di macchina, intesa come somma tra l'altezza del mozzo ed il raggio del rotore;
- dell'orientamento del rotore rispetto al ricettore;
- della posizione del sole e quindi della proiezione dell'ombra rispetto ai ricettori;
- dell'orografia locale, tramite un modello digitale del terreno (DTM);
- della posizione dei possibili ricettori (abitazioni), nonché degli aerogeneratori (layout di progetto).

Come sopra accennato, le simulazioni effettuate sono state condotte in condizioni conservative, assumendo il cielo completamente sgombro da nubi, foschia, ecc. e nessun ostacolo interposto tra i ricettori individuati e gli aerogeneratori previsti in progetto.

Il programma effettua il calcolo delle ore del giorno in cui si potrebbe avere l'effetto del flickering sul ricettore considerato, facendo la somma dei minuti in cui il fenomeno risulta presente. Effettua poi la somma teorica dei minuti di ciascun mese (worst case) che poi può essere ridotta in considerazione delle giornate soleggiate, dell'operatività effettiva dell'impianto eolico, della direzione del vento ecc. Inoltre, avendo calcolato geometricamente l'evoluzione delle ombre durante la giornata, è possibile identificare l'area in cui avviene il fenomeno dello shadow flickering per ciascun aerogeneratore. Si ottengono così i dati sinteticamente riportati nelle seguenti figure.

La frequenza dello shadow flickering è correlata alla velocità di rotazione del rotore; le frequenze tipiche per le macchine considerate nel presente progetto sono dell'ordine di 0,7÷1,5 Hz (circa un passaggio al secondo). In termini di impatto sulla popolazione, tali frequenze sono innocue; basti pensare che le lampade stroboscopiche, largamente impiegate nelle discoteche, producono frequenze comprese tra 5 e 10 Hz.

Le distanze reciproche tra generatori eolici e ricettori, le condizioni orografiche del sito considerato, determinano la pressoché totale assenza del fenomeno in esame. È comunque utile sottolineare che, a vantaggio di sicurezza, le simulazioni effettuate sono state eseguite in condizioni non realistiche, ipotizzando che si verificano contemporaneamente le condizioni più sfavorevoli per un determinato ricettore potenzialmente soggetto a shadow flickering, ovvero concomitanza dei seguenti fattori: assenza di nuvole o nebbia, rotore frontale ai ricettori, rotore in movimento continuo, assenza di ostacoli, luce diretta ecc.

Si riporta di seguito Mappa d'impatto potenziale shadow flickering per singolo aerogeneratore, nel caso più penalizzante (WORST CASE):

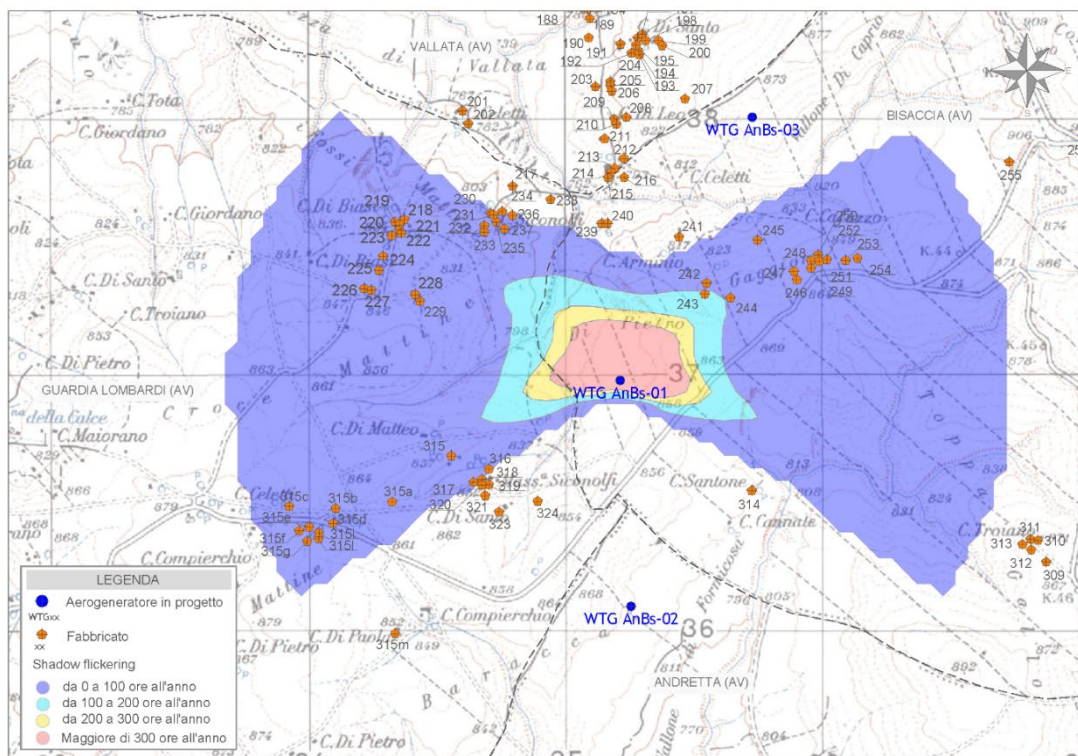


Figura 2 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-01

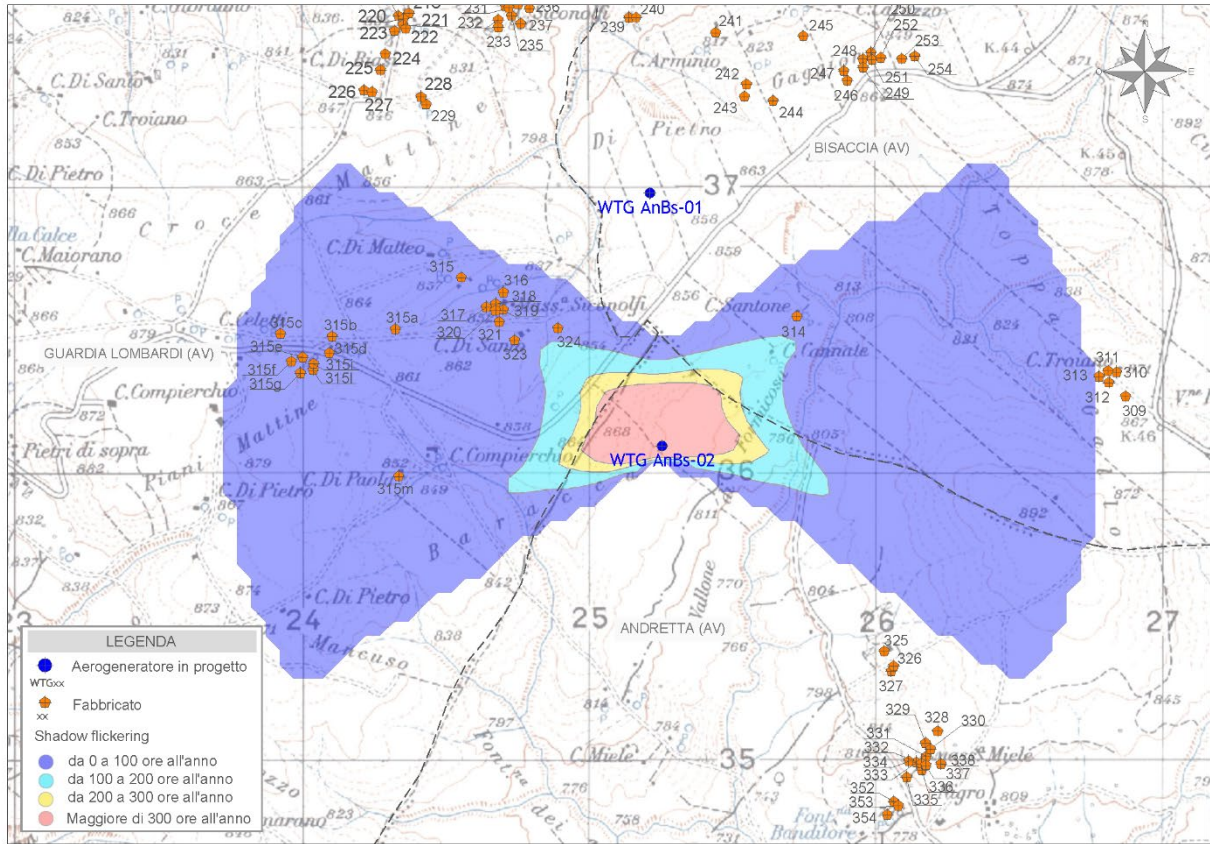


Figura 3 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-02

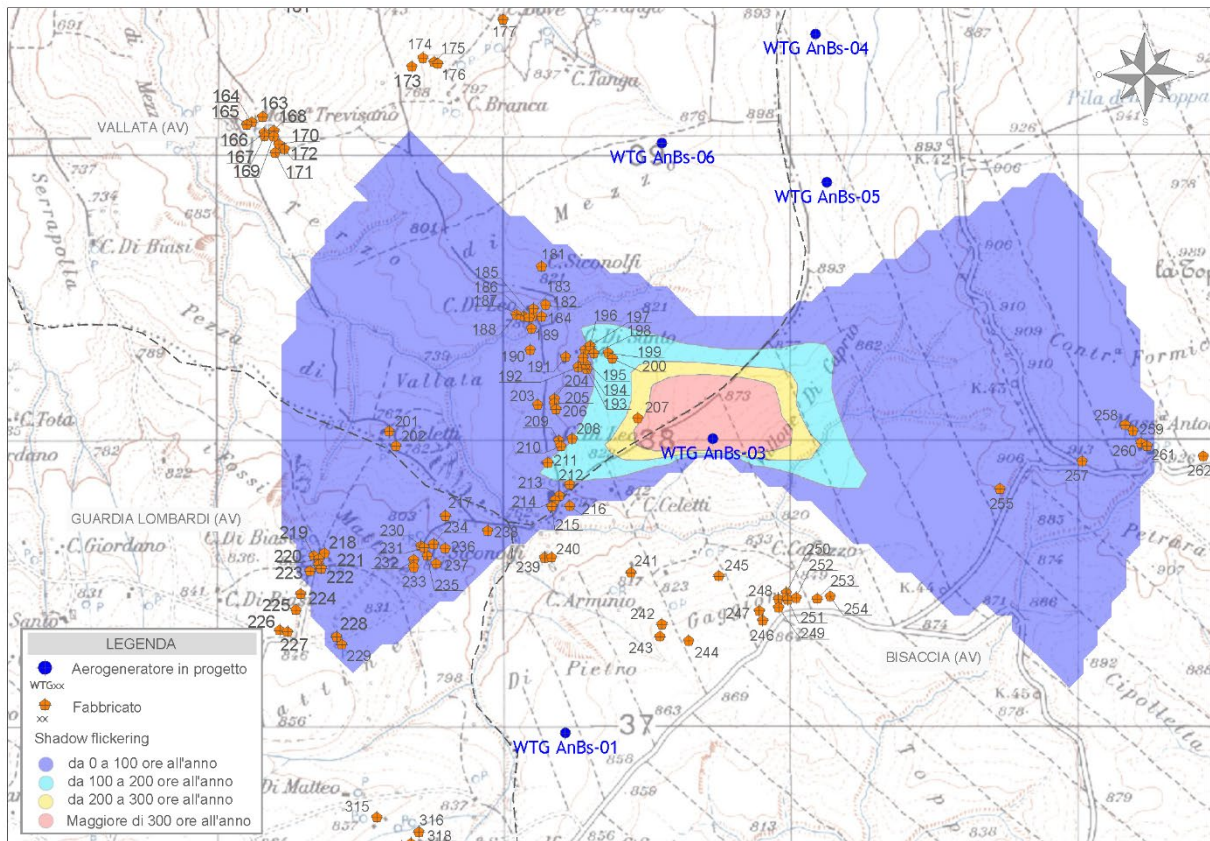


Figura 4 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-03

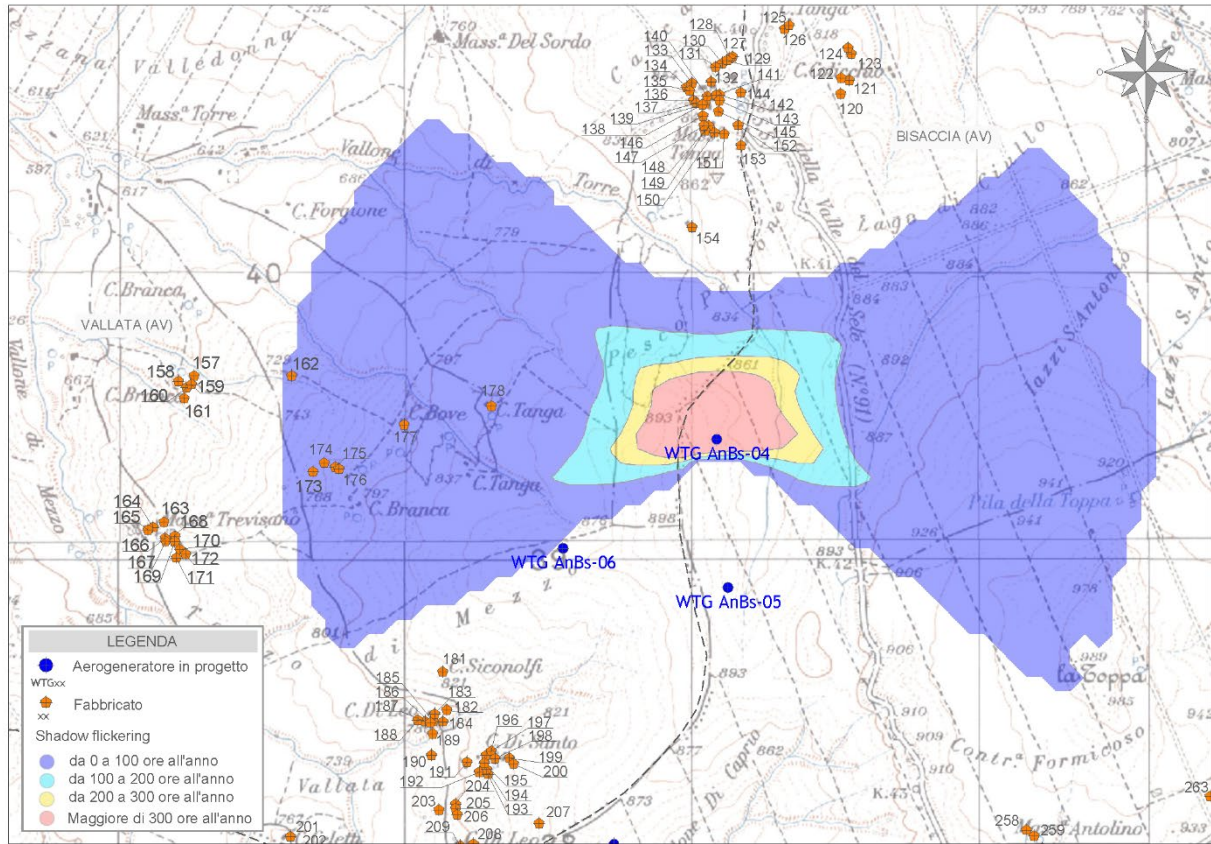


Figura 5 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-04

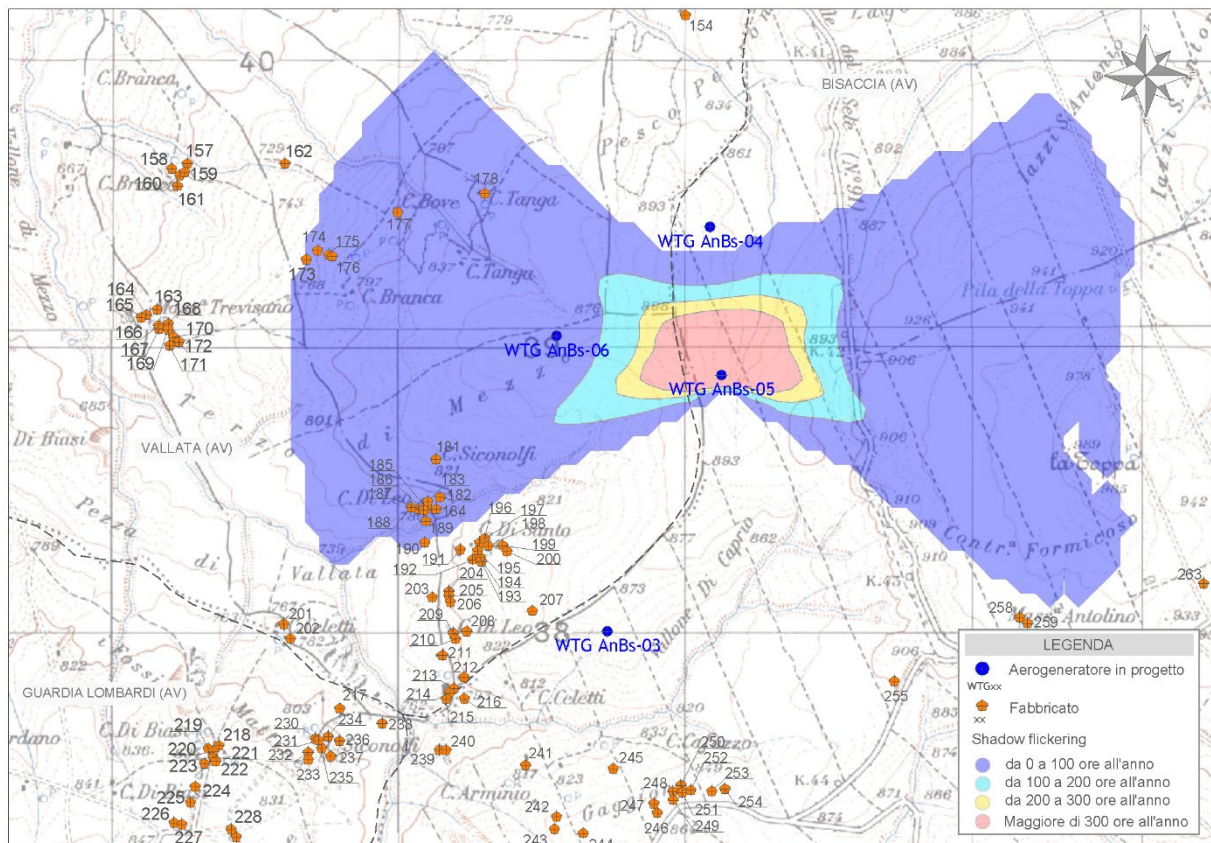


Figura 6 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-05

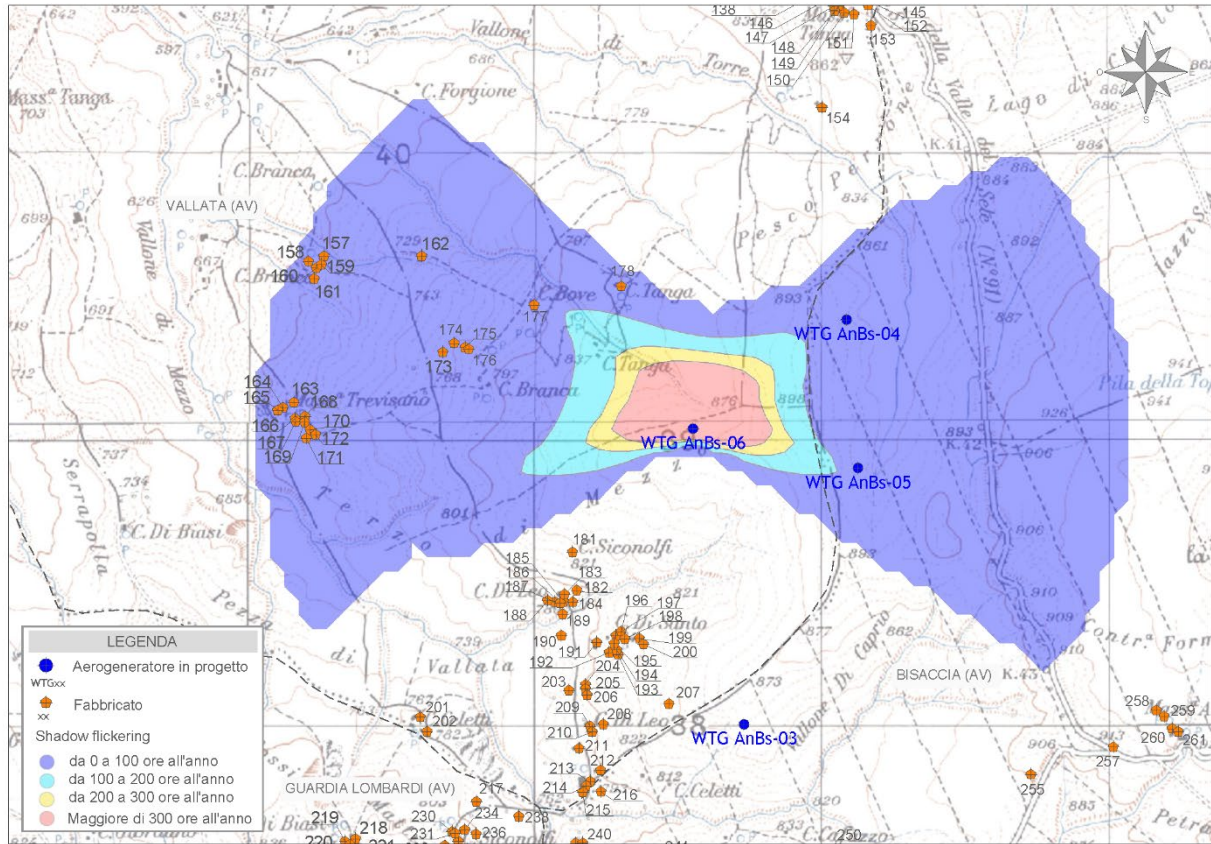


Figura 7 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-06

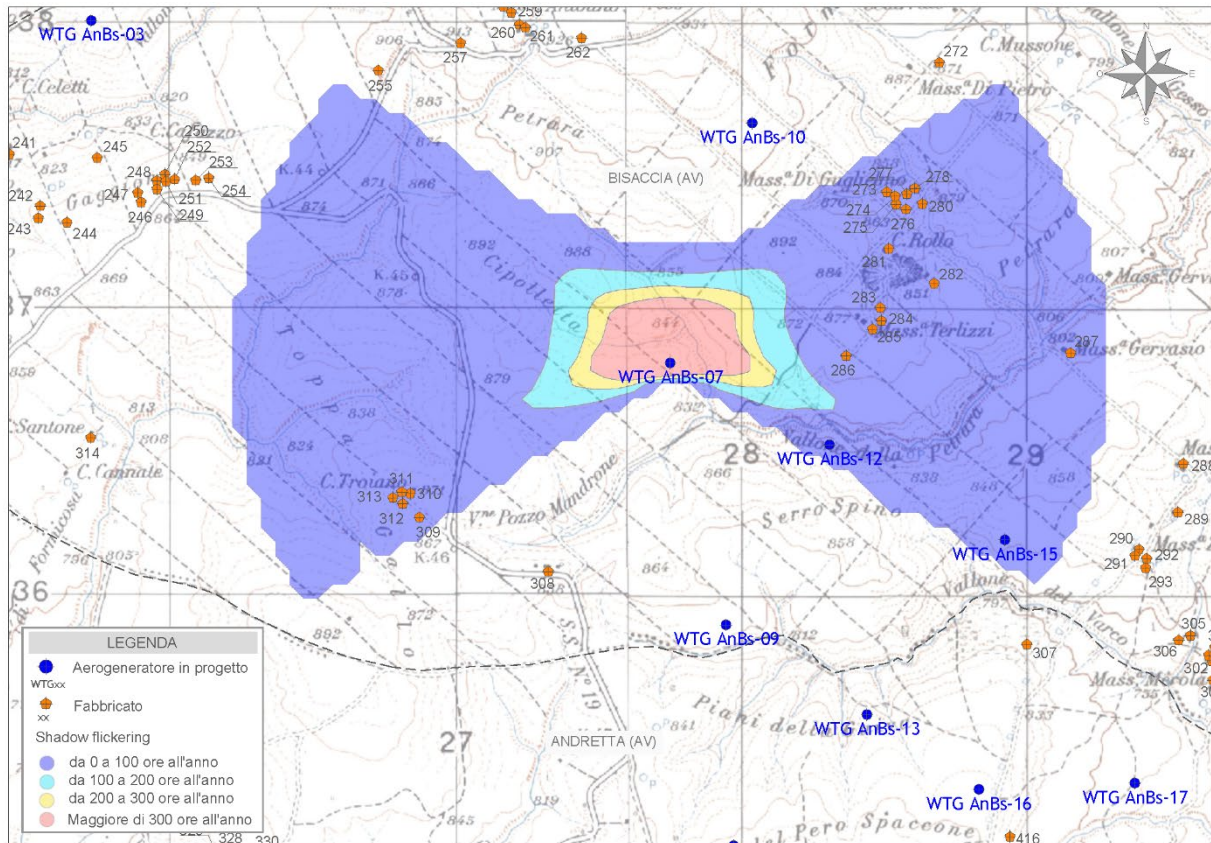


Figura 8 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-07

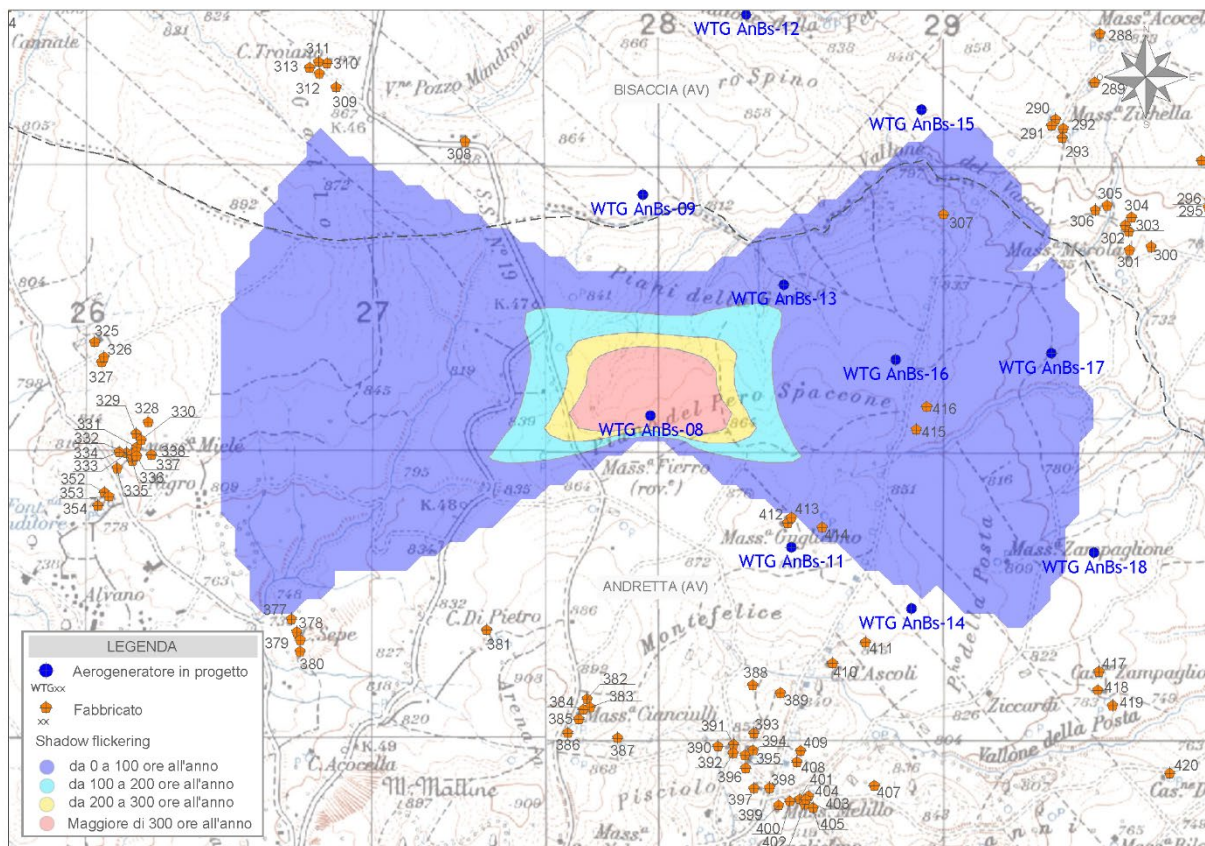


Figura 9 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-08

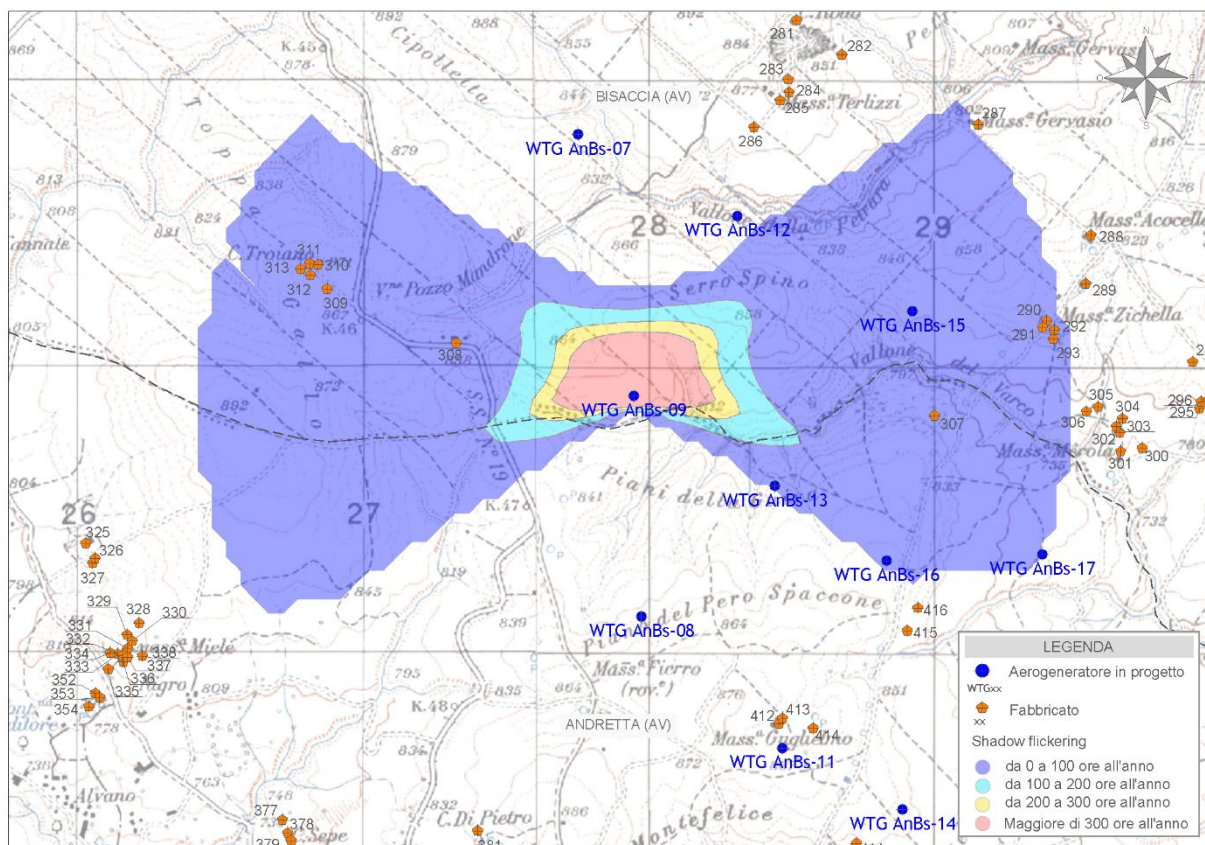


Figura 10 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-09

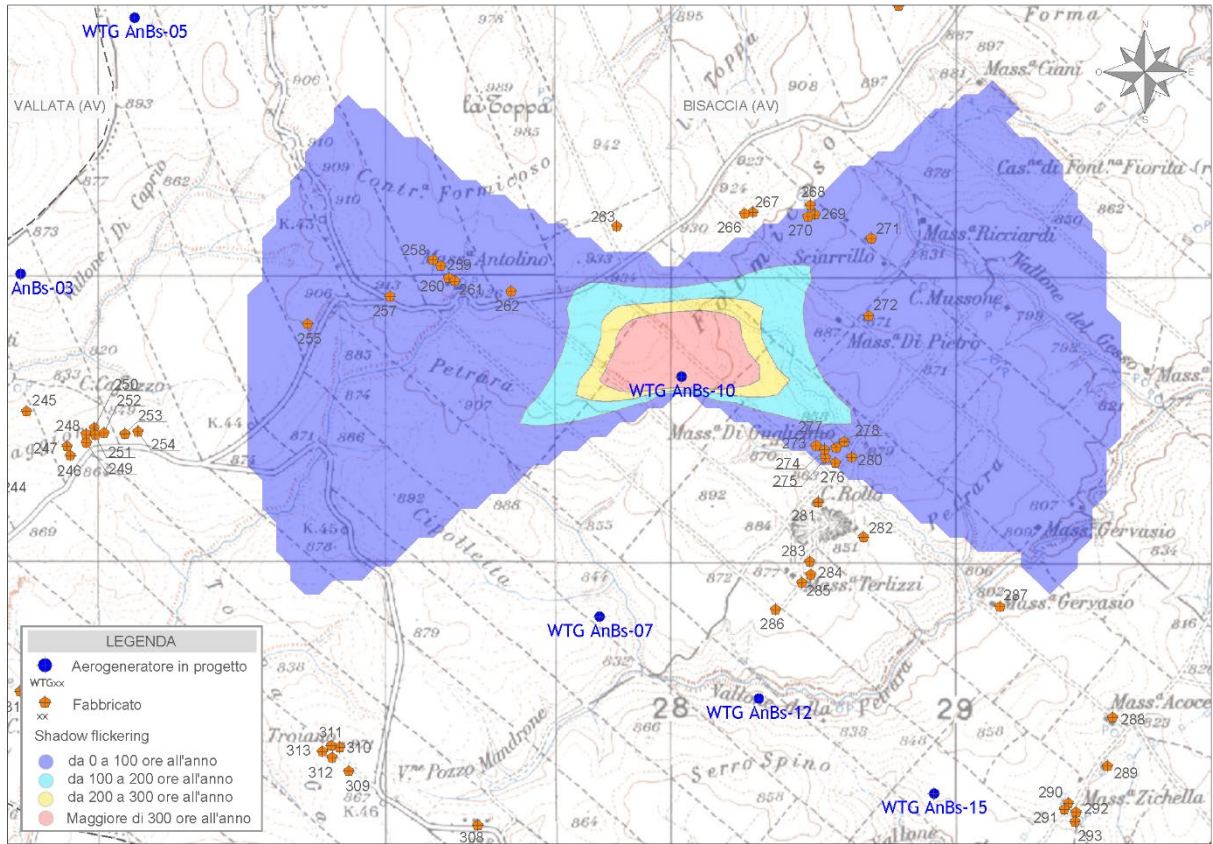


Figura 11- Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-10

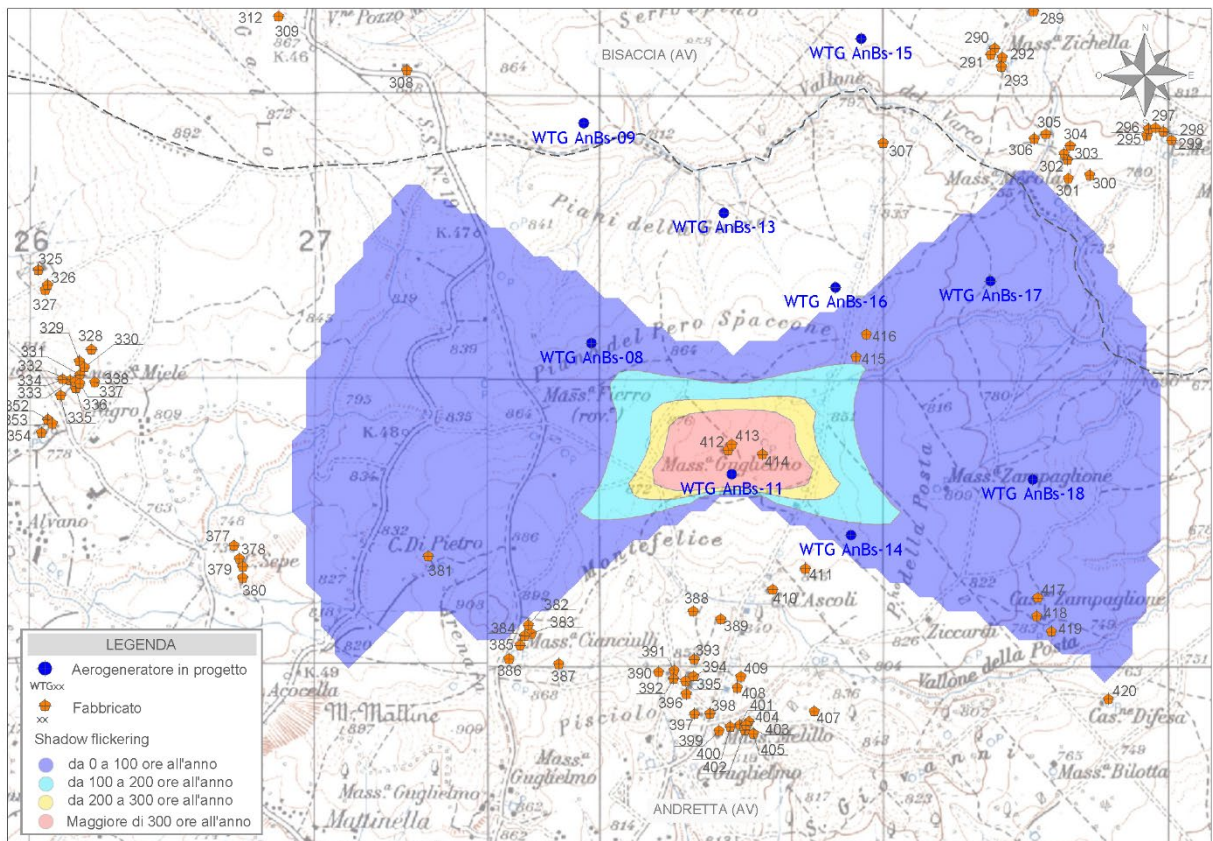


Figura 12 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-11

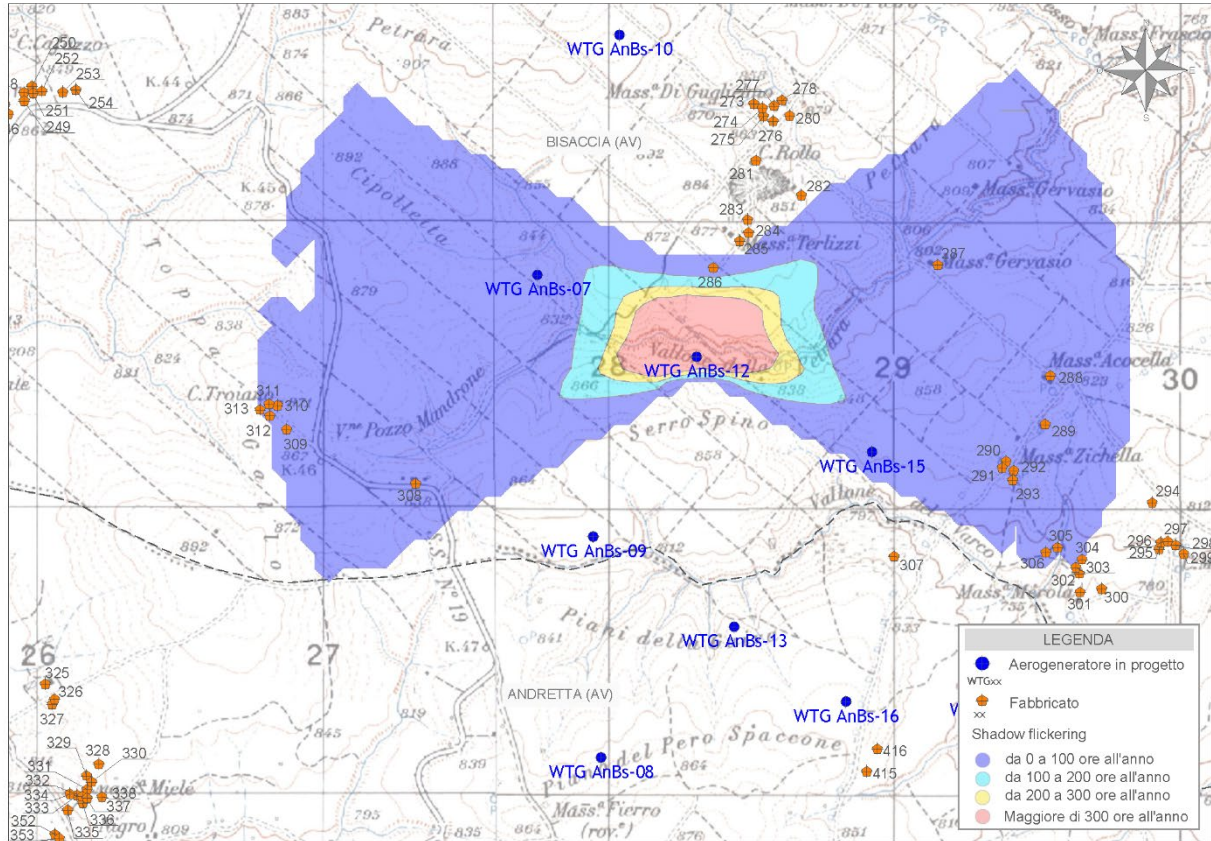


Figura 13- Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-12

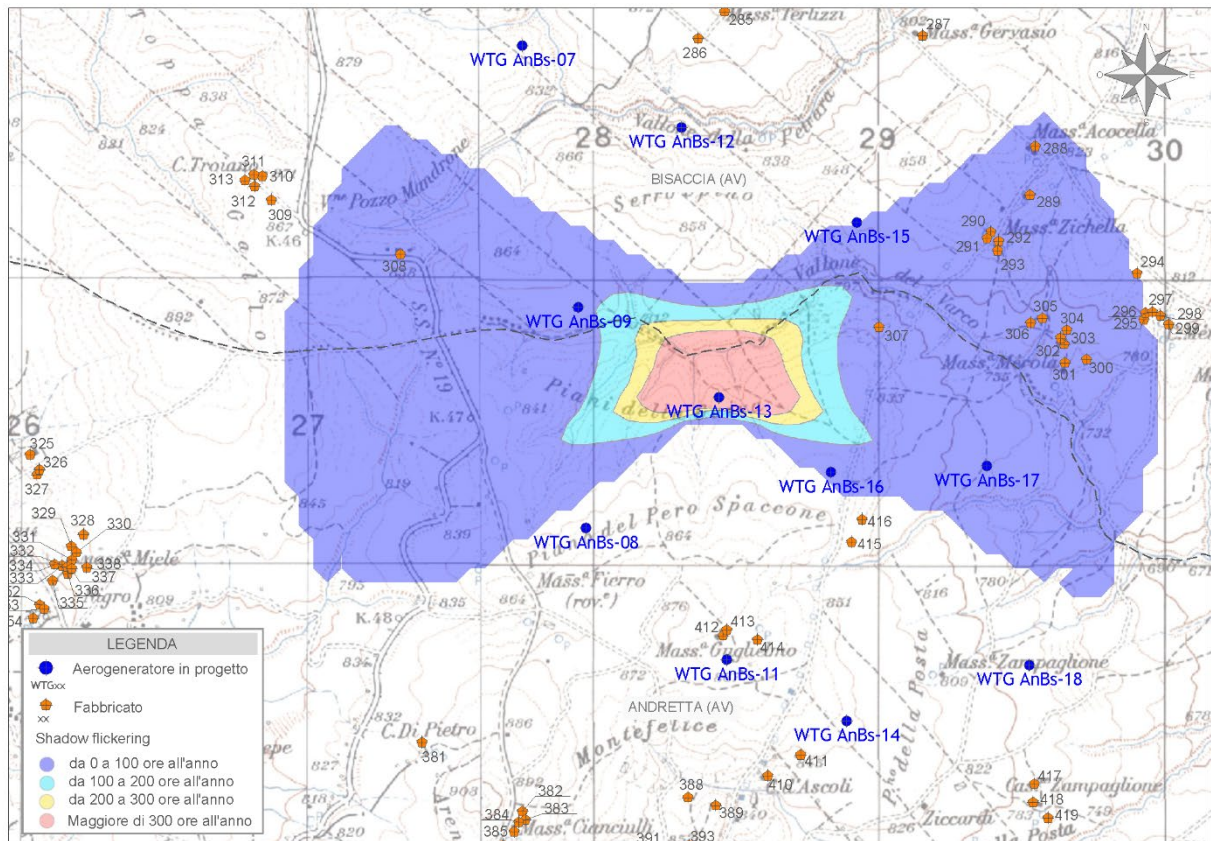


Figura 14 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-13

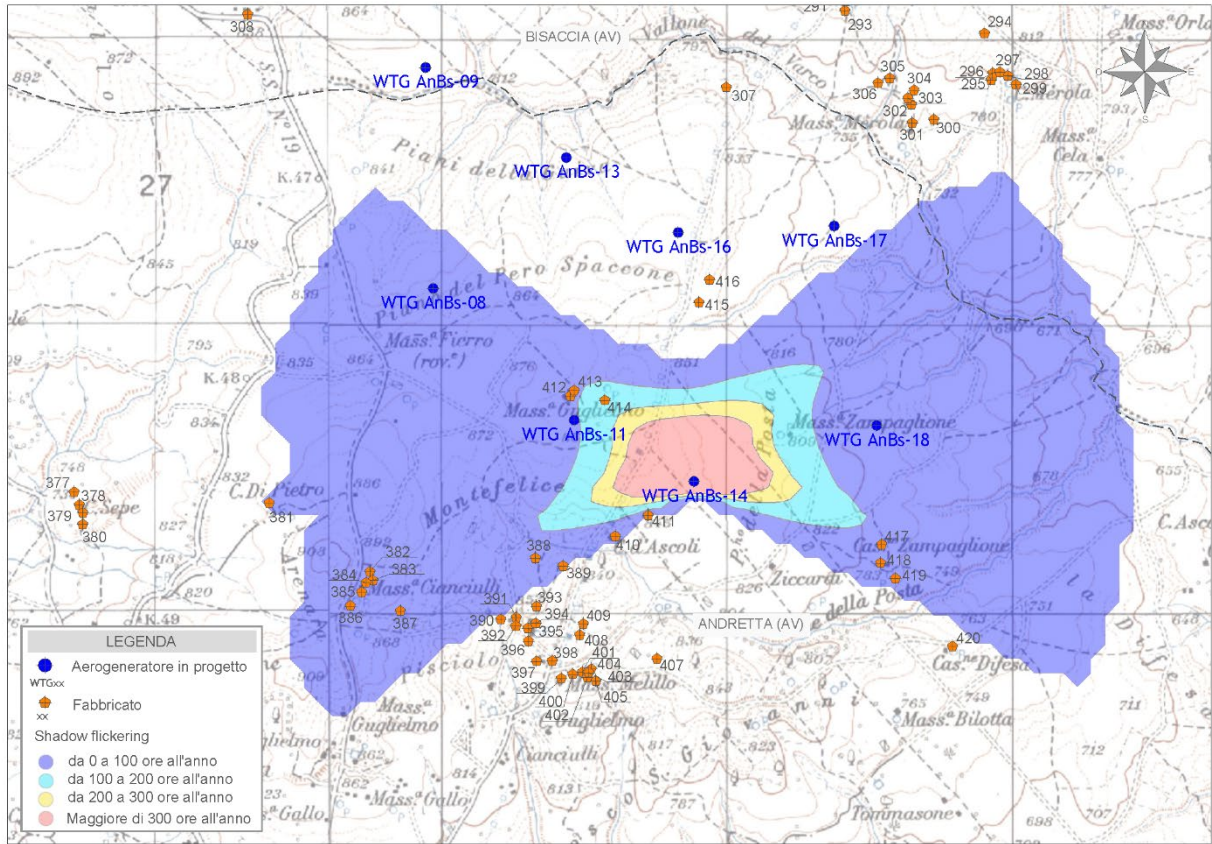


Figura 15 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-14

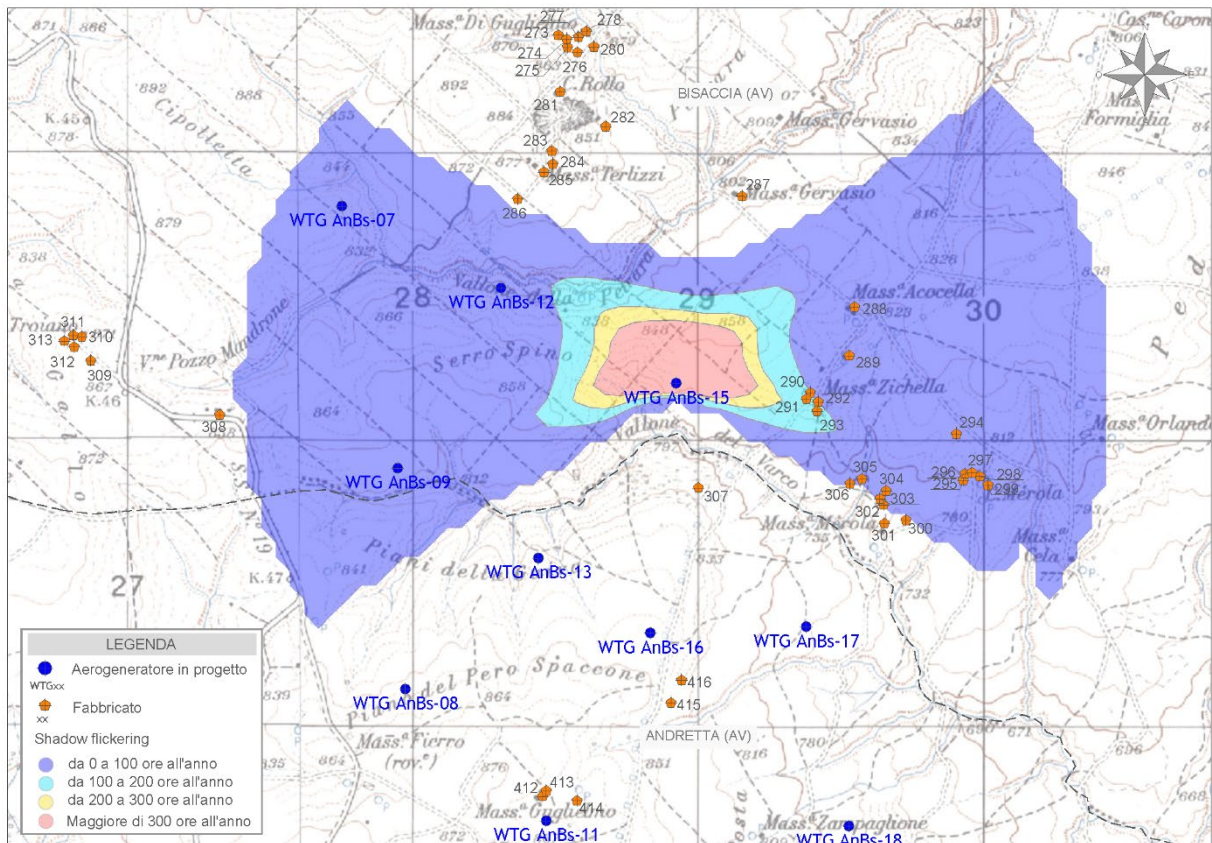


Figura 16 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-15

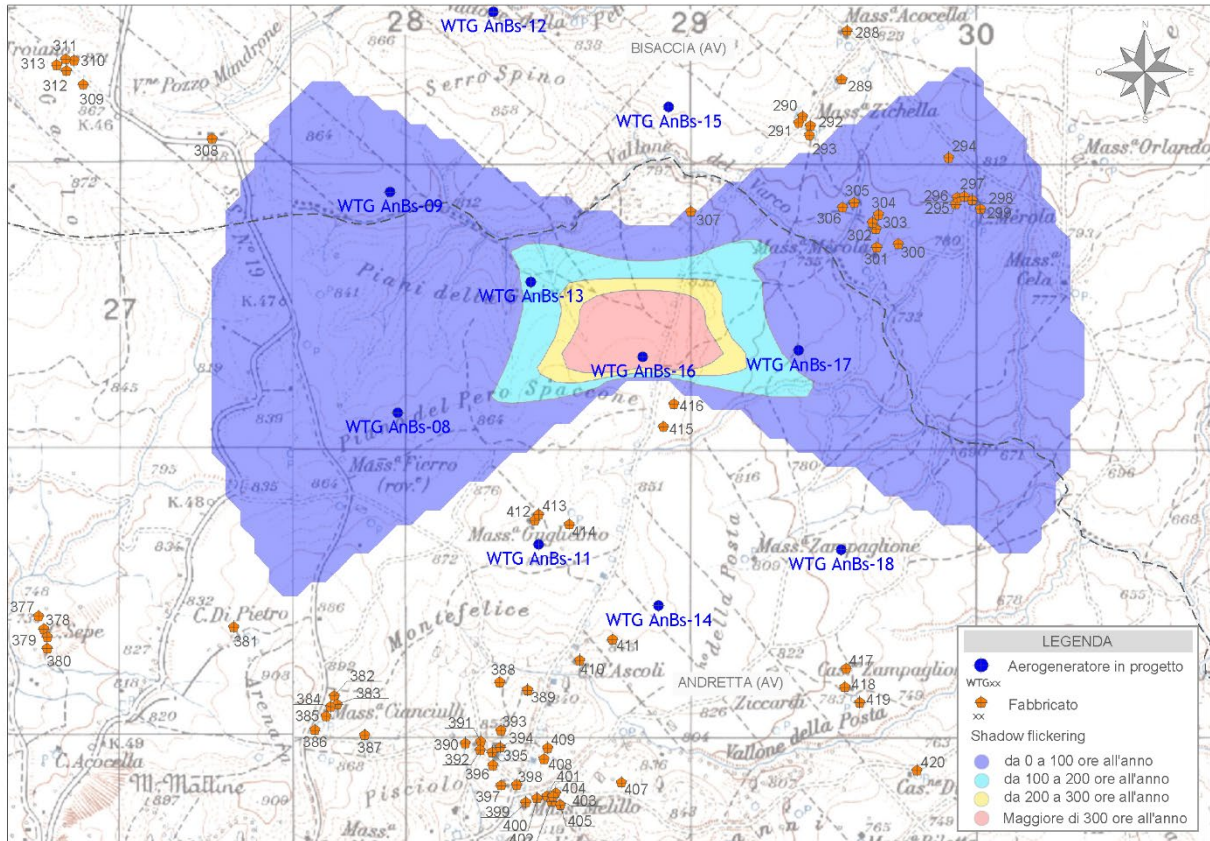


Figura 17 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-16

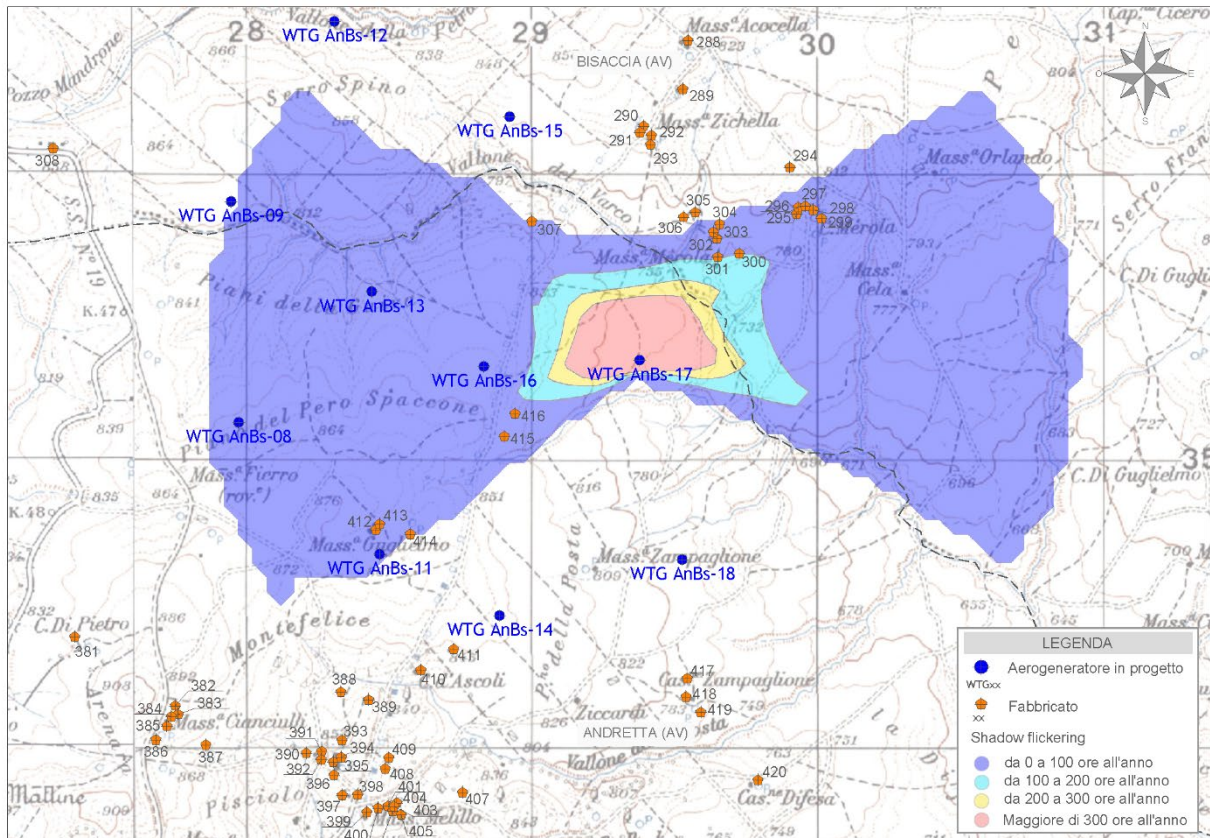


Figura 18 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-17

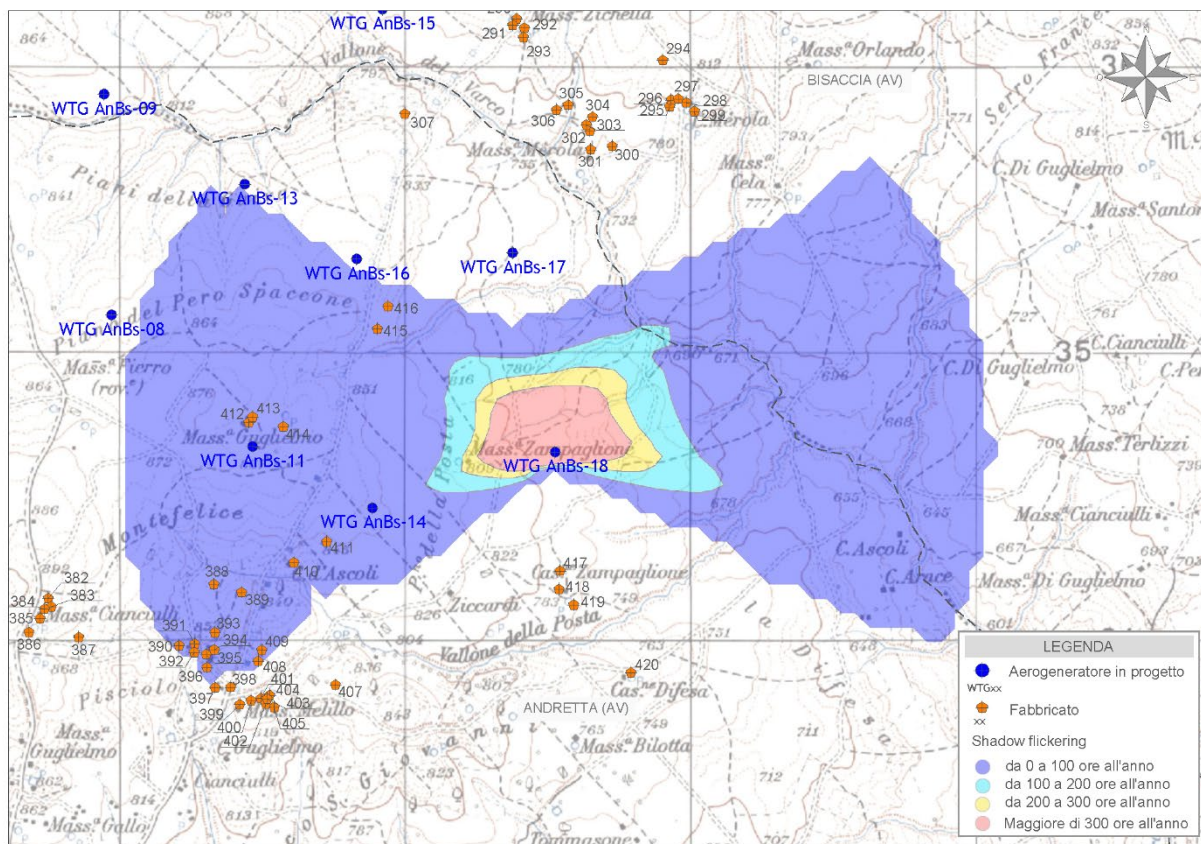


Figura 19 - Mappa di impatto potenziale per l'aerogeneratore WTG AnBs-18

La tabella seguente riassume i risultati dell'analisi eseguita secondo la metodologia di calcolo innanzi descritta, e per quanto precisato al punto 3.2 la stessa si riferisce ai soli fabbricati potenzialmente abitabili, per come riscontrati dal sopralluogo in sito, di seguito riportato:

Fabbricato	WGS84 - UTM fuso 33		Caso peggiore		Caso reale
	Est	Nord	Giorni Anno	Ore Anno	Ore Anno
122	526451	4540492	0	0	0
123	526487	4540576	0	0	0
124	526475	4540597	0	0	0
129	526053	4540554	0	0	0
138	525967	4540399	0	0	0
141	526014	4540432	0	0	0
142	526026	4540434	0	0	0
143	526026	4540414	0	0	0
144	526101	4540441	0	0	0
152	526092	4540327	0	0	0
153	526102	4540257	0	0	0
160	524165	4539412	37	13	6
163	524086	4538943	35	13	6
166	524091	4538888	33	12	6
167	524092	4538877	31	12	5
170	524143	4538847	30	12	5
173	524607	4539119	88	40	18
174	524646	4539149	91	46	21
182	525074	4538288	179	104	48

Fabbricato	WGS84 - UTM fuso 33		Caso peggiore		Caso reale
	Est	Nord	Giorni Anno	Ore Anno	Ore Anno
183	525031	4538274	173	91	41
186	525016	4538244	142	76	35
195	525205	4538103	104	88	40
198	525242	4538119	131	109	50
200	525307	4538101	150	155	71
201	524528	4537847	44	17	8
202	524551	4537796	46	18	8
205	525105	4537945	81	66	30
206	525110	4537923	83	69	32
210	525128	4537795	110	93	43
211	525082	4537737	140	105	48
212	525158	4537661	100	96	44
213	525122	4537622	83	70	32
214	525107	4537607	77	61	28
215	525096	4537585	65	45	21
217	524724	4537552	95	45	20
224	524218	4537279	50	13	6
225	524202	4537224	46	12	5
226	524145	4537153	40	9	4
227	524173	4537147	42	10	5
228	524344	4537130	81	20	9
231	524650	4537441	108	43	20
233	524614	4537373	135	58	27
234	524683	4537454	93	43	20
241	525373	4537354	0	0	0
242	525480	4537174	86	82	37
243	525473	4537131	103	111	51
244	525573	4537117	118	92	42
245	525679	4537342	61	36	16
246	525833	4537187	71	24	11
249	525888	4537233	65	18	8
251	525919	4537259	62	16	7
252	525949	4537267	58	14	6
253	526023	4537263	45	9	4
255	526661	4537647	58	7	3
262	527371	4537760	74	31	14
266	528187	4538031	0	0	0
268	528416	4538060	8	1	0
273	528436	4537223	118	54	25
274	528466	4537208	126	51	23
277	528506	4537216	149	68	31
280	528561	4537182	122	52	24
283	528414	4536818	56	20	9
285	528387	4536744	60	25	11

Fabbricato	WGS84 - UTM fuso 33		Caso peggiore		Caso reale
	Est	Nord	Giorni Anno	Ore Anno	Ore Anno
287	529078	4536660	83	25	11
291	529303	4535954	208	142	65
293	529340	4535911	215	150	69
294	529827	4535832	109	30	14
296	529857	4535693	170	65	30
297	529881	4535697	165	61	28
302	529573	4535585	154	78	36
303	529560	4535606	159	60	28
304	529582	4535634	159	59	27
305	529497	4535675	146	61	28
307	528926	4535644	170	79	36
310	526772	4536171	81	11	5
311	526743	4536176	85	13	6
312	526746	4536135	68	6	3
313	526712	4536156	80	11	5
315	524485	4536501	155	62	28
315a	524254	4536321	89	16	7
315b	524034	4536296	93	10	5
315c	523853	4536304	36	1	0
315f	523891	4536209	61	2	1
315i	523969	4536200	53	3	1
320	524604	4536386	88	49	23
326	525994	4535147	0	0	0
328	526148	4534920	0	0	0
330	526124	4534858	0	0	0
332	526091	4534807	0	0	0
337	526107	4534802	0	0	0
353	526011	4534661	0	0	0
354	525972	4534629	0	0	0
378	526667	4534188	0	0	0
379	526679	4534161	0	0	0
381	527330	4534196	21	4	2
383	527691	4533926	31	2	1
384	527667	4533917	28	2	1
385	527652	4533884	28	1	1
389	528356	4533976	0	0	0
391	528192	4533796	0	0	0
392	528191	4533767	0	0	0
394	528261	4533776	0	0	0
397	528264	4533643	0	0	0
398	528318	4533645	0	0	0
400	528389	4533598	0	0	0
401	528424	4533606	0	0	0
402	528440	4533587	0	0	0

Fabbricato	WGS84 - UTM fuso 33		Caso peggiore		Caso reale
	Est	Nord	Giorni Anno	Ore Anno	Ore Anno
403	528445	4533604	0	0	0
407	528684	4533653	0	0	0
418	529464	4533986	66	48	22
419	529516	4533932	46	20	9

Tabella 4: Risultati di calcolo

In particolare, in tabella 4 vengono riportati il numero di giorni e di ore in cui è fisicamente possibile che il fenomeno si presenti (caso peggiore) e il valore reale atteso di ore all'anno in cui il fenomeno potrebbe presentarsi (caso reale). A tal proposito è importante sottolineare che anche il caso reale, calcolato tenendo conto dell'eliofania locale e delle ore di funzionamento dell'impianto, è comunque un valore cautelativo in quanto nella stima non si è tenuto conto degli effetti mitigativi dovuti al piano di rotazione delle pale non sempre ortogonale alla direttrice sole-finestra e all'eventuale presenza di ostacoli e/o vegetazione interposti tra il sole e la finestra.

Dalla tabella 4 si evince che presso 76 potenziali ricettori potrebbe verificarsi l'effetto di shadow flickering, tuttavia tale effetto si può considerare trascurabile per via della scarsa durata del fenomeno che si riduce, nel caso reale, a poche ore l'anno. Per i fabbricati evidenziati, presso i quali l'effetto di shadow flickering potrebbe essere superiore a 40 ore l'anno, è stato elaborato un calendario dell'ombra che riporta in maniera grafica i periodi dell'anno in cui è possibile il verificarsi del fenomeno (condizioni del caso peggiore). Le curve di colore blu indicano l'ora dell'alba e del tramonto e le macchie colorate indicano il periodo in cui è possibile il verificarsi del fenomeno. Sull'asse delle ordinate sono riportati i giorni dell'anno e sull'asse delle ascisse l'ora del giorno.

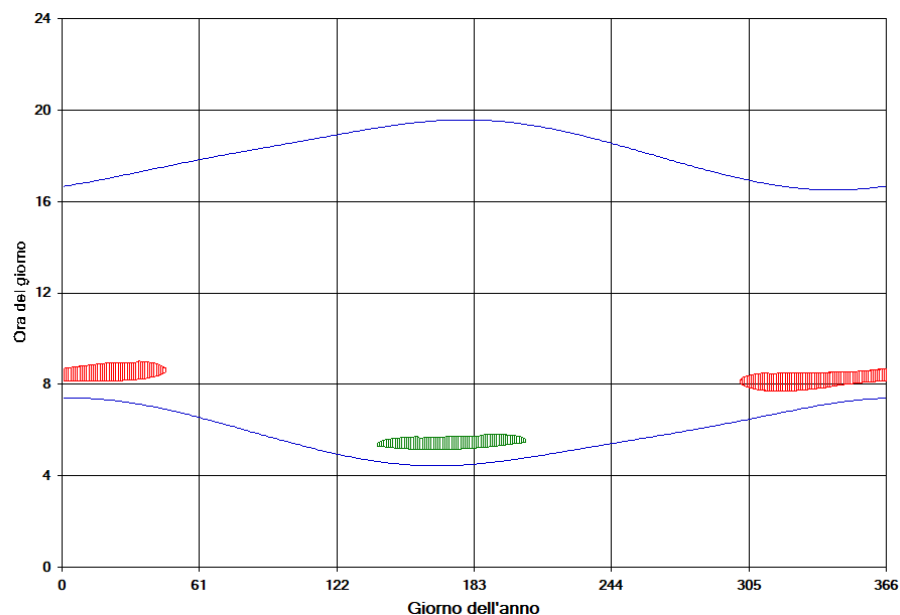


Figura 20- Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 182

Dalla lettura del calendario in figura 20, si legge facilmente che, presso il fabbricato 182, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-03 dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 27 ottobre al 31 dicembre tra le ore 07:40 e le 09:05 (macchia rossa);
- WTG AnBs-05 dal 19 maggio al 24 luglio tra le ore 05:05 e le 05:50 (macchia verde).

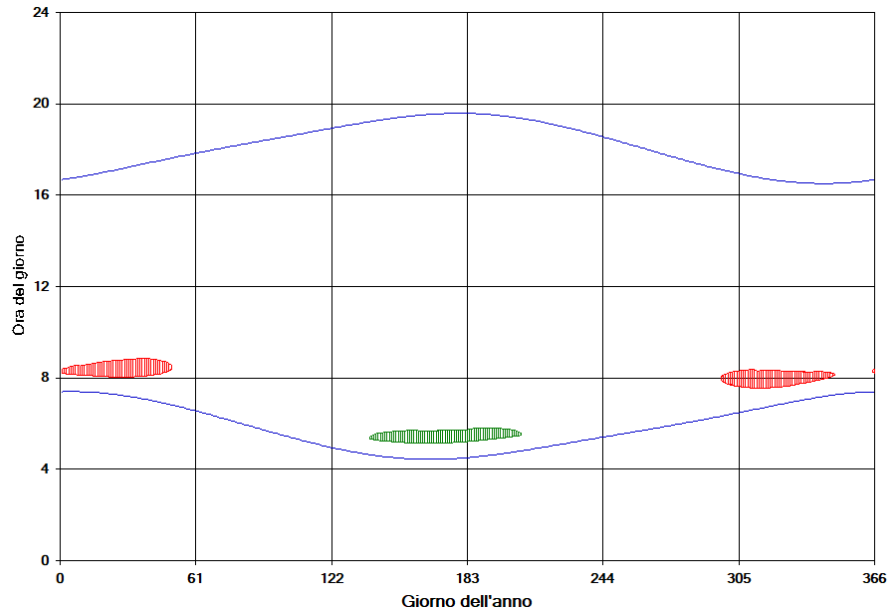


Figura 21 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 183

Dalla lettura del calendario in figura 21, si legge facilmente che, presso il fabbricato 183, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-03 dal 1° gennaio al 19 febbraio e dal 23 ottobre al 13 dicembre e dal 30 dicembre al 31 dicembre tra le ore 07:30 e le 08:55 (macchia rossa);
- WTG AnBs-05 dal 18 maggio al 25 luglio tra le ore 05:05 e le 05:50 (macchia verde).

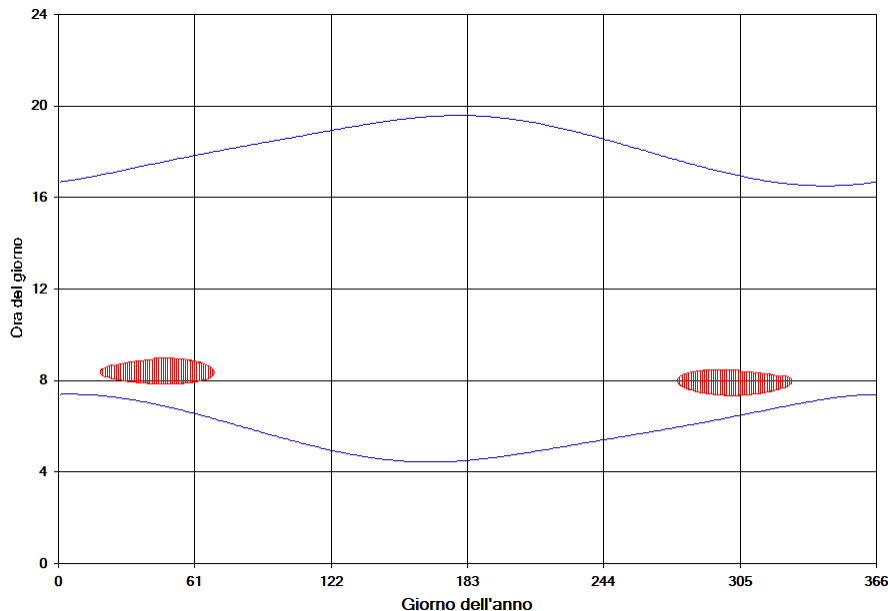


Figura 22 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 195

Dalla lettura del calendario in figura 22, si legge facilmente che, presso il fabbricato 195, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa dell'aerogeneratore:

- WTG AnBs-03 dal 19 gennaio al 10 marzo e dal 3 ottobre al 23 novembre tra le ore 07:20 e le 09:00 (macchia rossa).

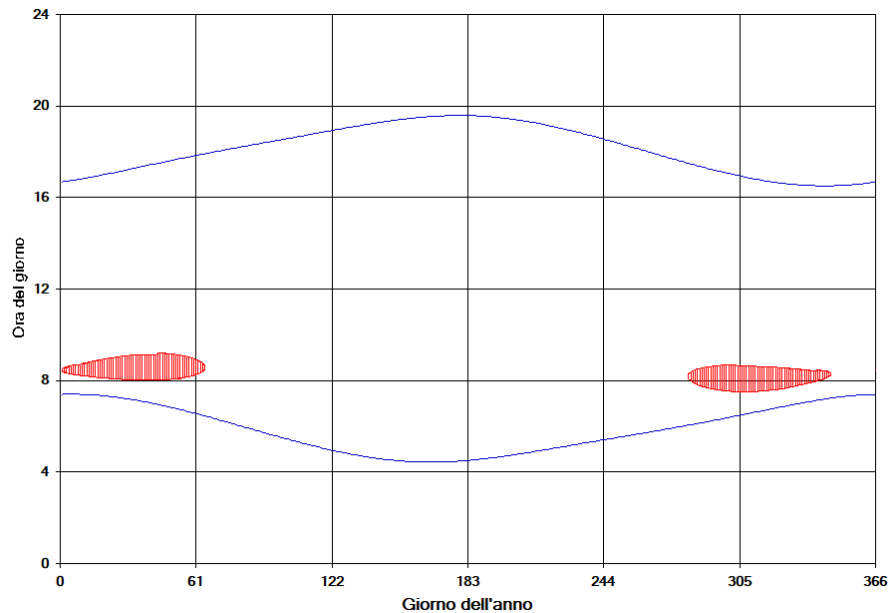


Figura 23 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 198

Dalla lettura del calendario in figura 23, si legge facilmente che, presso il fabbricato 198, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa dell'aerogeneratore:

- WTG AnBs-03 dal 1° gennaio al 5 marzo e dal 8 ottobre al 11 dicembre e il 31 dicembre tra le ore 07:25 e le 09:15 (macchia rossa).

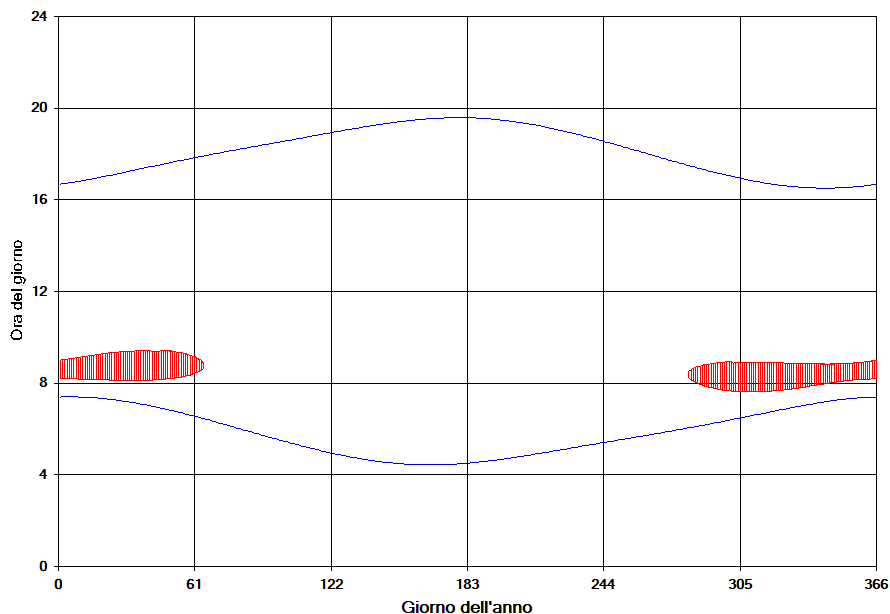


Figura 24 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 200

Dalla lettura del calendario in figura 24, si legge facilmente che, presso il fabbricato 200, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa dall'aerogeneratore:

- WTG AnBs-03 dal 1° gennaio al 5 marzo e dal 8 ottobre al 31 dicembre tra le ore 07:35 e le 09:30 (macchia rossa).

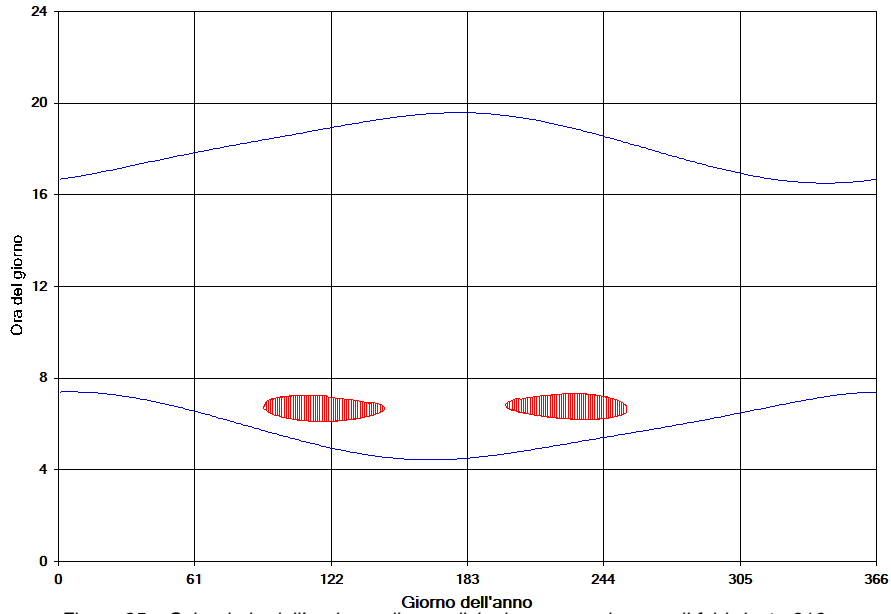


Figura 25 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 210

Dalla lettura del calendario in figura 25, si legge facilmente che, presso il fabbricato 210, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa dall'aerogeneratore:

- WTG AnBs-03 dal 1° aprile al 25 maggio e dal 18 luglio al 10 settembre tra le ore 06:05 e le 07:25 (macchia rossa).

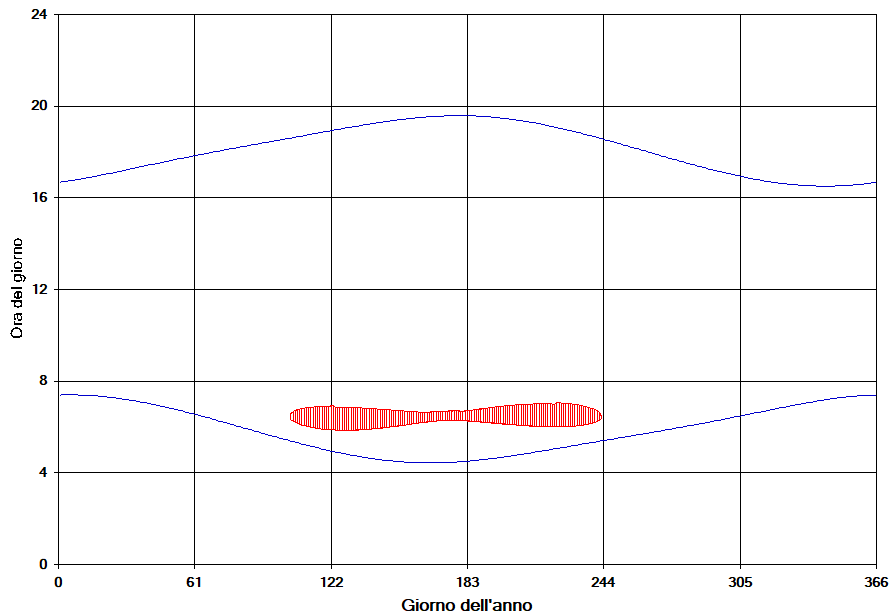


Figura 26 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 211

Dalla lettura del calendario in figura 26, si legge facilmente che, presso il fabbricato 211, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa dall'aerogeneratore:

- WTG AnBs-03 dal 13 aprile al 30 agosto tra le ore 05:50 e le 07:05 (macchia rossa).

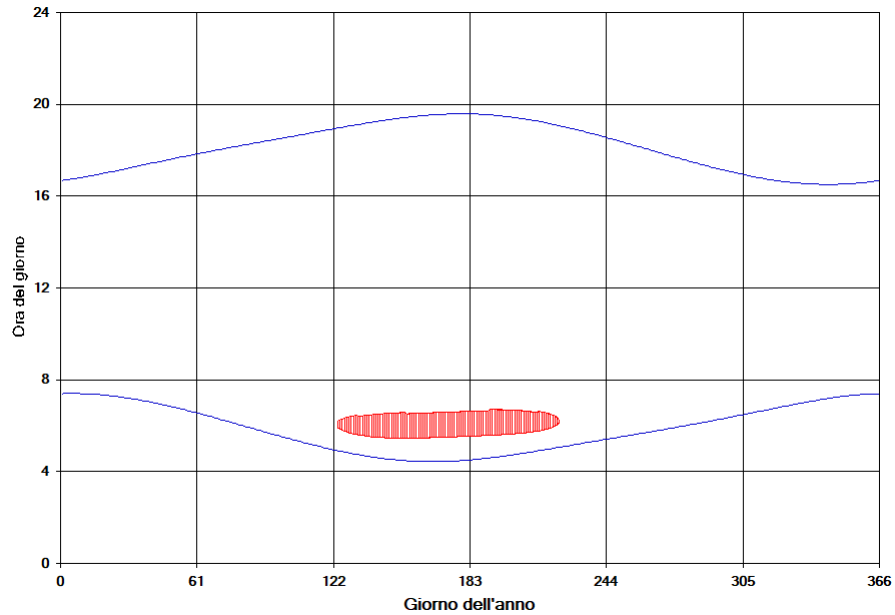


Figura 27 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 212

Dalla lettura del calendario in figura 27, si legge facilmente che, presso il fabbricato 212, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-03 dal 3 maggio al 10 agosto tra le ore 05:25 e le 06:45 (macchia rossa).

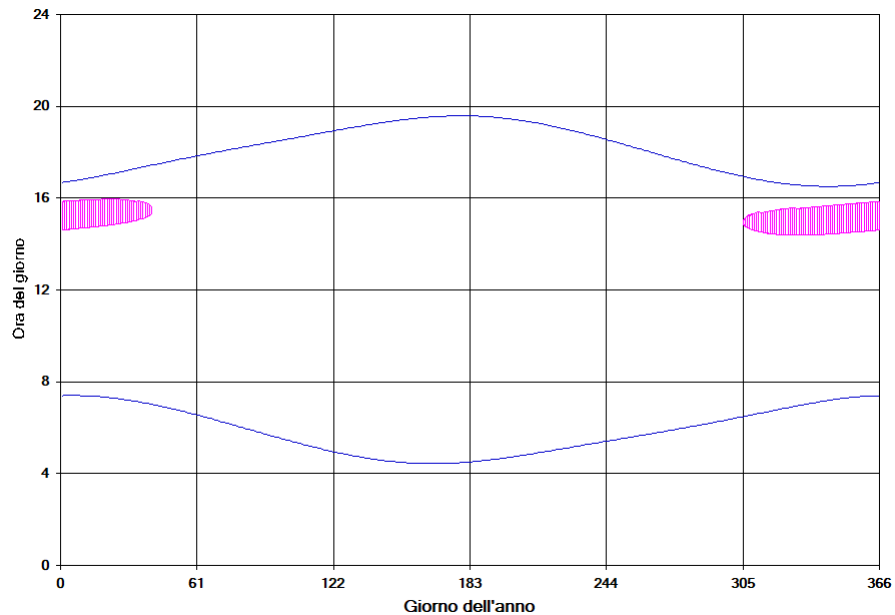


Figura 28 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 243

Dalla lettura del calendario in figura 28, si legge facilmente che, presso il fabbricato 243, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-01 dal 1° gennaio al 10 febbraio e dal 31 ottobre al 31 dicembre tra le ore 14:20 e le 16:00 (macchia magenta).

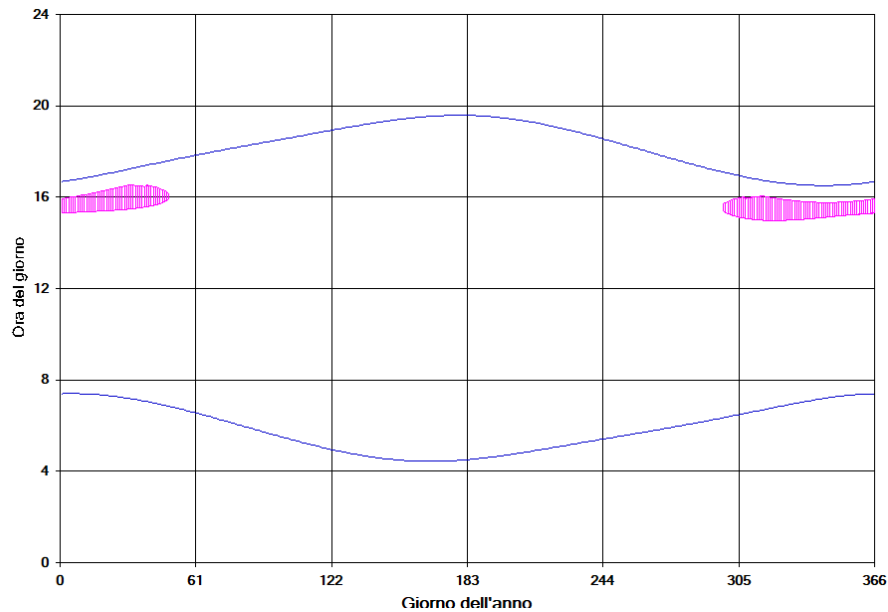


Figura 29– Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 244

Dalla lettura del calendario in figura 29, si legge facilmente che, presso il fabbricato 244, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-01 dal 1° gennaio al 18 febbraio e dal 24 ottobre al 31 dicembre tra le ore 14:55 e le 16:35 (macchia magenta).

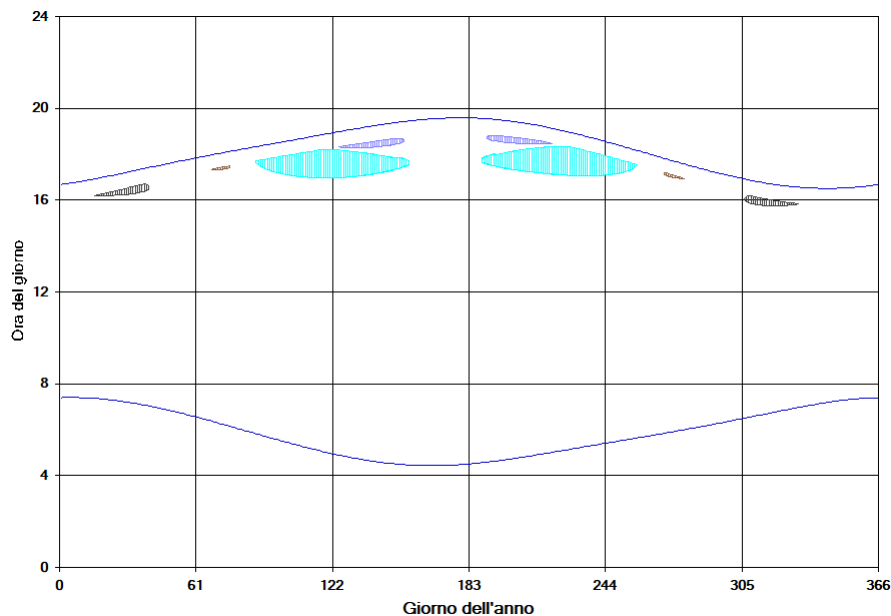


Figura 30 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 291

Dalla lettura del calendario in figura 30, si legge facilmente che, presso il fabbricato 291, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-09 dal 8 marzo al 16 marzo e dal 26 settembre al 5 ottobre tra le ore 16:55 e le 17:30 (macchia marrone);
- WTG AnBs-12 dal 4 maggio al 2 giugno e dal 9 luglio al 7 agosto tra le ore 18:15 e le 18:50 (macchia viola);
- WTG AnBs-13 dal 16 gennaio al 9 febbraio e dal 1° novembre al 25 novembre tra le ore 15:40 e le 16:45 (macchia grigia);
- WTG AnBs-15 dal 28 marzo al 4 giugno e dal 7 luglio al 14 settembre tra le ore 16:55 e le 18:25 (macchia ciano).

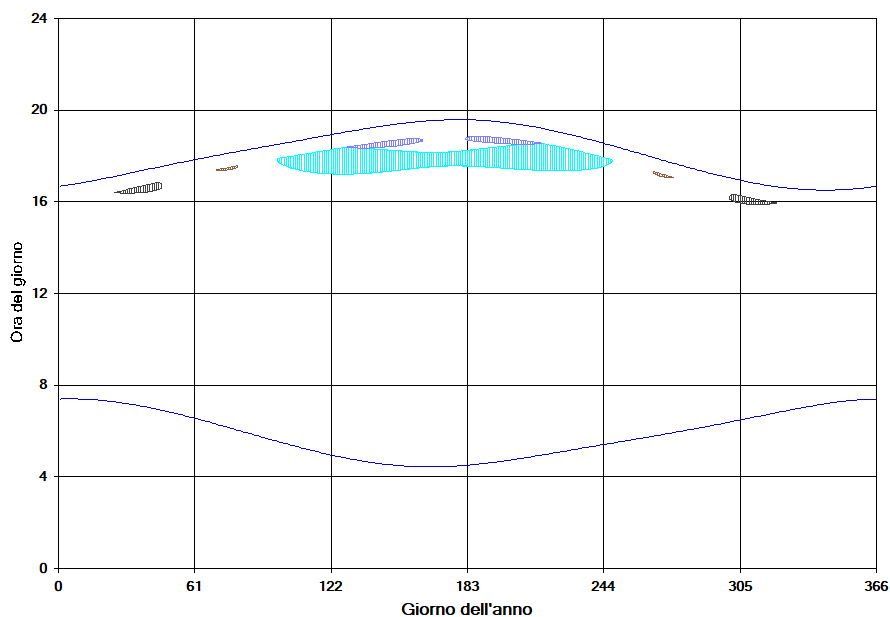


Figura 31 – Calendario dell'ombra nelle condizioni caso peggiore per il fabbricato 293

Dalla lettura del calendario in figura 31, si legge facilmente che, presso il fabbricato 293, il fenomeno dell'ombreggiamento si può verificare a causa degli aerogeneratori:

- WTG AnBs-09 dal 11 marzo al 20 marzo e dal 22 settembre al 1° ottobre tra le ore 17:00 e le 17:35 (macchia marrone);
- WTG AnBs-12 dal 8 maggio al 11 giugno e dal 30 giugno al 3 agosto tra le ore 18:20 e le 18:55 (macchia viola);
- WTG AnBs-13 dal 25 gennaio al 15 febbraio e dal 26 ottobre al 16 novembre tra le ore 15:50 e le 16:55 (macchia grigia);
- WTG AnBs-15 dal 7 aprile al 4 settembre tra le ore 17:10 e le 18:35 (macchia ciano).

4. CONCLUSIONI

A seguito di quanto descritto nei paragrafi precedenti si può concludere che, pur considerando una stima cautelativa in quanto non si è tenuto conto degli effetti mitigativi dovuti al piano di rotazione delle pale non sempre ortogonale alla direttrice sole-finestra e all'eventuale presenza di ostacoli e/o vegetazione interposti tra il sole e la finestra, il fenomeno dello shadow flickering si potrebbe verificare esclusivamente su 76 abitazioni (si veda tabella 4), incidendo in maniera trascurabile, in quanto il valore atteso è per tutti i ricettori uguale o inferiore a 71 ore l'anno, e per la maggior parte di essi uguale o inferiore a 37 ore l'anno.

Si precisa, altresì, che una stima più approfondita del fenomeno, formulata tenendo conto della posizione del piano di rotazione delle pale in relazione alle direzioni dei venti attese, porterebbe ad un ulteriore abbattimento dei valori di shadow flickering sopra esposti.

Rispetto allo stato attuale, caratterizzato dall'esercizio dell'impianto eolico esistente, si evidenzia una riduzione del numero di aerogeneratori all'interno dell'area d'indagine, con un conseguente minor interessamento di potenziali ricettori. Inoltre, l'evoluzione tecnologica nel settore degli aerogeneratori consente di produrre un moderno aerogeneratore che manifesta una diminuzione della velocità di rotazione del rotore, con vantaggio in termini di percezione dello stesso e quindi di potenziali fenomeni di ombreggiamento intermittente.

In particolare:


- la velocità di rotazione delle turbine previste nel progetto d'ammodernamento, è nettamente inferiore a quella dell'impianto eolico esistente; ciò consente di ridurre al minimo i fastidi in essere e soddisfare le condizioni di benessere;
- le turbine in progetto che causano il fenomeno dell'ombreggiamento sono molto distanti dai ricettori, rispetto all'impianto esistente. In tali circostanze l'effetto dell'ombra è trascurabile poiché il rapporto tra lo spessore della pala e la distanza dal fabbricato è molto ridotto.

Pertanto, la mancata realizzazione degli interventi proposti si tradurrebbe in un minore – ingiustificato - sfruttamento del potenziale energetico (produzione attuale green di circa il 40% inferiore alla futura del progetto di ammodernamento) ed alla rinuncia di un riassetto e di una riduzione di strutture sul territorio che non si concilia con le politiche del momento.

5. ALLEGATI

- Mappa delle ore di ombreggiamento (WORST CASE)



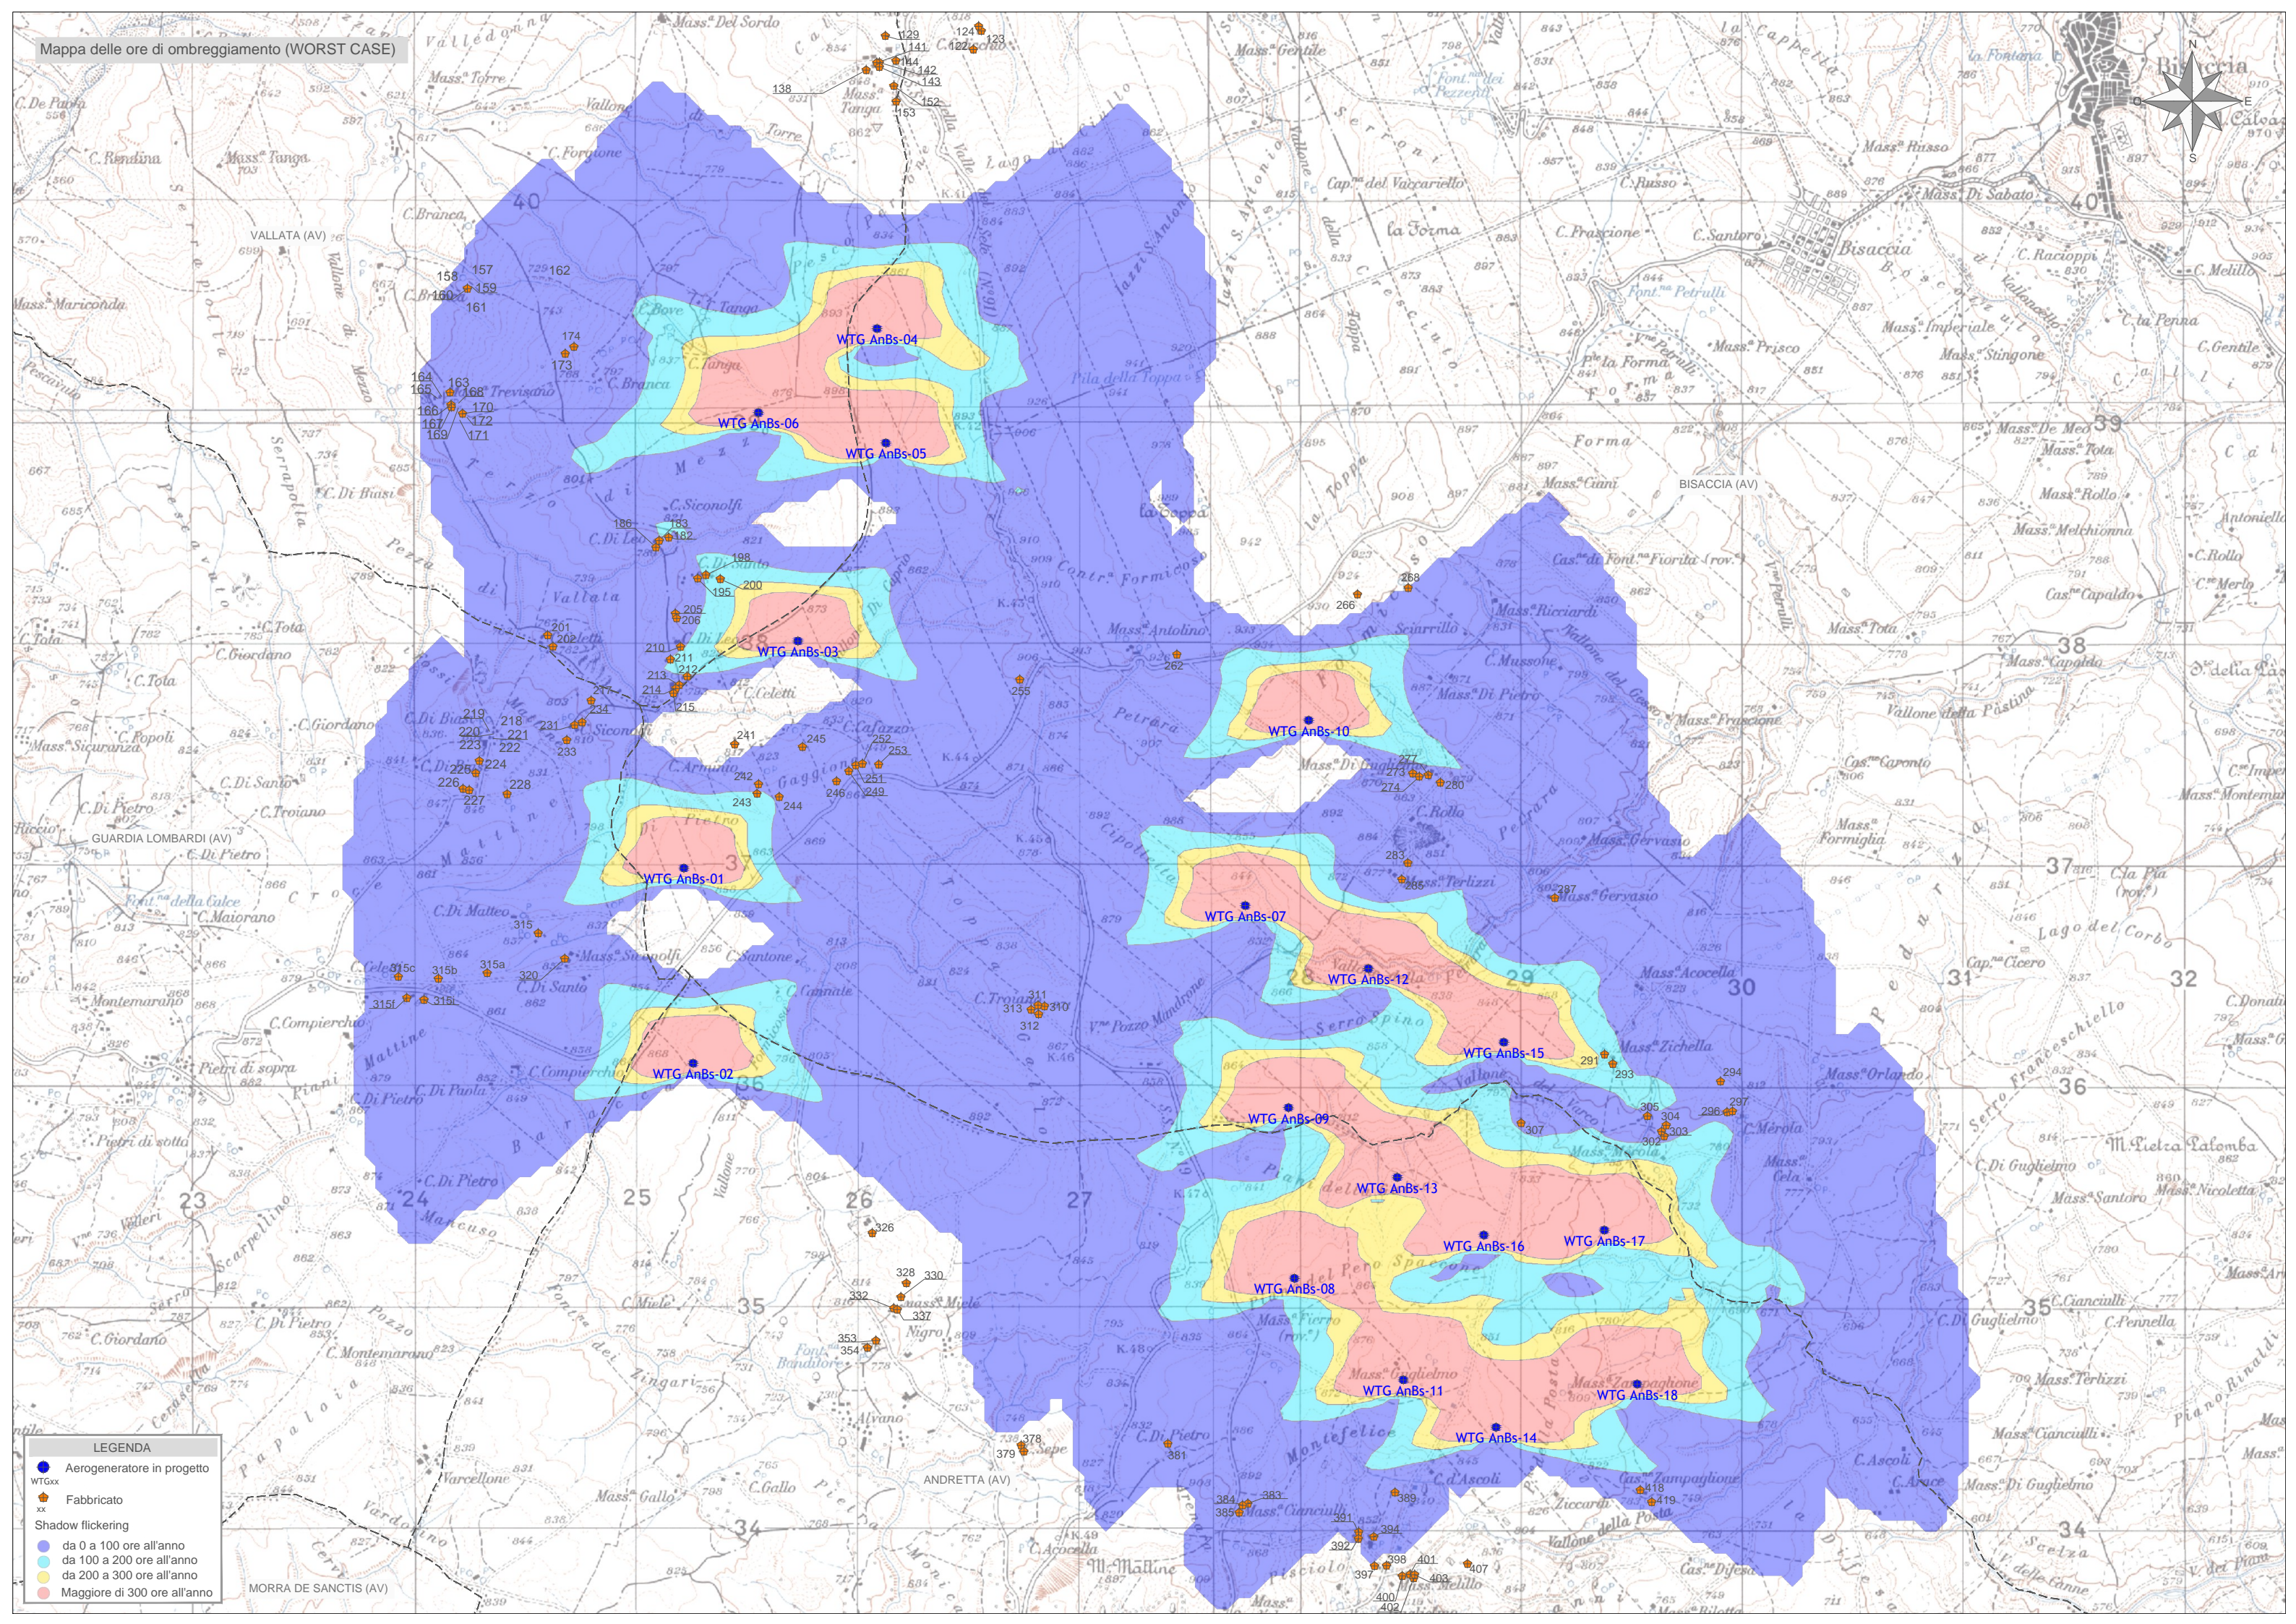

LEGENDA

- Aerogeneratore in progetto
- WTG_{xx}
- Fabbriato
- xx Shadow flickering
- da 0 a 100 ore all'anno
- da 100 a 200 ore all'anno
- da 200 a 300 ore all'anno
- Maggiore di 300 ore all'anno

MORRA DE SANCTIS (AV)