

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. AMBIENTE ARCHITETTURA E TERRITORIO

PROGETTO ESECUTIVO

RADDOPPIO BARI - TARANTO

Tratta Bari S.Andrea – Bitetto

**COMPONENTE AMBIENTALE VIBRAZIONI
REPORT DI FINE MISURA (Ric.VIV-01 Giugno 2016)**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA / DISCIPLINA PROGR. REV.

L 0 2 2 0 0 E 2 2 RH A R 0 0 C 3 0 0 7 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione definitiva	ADRIA <i>F. Pisciardi</i>	Lug-16	D.Nanni	Lug-16	N.Antonias	Lug-16	A. MARTINO Lug-16



REPORT DI MISURA

VIV 01

Piazza Luigi Einaudi - Modugno (BA)
Scuola primaria Gianni Rodari



1. Premessa

Il presente documento costituisce il report di misura delle indagini vibrazionali condotte nell'ambito del Progetto di Monitoraggio Ambientale per il Raddoppio Ferroviario Bari S. Andrea - Bitetto.

La postazione di misura è ubicata presso una scuola situata in Piazza Luigi Einaudi a Modugno, Bari (BA) ed ha codice di PMA "VIV01". La terna accelerometrica è stata collocata al piano primo.

2. Normativa di riferimento

L'inquinamento da vibrazioni viene regolamentato da normative tecniche inerenti al disturbo sull'uomo e agli effetti sugli edifici, dal momento che non esiste a tutt'oggi una legislazione specifica in merito a livello nazionale. Tali norme introducono le grandezze e i parametri che devono essere valutati e definiscono le caratteristiche dei sistemi di rilevazione e della strumentazione da impiegare per le misure.

Il problema del disturbo causato dalle vibrazioni sull'uomo viene trattato, in particolare, dalla norma ISO 2631 e dalla UNI 9614 che risultano sostanzialmente in accordo. Gli standard di protezione sull'uomo previsti dalle suddette normative garantiscono ampiamente rispetto alla possibile insorgenza di danni agli edifici e, pertanto, l'azione sugli edifici deve essere valutata nel caso di beni monumentali o storici per i quali possono essere assunti limiti più restrittivi.

3. Parametri oggetto delle misure

La grandezza principale per la valutazione del disturbo da vibrazioni è individuata nel valore efficace (RMS - Root-Mean-Square) dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza w , definito dalla relazione:

$$a_w = \left[\frac{1}{T} \int_0^T a_w^2(t) dt \right]^{0,5}$$

dove:

- t è il tempo;
- $a(t)$ è l'accelerazione complessiva ponderata in frequenza;
- T è la durata del periodo di riferimento.

Una rappresentazione equivalente è data dal livello di accelerazione L , definito dalla relazione:

$$L = 20 \text{ LOG} \left(\frac{a_w}{a_0} \right)$$

dove a_0 è il valore dell'accelerazione di riferimento, pari a 10^{-6} m/s². Nel caso si utilizzino sistemi di acquisizione senza filtri di ponderazione, il livello dell'accelerazione complessiva ponderata in frequenza può essere calcolato in fase di elaborazione dall'accelerogramma misurato in terzi d'ottava nell'intervallo 1-80 Hz.



4. Organizzazione delle misure

Le misurazioni sono state effettuate mediante terne accelerometriche posizionate al centro dei solai e collegate ad un sistema di acquisizione. Ciascuna terna di misura risulta composta da tre accelerometri disposti secondo tre assi mutuamente ortogonali denominati x, y e z. Gli accelerometri sono collegati all'acquisitore multicanale tramite cavi coassiali schermati in modo da avere l'acquisizione simultanea delle accelerazioni sui tre assi.

Le misurazioni sono state effettuate in continuo per la durata di 24h memorizzando la time-history del livello di accelerazione lineare e ponderato in frequenza secondo il filtro per postura non nota. E' stato inoltre acquisito lo spettro in terzi di ottava nell'intervallo di frequenze 1-80Hz.

In fase di elaborazione vengono restituiti:

- livello equivalente dell'accelerazione ponderata in frequenza su base oraria
- livello equivalente per il periodo diurno e notturno
- valore massimo orario per il periodo diurno e notturno
- livello equivalente per eventuali eventi significativi correlati alle attività oggetto di indagine.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO PER L'ELABORAZIONE						
Parametro di riferimento (UNI 9614 – Appendice A)						
Tipologia di vibrazioni				Parametro	Tabella limiti	
A 1 – Di livello costante (livello di accelerazione complessiva ponderata in frequenza variabile entro un intervallo di ampiezza inferiore a 5 dB)				RMS	Prospetto III	
A 2 – Di livello non costante (livello di accelerazione complessiva ponderata in frequenza variabile entro un intervallo di ampiezza superiore a 5 dB)				$a_{w,eq}$	Prospetto III	
A 3 – Impulsive (rapido innalzamento e abbassamento del valore dell'accelerazione e oscillazioni)				$0,71 a_{pk}$	Prospetto V	
A 4 – Prodotte da veicoli ferroviari nelle abitazioni				a^p	Sperimentale	
Limiti di riferimento						
Tipologia ricettore	Limite UNI 9614 – Prospetto II/III			Limite UNI 9614 – Prospetto V		
	a_x [mm/s ²]	a_y [mm/s ²]	a_z (*) [mm/s ²]	a_x [mm/s ²]	a_y [mm/s ²]	a_z (*) [mm/s ²]
Aree critiche	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	5,0
Abitazioni (notte)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0
Abitazioni (giorno)	7,2	7,2	7,2	220	220	300
Uffici	14,4	14,4	14,4	460	460	640
Fabbriche	28,8	28,8	28,8	460	460	640
(*) Per postura non nota o variabile						
Tipologia ricettore	Limite UNI 9614 – veicoli ferroviari			Curva Limite ISO 2631		
	a_x [mm/s ²]	a_y [mm/s ²]	a_z [mm/s ²]	a [mm/s ²]		
Aree critiche	-	-	-	ISO 2631 XYZ x 1		
Abitazioni (notte)	21,6	21,6	30,0	ISO 2631 XYZ x 1.4		
Abitazioni (giorno)				ISO 2631 XYZ x 2:4		
Uffici	-	-	-	ISO 2631 XYZ x 4		
Fabbriche	-	-	-	ISO 2631 XYZ x 8		



Informazioni generali

Codice ricettore	VIV-01
Tipologia ricettore	Edificio scolastico
Piano indagato	Primo
Descrizione dell'ambiente di misura	
Il monitoraggio ha avuto durata di 24 ore, utilizzando una terna accelerometrica posizionata al primo piano dell'edificio oggetto di indagine, in Piazza Luigi Einaudi.	
Caratteristiche dell'area e principali sorgenti di vibrazioni	
La zona è densamente antropizzata ed il traffico risulta essere piuttosto sostenuto, soprattutto lungo la vicina Strada Provinciale Modugno Bitritto.	
Data e ora di inizio misura	07/06/2016 - 09.44.00
Durata del rilievo	24 ore
Strumentazione utilizzata	
<p>N. 1 analizzatori multicanale Sinus Soundbook composto da:</p> <ul style="list-style-type: none">- sistema di acquisizione e analisi dati a 4 canali con software di gestione Samurai;- PC Portatile Panasonic Toughbook CF-19;- una terna accelerometrica costituita da 3 accelerometri monoassiali PCB Piezotronics modello 393A03 - Sensibilità 1000 mV/g;- massetto metallico per il fissaggio degli accelerometri;- calibratore PCB Piezotronics mod. 394C06. <p>Software di elaborazione: Noise and Vibration Works.</p>	

Vista aerea dell'area in cui è inserito il ricettore (pallino rosso)



Vista esterna del ricettore



RAPPORTO FOTOGRAFICO VIV-01



Time(s)	Asse X		Asse Y		Asse Z	
	Leq(dB)	LMax(dB)	Leq(dB)	LMax(dB)	Leq(dB)	LMax(dB)
07/06/2016 09:44	36,1	49,3	36,8	46,3	57,3	73,4
07/06/2016 10:00	36,2	47,1	37,3	48,3	55,2	71,5
07/06/2016 11:00	35,6	45,5	35,9	44,9	52,7	69,5
07/06/2016 12:00	38,1	51,2	37,0	46,6	58,2	73,0
07/06/2016 13:00	35,6	53,3	35,5	50,9	53,5	71,7
07/06/2016 14:00	36,0	56,9	35,9	47,1	52,5	72,7
07/06/2016 15:00	33,0	45,2	33,0	40,0	46,5	58,0
07/06/2016 16:00	30,7	45,3	30,3	41,4	41,9	52,8
07/06/2016 17:00	39,3	51,0	37,7	49,6	46,4	57,2
07/06/2016 18:00	41,4	53,8	39,7	48,7	48,5	58,8
07/06/2016 19:00	35,8	52,5	33,9	46,1	43,7	55,6
07/06/2016 20:00	39,0	51,7	36,9	50,4	45,7	57,3
07/06/2016 21:00	41,3	56,8	39,0	51,9	47,3	59,3
07/06/2016 22:00	28,0	32,0	28,2	32,2	36,8	50,1
07/06/2016 23:00	28,1	36,7	28,1	37,1	37,8	53,2
08/06/2016 00:00	27,9	31,6	27,6	31,7	36,1	46,6
08/06/2016 01:00	27,4	31,0	27,3	30,9	34,4	44,0
08/06/2016 02:00	27,3	32,6	27,2	32,4	34,1	47,8
08/06/2016 03:00	27,4	35,4	27,4	32,6	33,8	46,2
08/06/2016 04:00	27,9	38,7	27,5	33,9	34,7	48,7
08/06/2016 05:00	28,4	37,5	28,1	37,5	37,4	53,8
08/06/2016 06:00	29,6	43,0	29,1	39,8	40,8	50,9
08/06/2016 07:00	33,3	43,0	34,6	46,6	46,9	55,7
08/06/2016 08:00	36,3	51,5	37,3	48,1	54,7	75,0
08/06/2016 09:00	35,4	45,9	36,6	46,7	50,8	73,3

OSSERVAZIONI

Il monitoraggio vibrazionale svolto presso il ricettore scolastico evidenzia il rispetto della soglia limite di 77 dB in periodo diurno.

I livelli massimi sono stati registrati in occasione dell'ingresso scolastico intorno alle ore 08:00 e in pausa pranzo (uscita scolastica), perciò sono connessi alla fruizione dell'edificio e non alle lavorazioni di cantiere.



Elaborazioni grafiche




TIME HISTORY - 24 H - 07-08 GIUGNO 2016

Asse X

— 24 h - HVMA Punto 1 - awx
— 24 h - HVMA Punto 1 - awx - Running Leq


Lw = 35.7 dB

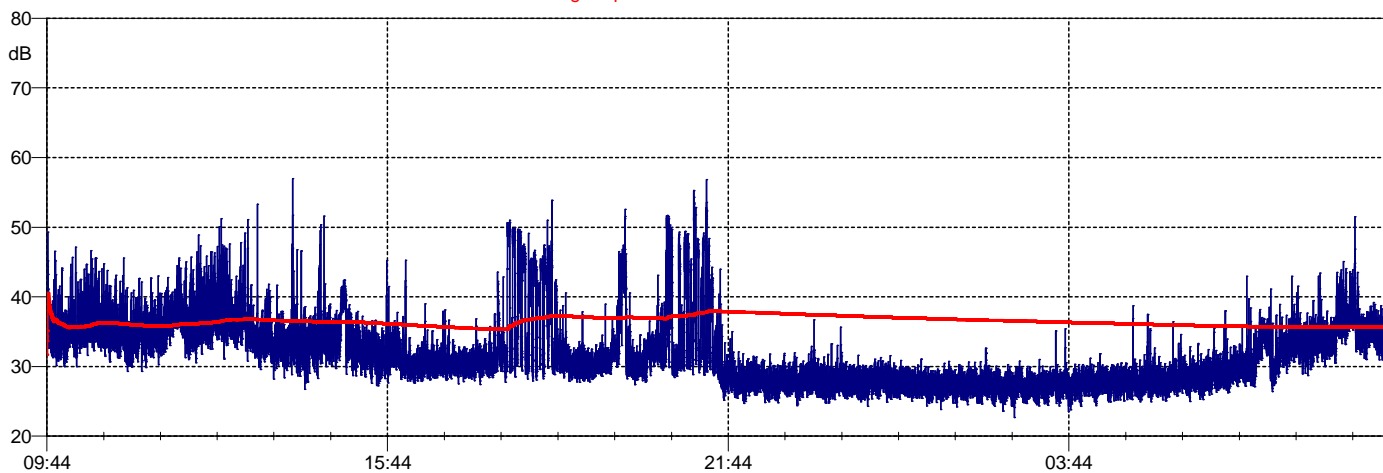

Asse Y

— 24 h - HVMA Punto 1 - awy
— 24 h - HVMA Punto 1 - awy - Running Leq


Lw = 34.9 dB

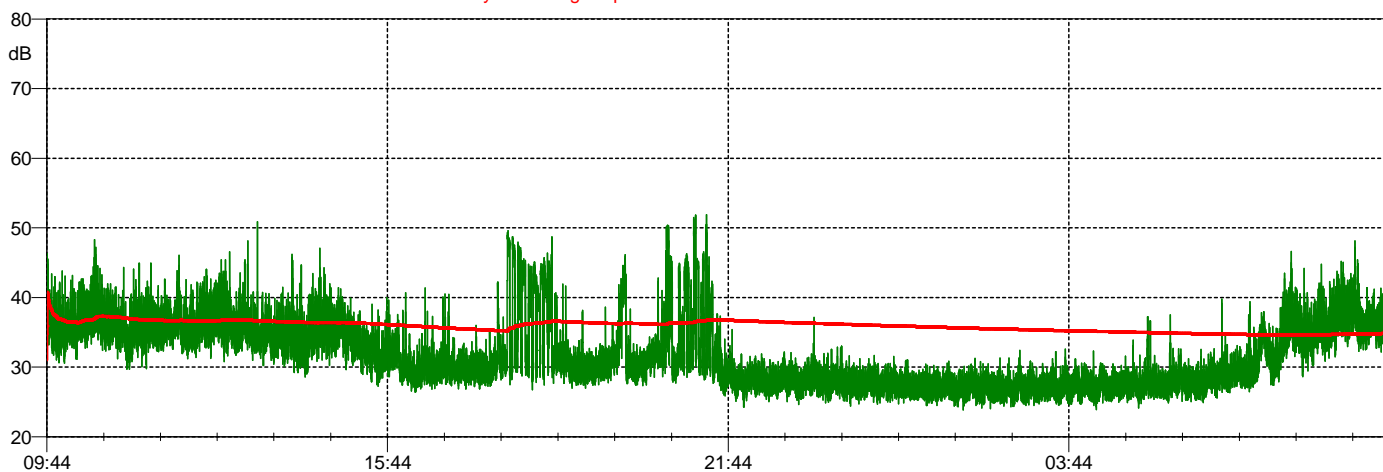

Asse Z

— 24 h - HVMA Punto 1 - awz
— 24 h - HVMA Punto 1 - awz - Running Leq


Lw = 50.1 dB

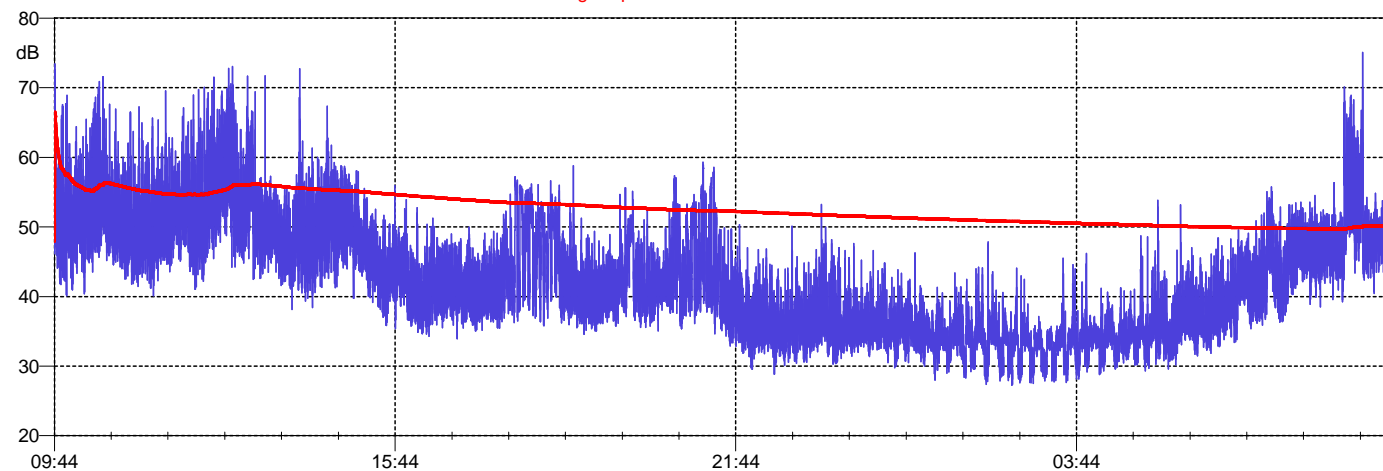




TIME HISTORY - DIURNO - 07-08 GIUGNO 2016


Asse X

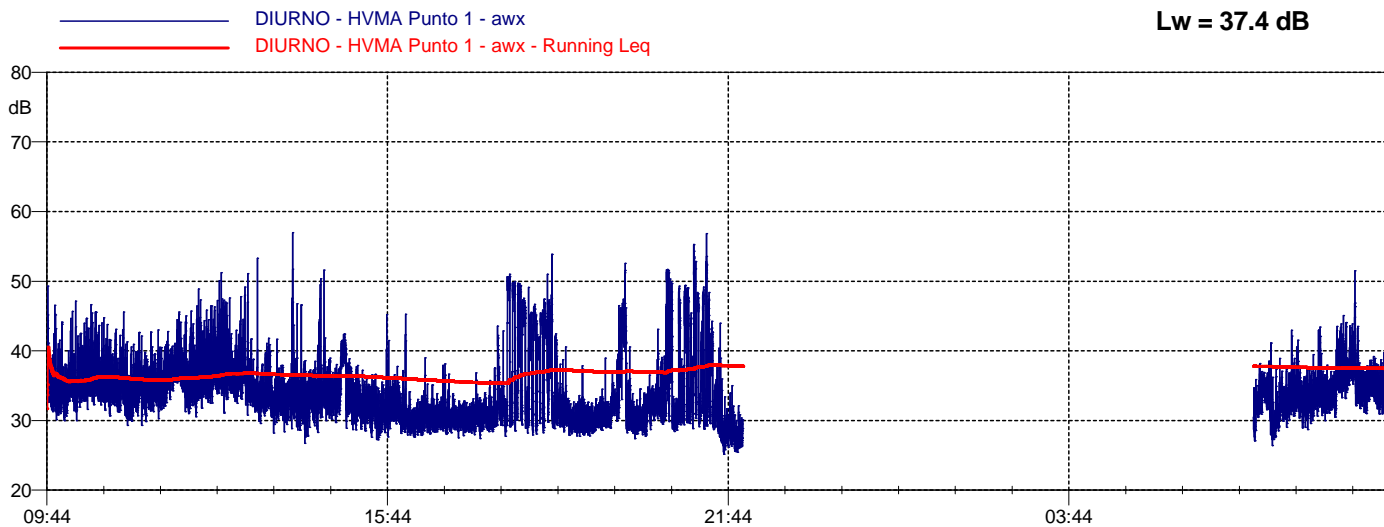

Asse Y

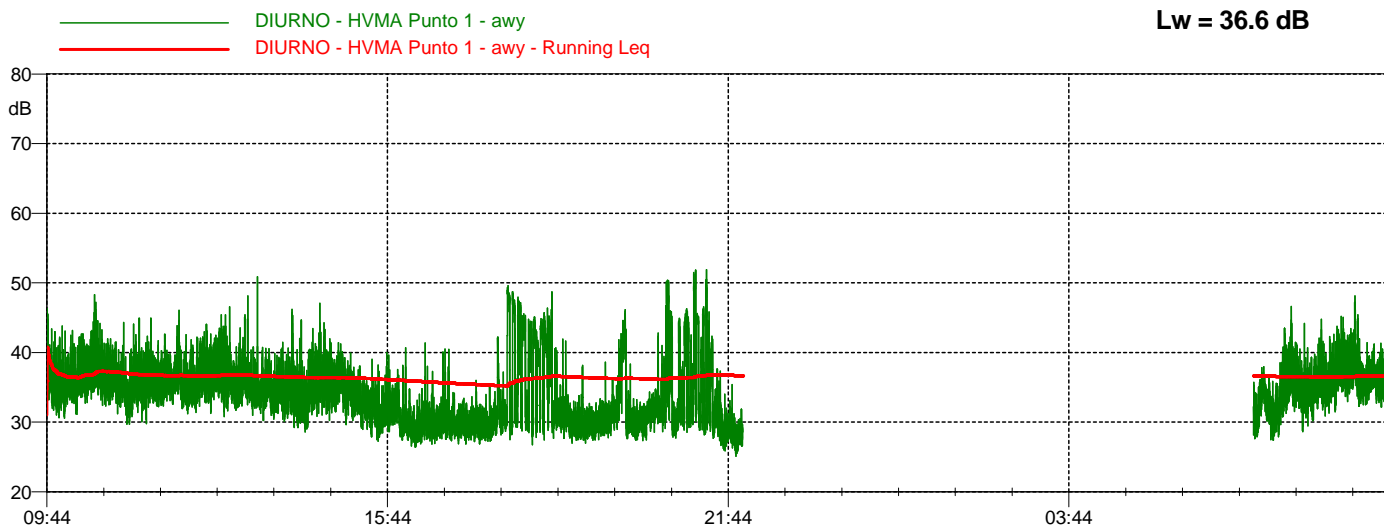


Asse Z

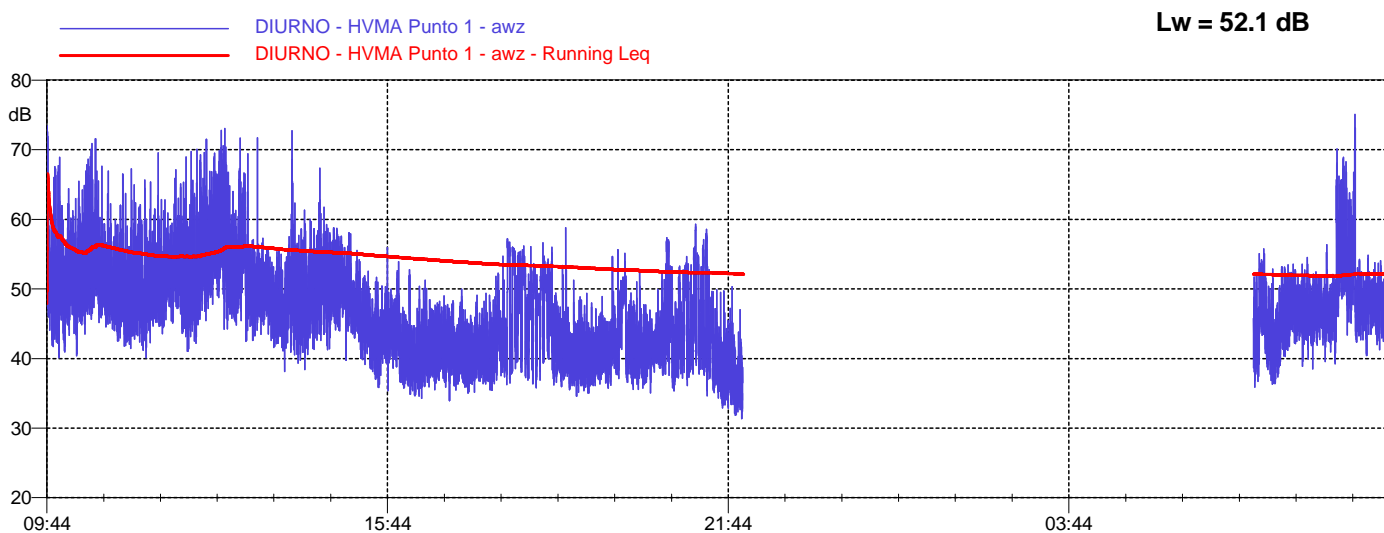




TIME HISTORY - NOTTURNO - 08/06/2016


Asse X

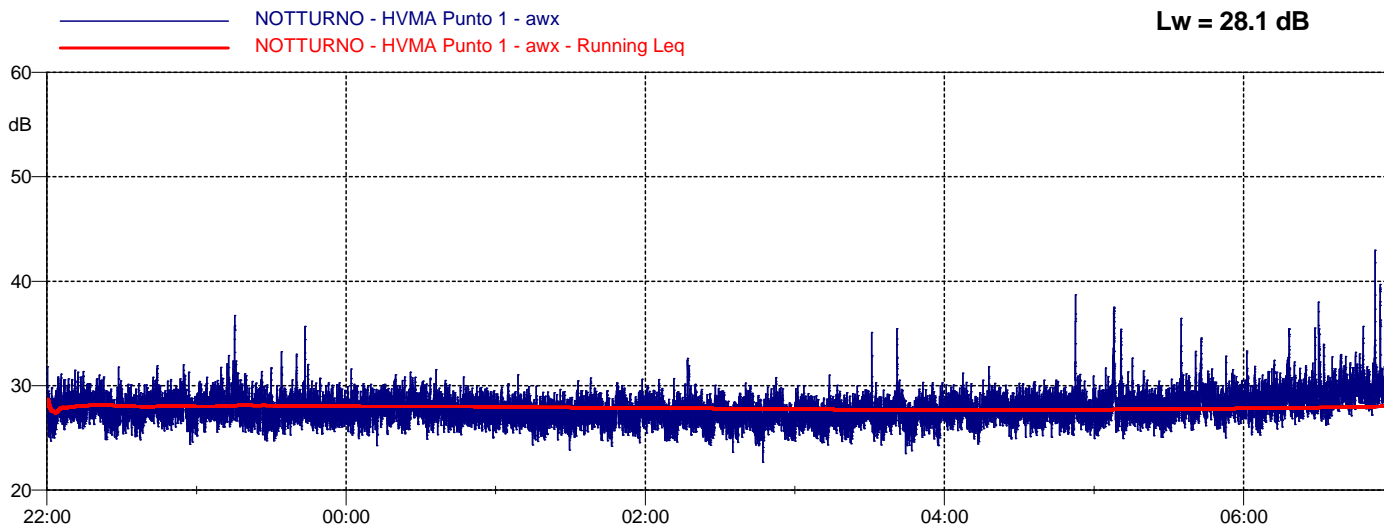

Asse Y

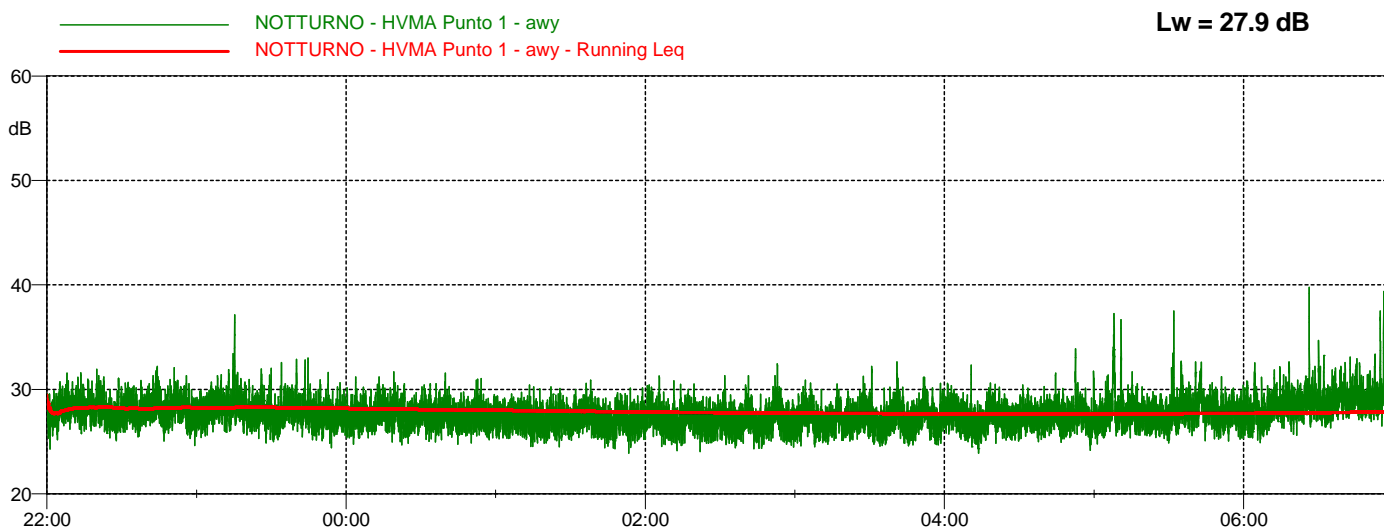


Asse Z

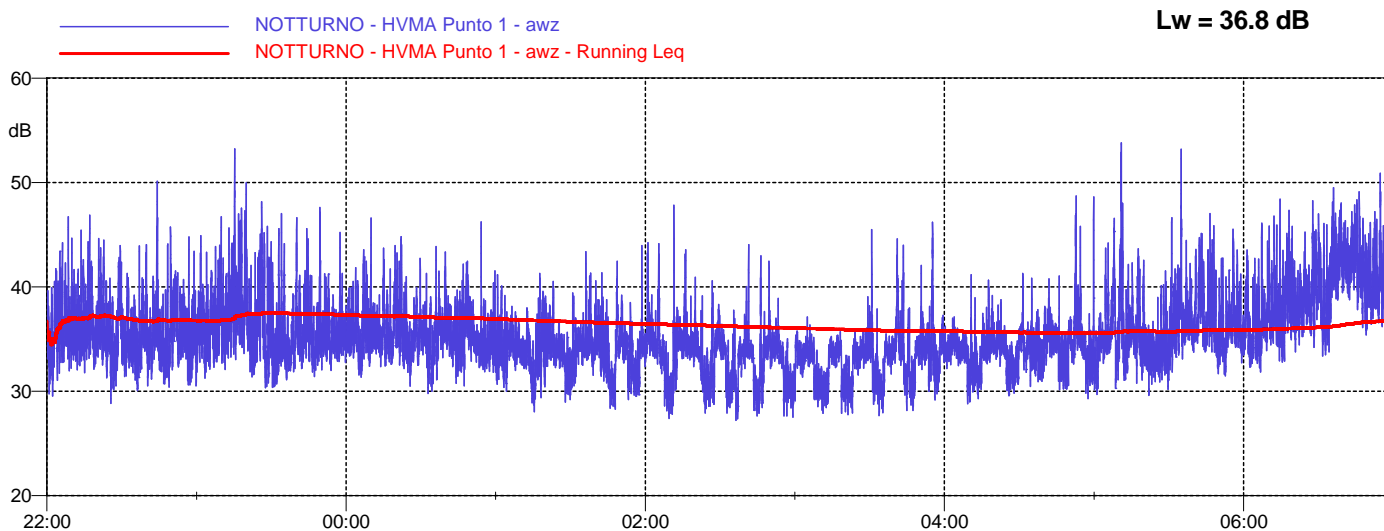




Intervalli orari


Asse X

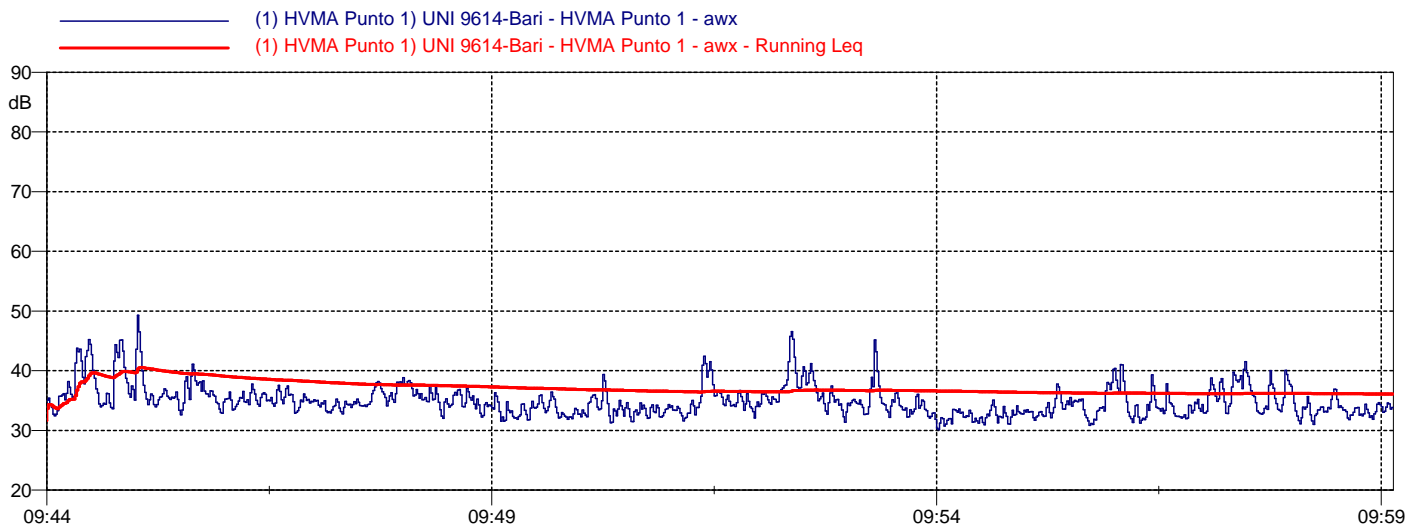

Asse Y

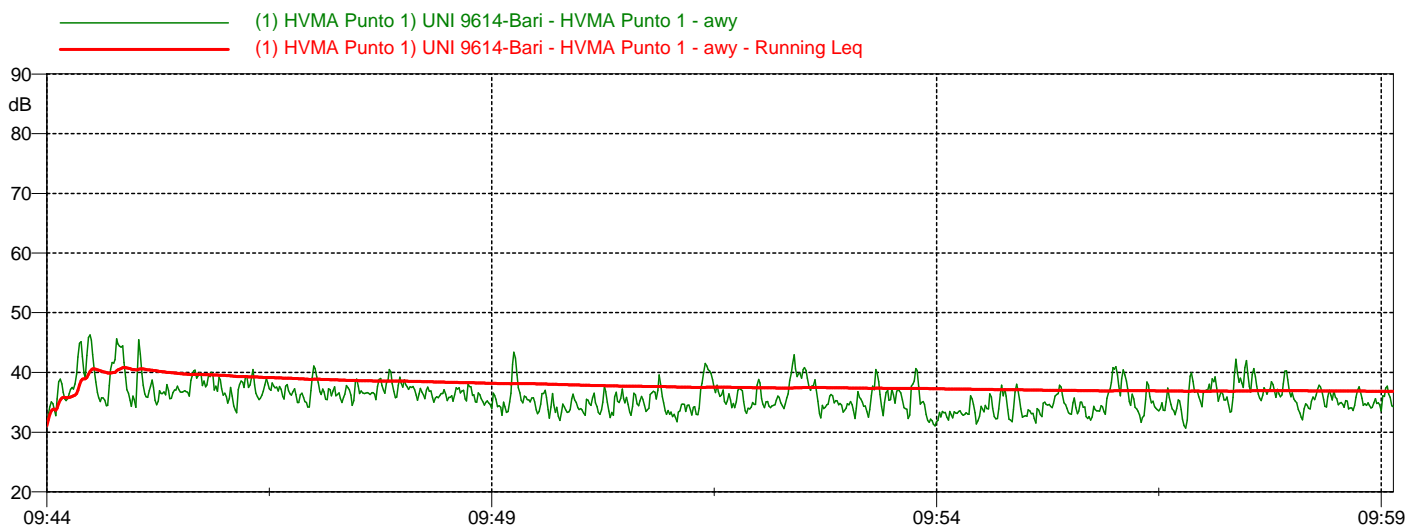


Asse Z

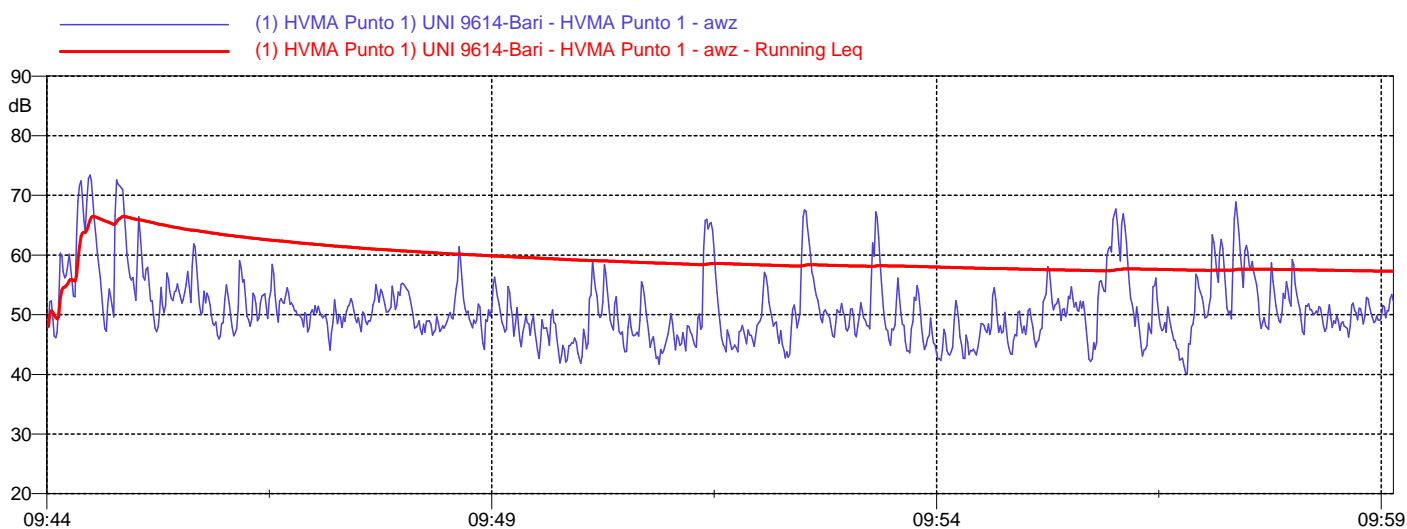





Asse X

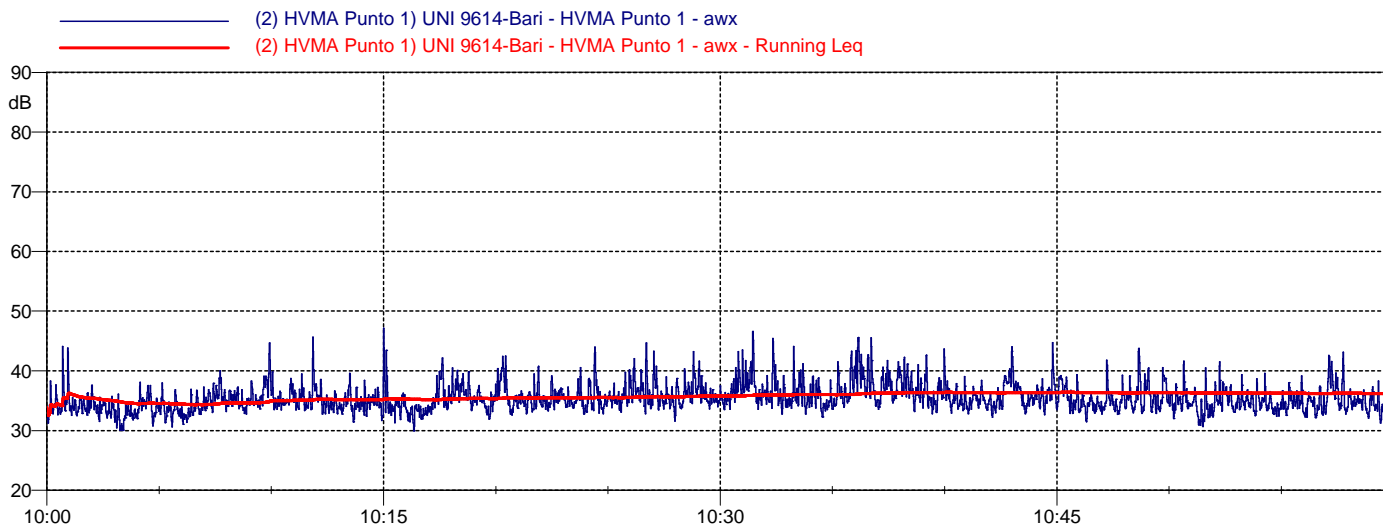

Asse Y

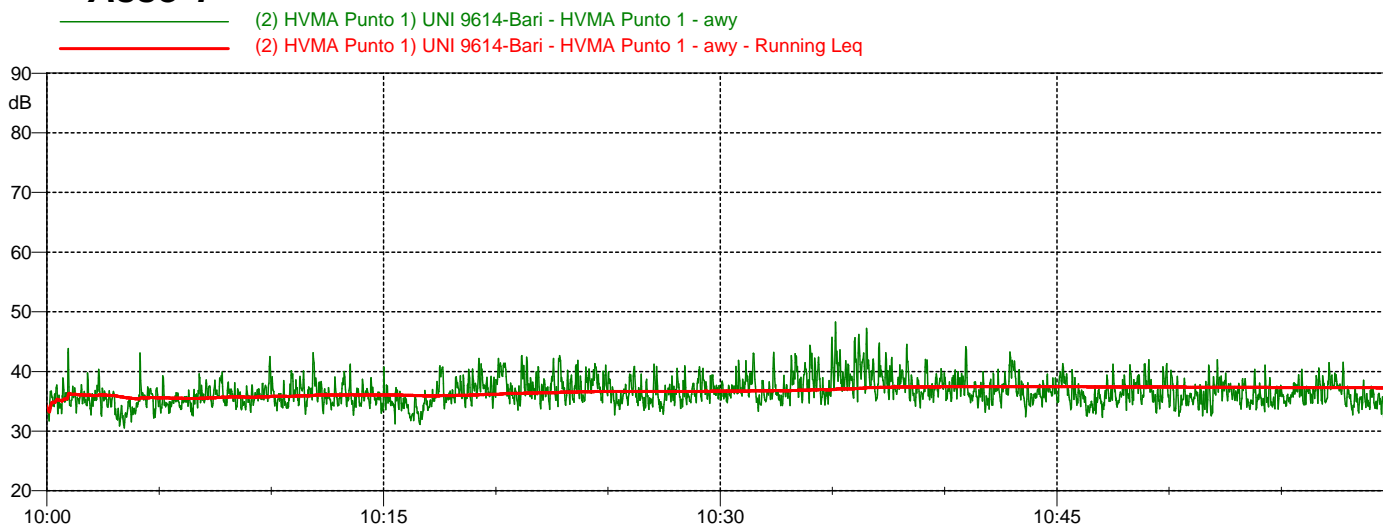


Asse Z

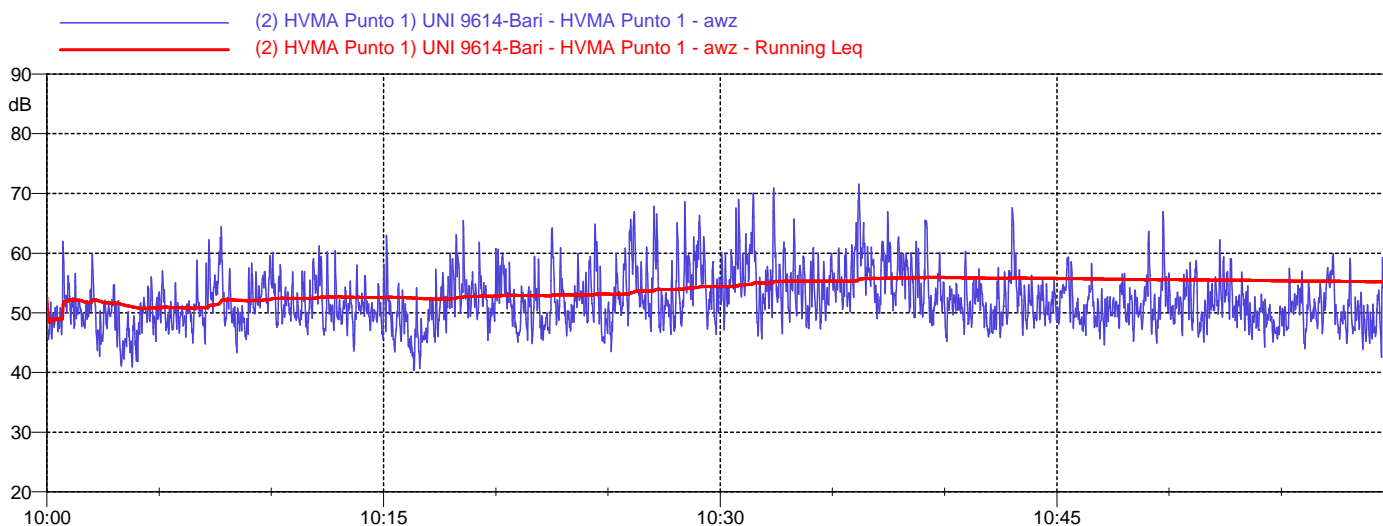





Asse X

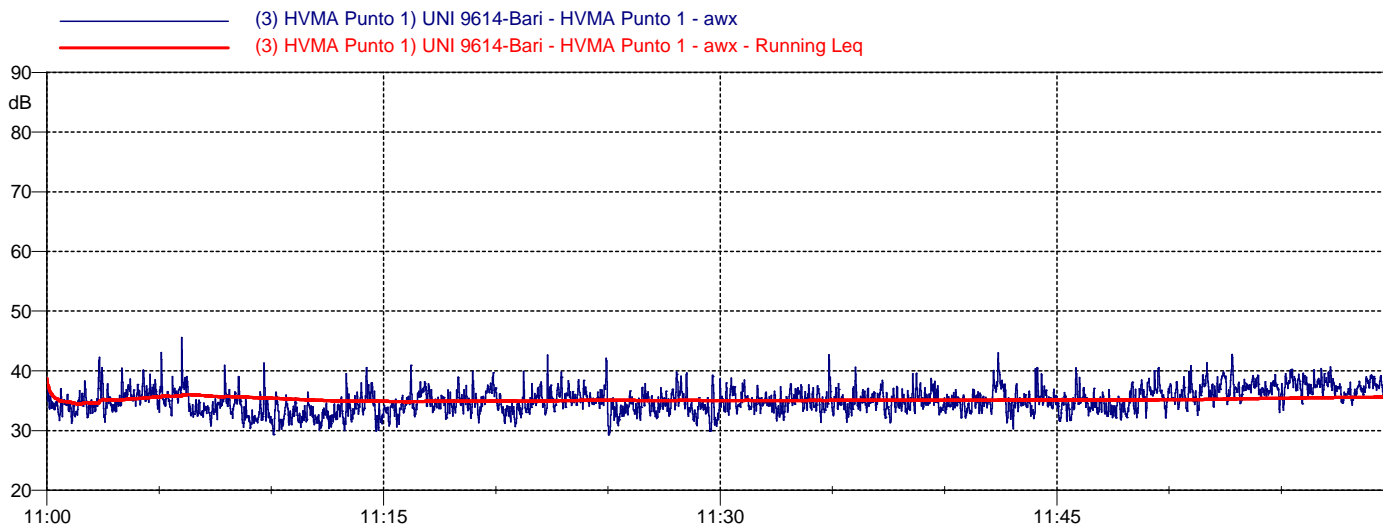

Asse Y

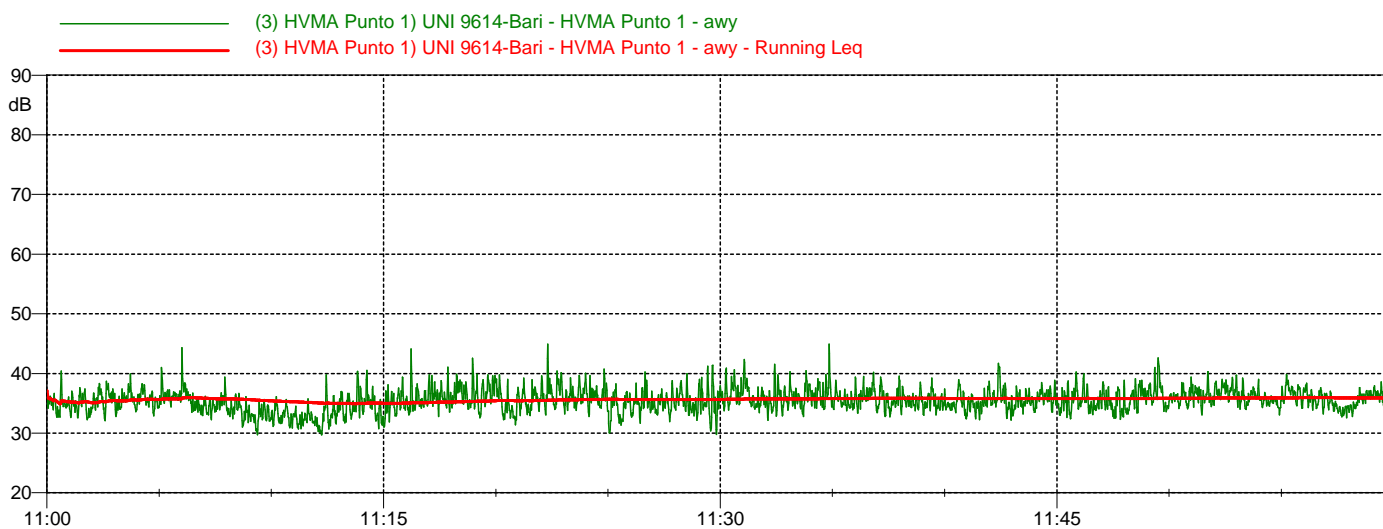


Asse Z

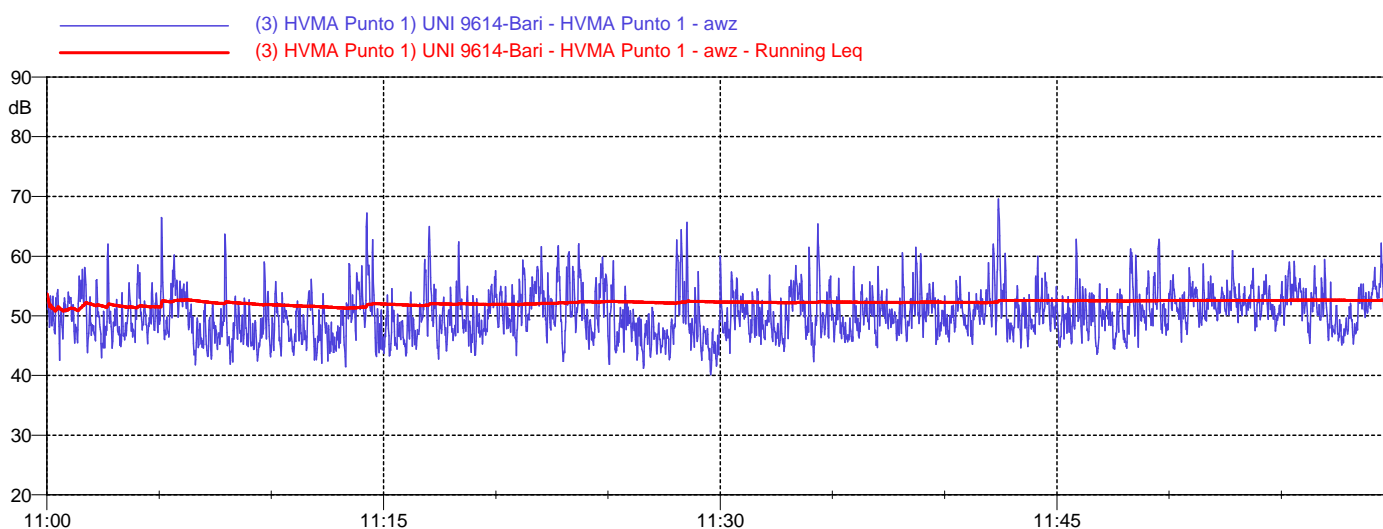





Asse X

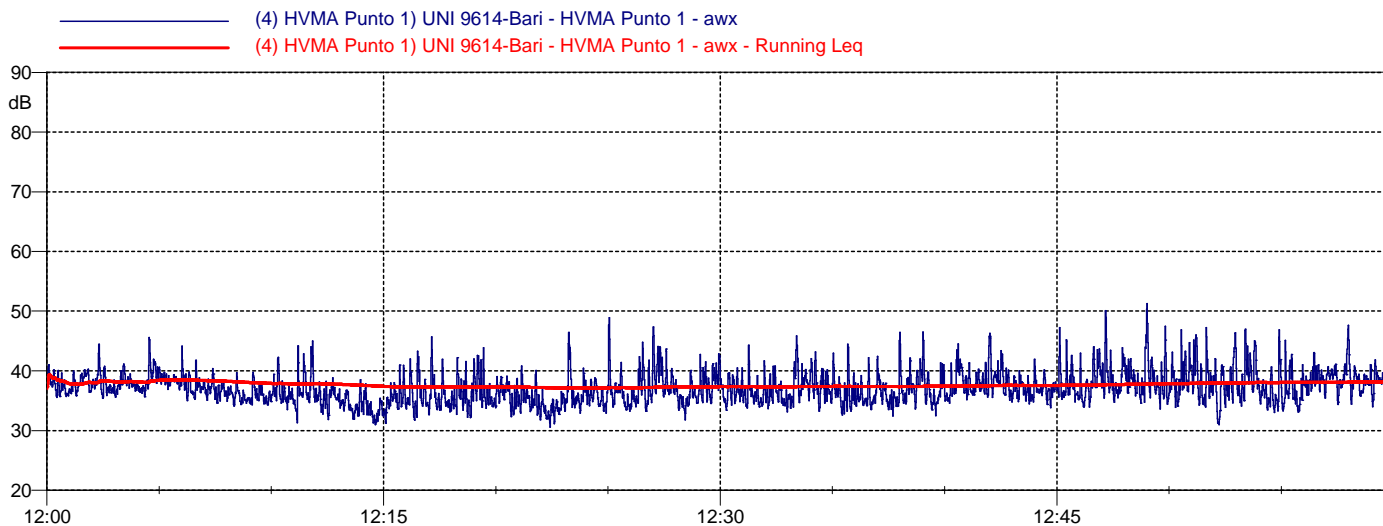

Asse Y

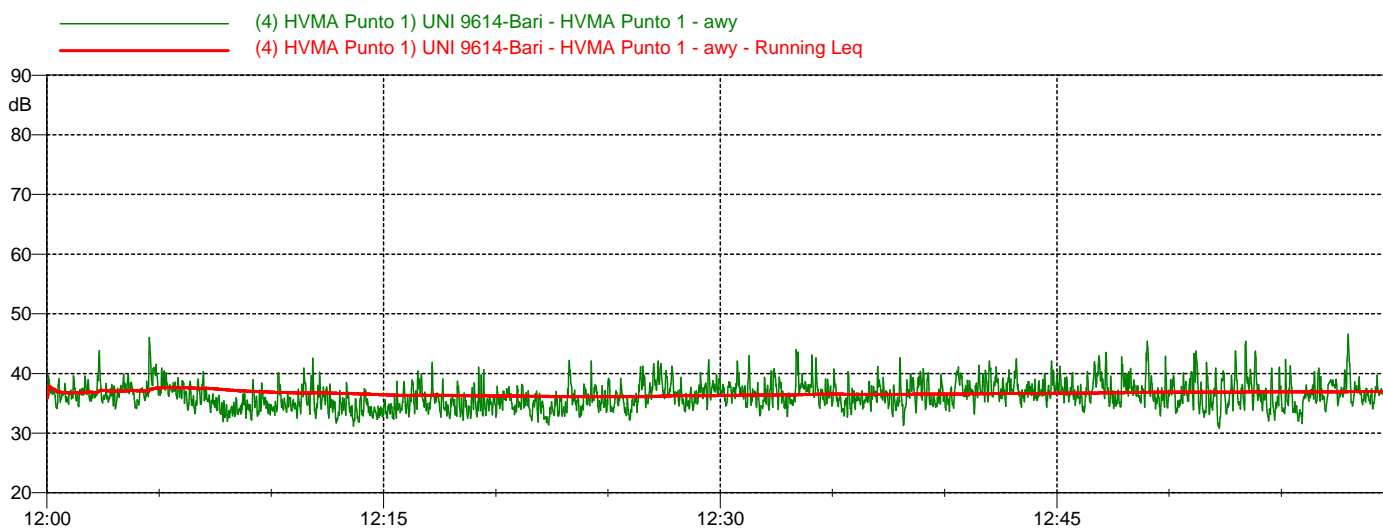


Asse Z

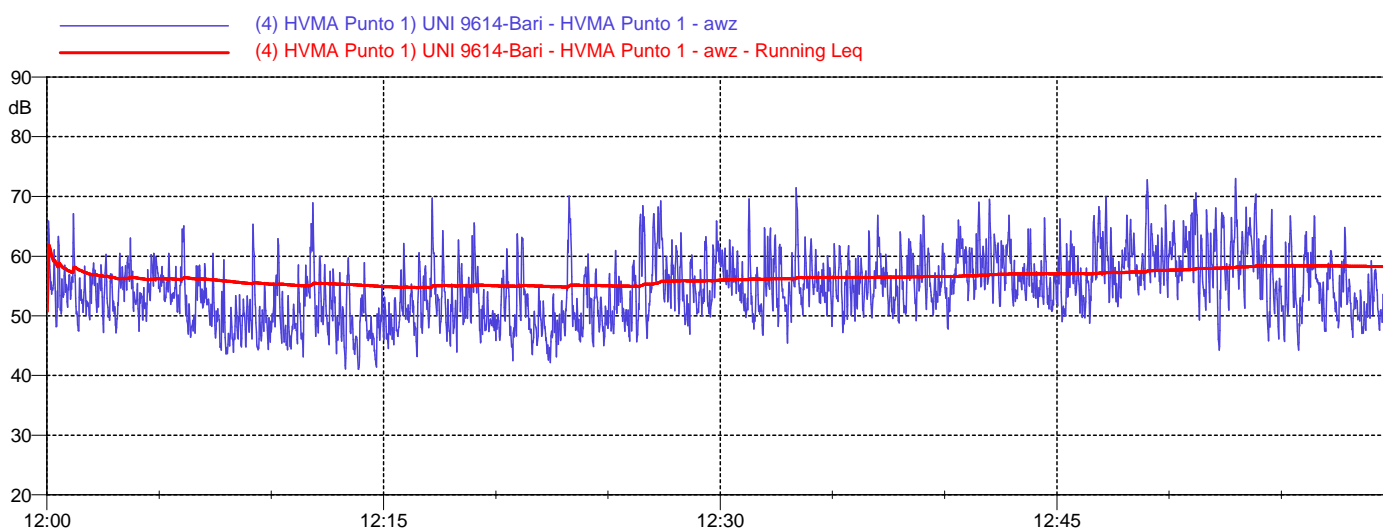





Asse X

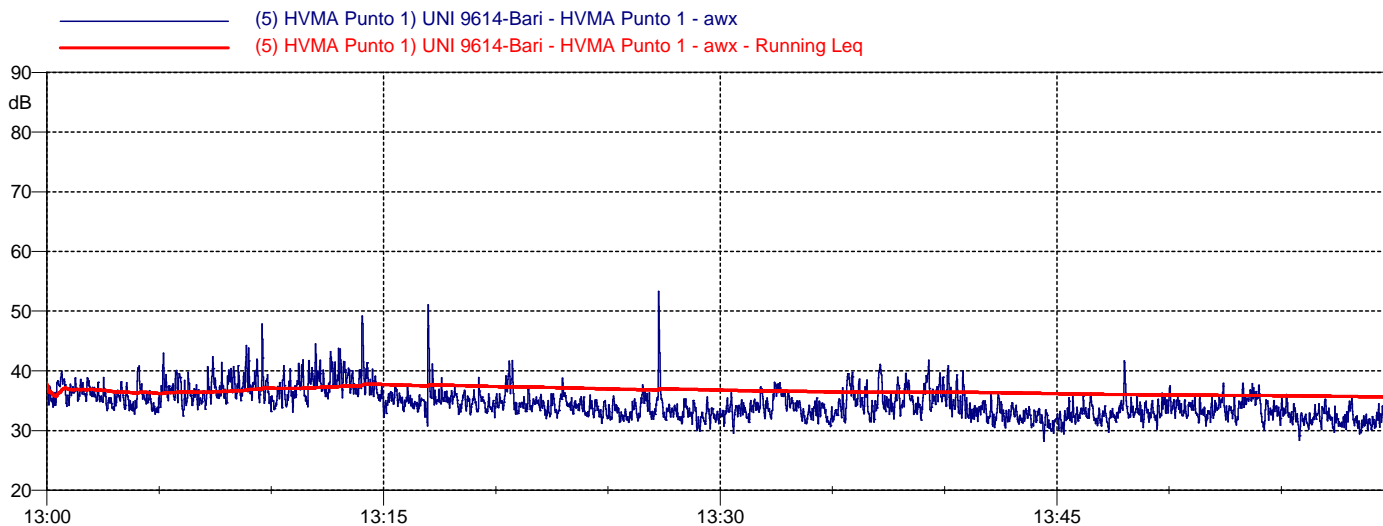

Asse Y

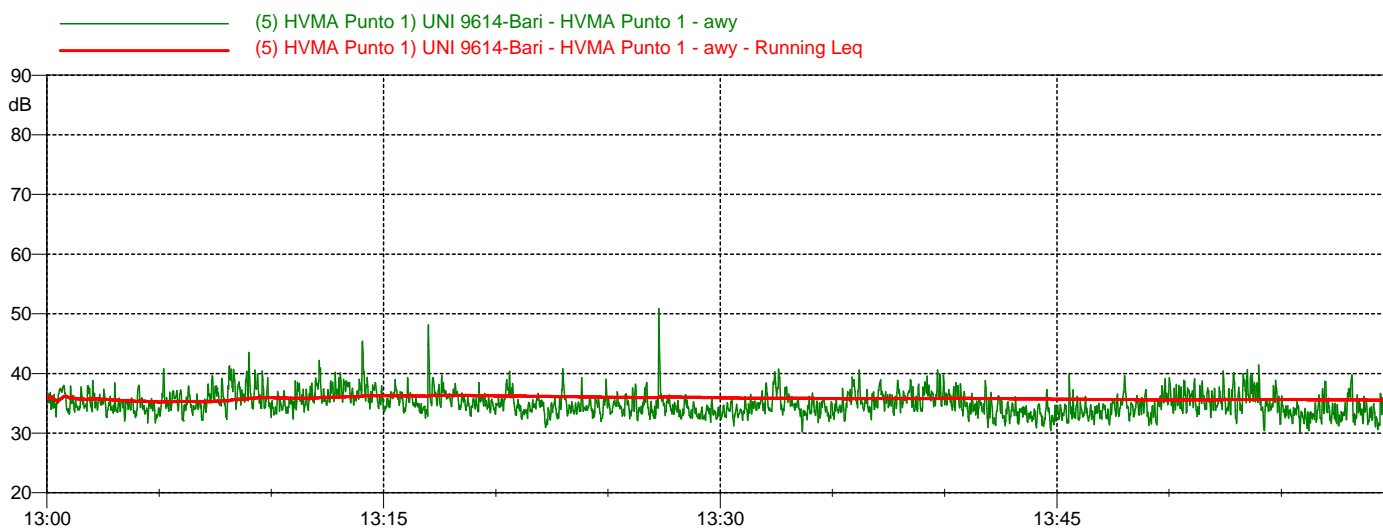


Asse Z

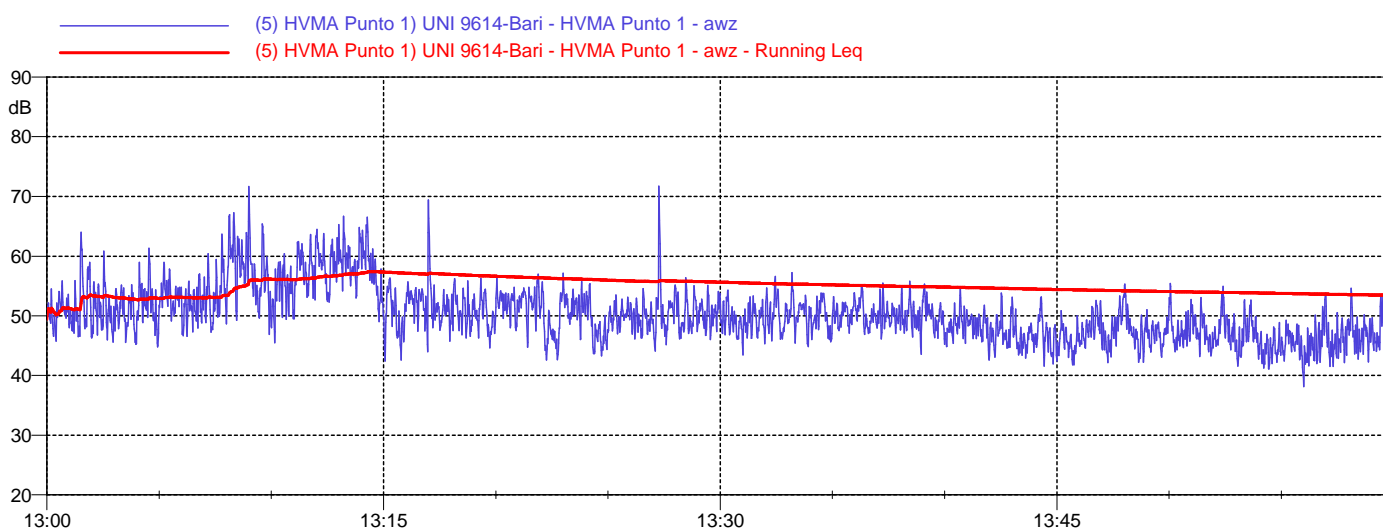





Asse X

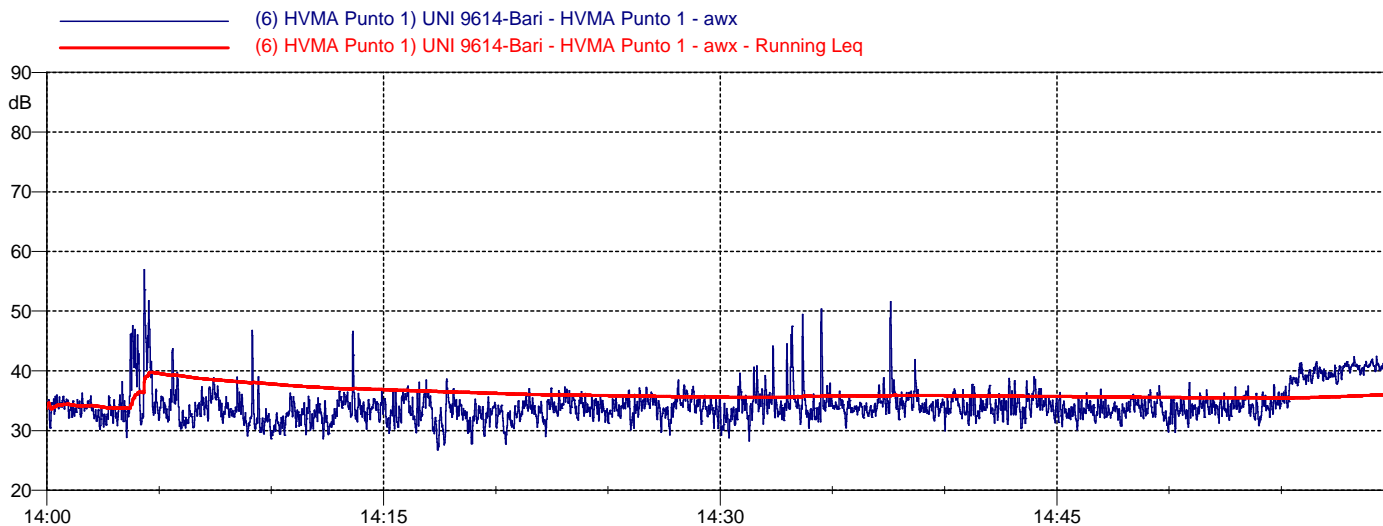

Asse Y

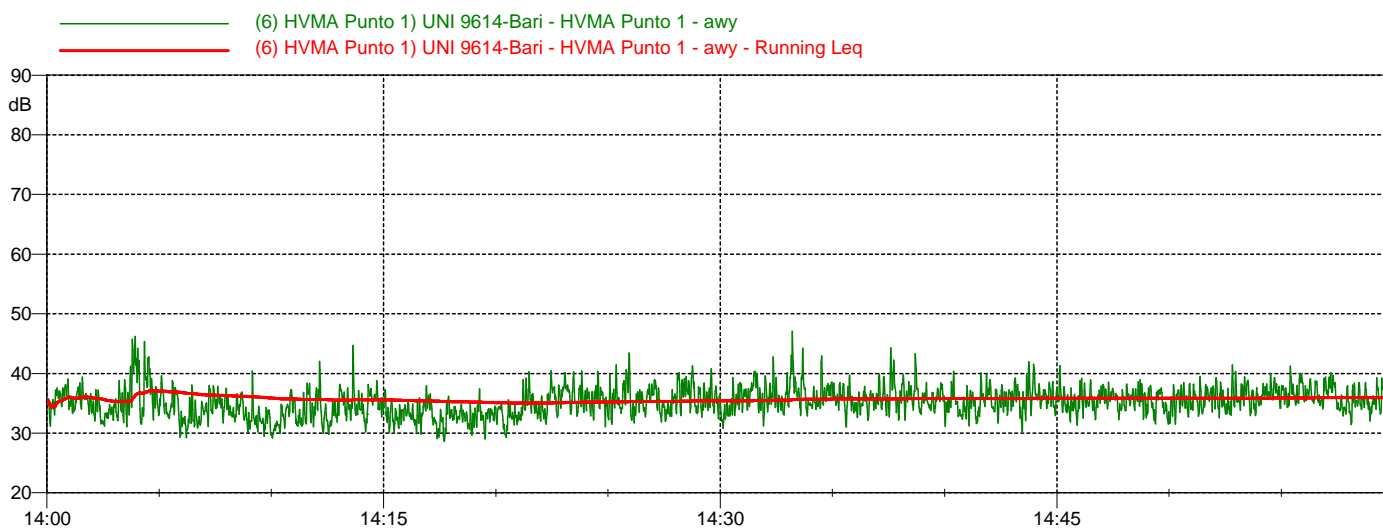


Asse Z

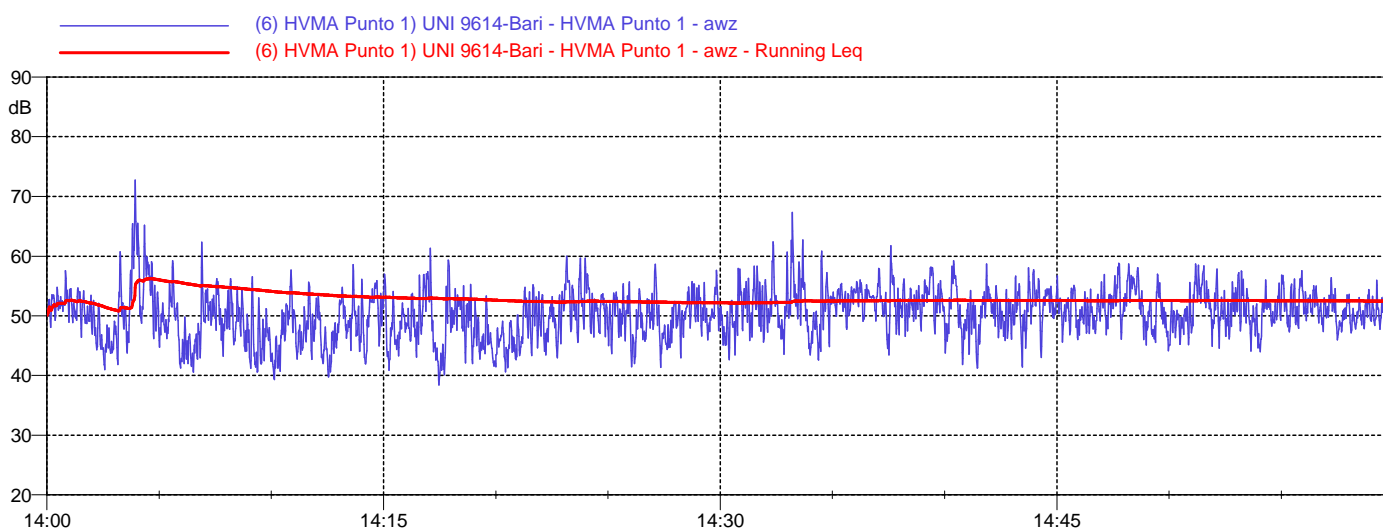





Asse X

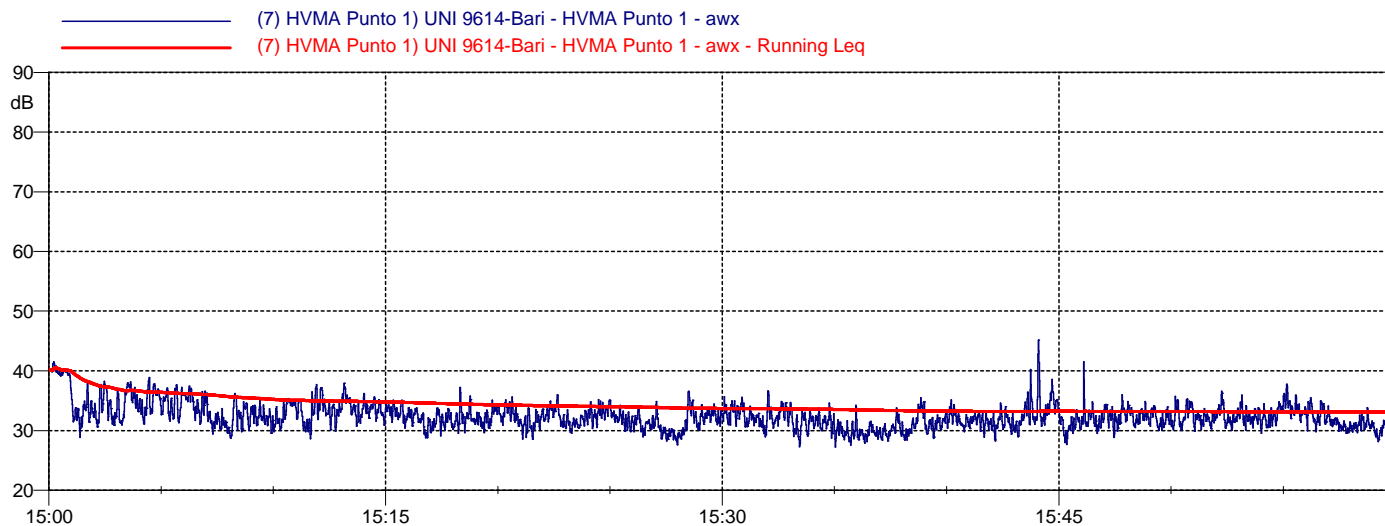

Asse Y

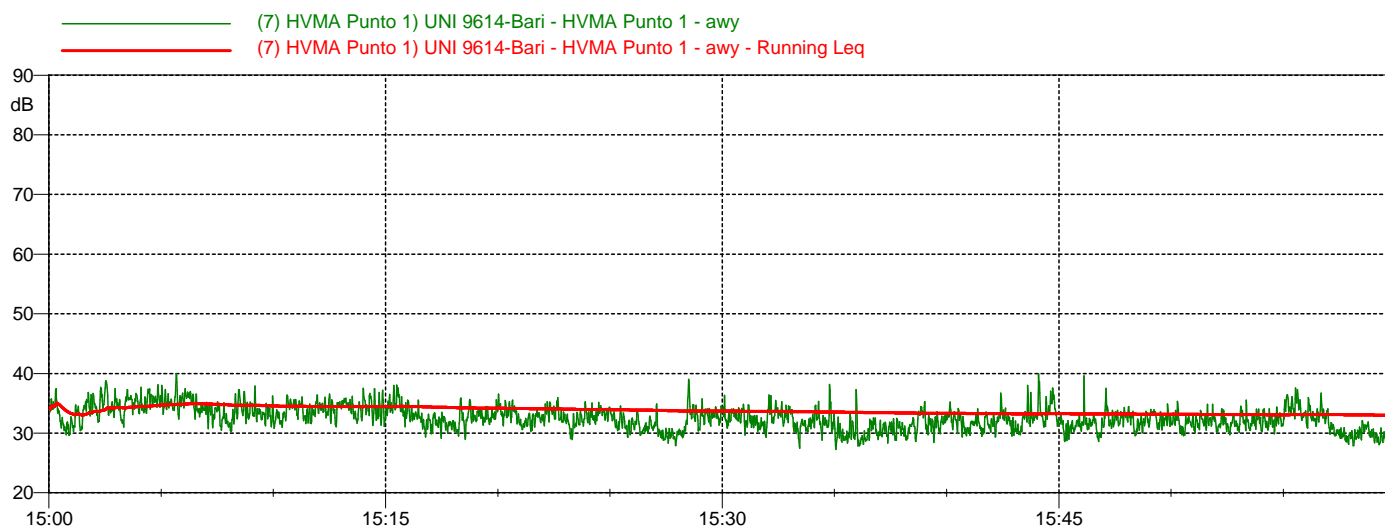


Asse Z

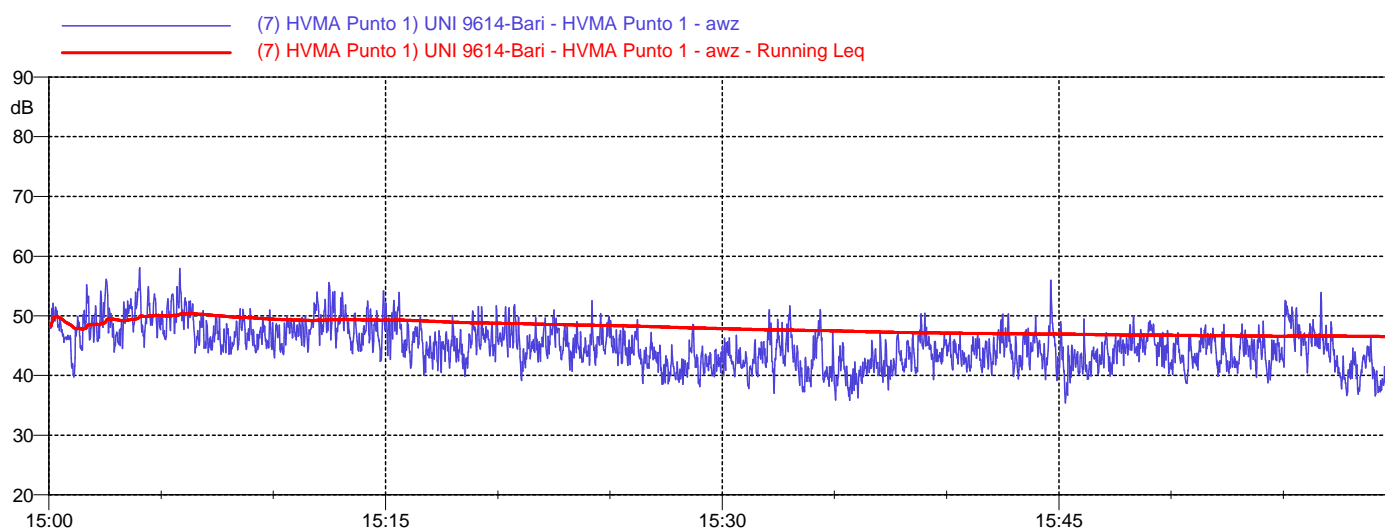





Asse X

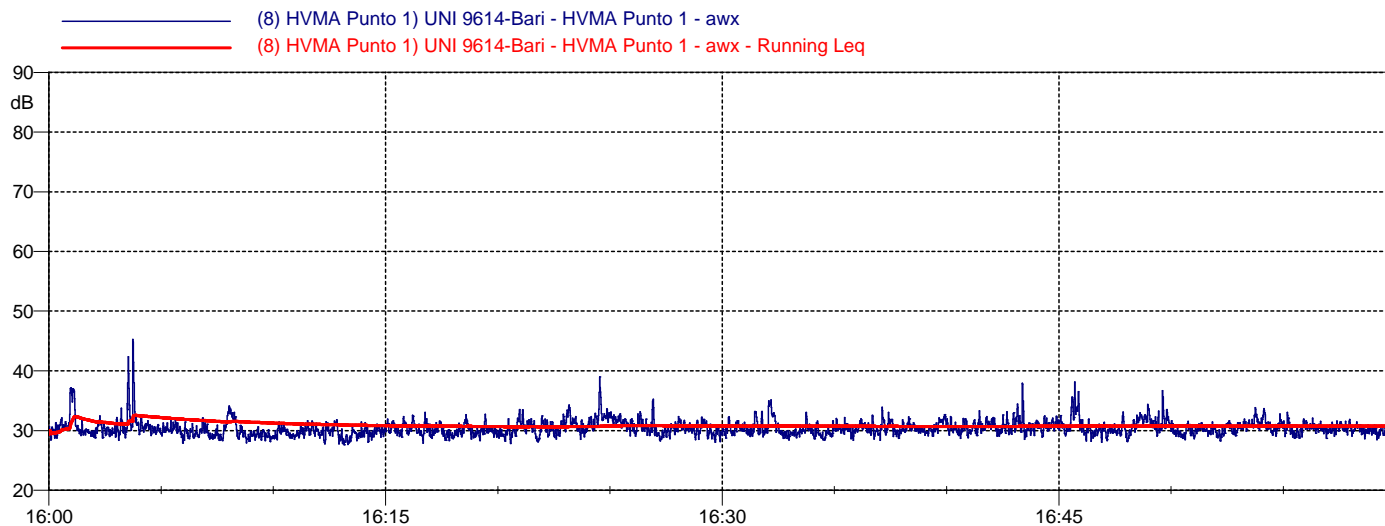

Asse Y

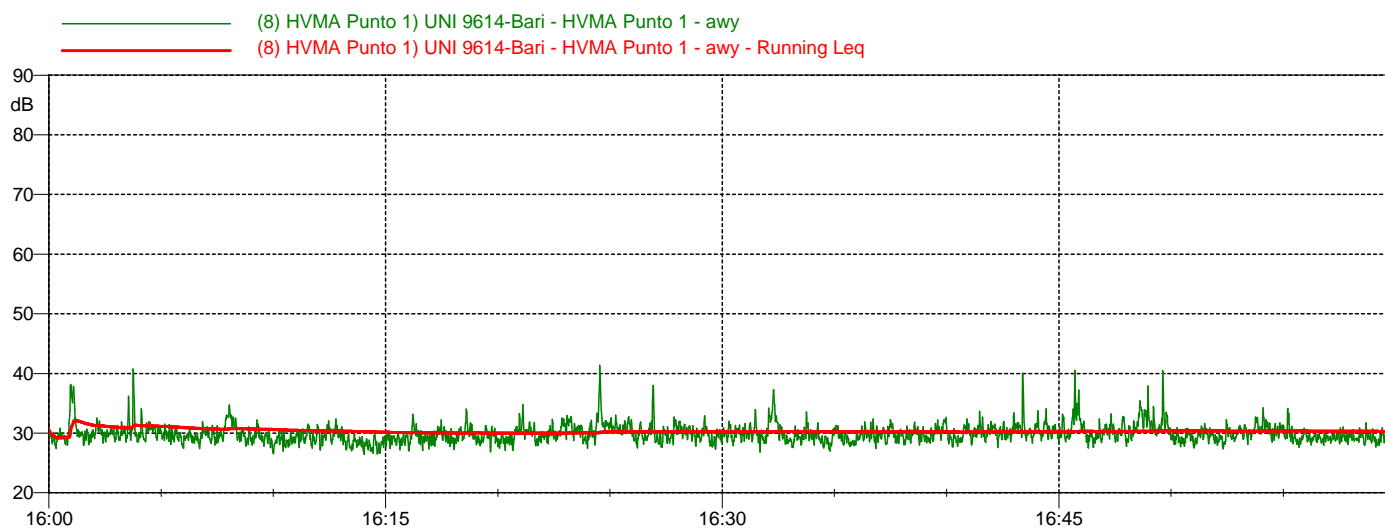


Asse Z

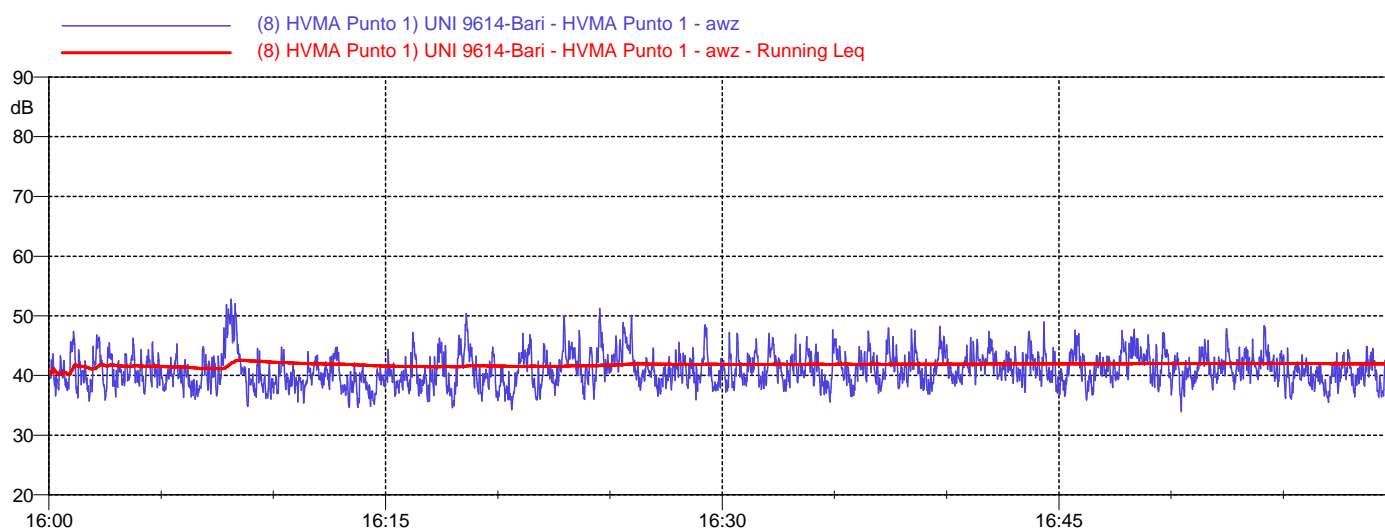





Asse X

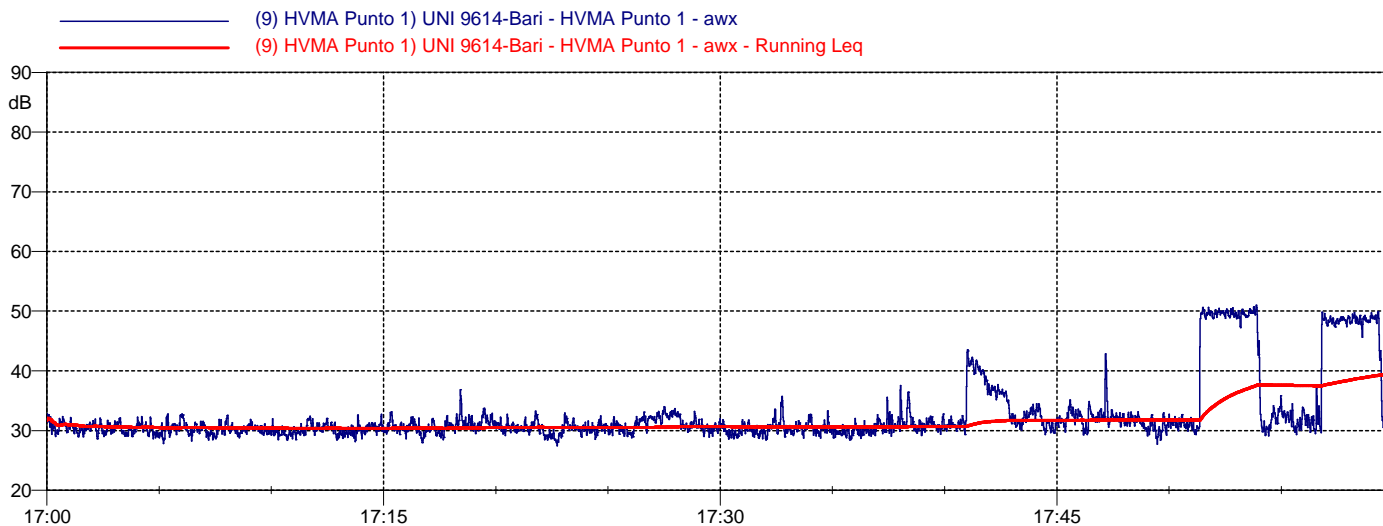

Asse Y

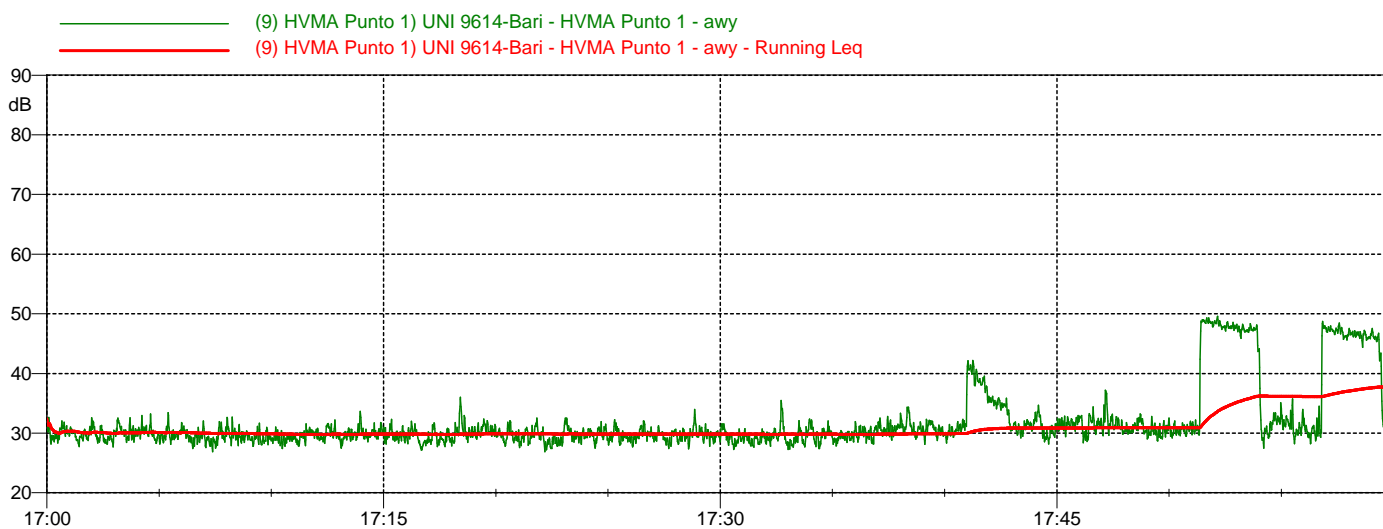


Asse Z

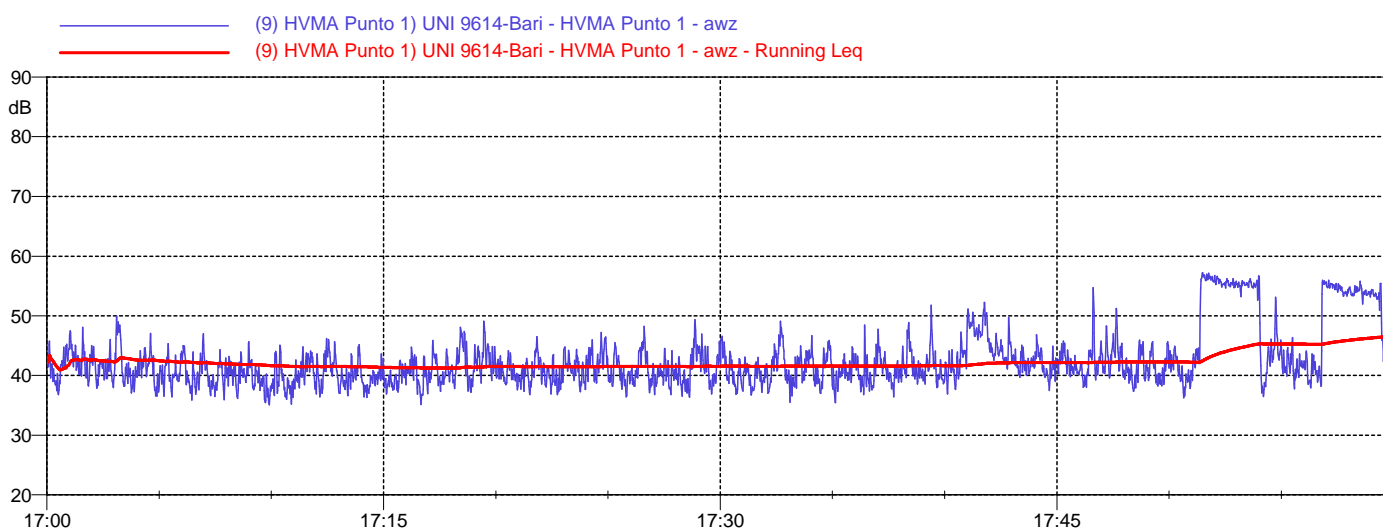





Asse X

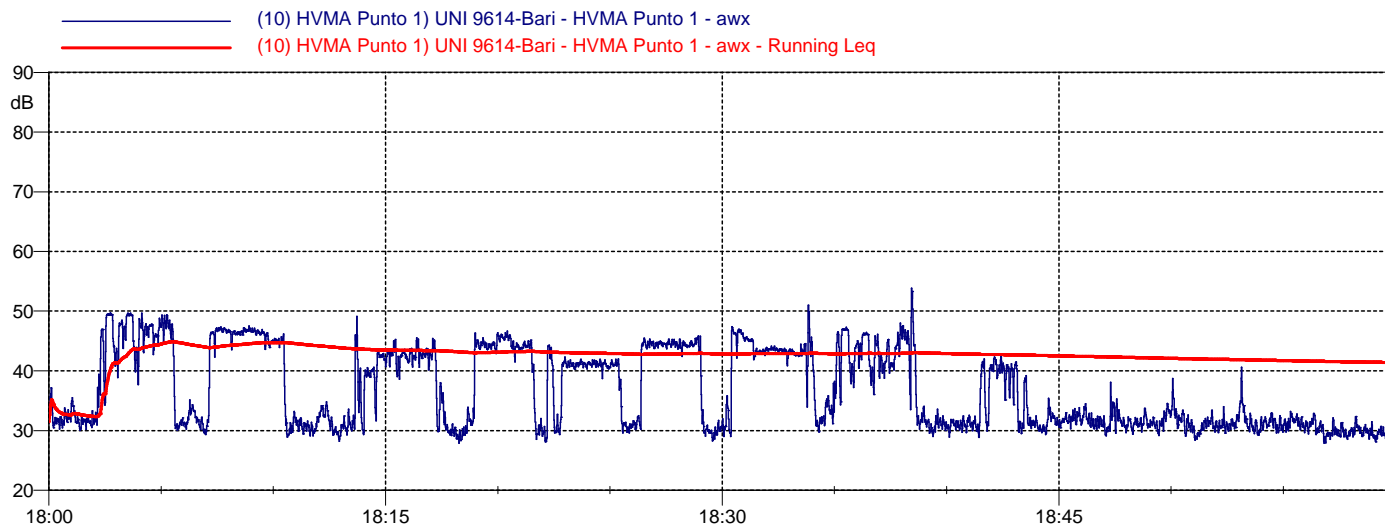

Asse Y

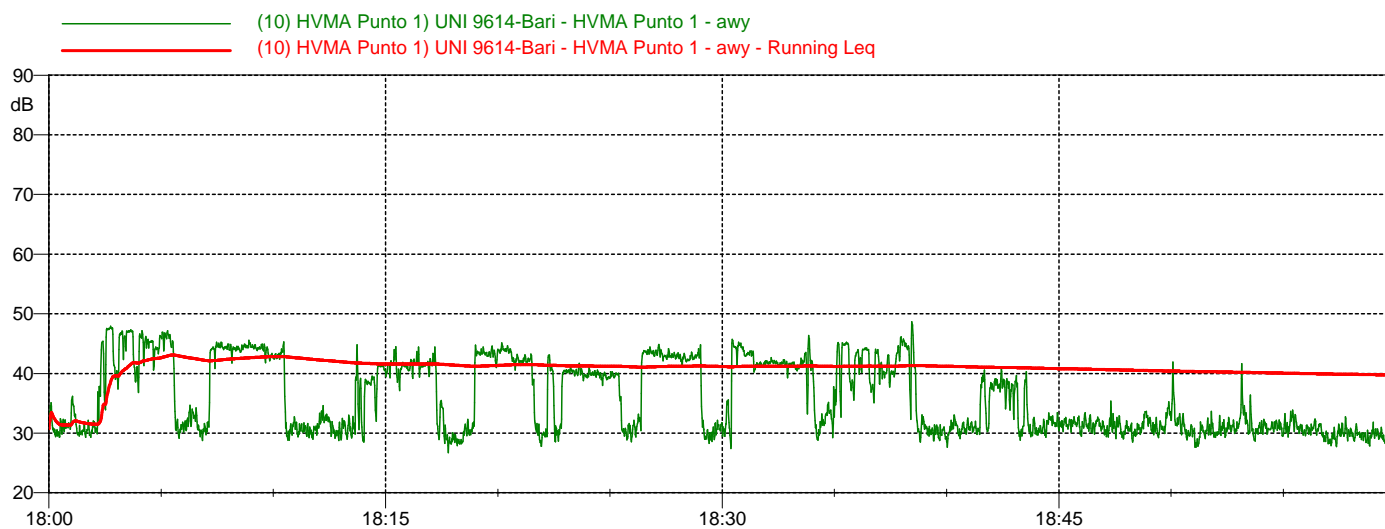


Asse Z

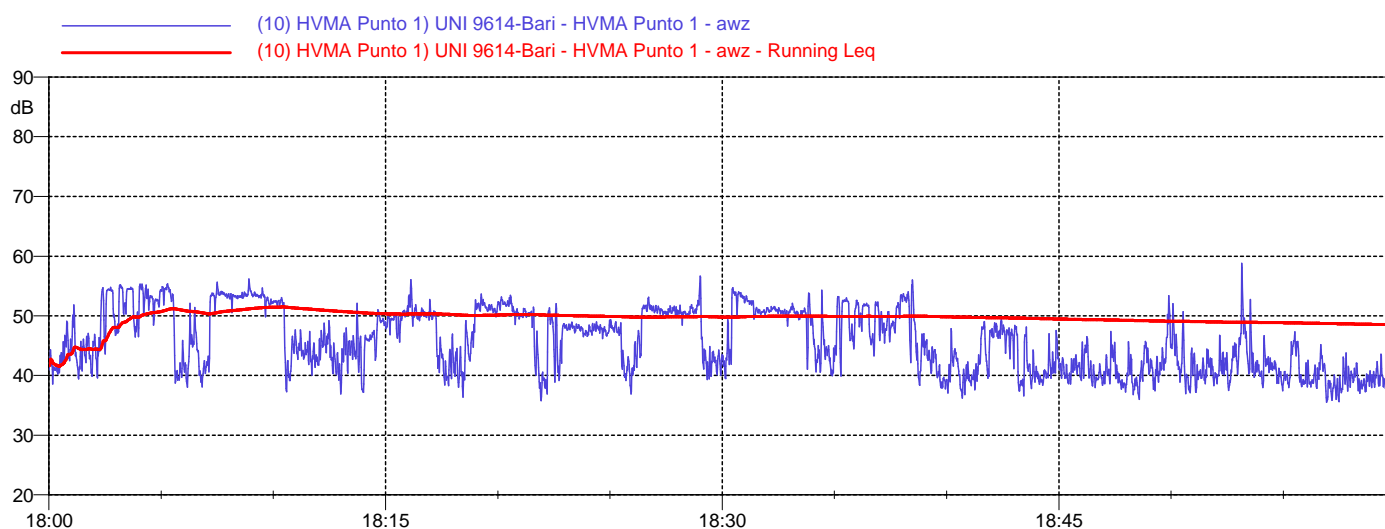





Asse X

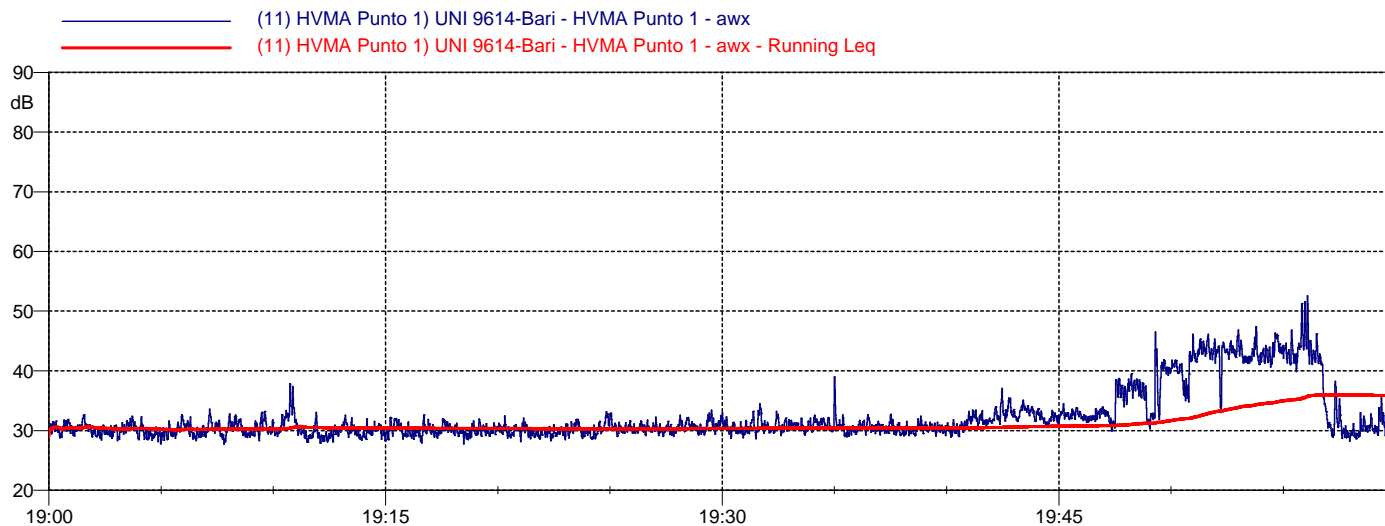

Asse Y

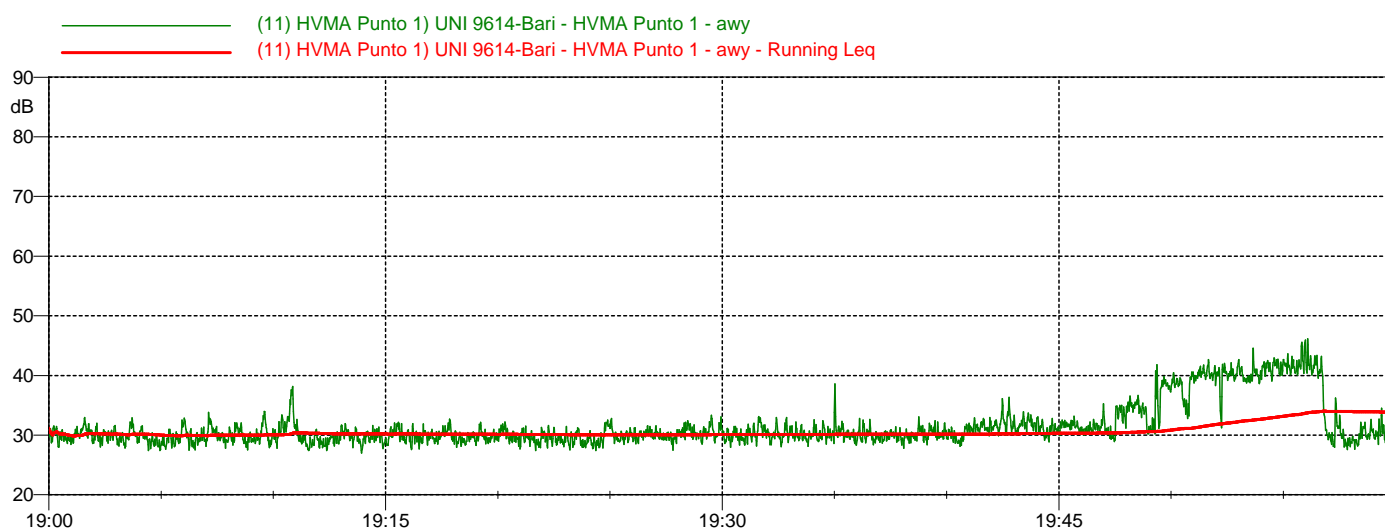


Asse Z

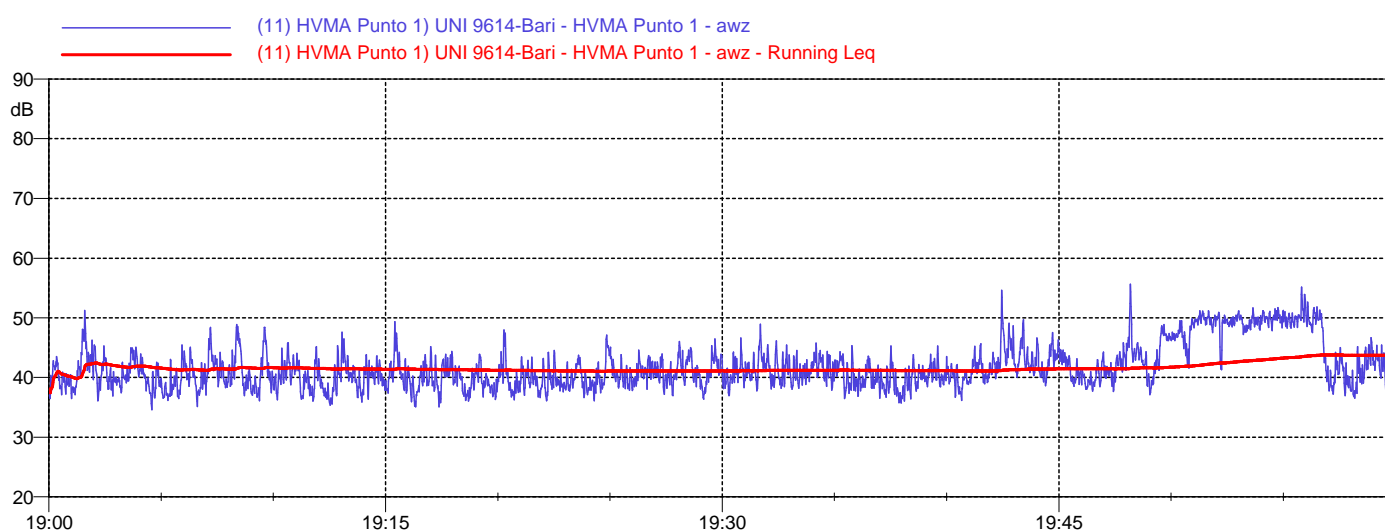





Asse X

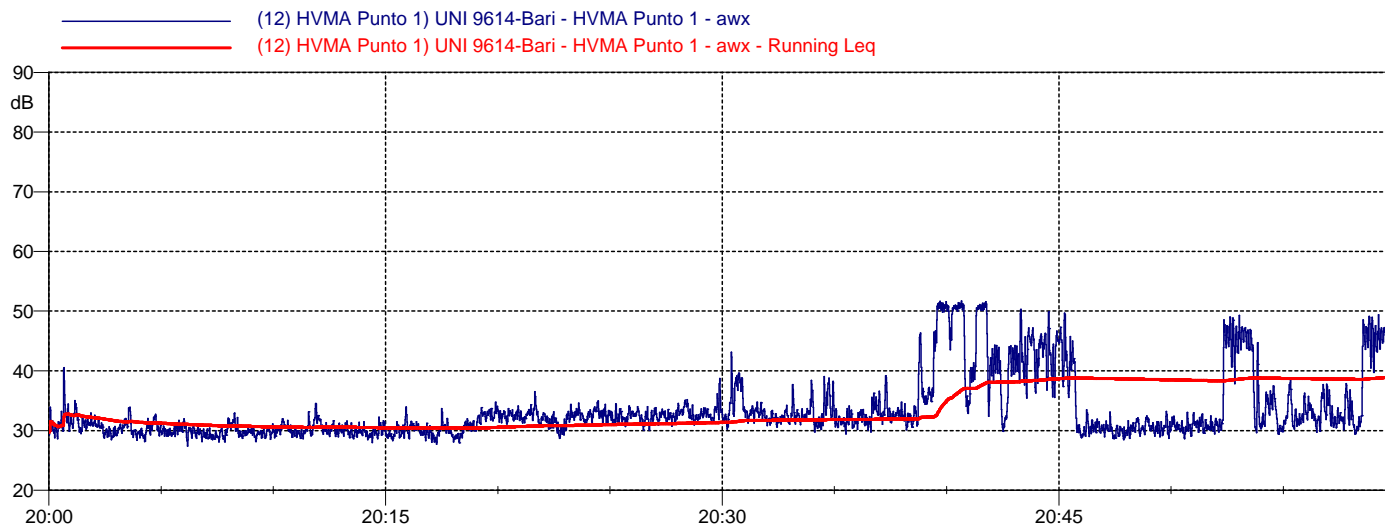

Asse Y

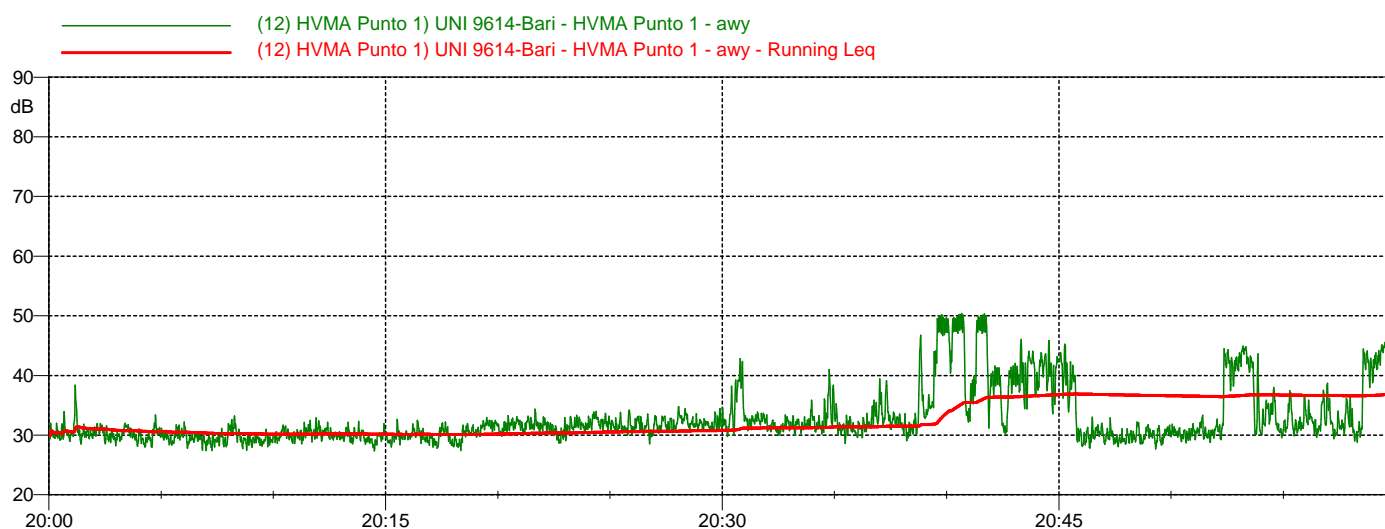


Asse Z

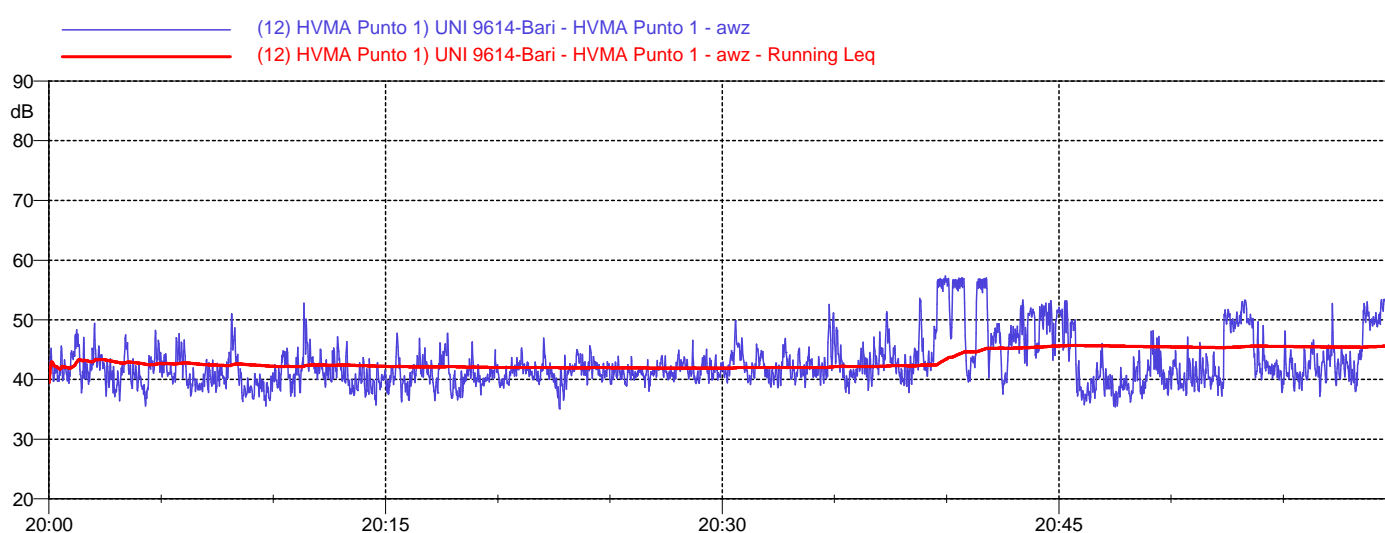





Asse X

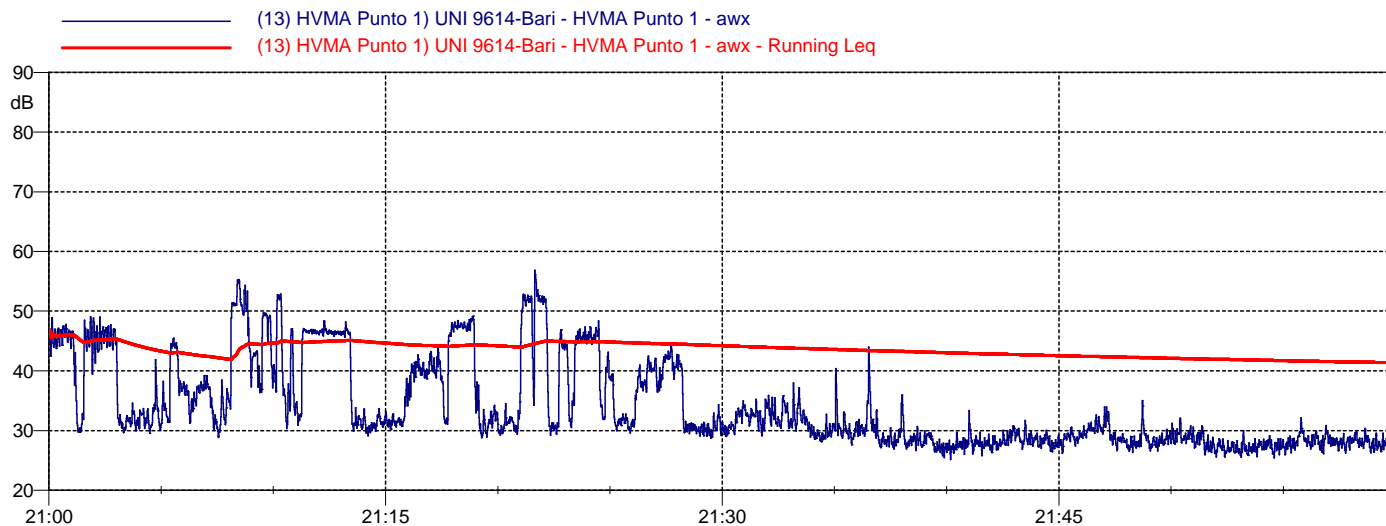

Asse Y

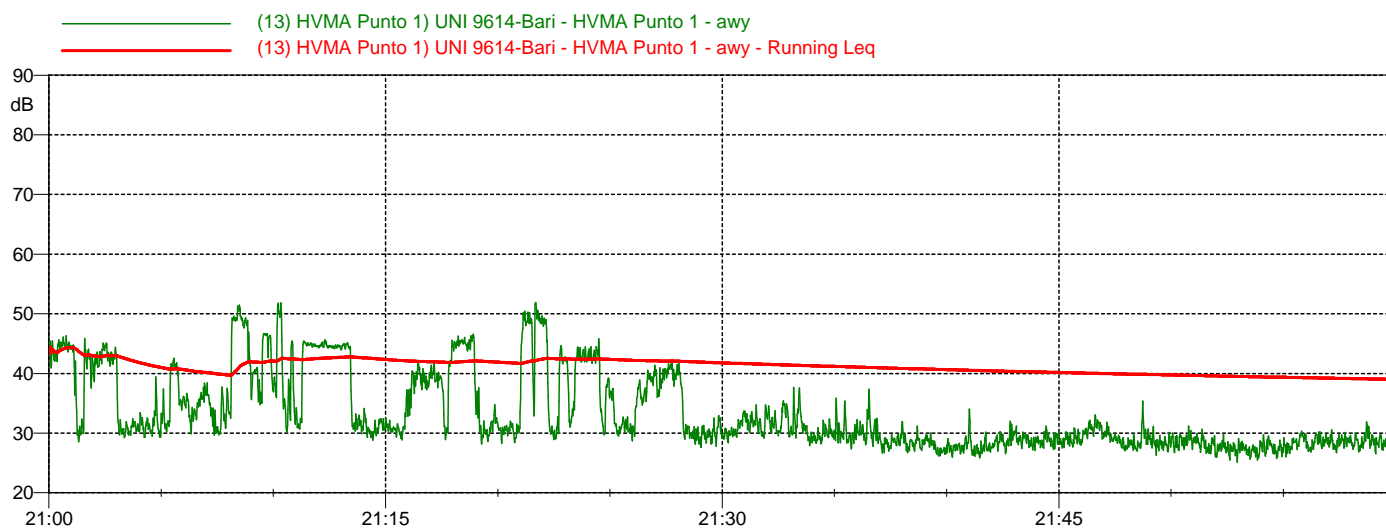


Asse Z

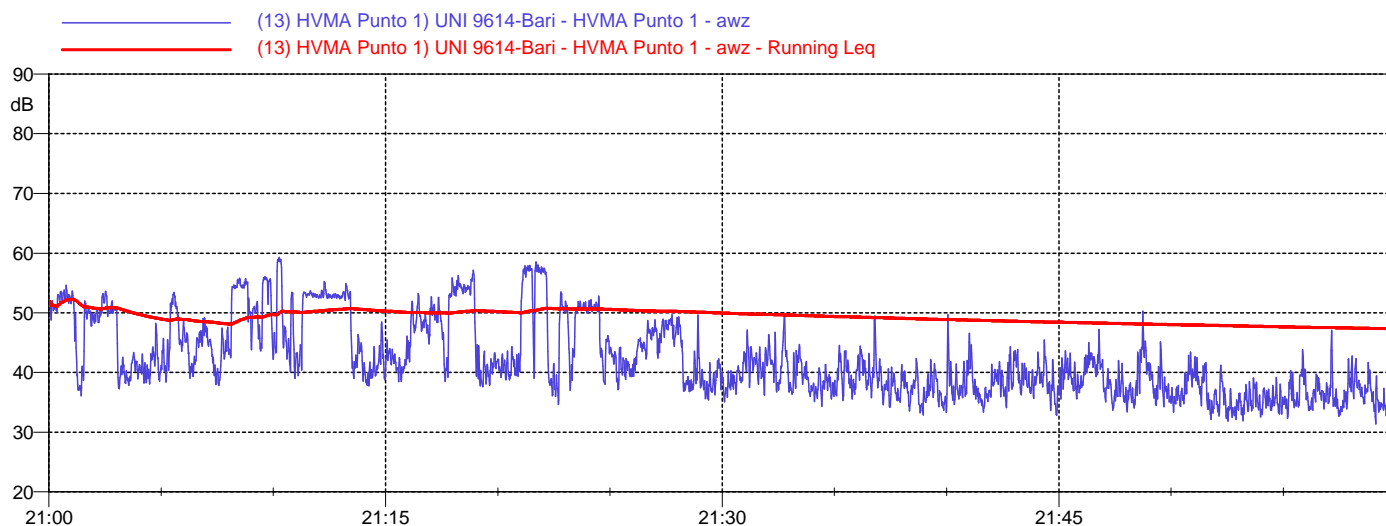





Asse X

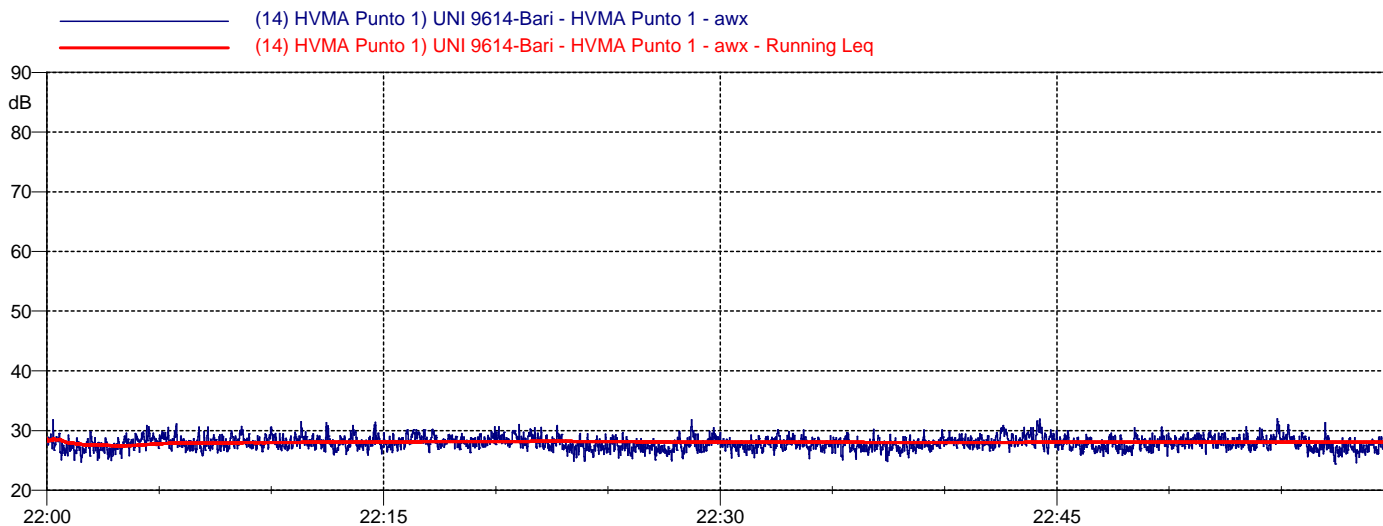

Asse Y

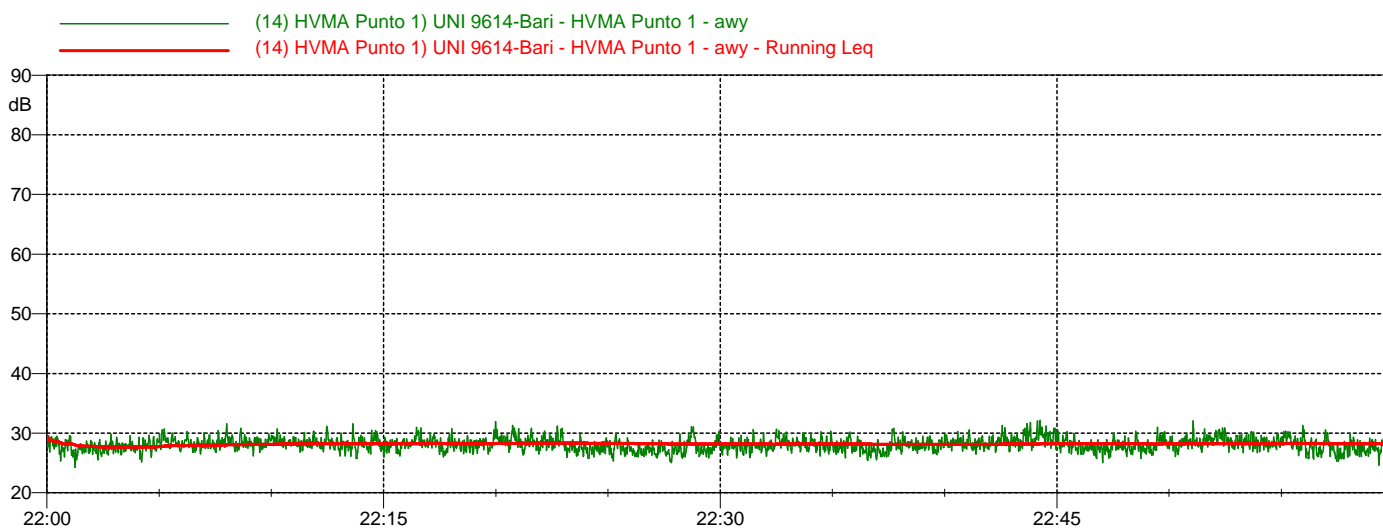


Asse Z

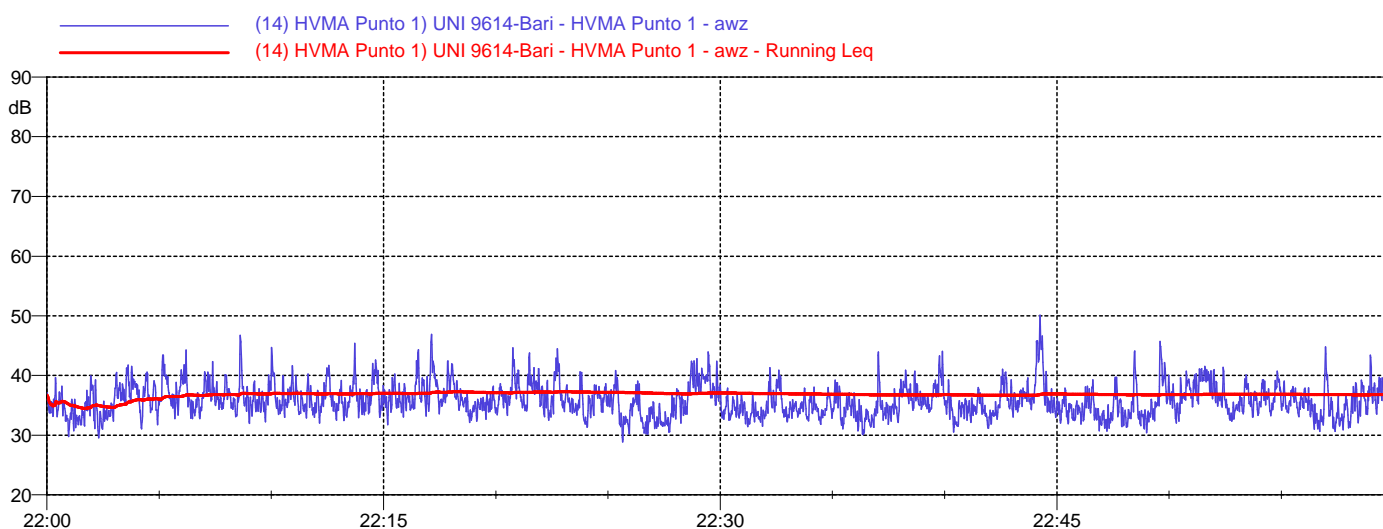





Asse X

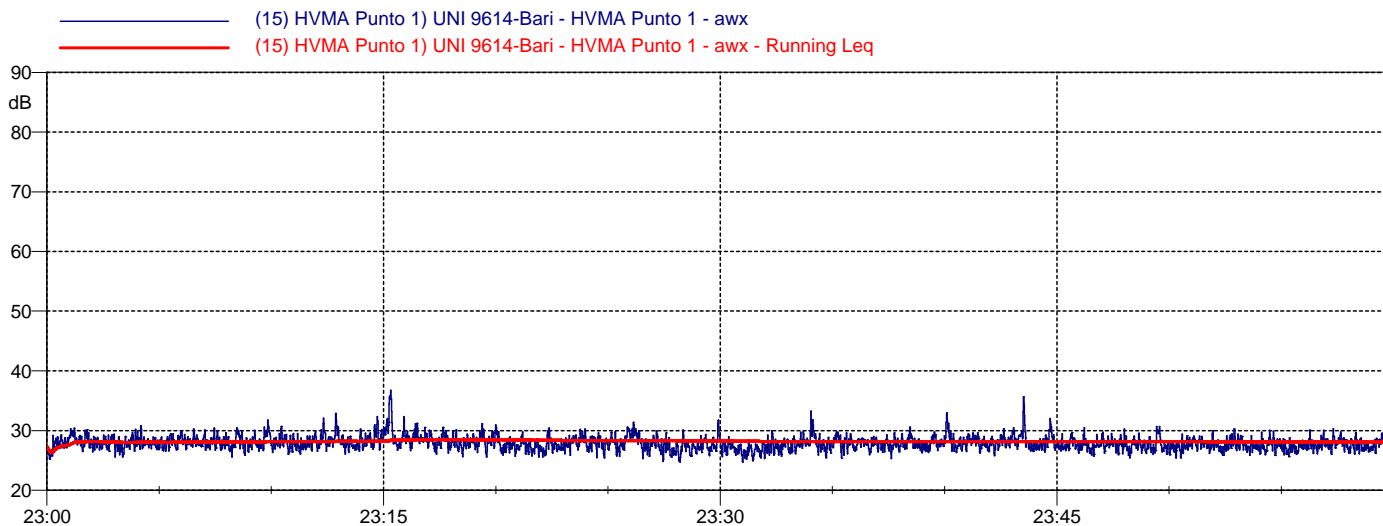

Asse Y

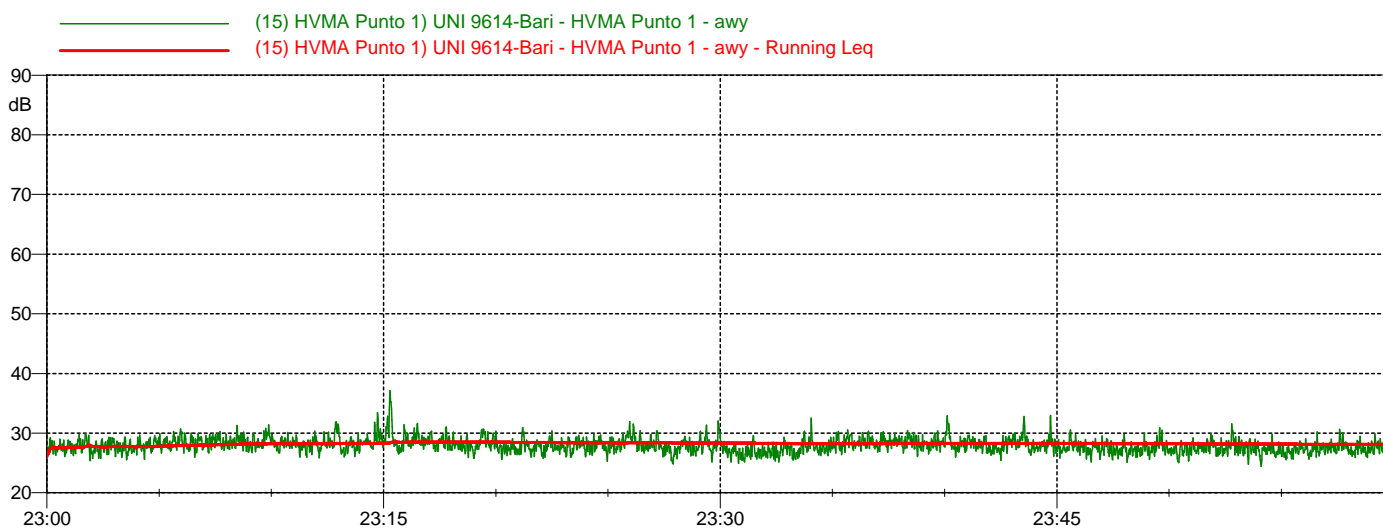


Asse Z

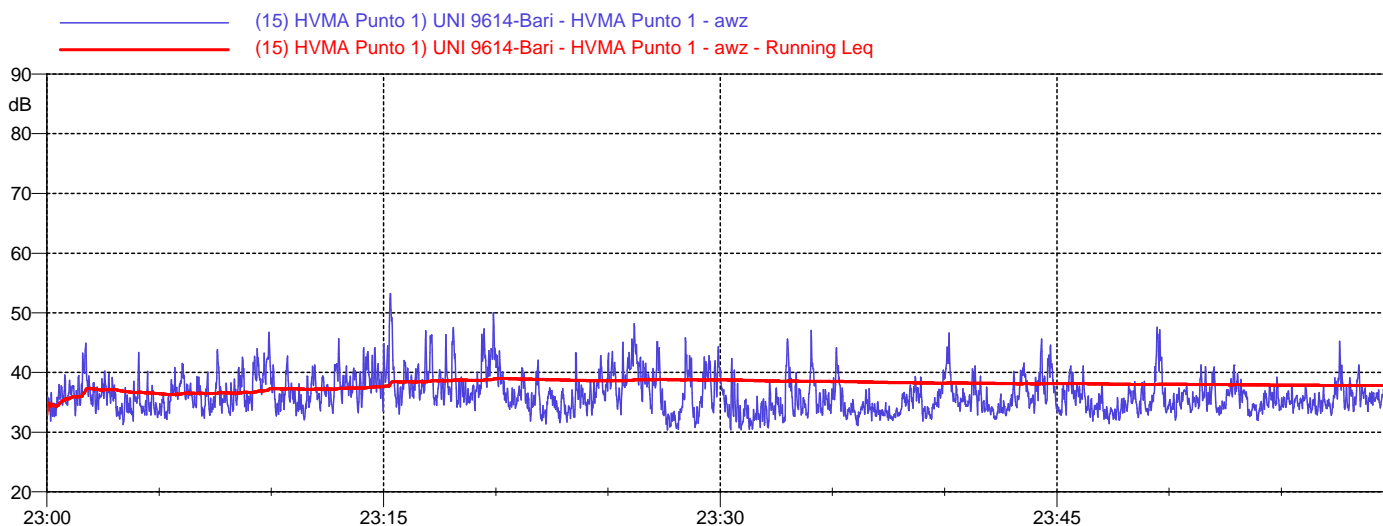





Asse X

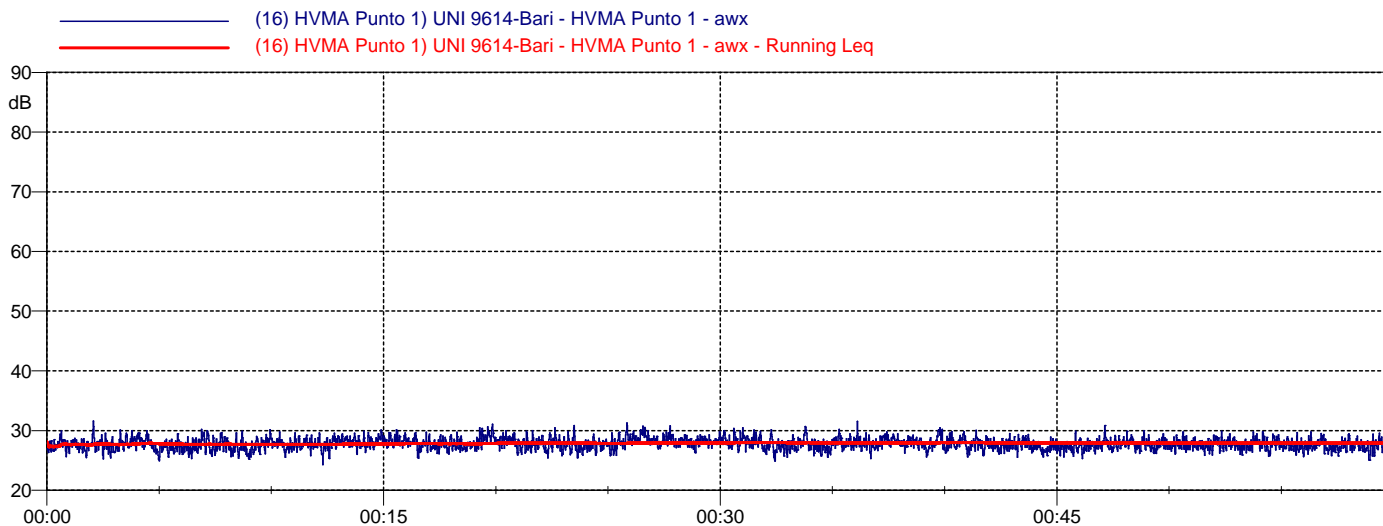

Asse Y

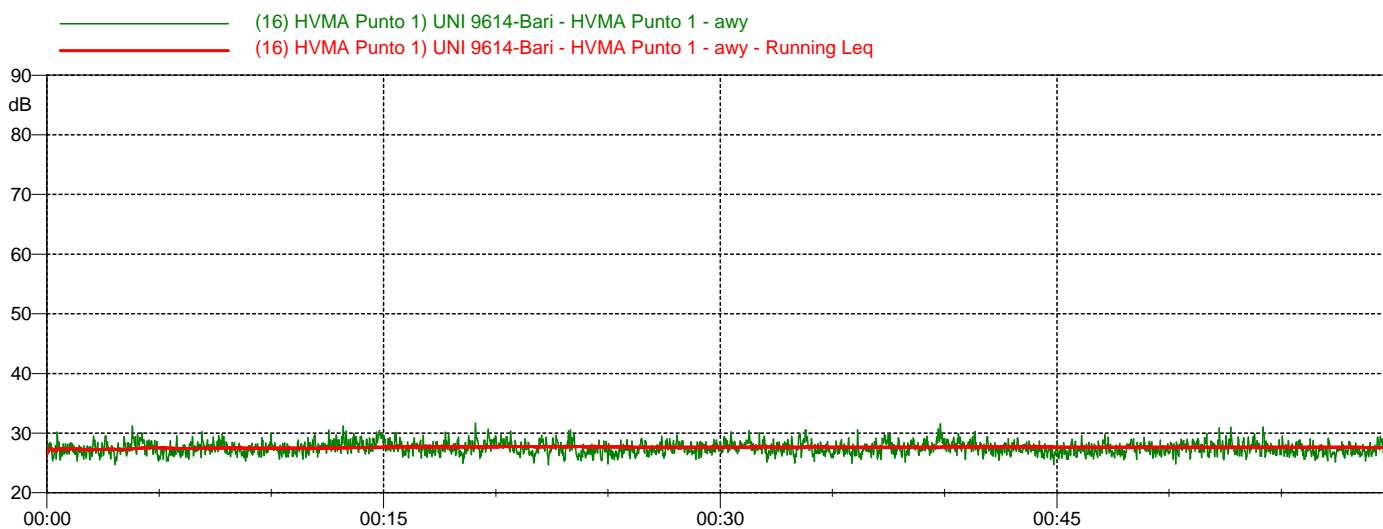


Asse Z

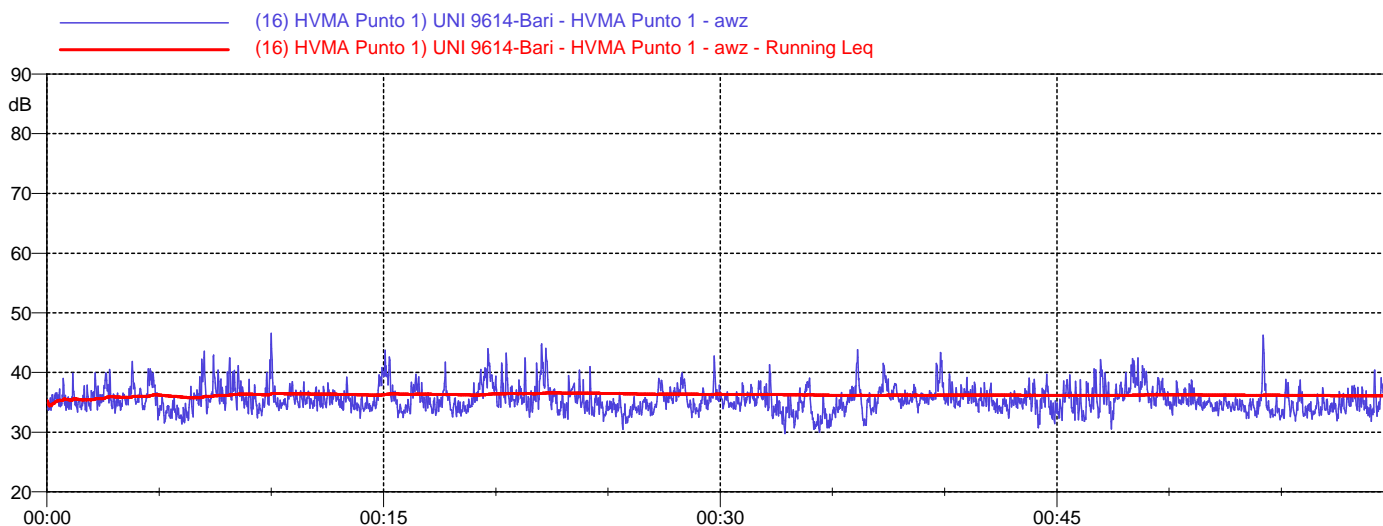





Asse X

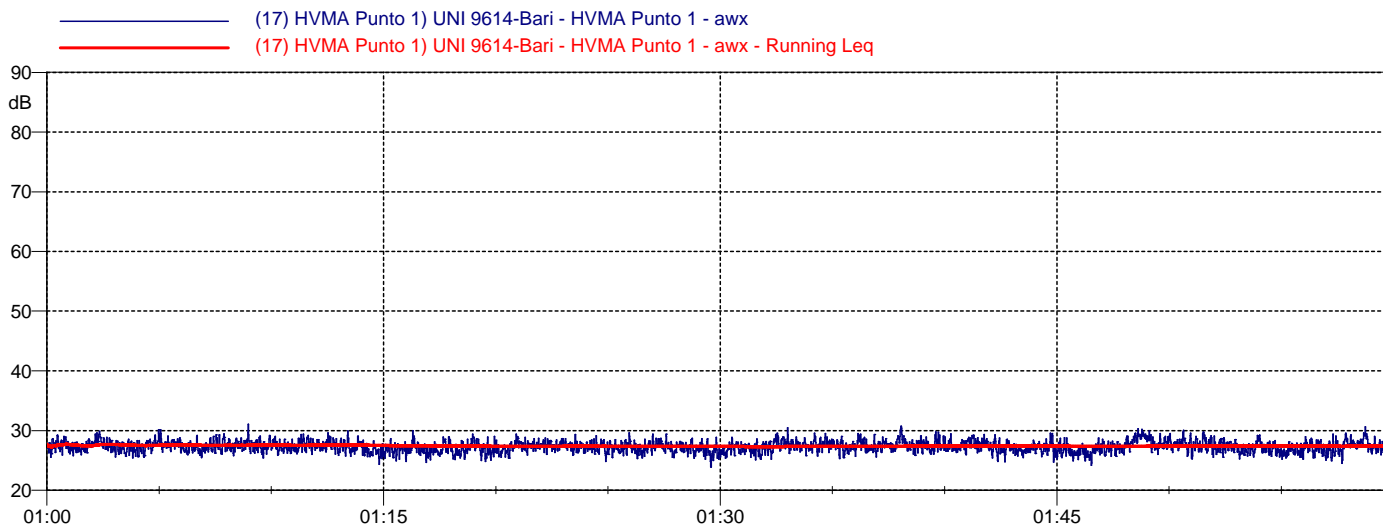

Asse Y

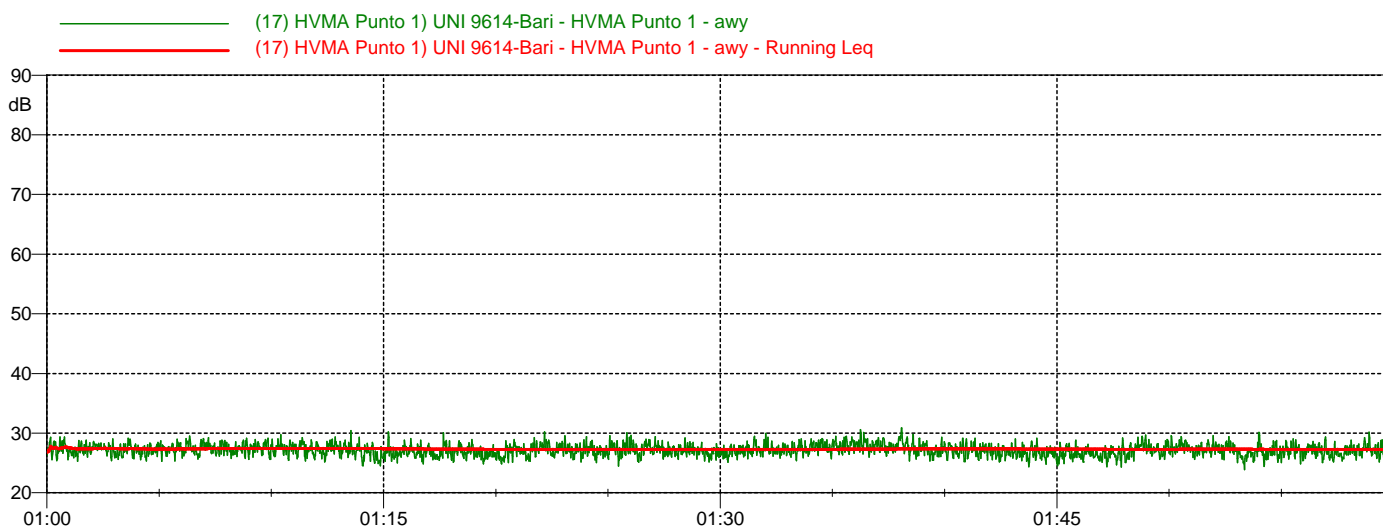


Asse Z

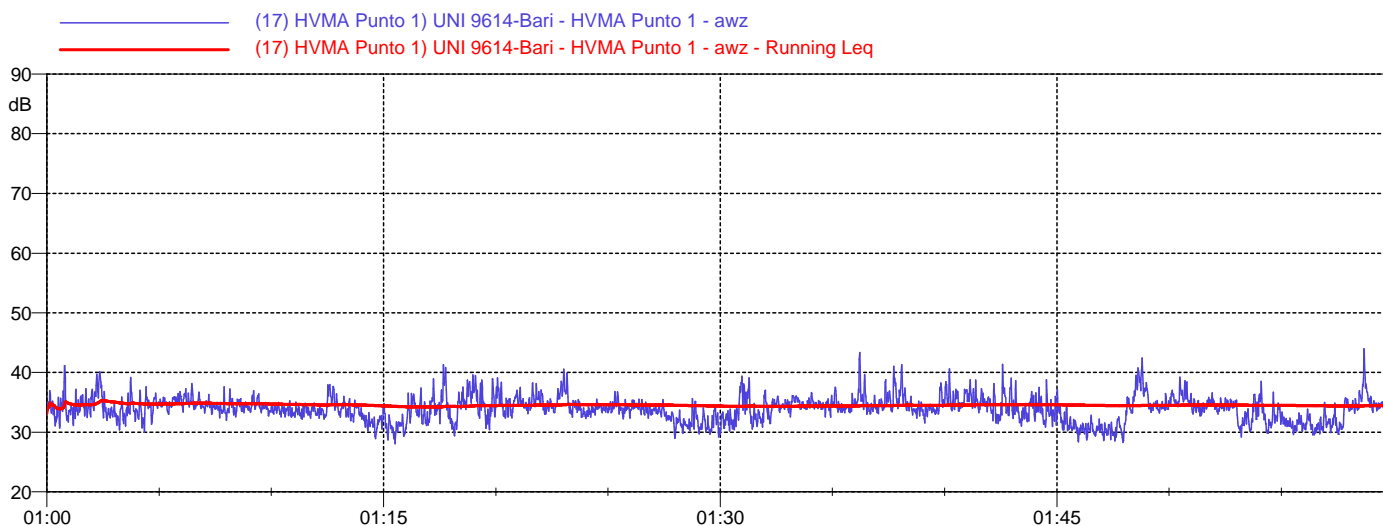





Asse X

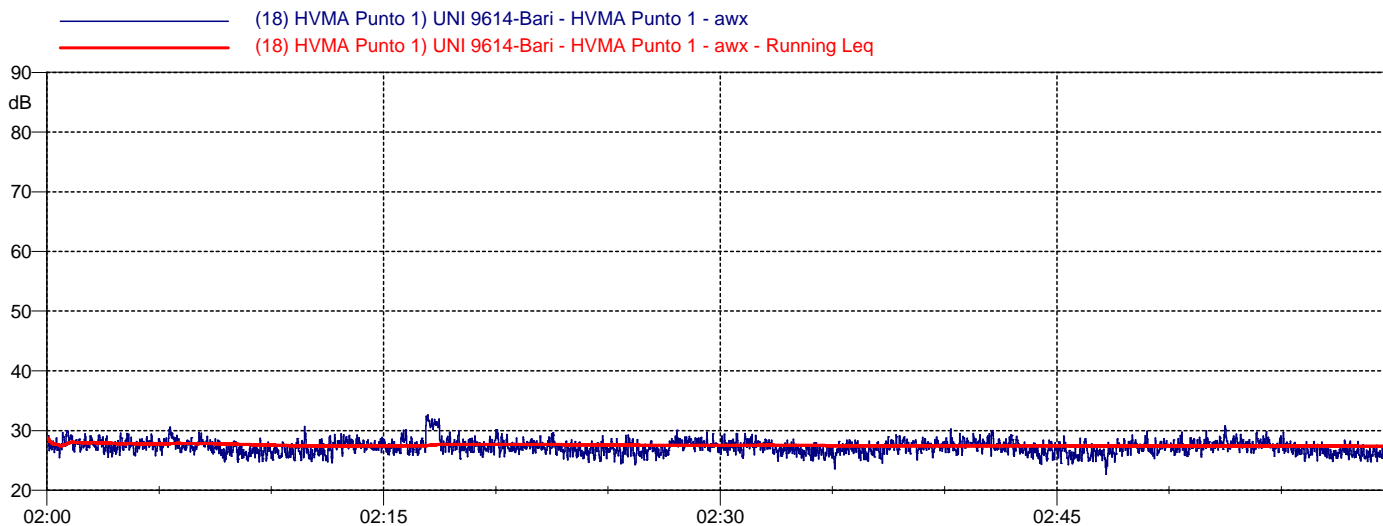

Asse Y

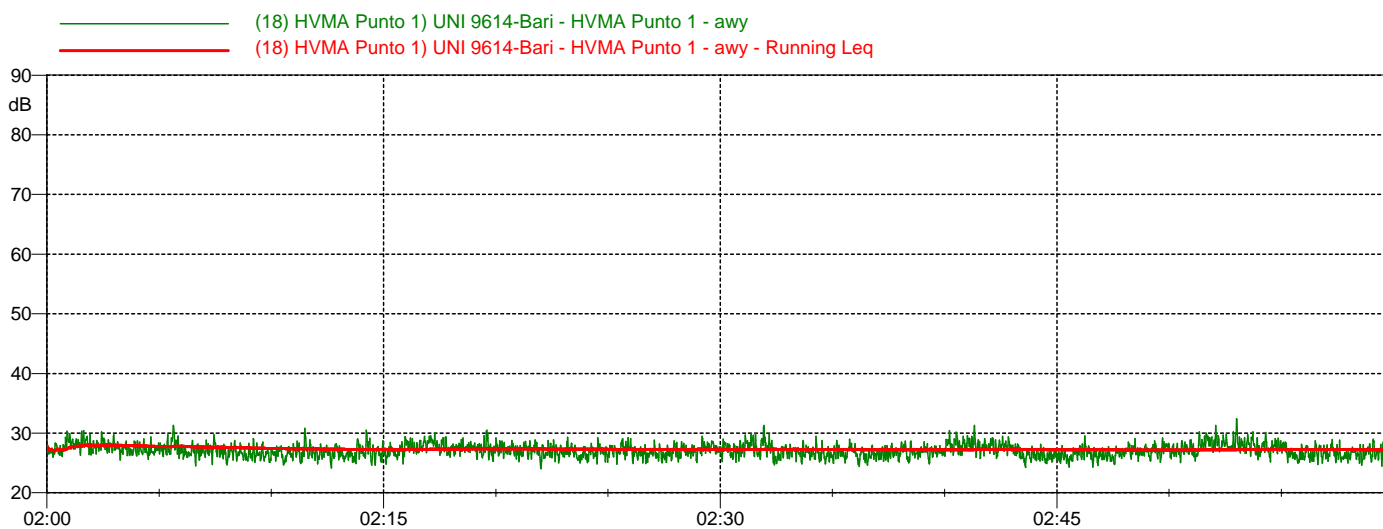


Asse Z

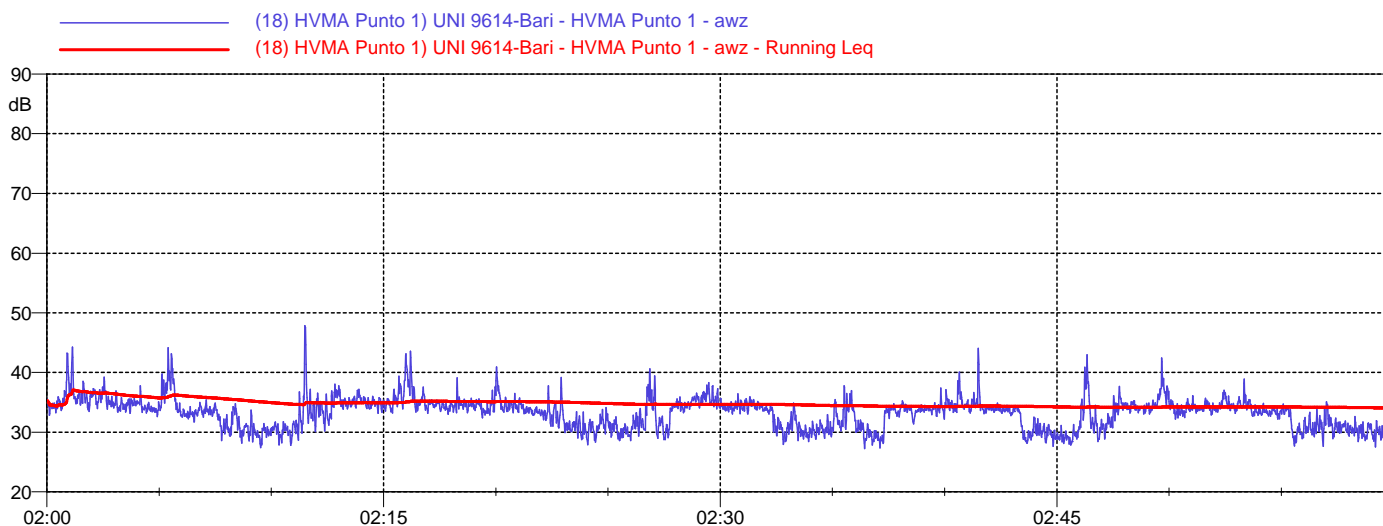





Asse X

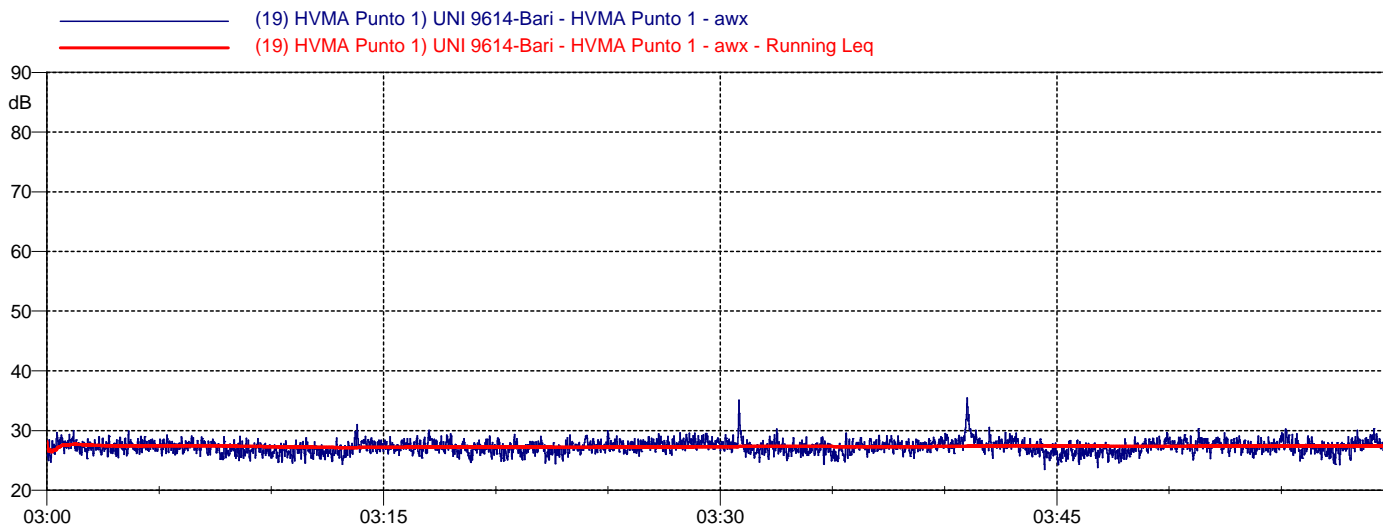

Asse Y

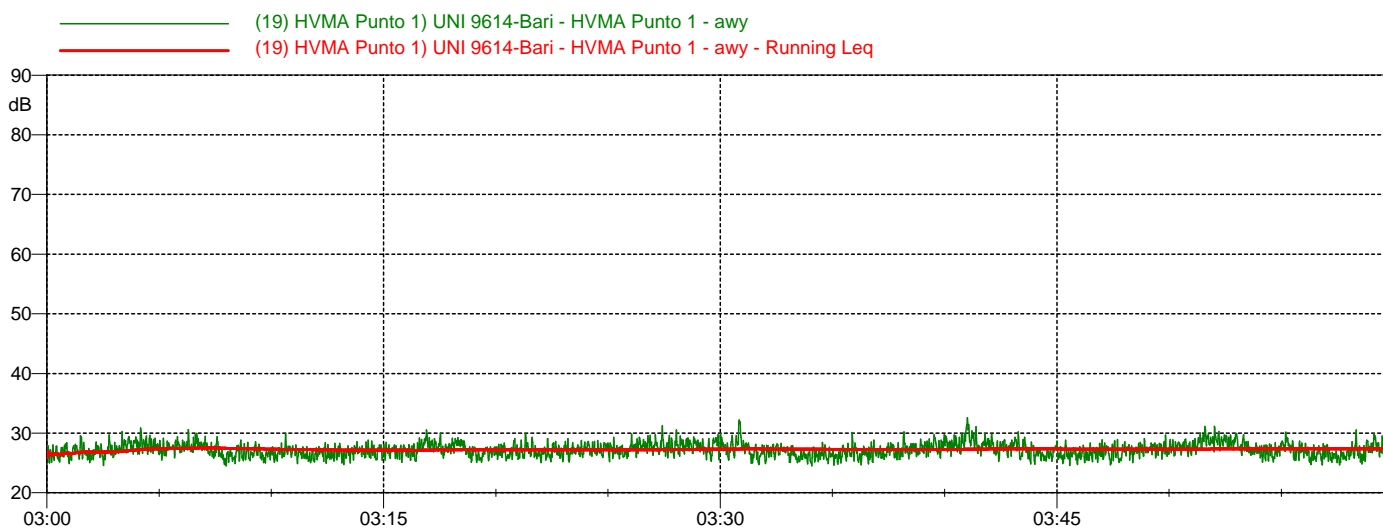


Asse Z

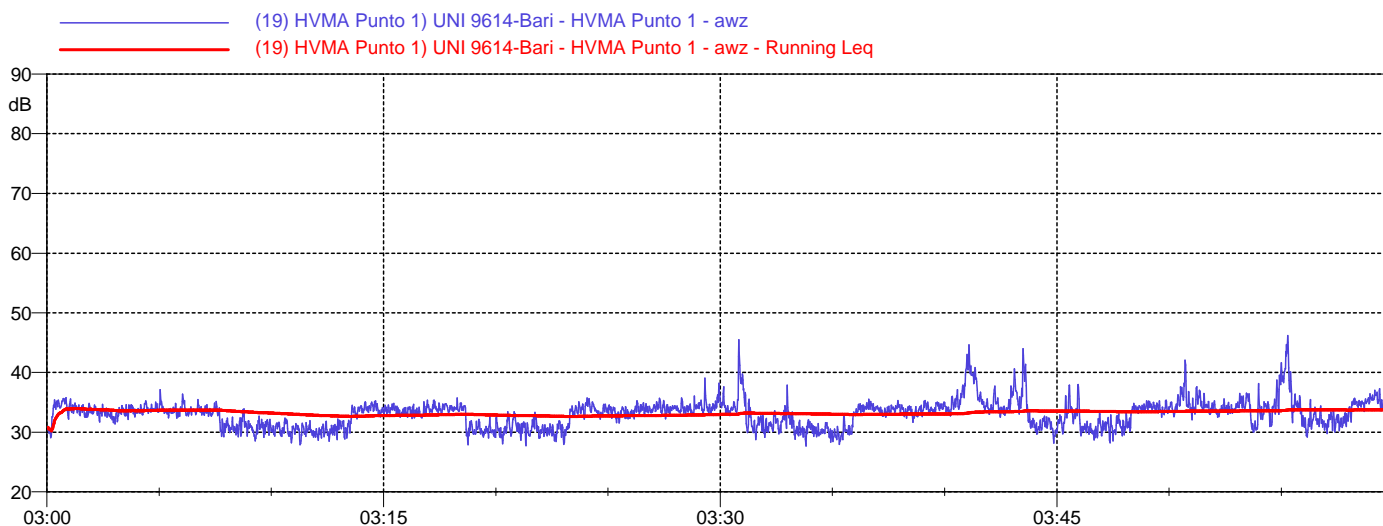





Asse X

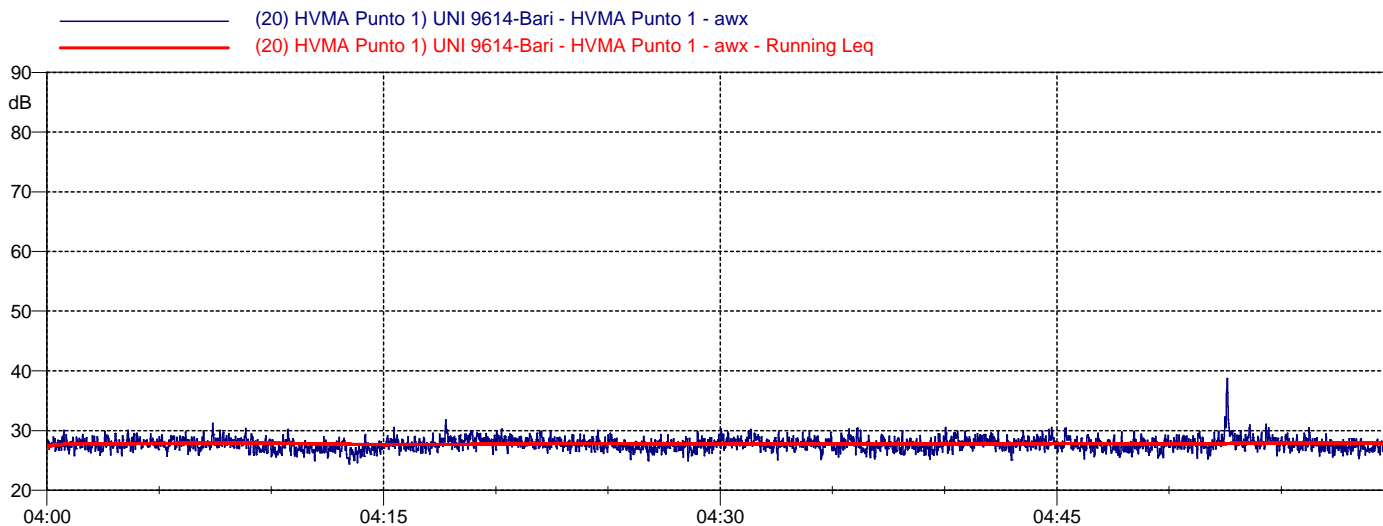

Asse Y

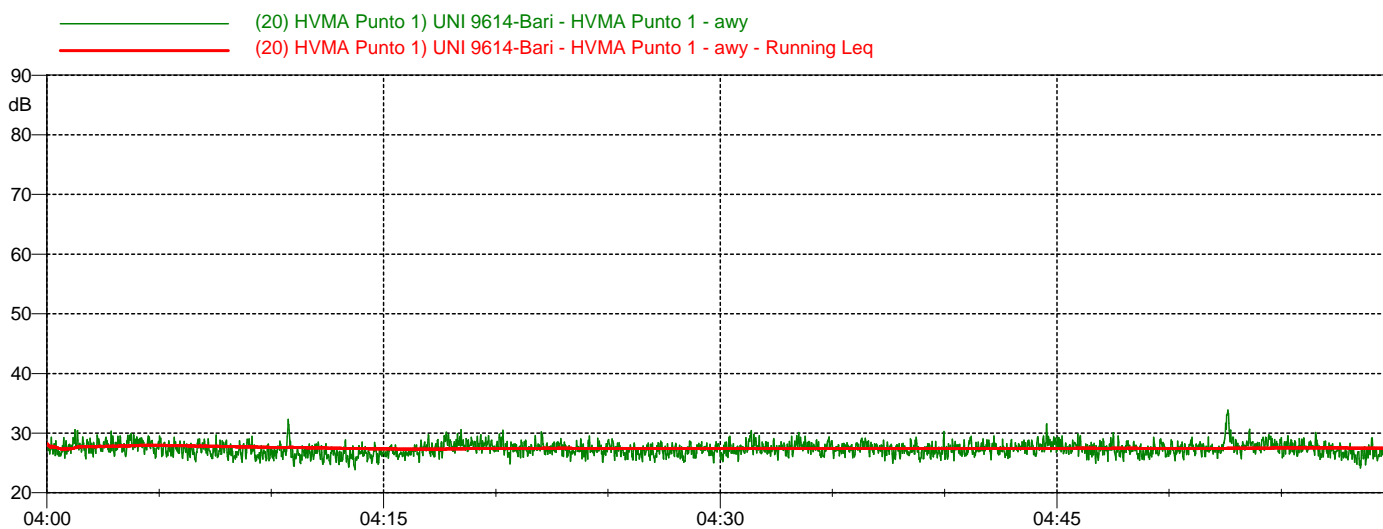


Asse Z

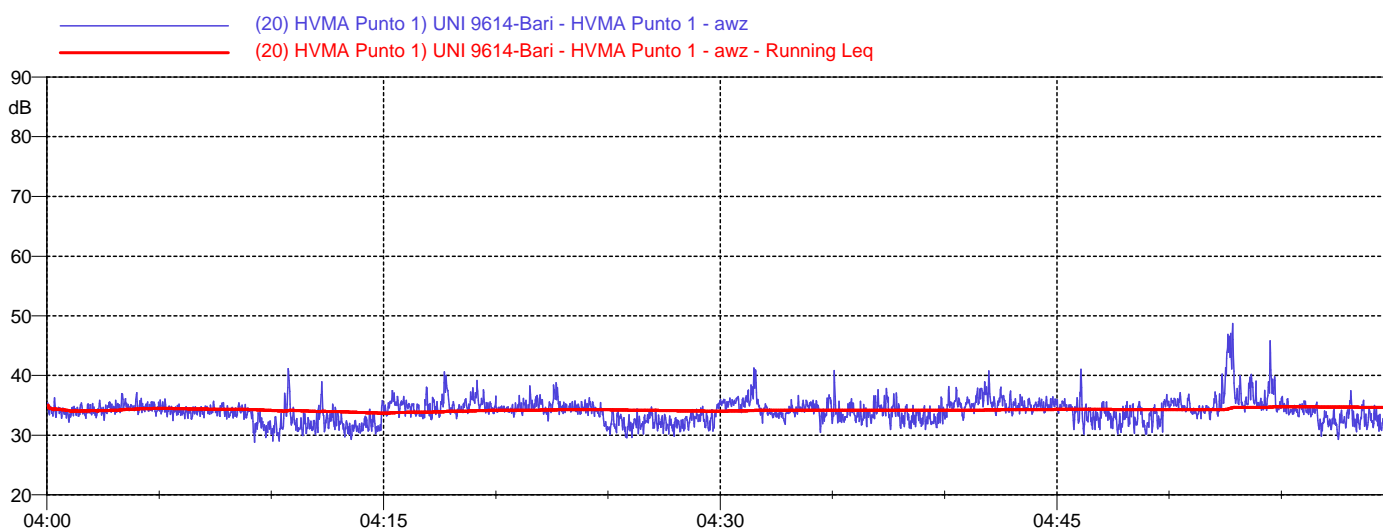





Asse X

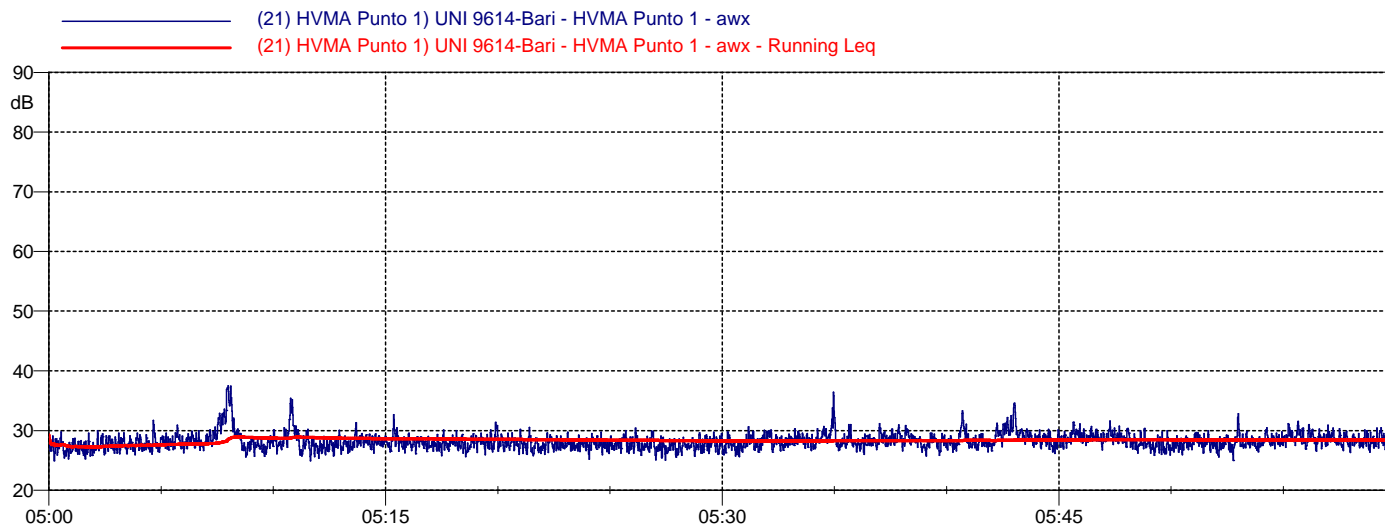

Asse Y

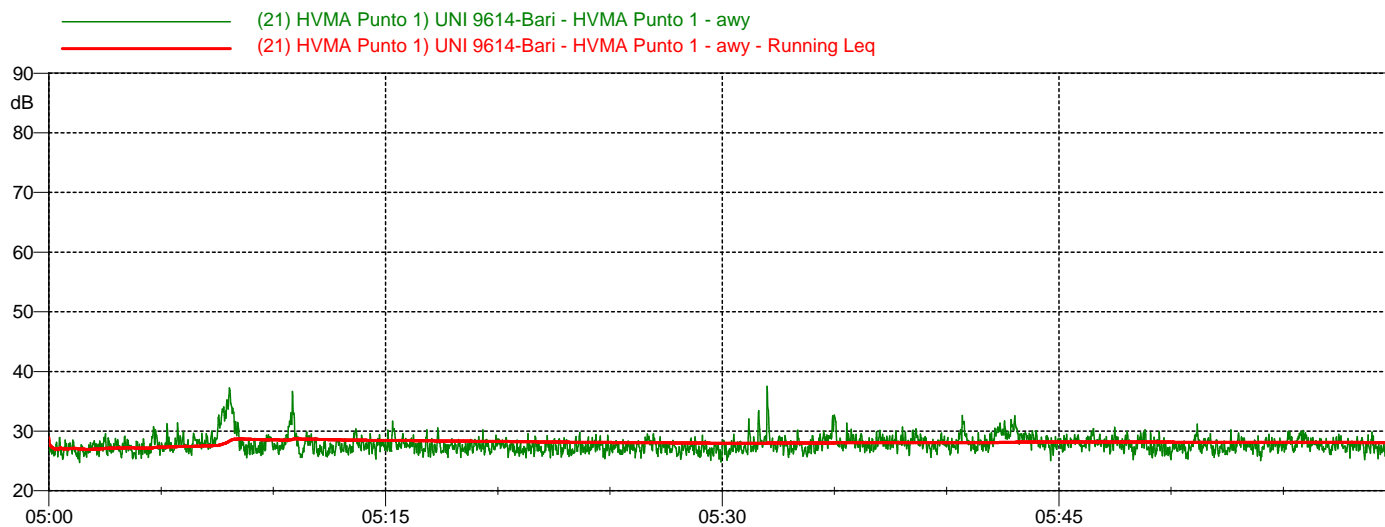


Asse Z

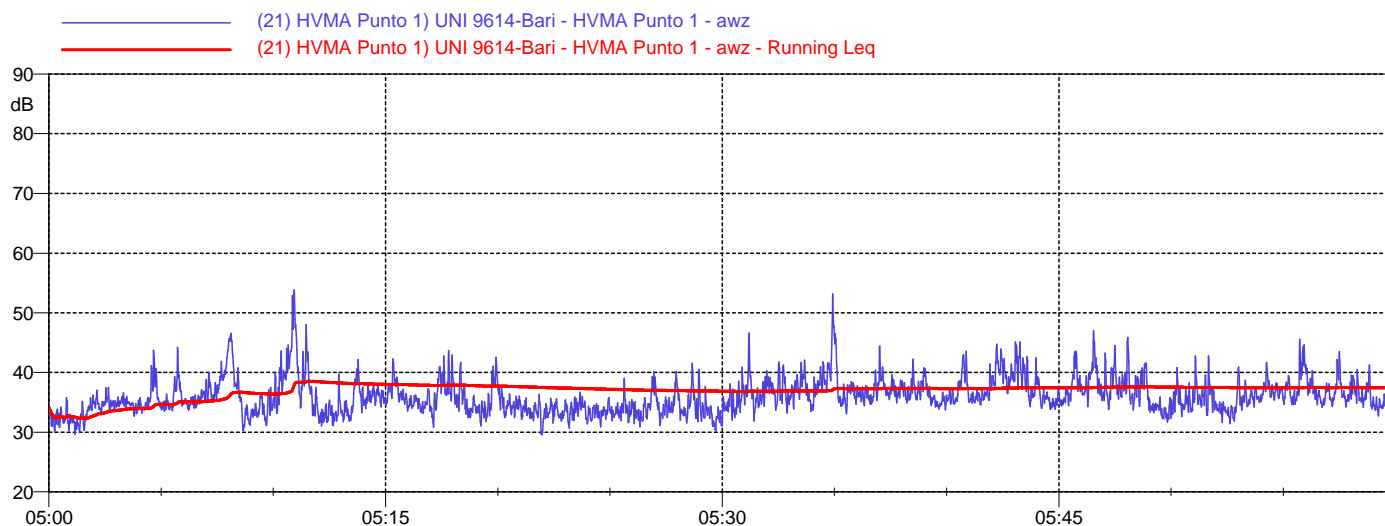





Asse X

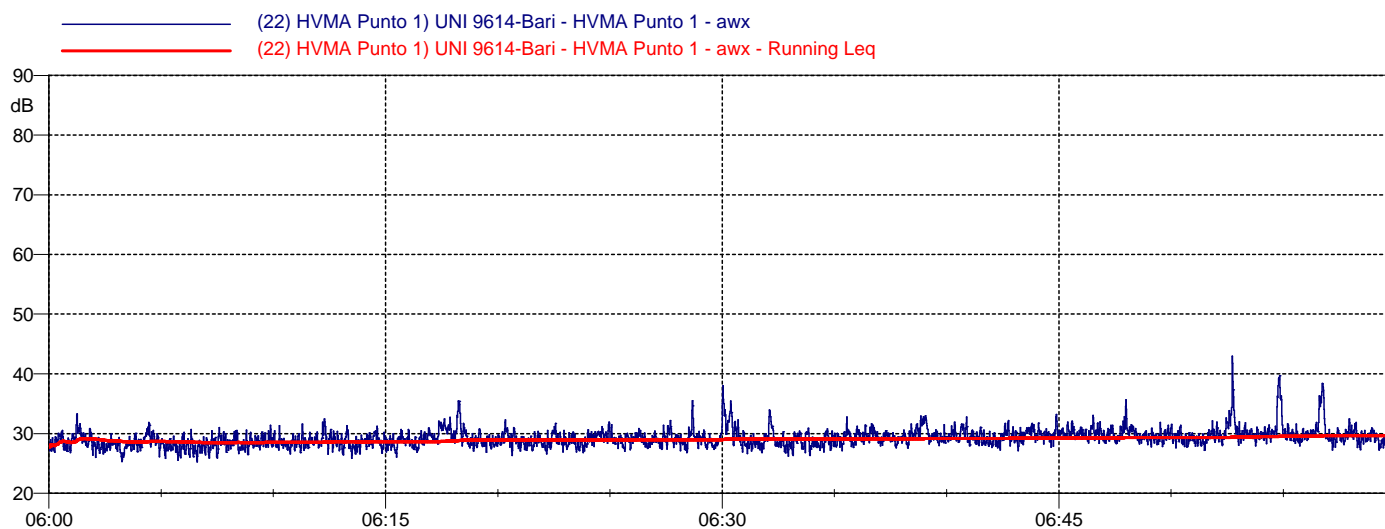

Asse Y

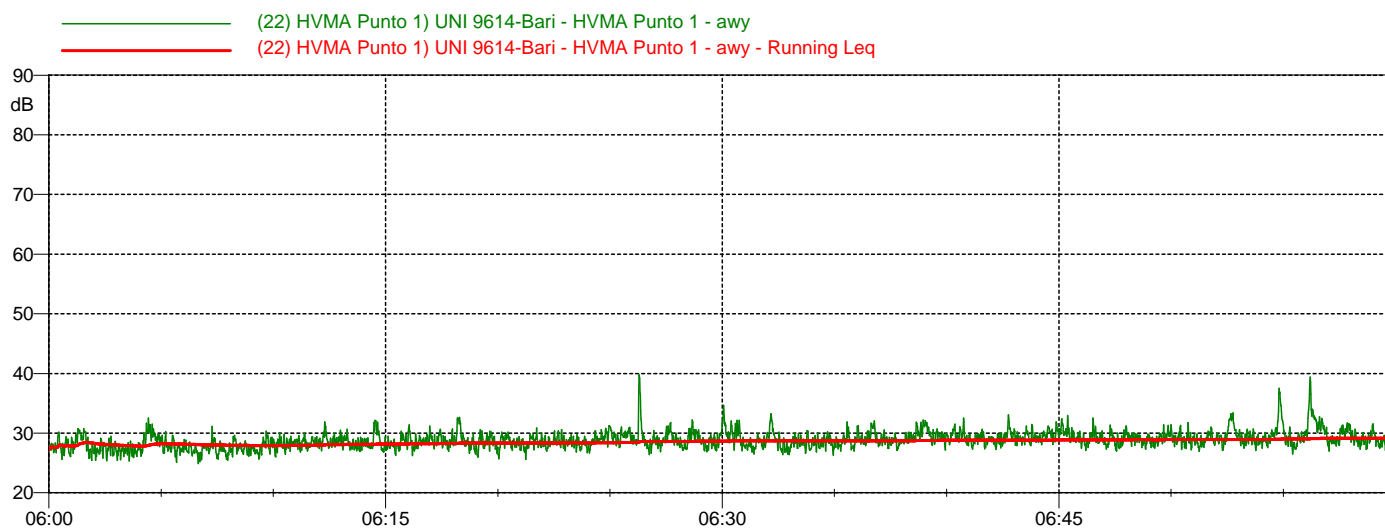


Asse Z

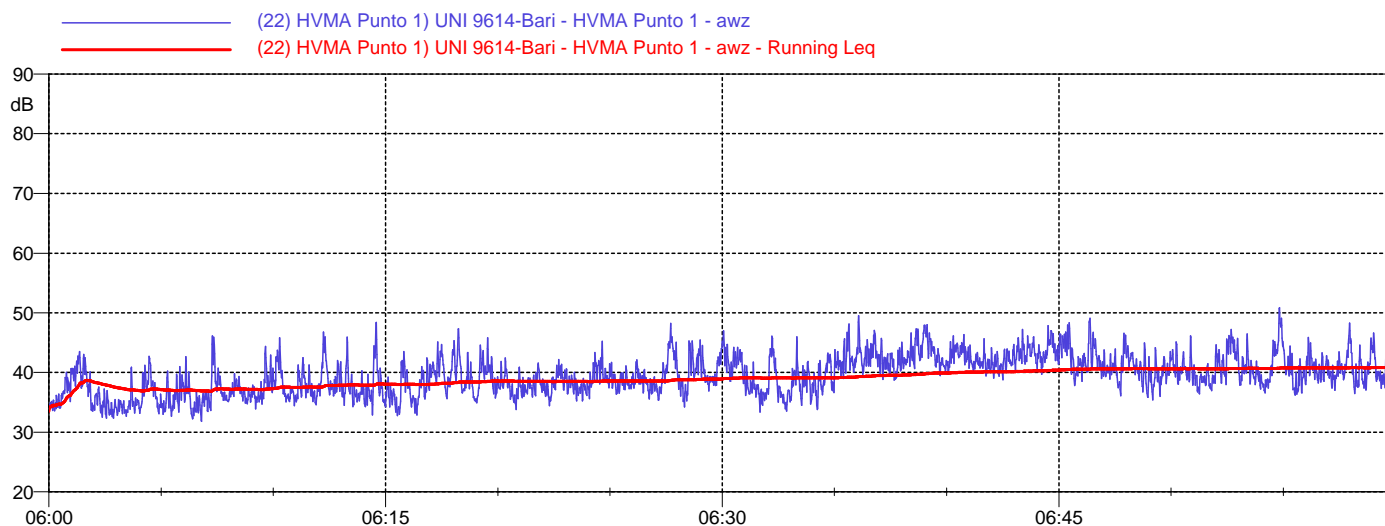





Asse X

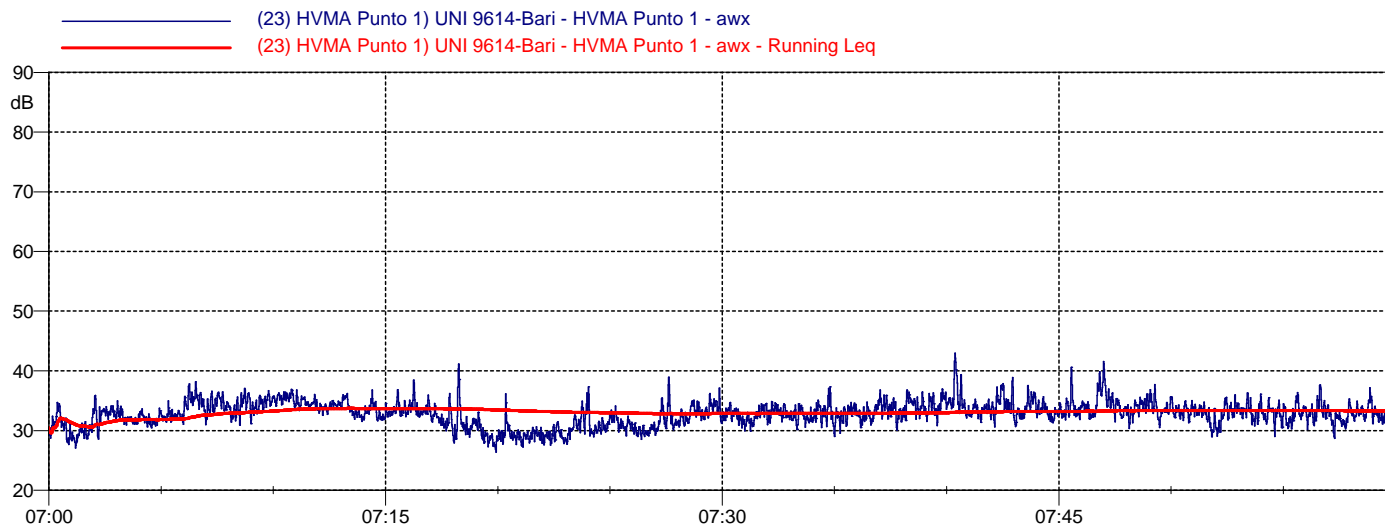

Asse Y

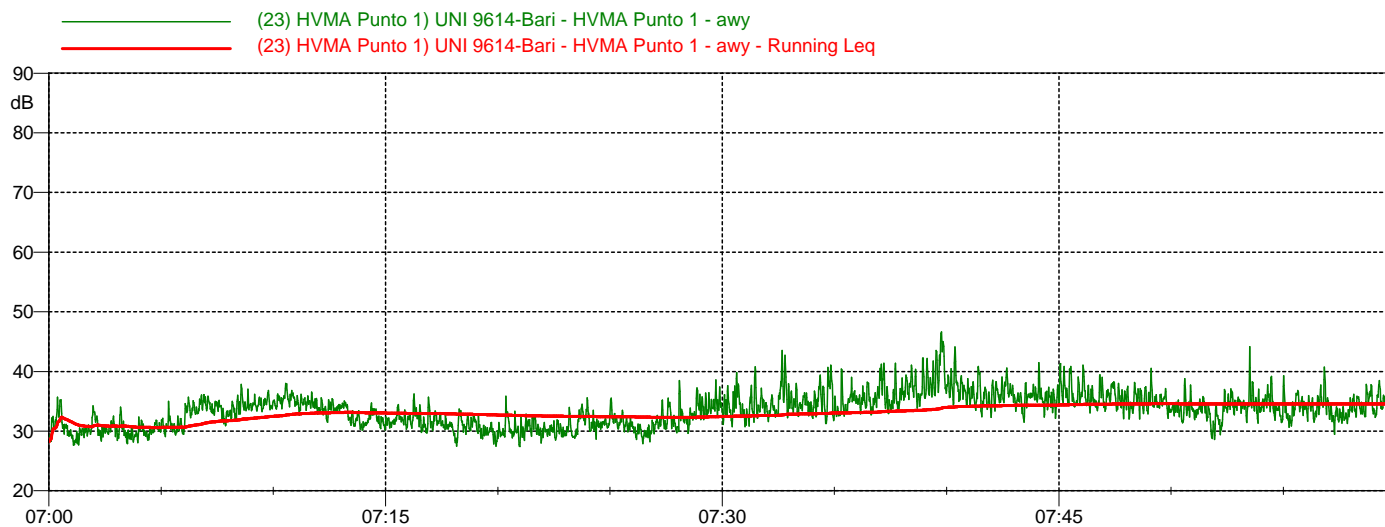


Asse Z

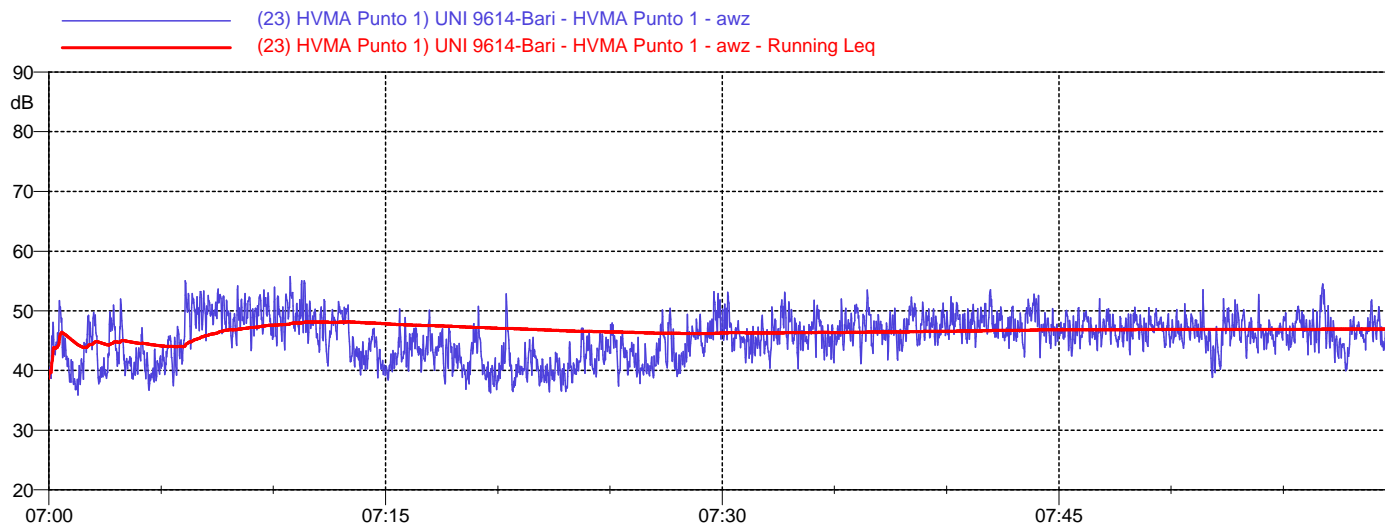





Asse X

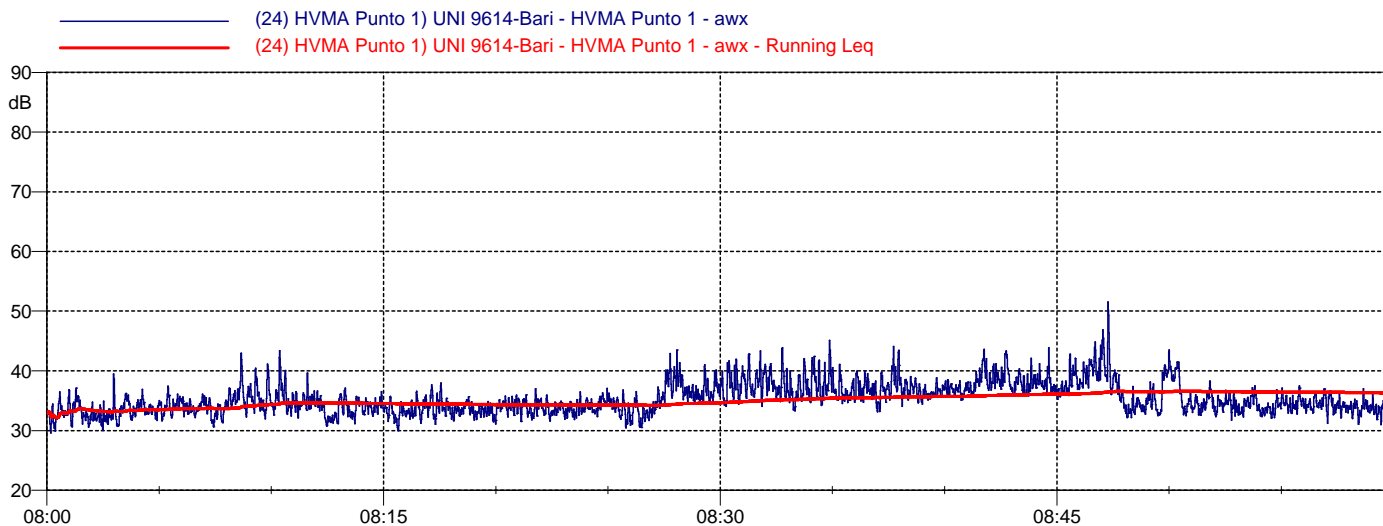

Asse Y

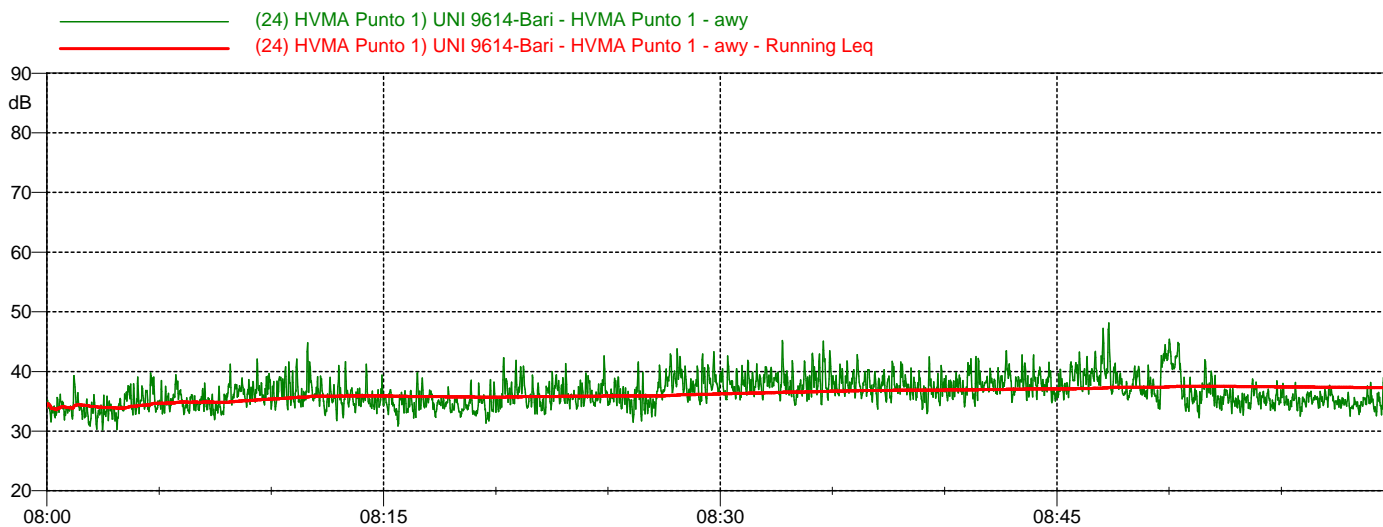


Asse Z

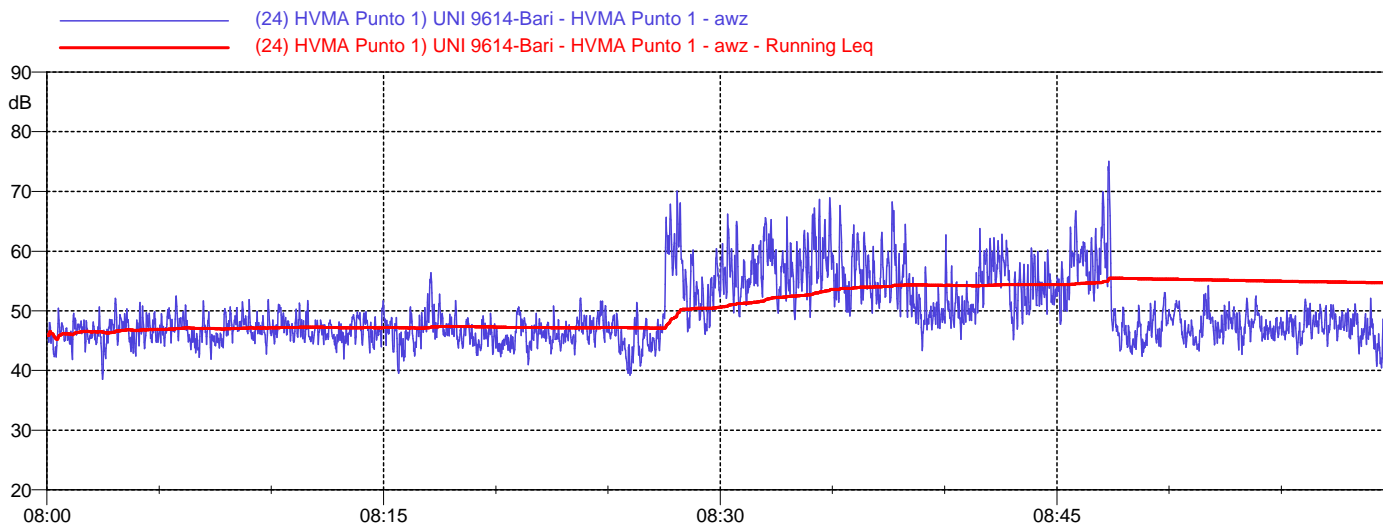




Asse X

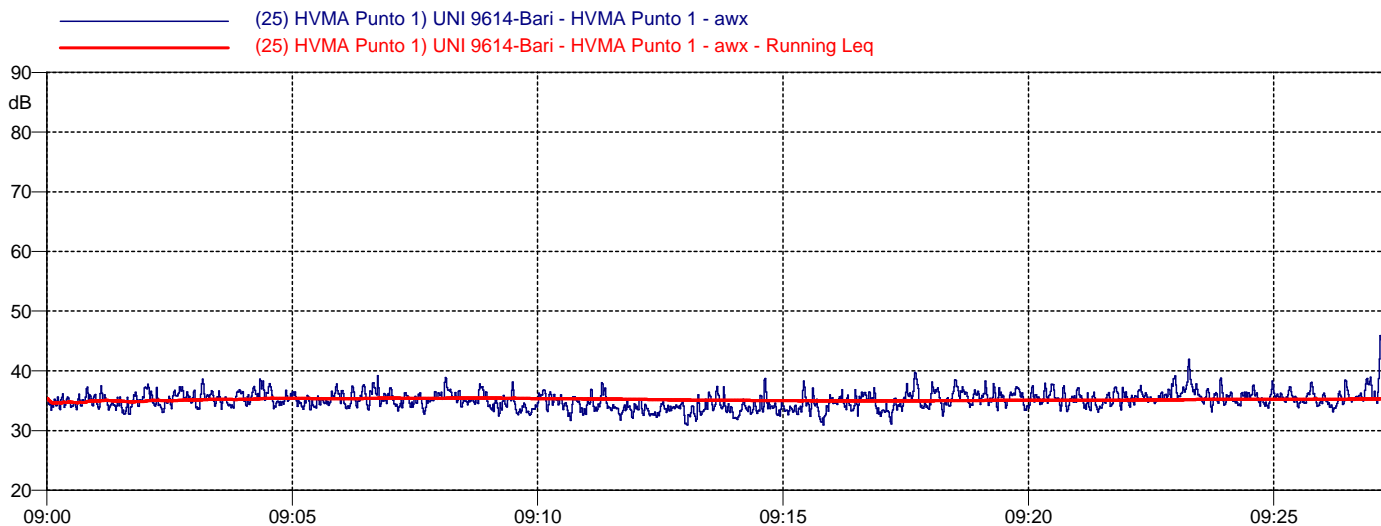

Asse Y

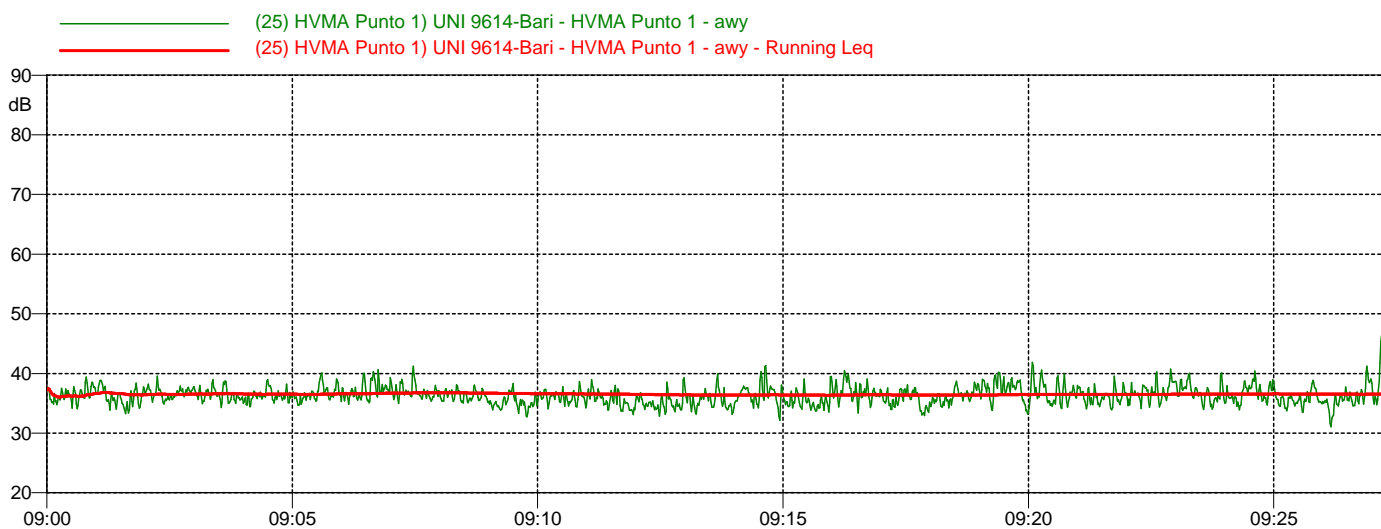

Asse Z

