



Wpd Altilia S.r.l.

Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA

**PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO CON POTENZA
DI 72,00 MW RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALTAMURA (BA) IN LOCALITA' "LAMA DI NEBBIA"**



Tecnico

ing. Danilo Pomponio

Via Degli Arredatori, 8
70026 Modugno (BA) - Italy
www.bfpgroup.net - info@bfpgroup.net
tel (+39) 0805046361

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Collaborazioni

ing. Milena Miglionico
ing. Tommaso Mancini
ing. Giulia Carella
ing. Margherita Debernardis
ing. Nunzia Zecchillo
ing. Marco D'Arcangelo
ing. Martino Lapenna
ing. Giovanna Scuderi
ing. Dionisio Staffieri
ing. Giuseppe Federico Zingarelli

Responsabile Commessa

ing. Danilo Pomponio

ELABORATO	TITOLO	COMMESSA	TIPOLOGIA		
V09	VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO	20123	D		
		CODICE ELABORATO			
		DC20123D-V09			
REVISIONE	Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva della Studio Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.)	SOSTITUISCE	SOSTITUITO DA		
01		-	-		
		NOME FILE	PAGINE		
		DC20123D-V09 rev.01.doc	102 + copertina		
REV	DATA	MODIFICA	Elaborato	Controllato	Approvato
00	15/03/21	Emissione	Scuderi	Miglionico	Pomponio
01	26/08/22	Revisione ubicazione Stazione Elettrica Terna	Debernardis	Miglionico	Pomponio
02					
03					
04					
05					
06					

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.....	2
3	INQUADRAMENTO DELL'AREA DI STUDIO DELLA VERIFICA DEI FABBRICATI	3
	ALLEGATI.....	5
-	STRALCIO DELLA TAVOLA DW20123D-V23 - PLANIMETRIA DISTANZA VERIFICA FABBRICATI.....	6
-	VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO.....	8
-	SCHEDE TECNICHE RICETTORI – CIVILE ABITAZIONI	12
-	SCHEDE TECNICHE FABBRICATI VERIFICATI.....	69



1 PREMESSA

Il presente studio ha l'obiettivo di verificare i fabbricati presenti nell'area di progetto dell'impianto eolico per la produzione di energia elettrica proposto dalla società **Wpd Altilia s.r.l.** con sede in *Corso d'Italia n.83* - 00198 ROMA.

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW per una potenza complessiva di 72,00 MW, da realizzarsi nella Provincia di Bari, nel territorio comunale di Altamura, in cui ricadono gli aerogeneratori e l'elettrodotto, e le opere di connessione alla RTN.

2 DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

Il parco eolico di progetto sarà ubicato in località Lama di Nebbia, nell'area a sud-ovest dell'abitato di Altamura, ad una distanza dal centro abitato di circa 4,3 km.

I terreni sui quali si installerà il parco eolico, interessa una superficie di circa 450 ettari, anche se la quantità di suolo effettivamente occupato è significativamente inferiore e limitato alle aree di piazzole dove verranno installati gli aerogeneratori, come visibile sugli elaborati planimetrici allegati al progetto.

L'area di progetto, intesa sia come quella occupata dai 12 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna, e del cavidotto esterno interessa il territorio comunale di Altamura censito al NCT ai fogli di mappa nn. 236, 238, 256, 258, 259, 260, 260, e 280.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, in cui sono indicate per ciascun aerogeneratore le relative coordinate (UTM fuso 33) e le particelle catastali, con riferimento al catasto dei terreni del Comune di Altamura.

Tabella dati geografici e catastali degli Aerogeneratori:

WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	NORD (Y)	EST (X)	Comune	foglio n.	part. n.
01	40° 46' 33.7309"	16° 31' 34.6390"	4515016	628799	Altamura	236	446/300
02	40° 46' 14.2361"	16° 31' 30.0979"	4514413	628703	Altamura	236	137
03	40° 45' 56.1586"	16° 31' 4.1358"	4513845	628104	Altamura	256	125/50
04	40° 45' 38.7083"	16° 30' 52.0528"	4513302	627830	Altamura	256	79
05	40° 45' 13.4433"	16° 30' 52.2469"	4512523	627848	Altamura	258	2

06	40° 45' 16.4986"	16° 31' 16.3683"	4512627	628412	Altamura	259	52
07	40° 45' 30.3883"	16° 31' 27.9013"	4513060	628675	Altamura	259	172
08	40° 45' 44.9397"	16° 31' 45.7632"	4513516	629086	Altamura	260	249
09	40° 46' 6.0786"	16° 32' 0.7930"	4514174	629427	Altamura	238	69
10	40° 44' 43.0468"	16° 31' 49.5468"	4511609	629208	Altamura	280	217
11	40° 45' 6.4927"	16° 31' 54.4767"	4512334	629311	Altamura	260	192-562
12	40° 45' 26.9900"	16° 32' 18.7018"	4512976	629868	Altamura	260	201

3 INQUADRAMENTO DELL'AREA DI STUDIO DELLA VERIFICA DEI FABBRICATI

Con il presente studio è stato fatto il censimento scrupoloso di tutti i fabbricati e di tutte le masserie o beni architettonici per un raggio di 1 km attorno ai singoli aerogeneratori, rilevati nella carta tecnica regionale, nell'ortofoto e nei fogli catastali. (cfr. DW20123D-V23)

Ogni fabbricato rilevato nel raggio di 1 km è stato indicato nella tavola allegata alla presente con un quadratino di diversi colori a secondo della sua destinazione d'uso:

- fabbricati adibiti a civile abitazione **"in blu"**;
- unità collabente **"in magenta"**;
- fabbricati in attesa di dichiarazione **"in rosso"**;
- fabbricati non ad uso abitativo (es. depositi, capannoni) **"in nero"**;
- ruderi **"in ciano"**;
- Fabbricati non esistenti e/o non censiti **"verde"**

Tutti i fabbricati rilevati nel raggio di 1 km sono stati censiti ed è stata fatta la visura catastale.

I punti di misurazione fonometrici sono evidenziati con la lettera "PdM n.", nella cartografia.

La verifica ha messo in evidenza che, all'interno della perimetrazione esaminata così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati isolati sparsi nel territorio, di questi quelli adibiti a civile abitazione sono tutti assolutamente ad una distanza superiore ai 476 m dal singolo aerogeneratore.

I fabbricati adibiti a civile abitazione presenti all'interno dell'area di inserimento del parco eolico sono stati verificati e raggruppati in schede tecniche (Scheda Tipo "Rn.") in relazione alla numerazione del ricettore oggetto di valutazione acustica (cfr. DC20123D – V15) o valutazione dell'ombreggiamento (cfr. DC20123D – V10).


Tutti i fabbricati siti a meno di 260 m dal singolo aerogeneratore o in attesa di dichiarazione nel raggio del chilometro esaminato sono stati raggruppati in schede tecniche al fine di costatare che siano effettivamente immobili non destinati a civile abitazione (Scheda Tipo "Fn."). La distanza di 260 m dal singolo aerogeneratore rappresenta la distanza minima di sicurezza dal calcolo della gittata considerando il frammento di 10 metri.

Il presente studio ha anche previsto la verifica dei Beni architettonici segnalati nel PPTR nel raggio di 1 km dell'area d'impianto per verificarne l'esistenza e l'esatta collocazione.

Nel raggio di un 1 km attorno all'area di progetto sono presenti due bene architettonici segnalato nel PPTR, di seguito viene riportata la scheda tecnica relativa (Scheda F9. "Masseria La Rossa" e F11. "Jazzo Vecchio).

ALLEGATI

- **STRALCIO DELLA TAVOLA DW20123D-V23 - PLANIMETRIA DISTANZA VERIFICA FABBRICATI**

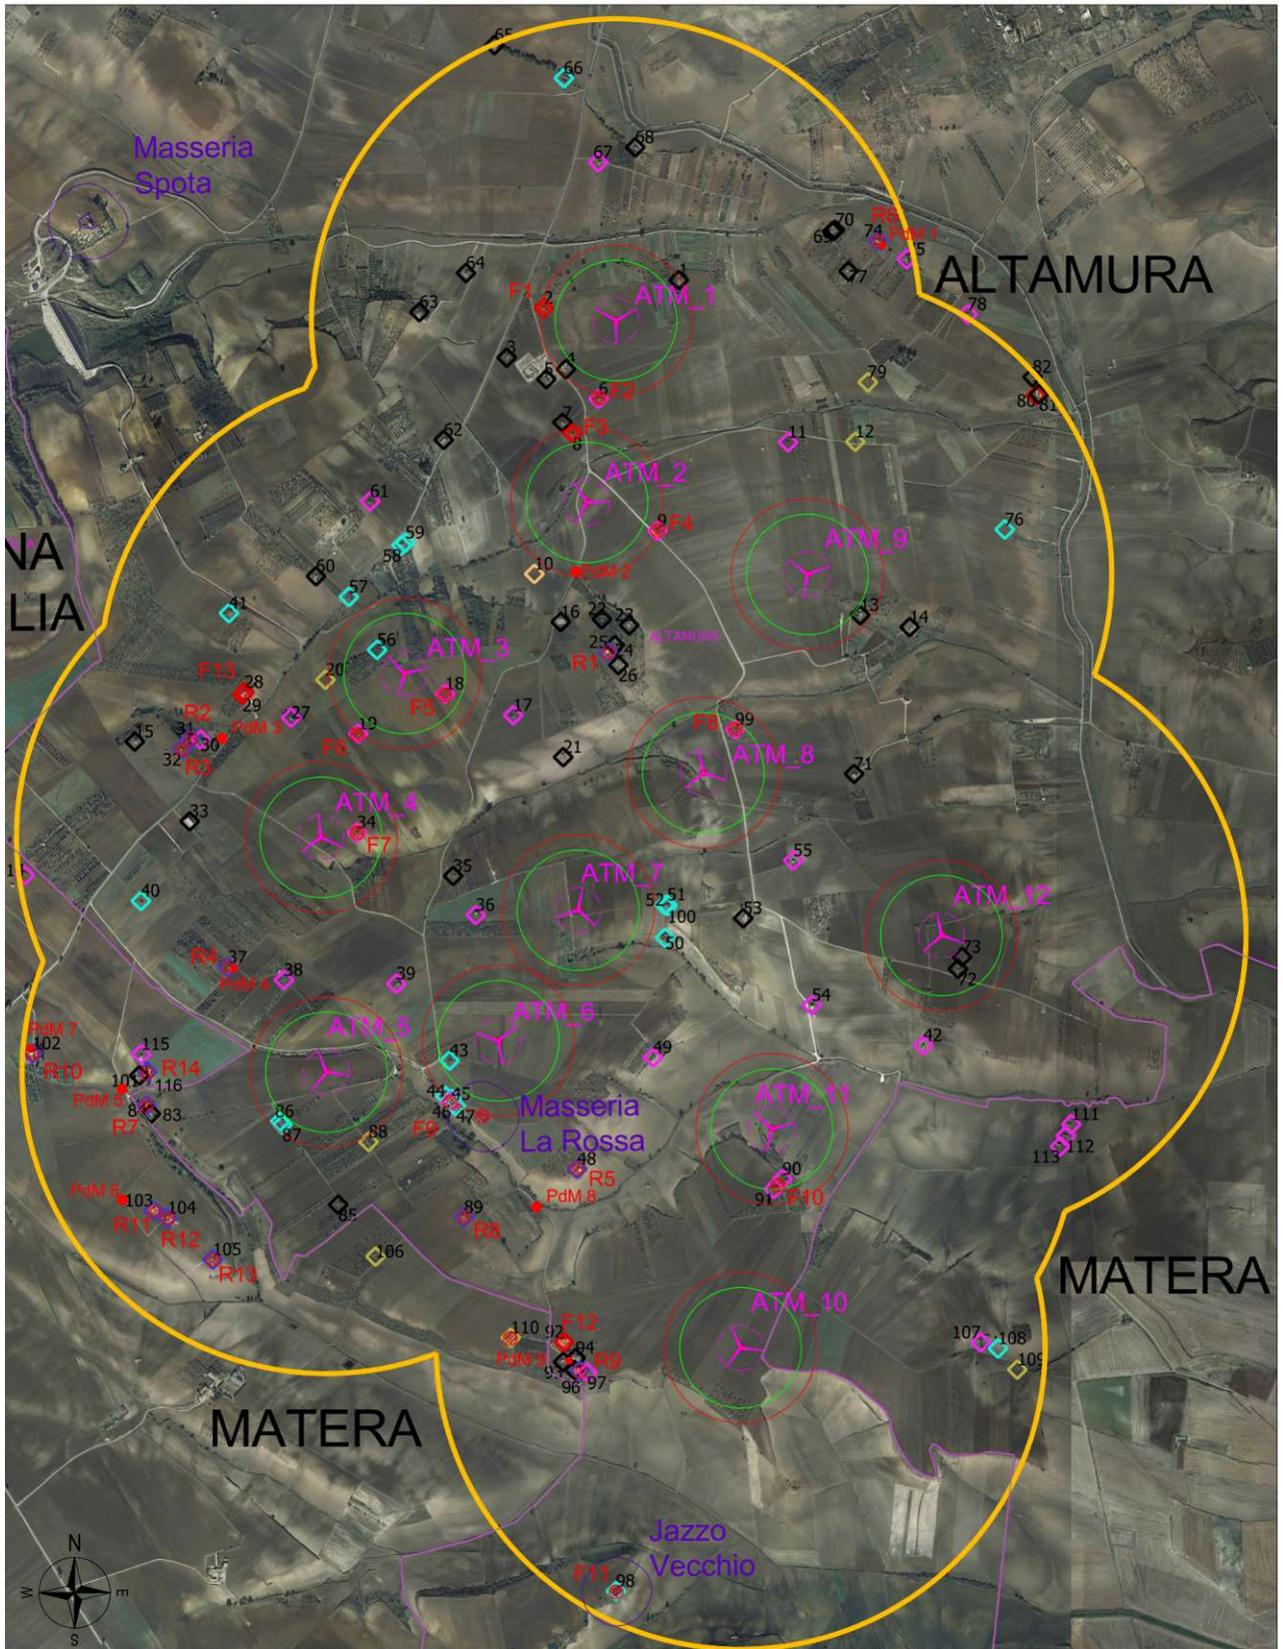

E' vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)

LEGENDA

	Aerogeneratori
	Civili Abitazioni (Il numero n. indica un progressivo della tabella presente nel documento Elaborato DC20123D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Unità Collabenti (Il numero n. indica un progressivo della tabella presente nel documento Elaborato DC20123D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Fabbricati in attesa di dichiarazione o da verificare (Il numero n. indica un progressivo della tabella presente nel documento Elaborato DC20123D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Fabbricati non ad uso abitativo (es.depositi o capannoni) (Il numero n. indica un progressivo della tabella presente nel documento Elaborato DC20123D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Ruderi (Il numero n. indica un progressivo della tabella presente nel documento Elaborato DC20123D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Area di inviluppo 1000 m
	Segnalazioni architettoniche e relativo buffer di 100m (PPTR)
	Area di inviluppo 200 m (distanza minima di sicurezza DM 2010)
	Area di inviluppo 260 m (distanza minima di sicurezza dal calcolo dell'art. 2575 c.c.)
	Punti di rilavamento fonometrico
	Ricettori oggetto di valutazione fonometrica (Scheda presente nel documento Elaborato DC20128D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)
	Fabbricati verificati (Scheda presente nel documento Elaborato DC20128D-V09 -Verifica dei fabbricati nell'area di studio)

- VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO

VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO					
ID	FOGLIO N°	PARTELLA N°	LOCALITA'	CATEGORIA	CONSISTENZA (VANI / SUP)
COMUNE DI ALTAMURA					
1	236	681	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2	44 mq
2	236	671	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, Piano T	F/3	
3	236	672	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	34 mq
4	236	277	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	E/9	
5	236	679	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	E/9	
6	236	685	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, NC Piano T	F/2	
7	236	666	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SC Piano T	C/2	66 mq
8	236	683	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, SNC Piano T	F/3	
9	238	452	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, SNC Piano T	F/2	
	238	269	SEMINATIVO	1	28
10	236	133	POZZO		4
11	238	454	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, SNC Piano T	F/2	
12	238	355	SEMINATIVO		
13	238	448	ALTAMURA CONTRADA LAMA DI NEBBIA, SC Piano T	C/2	30 mq
14	238	449	ALTAMURA CONTRADA LAMA DI NEBBIA, SNC Piano T	C/2	16 mq
15	255	248	ALTAMURA VIA VECCHIA BOVIO, Piano T	C/2	91 mq
16	236	651	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, CS Piano T	C/2	27 mq
17	236	669	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	F/2	
18	256	235	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, Piano T	F/2	
19	256	236	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2	
20	256	2	SEMINATIVO		58
21	256	229	ALTAMURA CONTRADA LAMA DI NEBBIA, CS Piano T	D/10	
22	236	690	ALTAMURA CONTRADA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2	20 mq
23	236	663	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, Piano T	C/2	25 mq
24	236	686	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/6	55 mq
25	236	452	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T-1	A/7	6,5 vani
26	236	452	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano S1	C/2	120 mq
27	256	204	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2	
	255	231	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	F/3	
	255	231	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano 1	F/3	
28	255	231	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano 2	F/3	
	255	230	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	F/3	
	255	230	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano 1	F/3	
29	255	230	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano 2	F/3	
	255	250	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2	
30	255	250	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2	
31	255	87	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	A/7	2,5 vani
32	255	228	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	A/7	2 vani
33	256	233	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	D/10	
34	256	239	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, Piano T	F/2	
35	256	237	ALTAMURA CONTRADA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2	13 mq
36	259	222	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	F/2	
37	257	177	ALTAMURA CONTRADA SELVA, CS Piano T	A/4	1,5 vani
38	257	191	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, Piano T	F/2	
39	257	187	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SN Piano T	F/2	
40	257	31	FABB DIRUTO		63
41	255	19	FABB DIRUTO		24

42	260	745	ALTAMURA STRADA STATALE 99, SNC Piano S1-T - 1	F/2	
43	259	11	FABB DIRUTO		60
44	259	21	FABB DIRUTO		
45	259	4	FABB DIRUTO		32
46	259	220	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, SNC Piano T	F/2	
47	259	4	FABB DIRUTO		32
	259	49	FABB DIRUTO		47
48	259	219	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	A/4	2,5 vani
49	259	223	ALTAMURA CONTRADA PAGLIARA, SNC Piano T	F/2	
50	259	63	FABB DIRUTO		72
51	259	46	FABB DIRUTO		50
52	259	6	FABB DIRUTO		38
53	260	739	ALTAMURA CONTRADA PAGLIARA, NC Piano T	D/10	
54	260	749	ALTAMURA CONTRADA PAGLIARA, SNC Piano T	F/2	
55	260	708	ALTAMURA CONTRADA PAGLIARA, SNC Piano T	F/2	
56	235	104	FABB DIRUTO		24
57	235	98	FABB DIRUTO		28
58	235	156	FABB DIRUTO		50
	235	155	FABB DIRUTO		50
59	235	153	FABB DIRUTO		31
	235	154	FABB DIRUTO		78
60	235	574	ALTAMURA VIA VECCHIA BOVIO, Piano T	C/2	24 mq
61	235	581	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	F/2	
62	235	576	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	D/10	
63	235	566	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, CS Piano T	C/2	36 mq
64	235	456	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, Piano T	C/2	55 mq
65	233	632	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, SNC Piano T-S1	C/2	146 mq
66	233	113	FABB DIRUTO		65
	233	66	FABB DIRUTO		
	233	64	FABB DIRUTO		78
	233	68	FABB DIRUTO		83
67	237	932	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2	
68	237	963	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	C/2	28 mq
69	237	961	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SN Piano T	C/2	9 mq
70	237	955	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	C/2	5 mq
	237	948	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	C/2	4 mq
71	260	734	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2	48 mq
72	260	736	ALTAMURA STRADA STATALE 99, SC Piano T	C/2	19 mq
73	260	735	ALTAMURA STRADA STATALE 99, SC Piano T	C/2	73 mq
74	237	328	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	A/4	1 vani
	237	942	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	A/4	2,5 vani
75	237	943	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	F/2	
76	238	419	FABB DIRUTO		32
77	237	936	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, Piano T	C/2	35 mq
78	237	938	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	F/2	
79	237	641	SEMINATIVO		74
80	237	946	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	F/3	
81	237	945	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	C/2	26 mq
82	237	973	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	C/2	20 mq
83	258	196	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T	D/10	
84	258	196	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T	D/10	
	258	196	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T-1	A/4	8 vani
	258	196	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T-1	F/2	
85	258	187	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	C/2	14 mq
86	258	39	FABB DIRUTO		92
87	258	39	FABB DIRUTO		

88	258	166	ULIVETO		21
89	258	160	ALTAMURA CLAUSTRO VITANTONIO ROSSI, Piano T	A/3	3,5 vani
90	280	497	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA PAGLIARA SERRA LO PAGLIO, SNC Piano T	F/2	
91	280	497	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA PAGLIARA SERRA LO PAGLIO, SNC Piano T	F/2	
92	280	489	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	117 mq
	280	418	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	117 mq
	280	490	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/3	
93	280	445	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	60 mq
94	280	474	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	88 mq
	280	471	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	C/2	88 mq
	280	452	ALTAMURA CONTRADA SANTA CHIARA, Piano T-1	C/2	143 mq
95	280	523	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T-1 - 2	C/2	262 mq
96	280	520	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T-1 - 2	A/3	6 vani
97	280	421	ALTAMURA CONTRADA SELVA, CS Piano T	F/2	
98	280	417	FABB DIRUTO		5
	280	416	FABB DIRUTO		61
99	260	730	ALTAMURA CONTRADA VITUSIELLO, SN Piano T	F/2	
100	259	48	FABB DIRUTO		34

VERIFICA DEI FABBRICATI NELL'AREA DI STUDIO					
ID	FOGLIO N°	PARTICELLA N°	LOCALITA'	CATEGORIA	CONSISTENZA (VANI / SUP)
COMUNE DI MATERA					
101	2	430	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SNC Piano T	C/2	15 mq
102	2	255	SEMINATIVO		62
	2	371	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, Piano T	A/4	3,5 vani
	2	258	SEMINATIVO		78
	2	259	SEMINATIVO		14
	2	264	SEMINATIVO		88
	2	265	SEMINATIVO		38
	2	90	SEMINATIVO		44
	2	422	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SC Piano T-1	D/10	
103	2	411	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SN Piano T-1	A/4	4,5 vani
104	2	415	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, Piano T-1	A/3	3 vani
105	2	413	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SN Piano T	A/4	2,5 vani
106	2	216	SEMINATIVO		99
107	3	24	SEMINATIVO		22
	3	67	FABB DIRUTO		86
	3	66	FABB DIRUTO		68
	3	63	INCOLT PROD		27
	3	64	FABB DIRUTO		79
	3	73	FABB DIRUTO		35
	3	62	FABB DIRUTO		35
	3	72	SEMINATIVO		
	3	138	FABB DIRUTO		45
	3	139	FABB DIRUTO		75
	3	498	MATERA CONTRADA SANTA LUCIA, NC Piano T	F/2	
108	3	71	FABB DIRUTO		99
109	3	27	SEMINATIVO	5	98
110	2	486/ 487/ 488/ EX462	SEMINATIVO		
111	3	484	MATERA CONTRADA SANTA LUCIA, SNC Piano T	F/2	
112	3	488	MATERA CONTRADA SANTA LUCIA, SNC Piano T	F/2	
113	3	483	MATERA CONTRADA SANTA LUCIA, SNC Piano T	F/2	
114	2	424	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SNC Piano T	F/2	
115	2	466	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SNC Piano T	F/2	
	2	154	ULIVETO		34
116	2	307	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SNC Piano T-1 - 2	A/7	7 vani
Nota: Categorie catastali					
A/3-A/4-A/7		Civile Abitazioni			
C/2		Magazzini e locali di deposito			
D/10		Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole			
E/9		Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie del gruppo E			
F/2		Unità collabenti			
F/3		Unità in corso di costruzione			

- SCHEDE TECNICHE RICETTORI – CIVILE ABITAZIONI

ID. Recettore: R1				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	A Nord di Mass.^a Vitusiello (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	02		
	Distanza:	503,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input checked="" type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
236	452	1	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T-1	A/7
236	452	2	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano S1	C/2
236	452	3	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2
236	452		ALTAMURA	Soppressa



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628771.00	4513914.00	16°31'32.6276"	40°45'58.02"	403

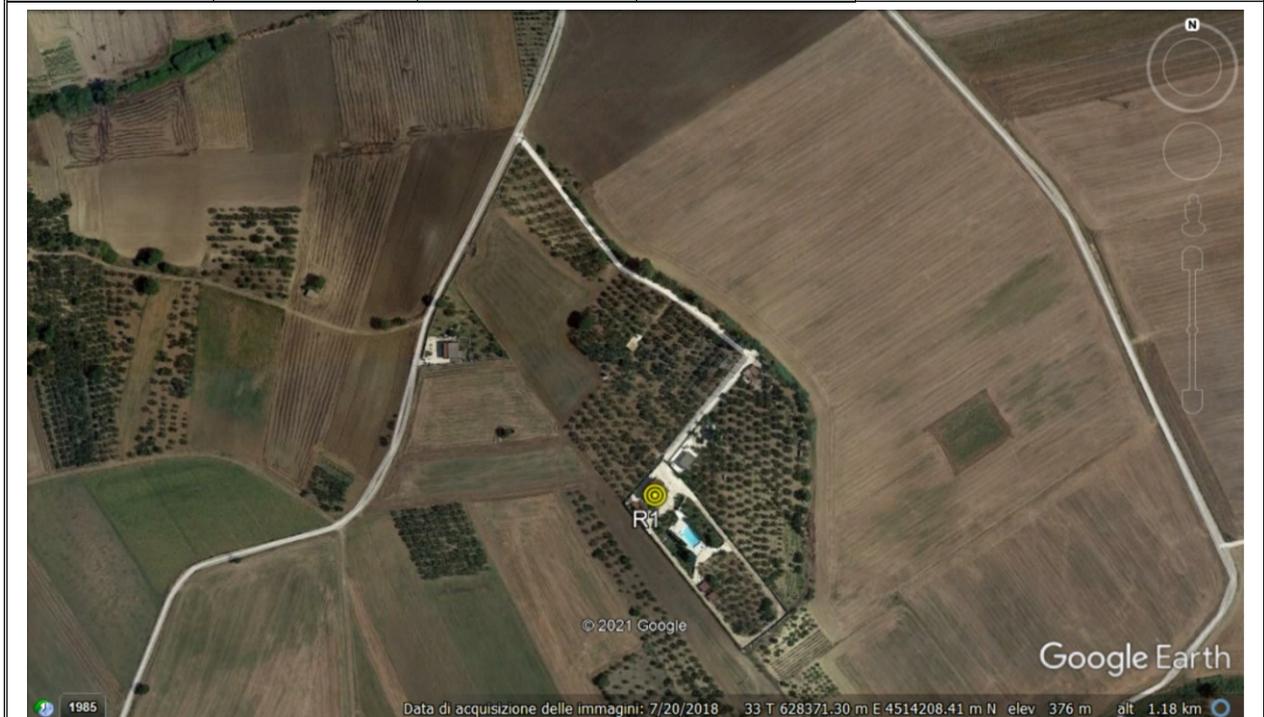

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è circondato da un muro di cinta con recinzione. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio non risulta visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini del recettore. Da ortofoto si è evinto che l'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Nord-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 10:00**



ID. fotogramma: DSCN4740

ID. Recettore: R2				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Nord di Pastore (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	04		
	Distanza:	542,4 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input checked="" type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
255	87	---	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	A/7



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);

(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627400.00	4513627.00	16°30'33.9575"	40°45'49.4844"	416



Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è circondato da un muro di cinta con recinzione. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Sud e Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 10:56**



ID. fotogramma: DSCN4748

ID. Recettore: R3				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Nord di Pastore (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	04		
	Distanza:	544,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
255	228	---	ALTAMURA STRADA PROVINCIALE 11, Piano T	A/7



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627371.00	4570426.00	16°30'32.696"	40°45'48.3983"	417

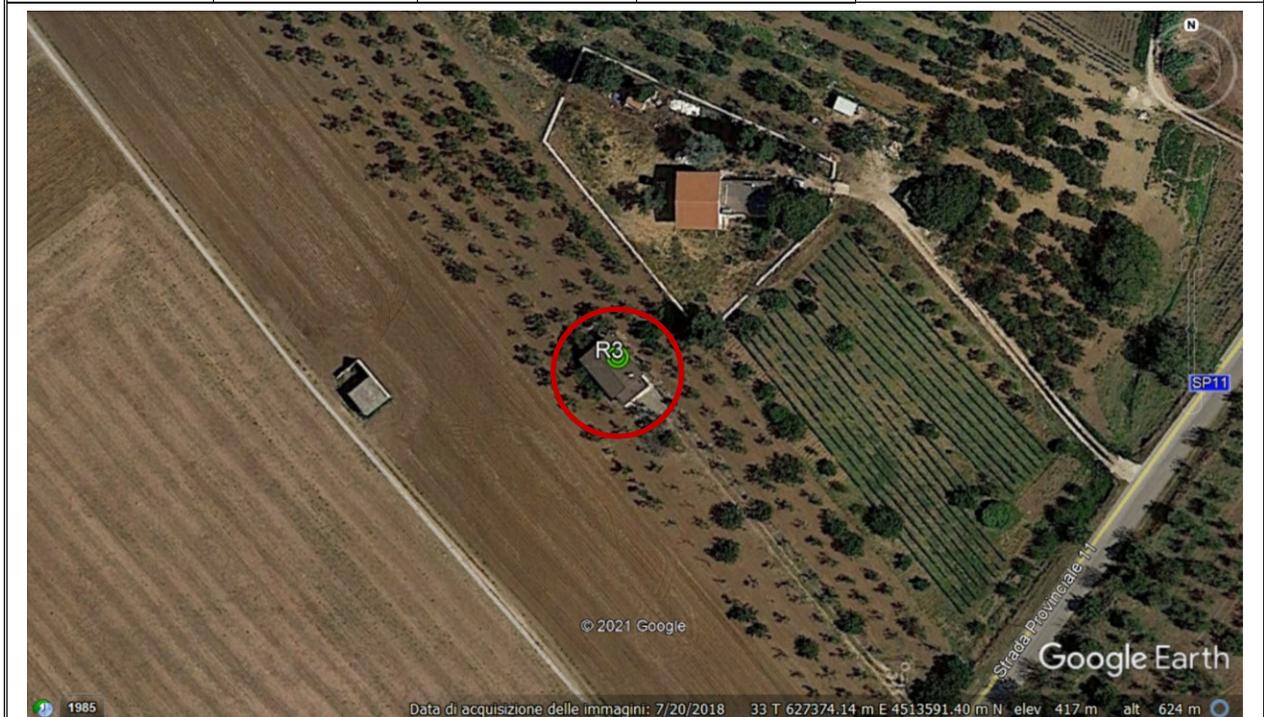

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è circondato da una recinzione. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 1 piano fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Sud Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 10:59**



ID. fotogramma: DSCN4749

Punto di Vista n° 2, lati Nord-Este Sud Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 10:54**



ID. fotogramma: DSCN4747

Punto di Vista n° 3, lato Sud Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:00**



ID. fotogramma: DSCN4750

ID. Recettore: R4				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Sud di Pastore (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	476,3 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
257	177	1	ALTAMURA CONTRADA SELVA, CS Piano T	A/4



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627523.00	4512869.00	16°30'38.6455"	40°45'24.8417"	417

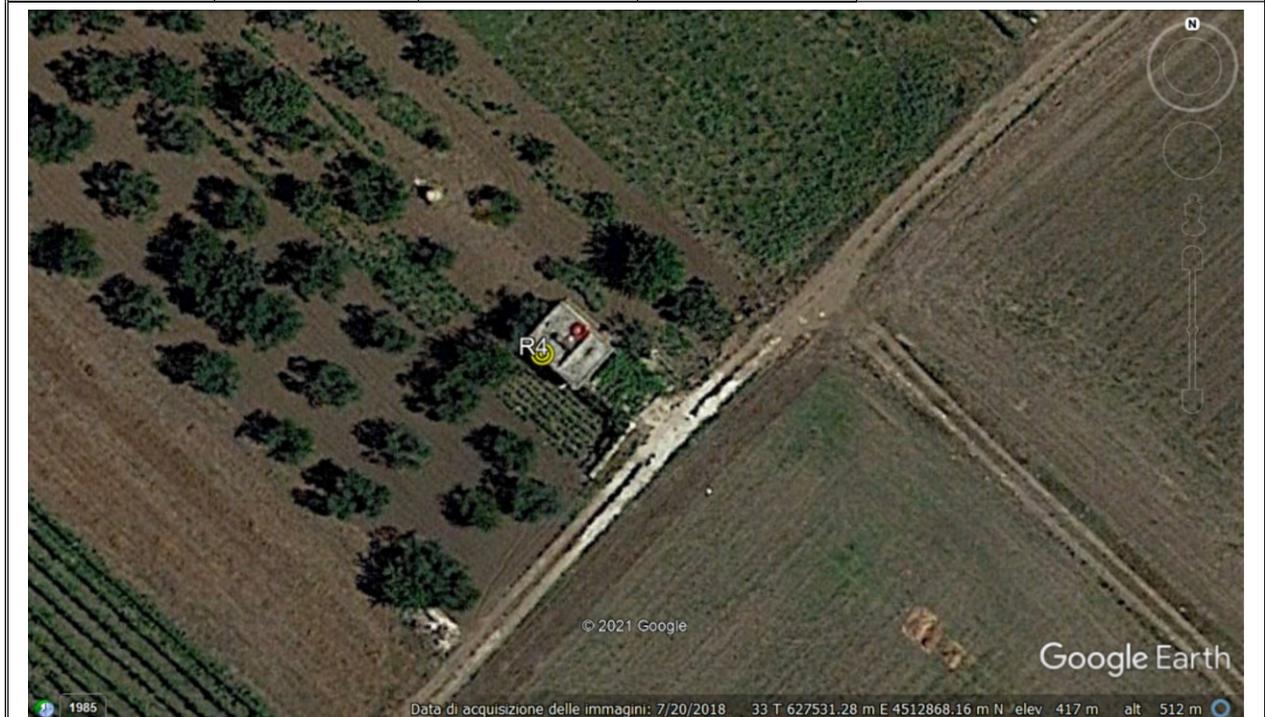

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si affaccia su strada pubblica e risulta completamente visibile da essa. Sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 1 piano fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:46**



ID. fotogramma: DSCN4765

Punto di Vista n° 2, lato Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:46**



ID. fotogramma: DSCN4766



Punto di Vista n° 3, lato Nord-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:47**



ID. fotogramma: DSCN4767

ID. Recettore: R5				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Sud di Mass.^a la Rossa (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	06		
	Distanza:	497,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input checked="" type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
259	219	1	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	A/4
259	219	2	ALTAMURA CONTRADA SELVA, Piano T	C/2



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);

(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628670.00	4512200.00	16°31'27.0513"	40°45'2.5098"	405



Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è accessibile da una strada privata, all'inizio della quale è presente una barra d'ingresso. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:35**



ID. fotogramma: DSCN4811

ID. Recettore: R6				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Sud di M. Povero (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	01		
	Distanza:	901,1 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf. p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013</i>)				
Caratteristica tipologica <i>cf. Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
237	328	1	ALTAMURA	Soppressa
237	328	2	ALTAMURA	Soppressa
237	328	3	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	A/4
237	328		ALTAMURA Piano - int.	Soppressa
237	942	1	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	C/2
237	942	2	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VUCCOLO, SNC Piano T	A/4



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatirreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
629658.00	4515280.00	16°32'11.4693"	40°46'41.8028"	351

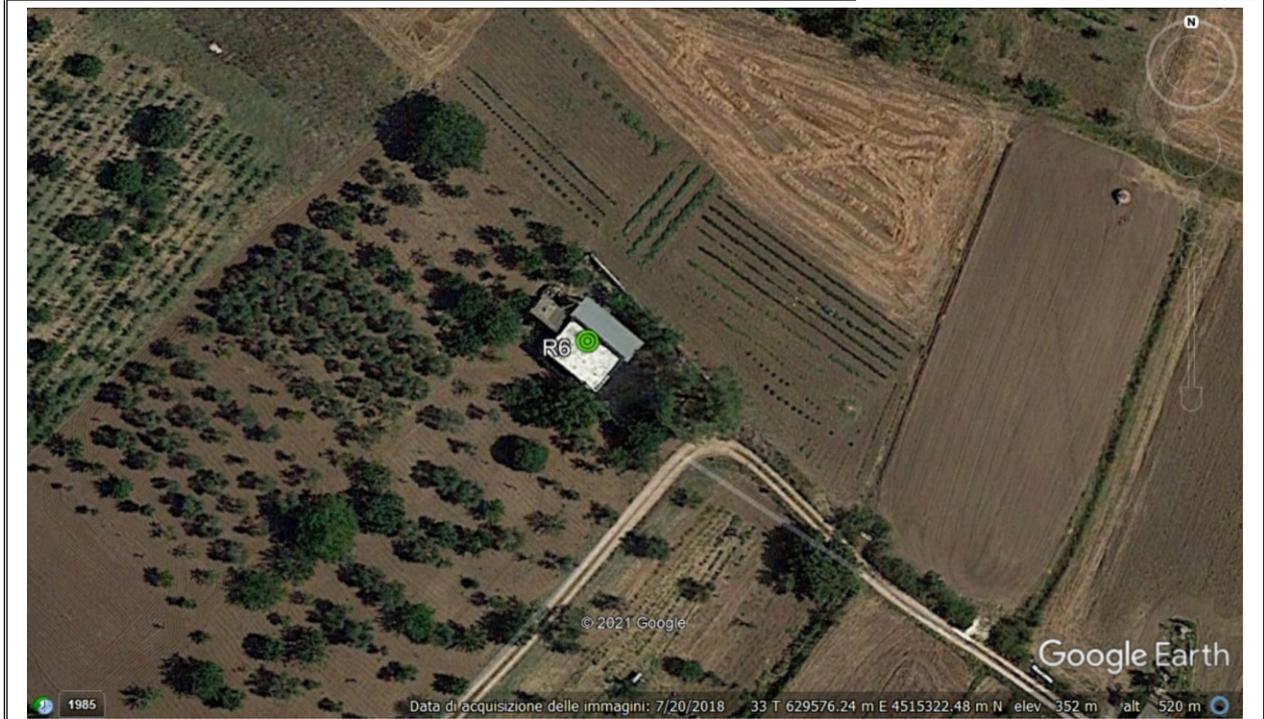

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è circondato da un muro di cinta con recinzione. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 1 piano fuori terra**.


Punto di Vista n° 1, lato Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 09:24**



ID. fotogramma: DSCN4734

ID. Recettore: R7				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Sud-Est di Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	601,6 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
258	196	1	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T	D/10
258	196	2	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T-1	A/4
258	196	3	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T-1	F/2
258	196	4	ALTAMURA CONTRADA LA ROSSA, CS Piano T	Bene comune non censibile
258	196		ALTAMURA	Soppressa

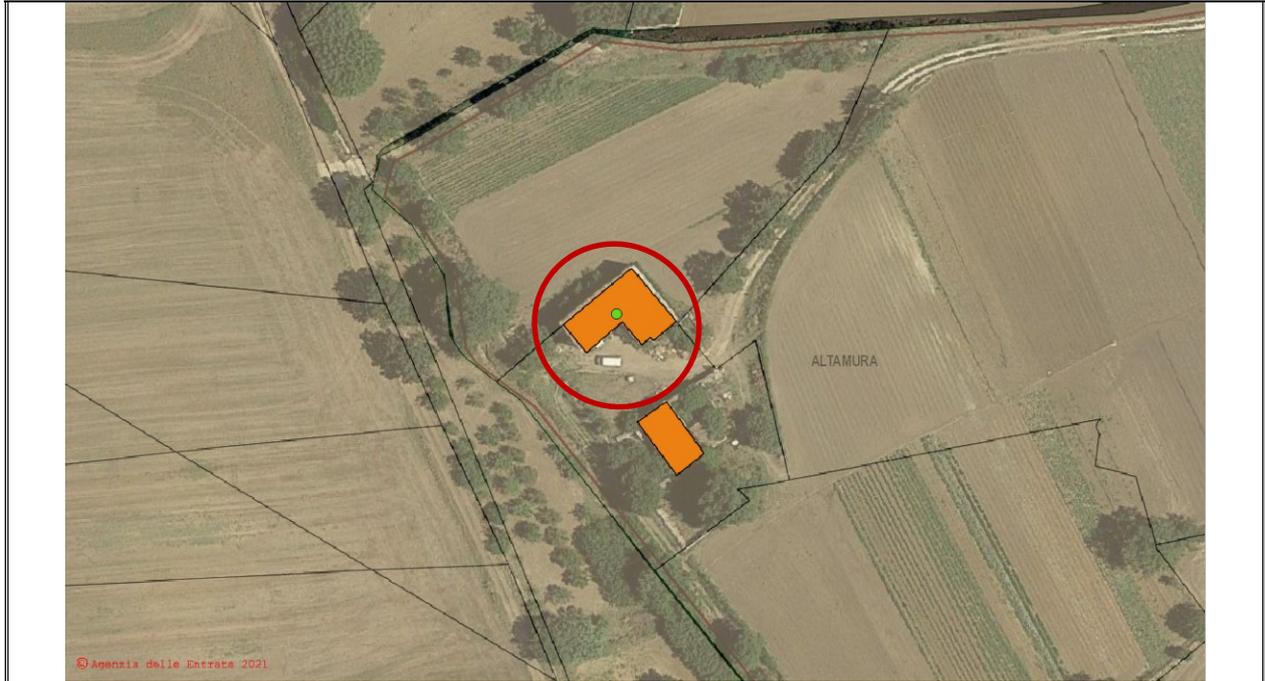

Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);

(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627257.0	4512411.00	16°30'26.9693"	40°45'10.1417"	410



Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Sud Sud-Est e Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 12:18**



ID. fotogramma: DSCN4779

Punto di Vista n° 2, lato Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 12:16**



ID. fotogramma: DSCN4776


ID. Recettore: R8				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Sud di Mass.^a la Rossa (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	06		
	Distanza:	595,8 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
258	160	2	ALTAMURA	Soppressa
258	160	3	ALTAMURA CLAUSTRO VITANTONIO ROSSI, Piano T	A/3
258	160	4	ALTAMURA CONTRADA SELVA, SNC Piano T	F/2



Fonti:
 (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);
 (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).
 Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628299.00	4512040.00	16°31'11.1174"	40°44'57.5313"	412

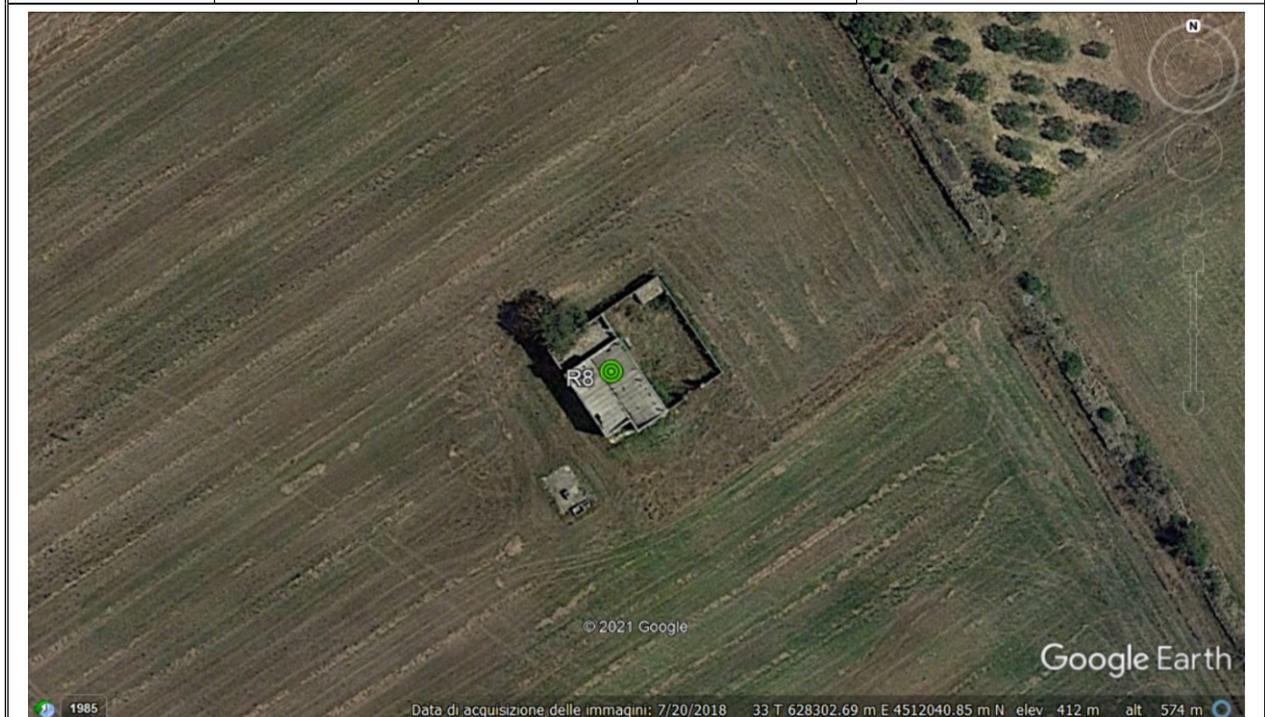

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018


RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è inaccessibile da strada pubblica. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio non risulta visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini del recettore. Da ortofoto si è evinto che l'edificio si sviluppa per complessivi **n° 1 piano fuori terra.**

Data e ora del rilievo: ---, ore ---:---

ID. fotogramma: ---

ID. Recettore: R9				
DATI GENERALI				
Denominazione	Vagnoli			
Ubicazione	Località:	Vagnoli (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	10		
	Distanza:	535,7 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf. p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013</i>)				
Caratteristica tipologica <i>cf. Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input checked="" type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
280	520	1	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	Bene comune non censibile
280	520	2	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T-1 - 2	A/3
280	520	3	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2
280	520	4	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2
280	520	5	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	C/2
280	520	6	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	F/2
280	520	7	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	F/2
280	520	8	ALTAMURA STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO, SNC Piano T	Bene comune non censibile

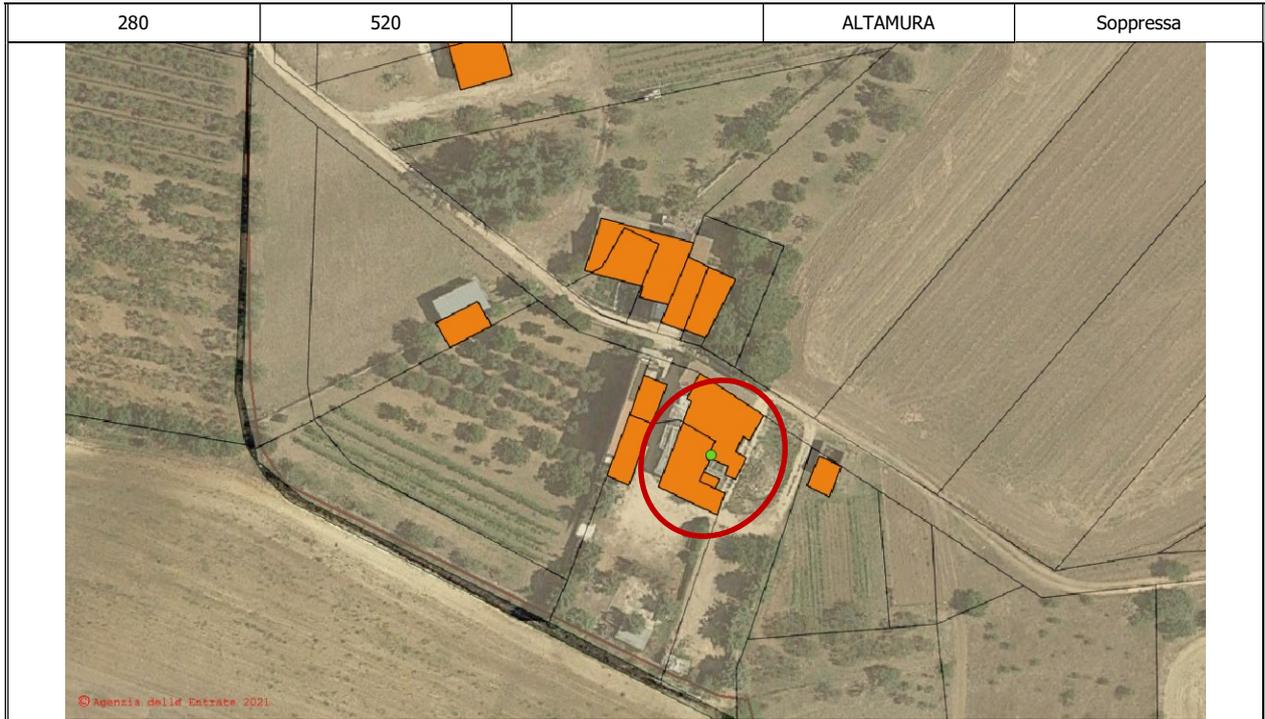

Fonti:
 (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);
 (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).
 Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628678.00	4511530.00	16°31'26.8963"	40°44'40.7842"	413



Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si affaccia su strada pubblica e risulta completamente visibile da essa. Sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 3 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Est Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:07**



ID. fotogramma: DSCN4799

Punto di Vista n° 2, lato Est Sud-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:08**



ID. fotogramma: DSCN4802

Punto di Vista n° 3, lato Sud Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:08**



ID. fotogramma: DSCN4803

Punto di Vista n° 4, lato Nord Nord-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:10**



ID. fotogramma: DSCN4805

Punto di Vista n° 5, lato Nord Nord-Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 15:10**



ID. fotogramma: DSCN4806


ID. Recettore: R10				
DATI GENERALI				
Denominazione	Mass.^a Carlucci			
Ubicazione	Località:	Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Matera		
	Provincia:	Matera (MT)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	969,7 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
2	371	1	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, Piano T	A/4
2	371	2	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, Piano T	C/2



Fonti:
 (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);
 (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).
 Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
626881.00	4512583.00	16°30'11.0654"	40°45'15.927"	423

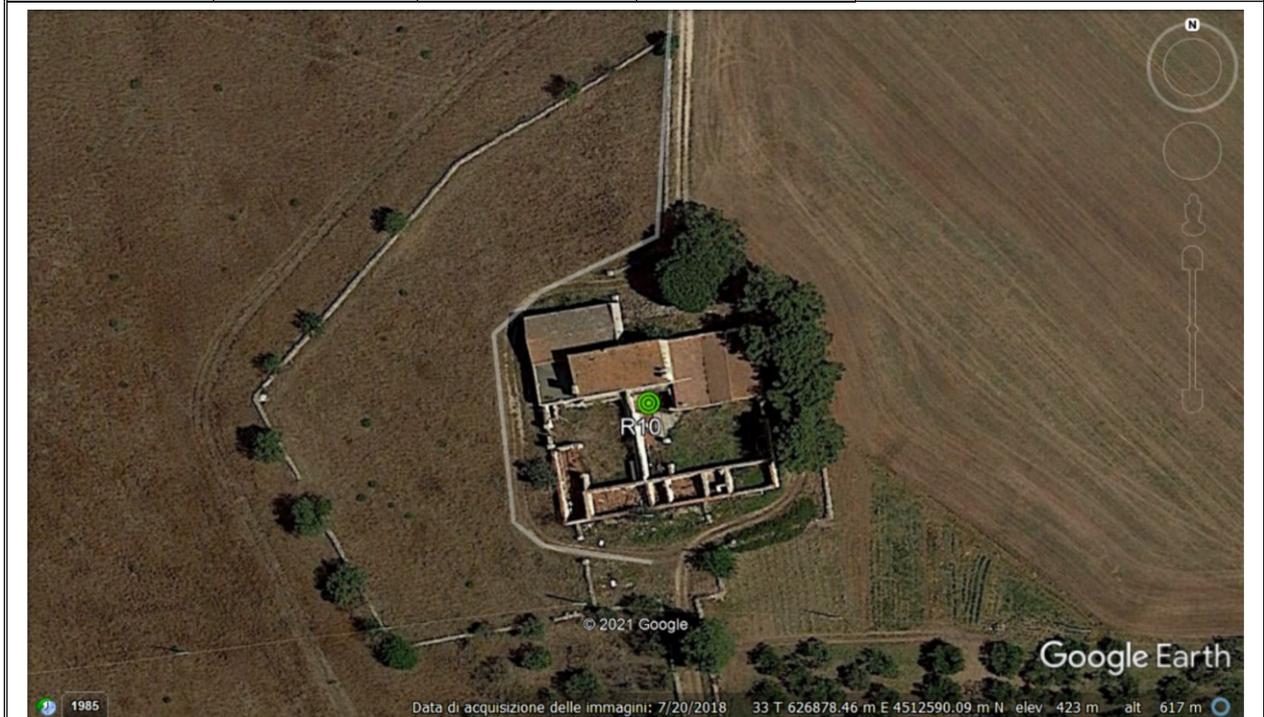

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si affaccia su strada pubblica e risulta completamente visibile da essa. Il recettore risulta completamente disabitato. Sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Nord

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:08**



ID. fotogramma: DSCN4752

Punto di Vista n° 2, lato Est

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:09**



ID. fotogramma: DSCN4753

Punto di Vista n° 3, lato Sud

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:10**



ID. fotogramma: DSCN4755

Punto di Vista n° 4, lato Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:11**



ID. fotogramma: DSCN4757

Punto di Vista n° 5, lato Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:11**



ID. fotogramma: DSCN4758


Punto di Vista n° 6, lato Nord

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 11:12**



ID. fotogramma: DSCN4760

ID. Recettore: R11				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Nord Nord-Ovest di Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Matera		
	Provincia:	Matera (MT)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	733,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
2	411	1	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SN Piano T-1	A/4

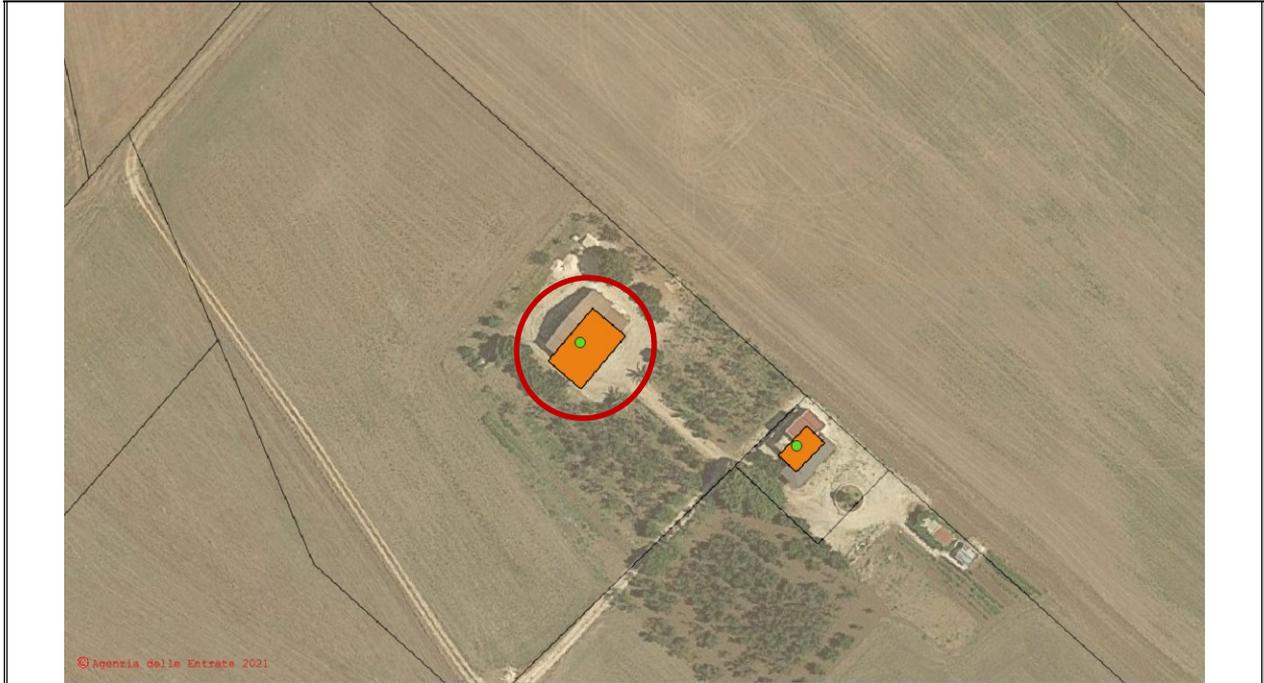

Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627278.00	4512061.00	16°30'27.6082"	40°44'58.7831"	419

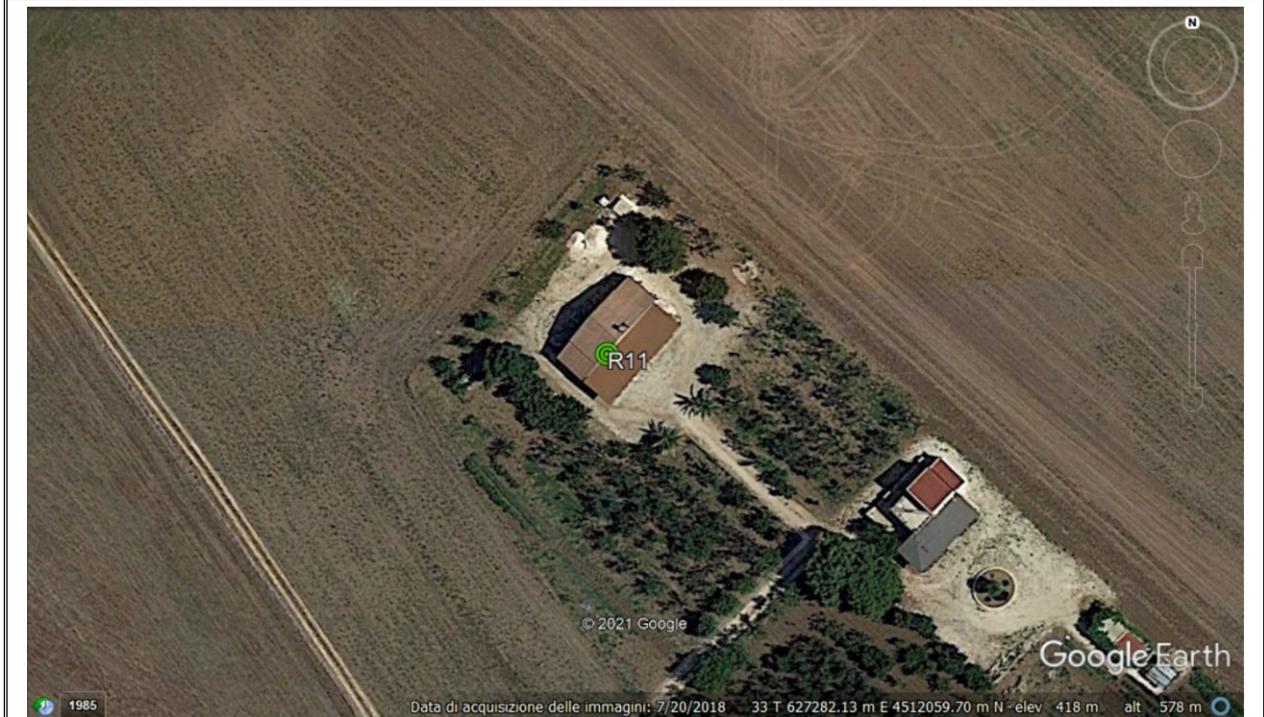

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è accessibile da una strada privata, all'inizio della quale è presente una barra d'ingresso. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Ovest e Sud-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 13:47**



ID. fotogramma: DSCN4784

ID. Recettore: R12				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Nord Nord-Ovest di Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Matera		
	Provincia:	Matera (MT)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	712,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
2	415	1	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, Piano T-1	A/3



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627326.00	4512038.00	16°30'29.6376"	40°44'58.0107"	418

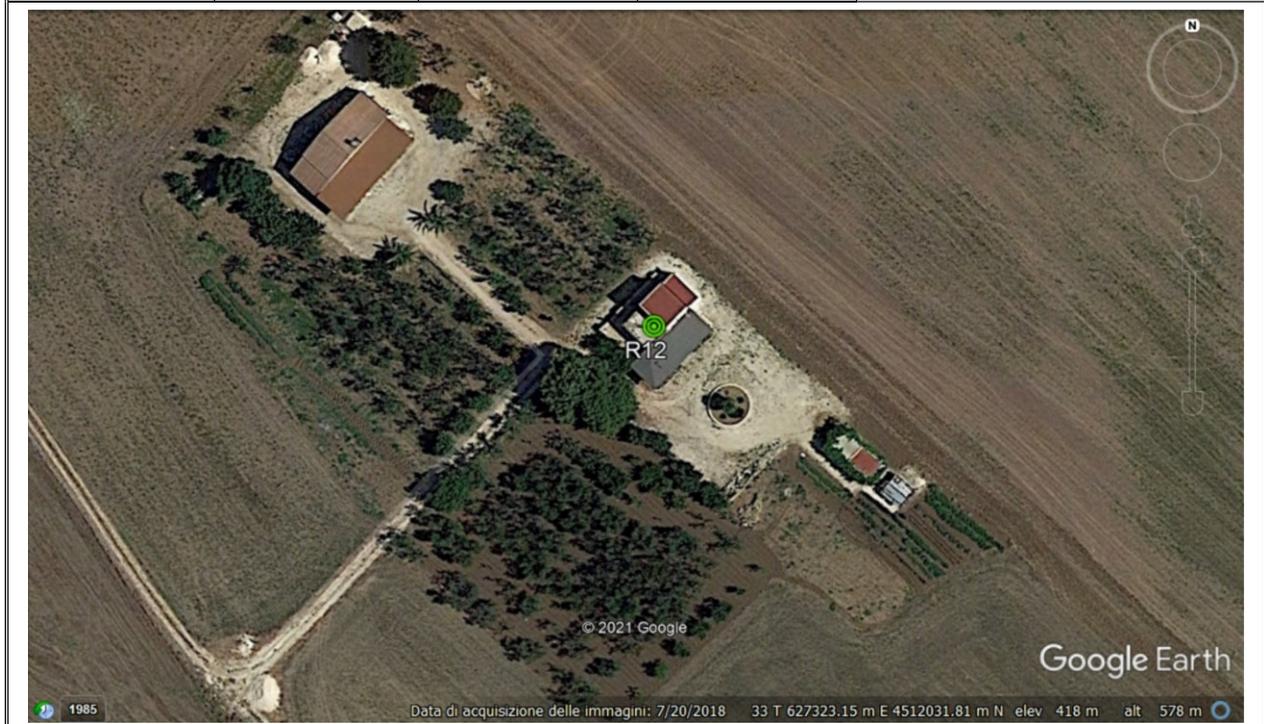

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018



RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è accessibile da una strada privata, all'inizio della quale è presente una barra d'ingresso. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est e Nord-Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 13:49**



ID. fotogramma: DSCN4788

ID. Recettore: R13				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Nord Nord-Ovest di Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Matera		
	Provincia:	Matera (MT)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	722,3 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf.</i> p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013)				
Caratteristica tipologica <i>cf.</i> Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
2	413	1	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SN Piano T	A/4



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);

(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627474.00	4511899.00	16°30'35.8448"	40°44'53.4218"	411



Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è accessibile da una strada privata, all'inizio della quale è presente una barra d'ingresso. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio non risulta visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini del recettore. Da ortofoto si è evinto che l'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Data e ora del rilievo: ---, ore ---:---

ID. fotogramma: ---

ID. Recettore: R14				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	a Est di Mass.^a Carlucci (da IGM 1:25.000)		
	Comune:	Matera		
	Provincia:	Matera (MT)		
WTG più vicina	ID. WTG:	05		
	Distanza:	589,3 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO (<i>cf. p.to 2 del Par. 4.2, Cap. 4 della UNI/TS 11143-7:2013</i>)				
Caratteristica tipologica <i>cf. Tabella A "Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2)" del D.P.C.M. 05 dicembre 1997</i>				
<input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad uffici e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili <input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input checked="" type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input checked="" type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
2	307	1	MATERA CONTRADA ANNUNZIATA, SNC Piano T-1 - 2	A/7
2	307		MATERA	Soppressa



Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627259.00	4512522.00	16°30'27.1359'	40°45'13.7392''	419

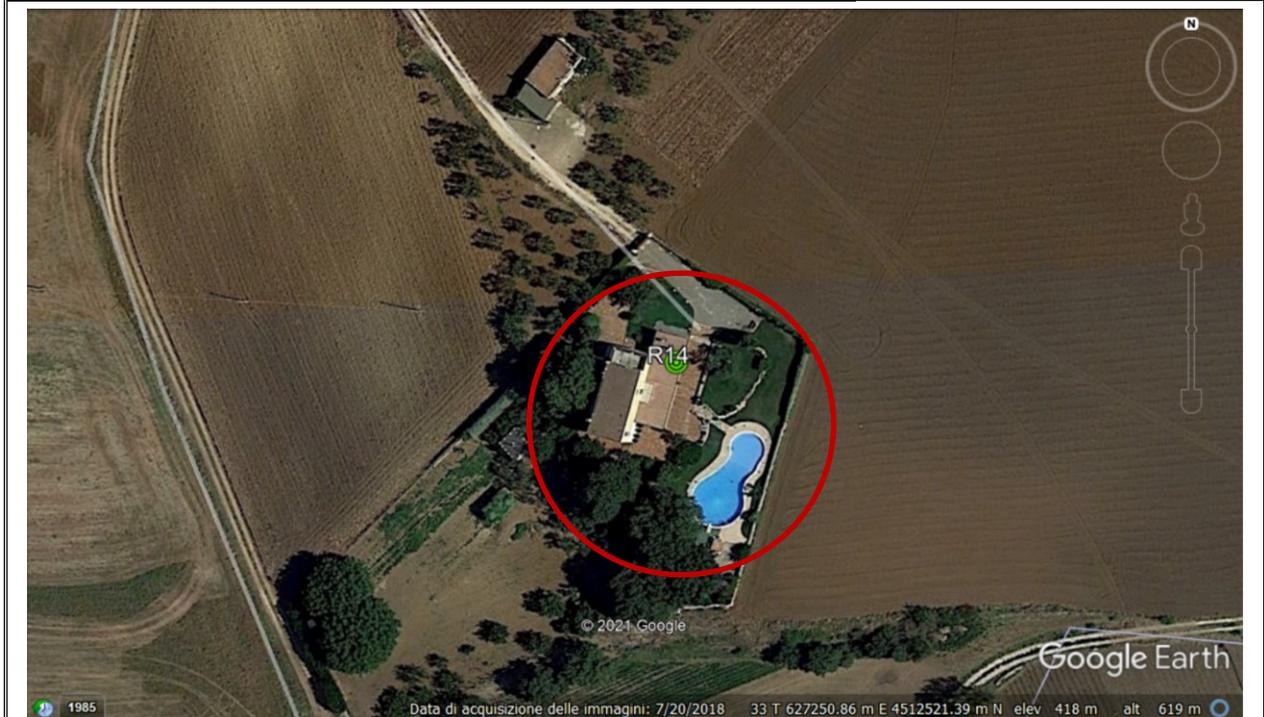

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Il fondo in cui è ubicato il recettore è circondato da un muro di cinta con recinzione. Durante i sopralluoghi non è stato consentito l'accesso al fondo. L'edificio risulta parzialmente visibile da strada pubblica e pertanto non sono disponibili immagini dettagliate del recettore. L'edificio si sviluppa per complessivi **n° 2 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lato Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 12:10**



ID. fotogramma: DSCN4773

Punto di Vista n° 2, lato Ovest

Data e ora del rilievo: **11 febbraio 2021, ore 12:13**




ID. fotogramma: DSCN4774

- SCHEDE TECNICHE FABBRICATI VERIFICATI

ID. Recettore: F1 (Fabbricati in attesa di dichiarazione) (n.2)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 01			
	Distanza: 230,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
236	671		STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO	F/3
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628561.00	4515058.00	16°31'24.52"	40°46'35.23"	521

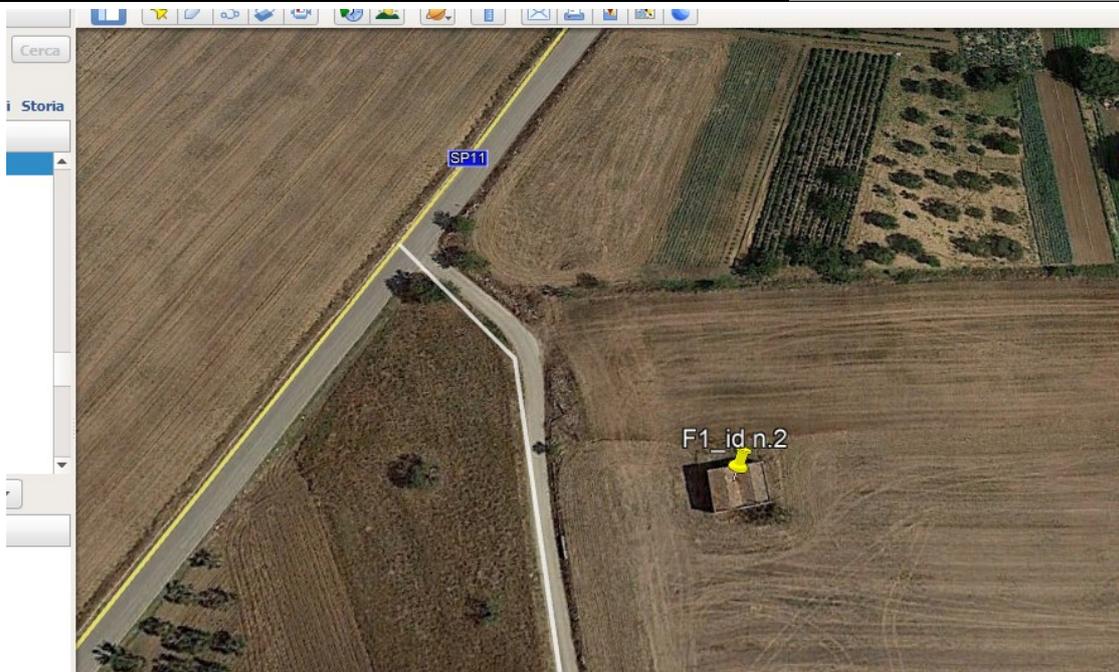

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**



RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**


Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est e Nord-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**



ID. Recettore: F2 (Unità collabente) (n.6)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 01			
	Distanza: 260,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
236	685		STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO	F/2
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628741.05	4514758.40	16°31'31.98"	40°46'25.41"	576

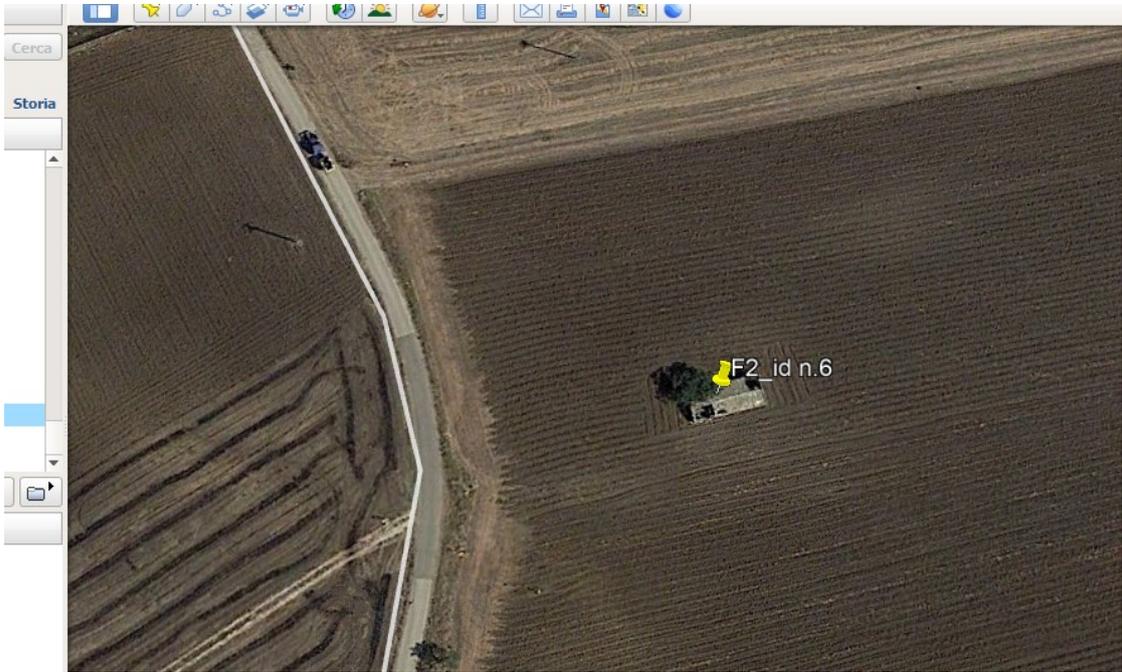

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra .
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021




RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est e Nord-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**




ID. Recettore: F3 (Fabbricati in attesa di dichiarazione) (n.8)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	STRADA PROVINCIALE 11		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	02		
	Distanza:	230,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
236	683		STRADA PROVINCIALE 11	F/3
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				



LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628655.00	4514640.00	16°31'28.22"	40°46'21.62"	626

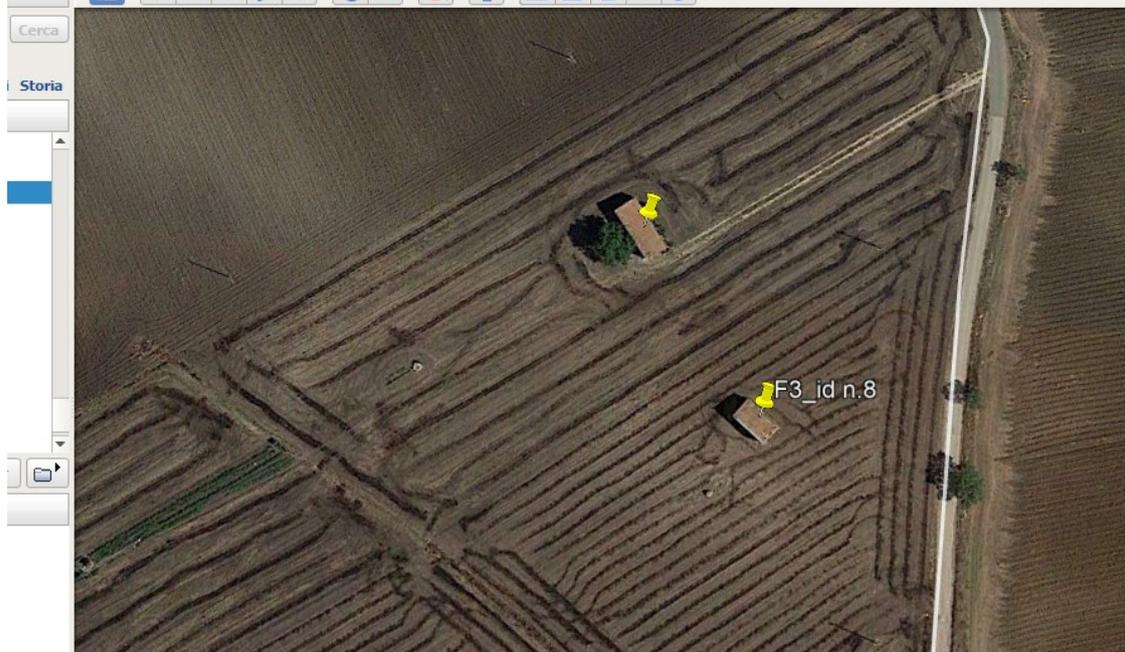

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**




RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est e Nord-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**

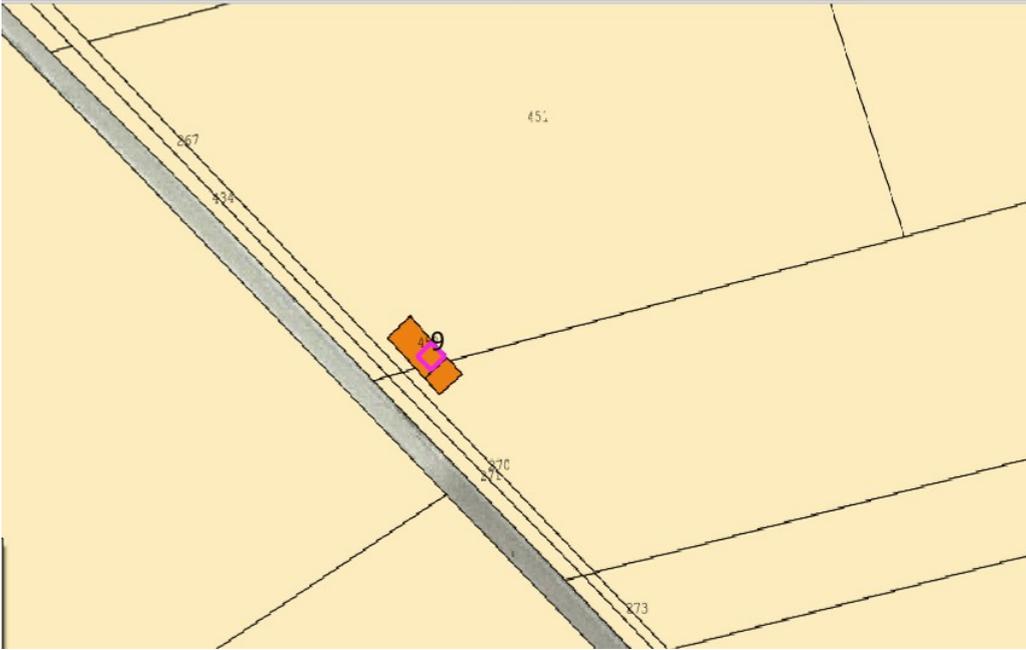

ID. Recettore: F4 (Unità collabente) (n.9)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	STRADA PROVINCIALE 11		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	02		
	Distanza:	240,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input checked="" type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
238	452		STRADA PROVINCIALE 11	F/2
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				



LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628934.20	4514317.87	16°31'39.89"	40°46'11.02"	597

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra.
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021


RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra**.


Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est e Nord-Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**

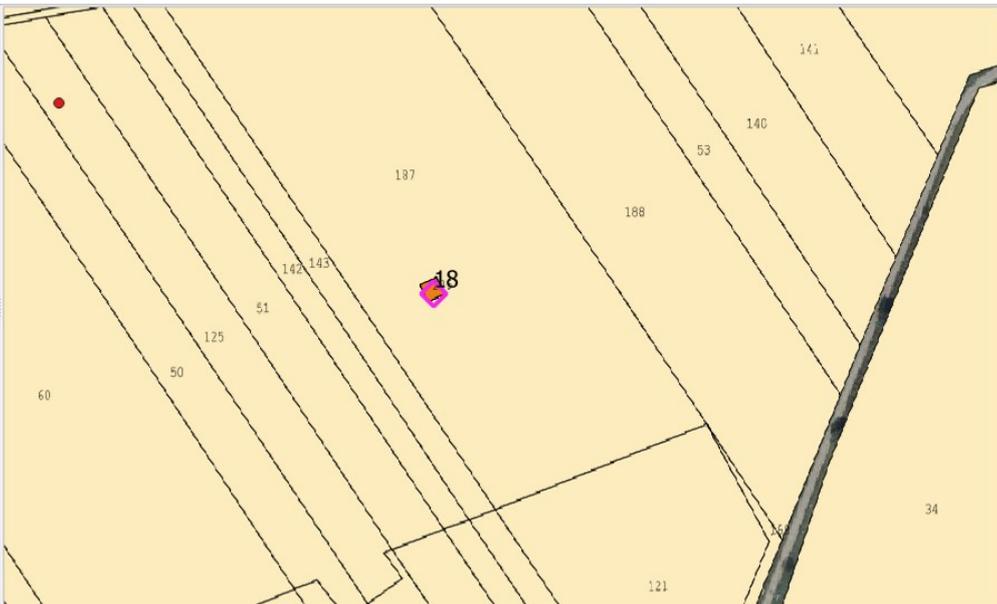

ID. Recettore: F5 (Unità collabente) (n.18)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 03			
	Distanza: 145,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
256	235		STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO	F/2
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				


LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628237.00	4513777.00	16°31'9.76"	40°45'53.88"	750

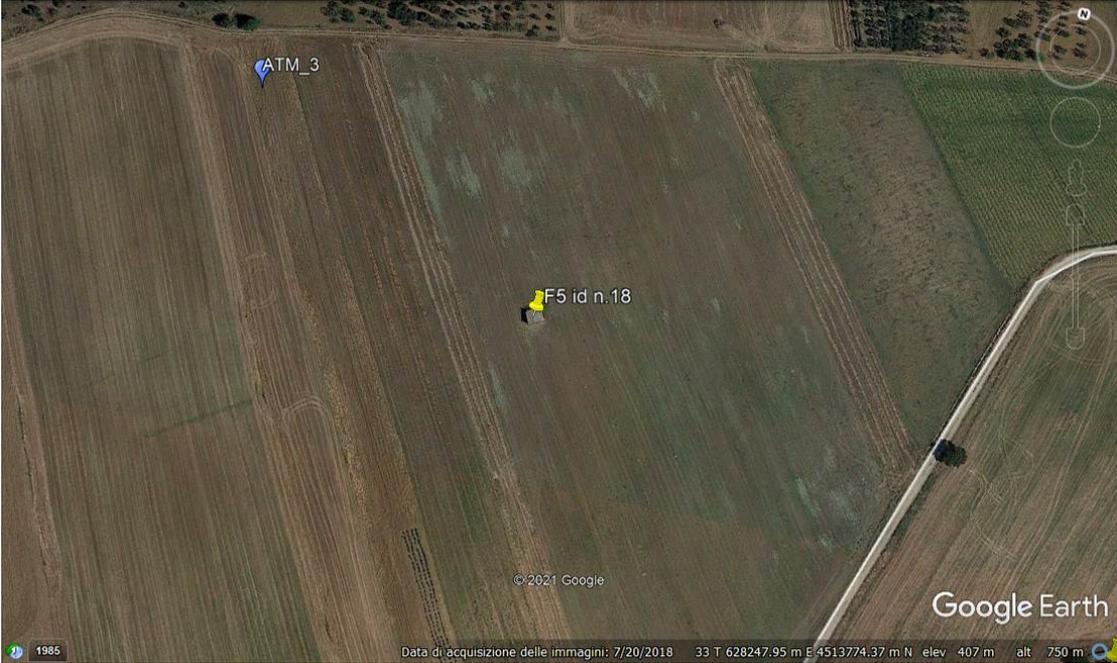

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra.
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021



E' vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)

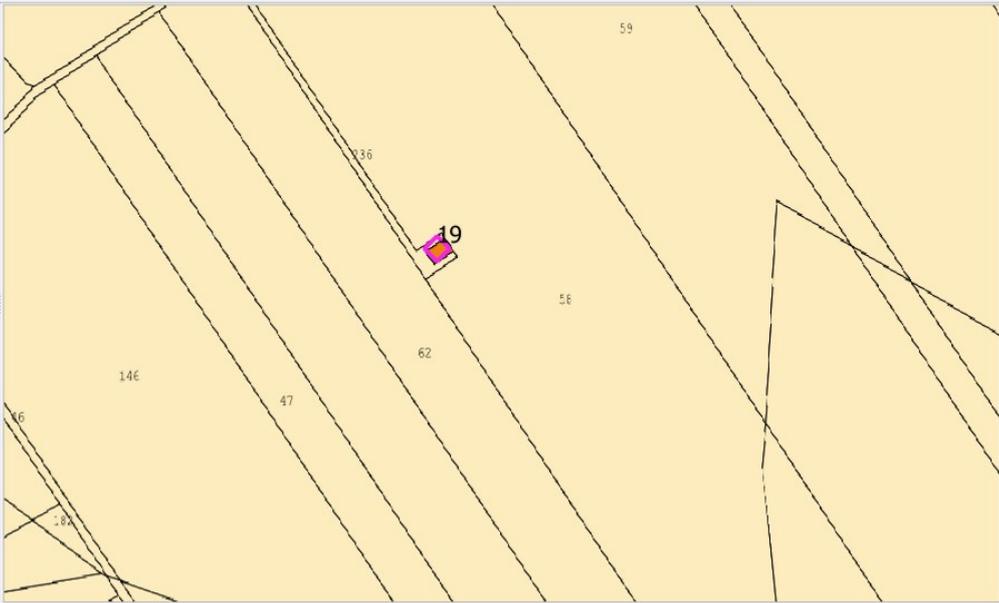ID. Recettore: F6 (Unità collabente) (n.19)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	03		
	Distanza:	250,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
256	236		STRADA COMUNALE ESTERNA VITUSIELLO	F/2
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627951.27	4513644.84	16°30'57.48"	40°45'49.75"	750

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra.
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021

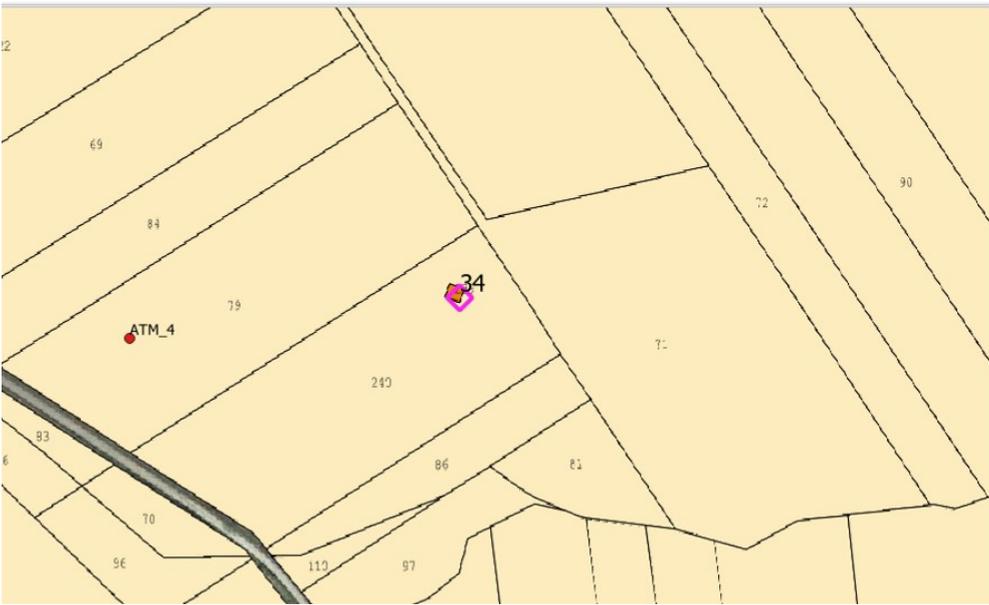ID. Recettore: F7 (Unità collabente) (n.34)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: CONTRADA LA ROSSA			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 04			
	Distanza: 115,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
256	239		CONTRADA LA ROSSA	F/2
 <p>The image is a cadastral map showing a grid of land parcels. Each parcel is labeled with a number. Parcel 34 is highlighted with a pink square and a red dot. Other parcels visible include 69, 84, 79, 240, 72, 90, 71, 86, 81, 83, 70, 56, 110, and 97. A road or path is shown at the bottom left of the map area.</p>				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627947.00	4513316.00	16°30'57.05"	40°45'39.10"	633

nascondi strade, confini o altri elementi nel visualizzatore 3D

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra .
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021

ID. Recettore: F8 (Unità collabente) (n.99)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: CONTRADA VITUSIELLO			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 08			
	Distanza: 170,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
260	730		CONTRADA VITUSIELLO	F/2
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				




LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
629189.35	4513658.74	16°31'50.28"	40°45'49.51"	796

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: L'edificio si sviluppa per n° 1 piani fuori terra.
Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est e Sud-Ovest
Data del rilievo: 14 gennaio 2021

E' vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.)

ID. Recettore: F9 (Unità collabente) (n.46) e (Masseria La Rossa) (n. 47)				
DATI GENERALI				
Denominazione	<p>Mass.^a La Rossa (da IGM 1:25.000) n.d. ("siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico (...) delle "Testimonianze della stratificazione insediativa" (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) comprese tra gli Ulteriori Contesti delle Componenti culturali e insediative del PPTR Puglia) Dove viene perimetrata la Masseria nel PPTR, in effetti esiste solo la traccia dei muri perimetrale di un edificio presistente. Invece i fabbricati diruti presenti in adiacenti, di cui uno censito Unità Collabente, presentano le caratteristiche di una antica masseria abbandonata.</p>			
Ubicazione	Località:	CONTRADA LA ROSSA		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	06		
	Distanza:	250,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
259	220		CONTRADA LA ROSSA	F/2
259	18		CONTRADA LA ROSSA	Seminativo
259	188		CONTRADA LA ROSSA	Seminativo

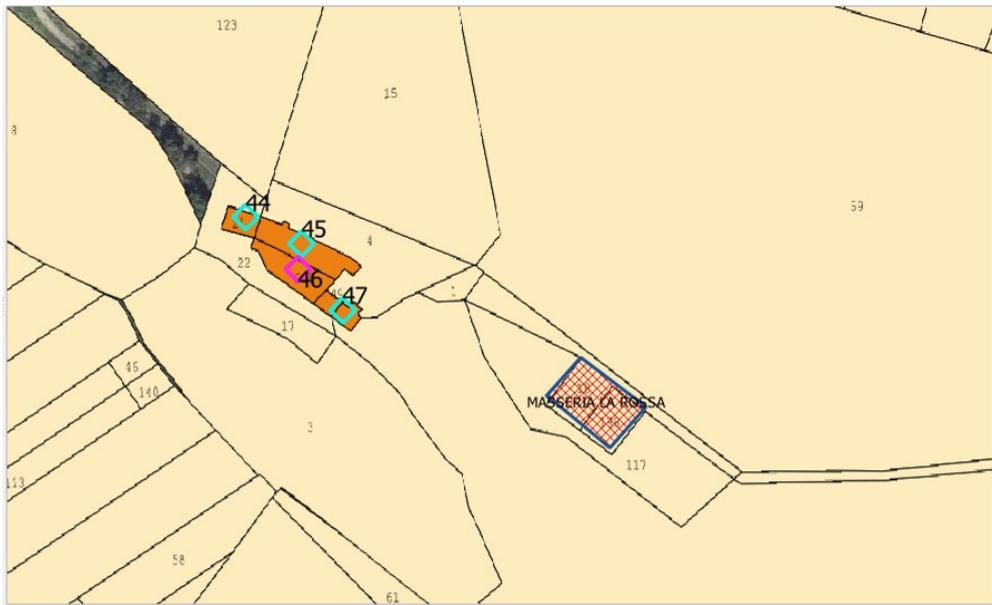

Fonti:

(1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);


(2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628256.00	4512423.00	16°31'9.57"	40°45'9.97"	928 (unità collabente)
628365.00	4512378.00	16°31'14.18"	40°45'8.45"	928 (masseria)

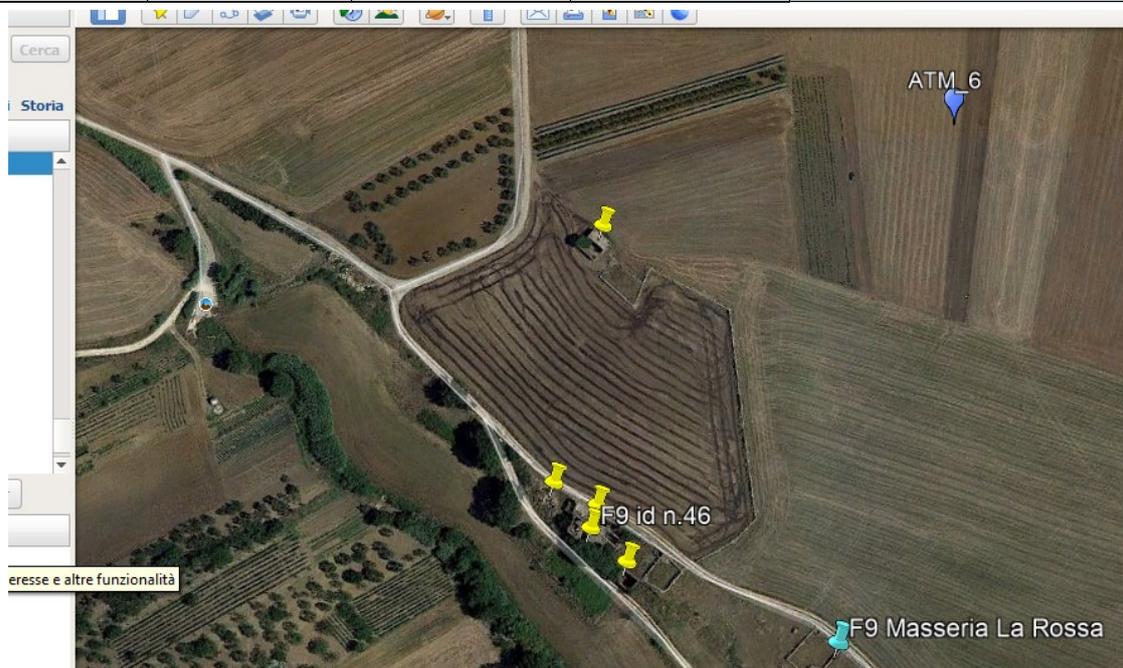

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018



RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: La traccia delle mura perimetrale dell'edificio perimetrato come Masseria La Rossa n. 47 a destra e adiacente a sinistra l'edificio collabente n.46.

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Ovest

Data del rilievo: **13 marzo 2021**



RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio collabente che probabilmente era la Masseria La Rossa si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra**.

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**




RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Nord

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**

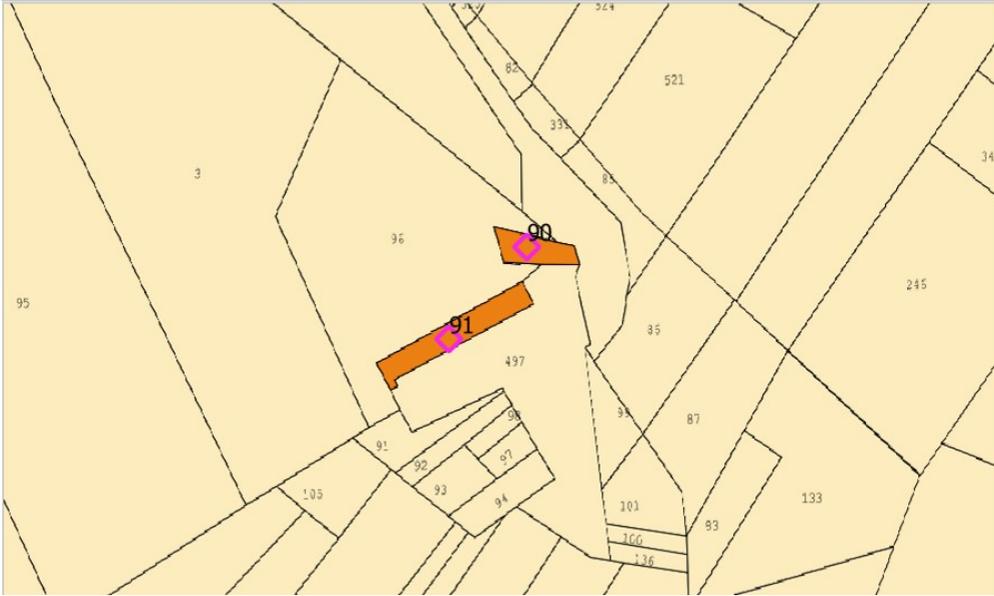


ID. Recettore: F10 (Unità collabente) (n.90 e 91)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località: PAGLIARA SERRA LO PAGLIO			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 11			
	Distanza: 180,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
280	497		PAGLIARA SERRA LO PAGLIO	F/2
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				



LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
629344.25	4512167.02	16°31'55.77"	40°45'1.06"	996 (n.90)
629316.44	4512134.15	16°31'54.56"	40°45'0.01"	996 (n.91)

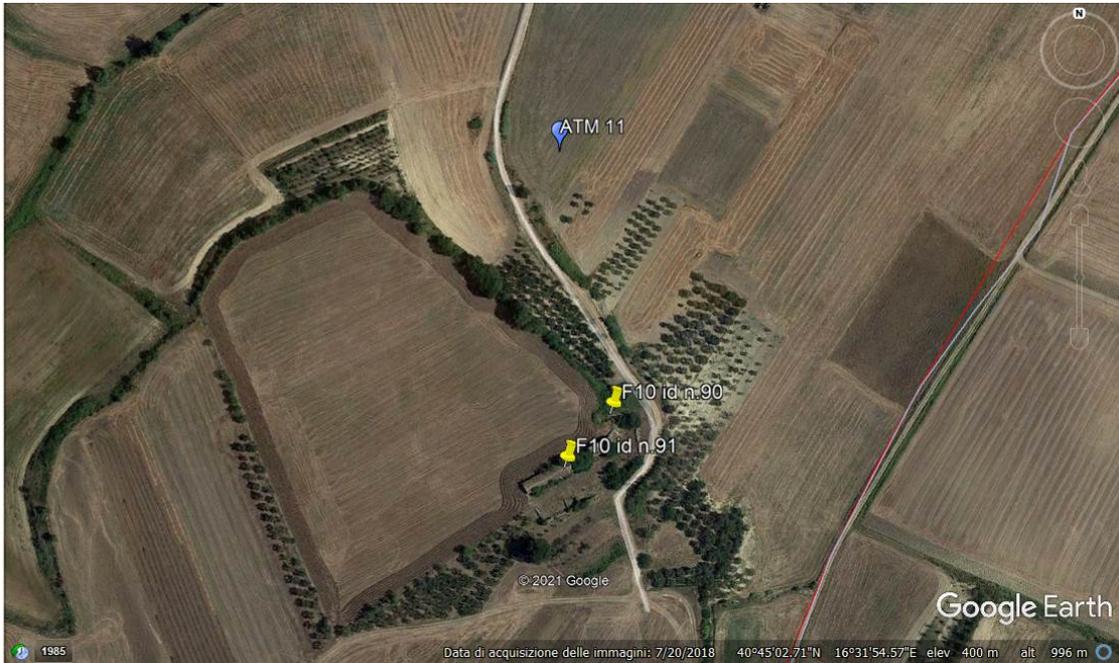

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Nord-Est – Nord-ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**




RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa per **n° 1 piani fuori terra.**

Punto di Vista n° 1, lati Sud - Ovest

Data del rilievo: **14 gennaio 2021**

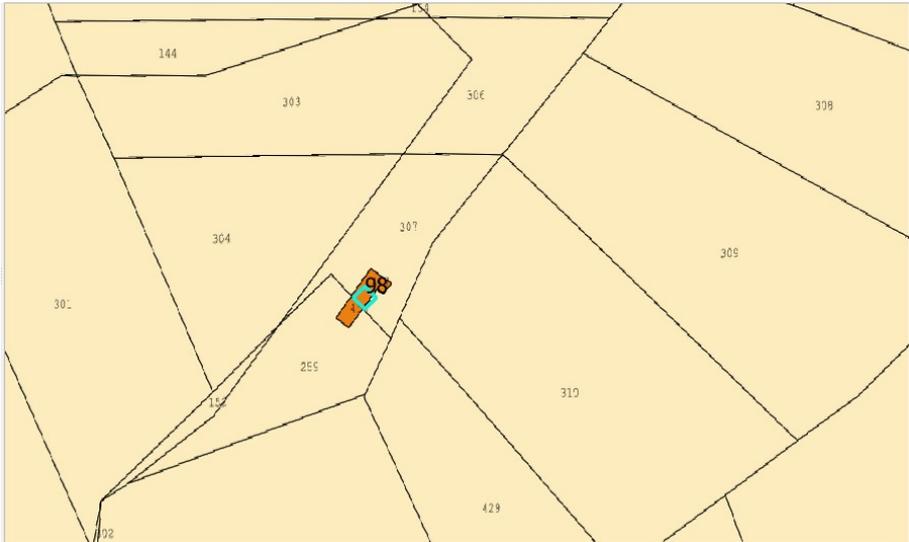

ID. Recettore: F11 (Jazzo Vecchio) (n. 98)				
DATI GENERALI				
Denominazione	Mass.ª Jazzo Vecchio n.d. ("siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico (...) delle "Testimonianze della stratificazione insediativa" (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) comprese tra gli Ulteriori Contesti delle Componenti culturali e insediative del PPTR Puglia) Dove viene perimetrata la Masseria nel PPTR, in effetti esiste solo la traccia di un edificio esistente – non accessibile			
Ubicazione	Località: n.d			
	Comune: Altamura			
	Provincia: Bari (BA)			
WTG più vicina	ID. WTG: 10			
	Distanza: 880,0 m ca.			
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastrini, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
259	416			Fabb diruto
259	417			Fabb diruto
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatirreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA				
UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628798.00	4510800.00	16°31'31.47"	40°44'17.05"	771

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO
NOTE: tracce perimtrale di un edificio esistente da google – masseria inaccessibile né identificata da sopralluogo
Punto di Vista n° 1 da nord - non identificabile e inaccessibile
Data del rilievo: 13 marzo 2021

ID. Recettore: F12 (Fabbricato in attesa di dichiarazione F/3 n.92 e fabbricato insistente n.110)

DATI GENERALI

Denominazione	n.d.
Ubicazione	Località: Vagnoli
	Comune: Altamura – Matera (sulla linea di confine)
	Provincia: Bari (BA)
WTG più vicina	ID. WTG: 10
	Distanza: 570,0 m ca.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)


- Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione**
- Edificio parzialmente danneggiato** (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate)
- Edificio diroccato** (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti)
- Edificio demolito** (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito)
- Edificio esistente ma non abitabile** (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.)

Condizioni di utilizzo

- Continua** (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo)
- Discontinua** (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo)
- Assente** (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)

ESTREMI CATASTALI

Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
280	489		Contrada Selva	C/2
280	418		Contrada Selva	C/2
280	490		Contrada Selva	F/3
2 (Matera)	110			Seminativo

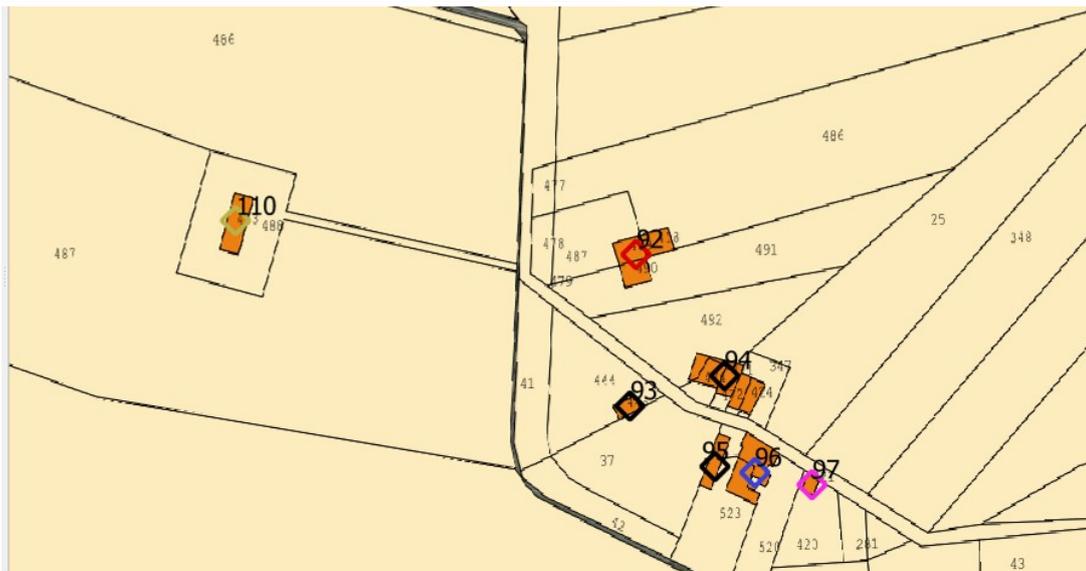


Fonti:

- (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: <https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>);
- (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia>).

Elaborazione: QGIS.

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
628625.00	4511624.00	16°31'24.71"	40°44'43.86"	411

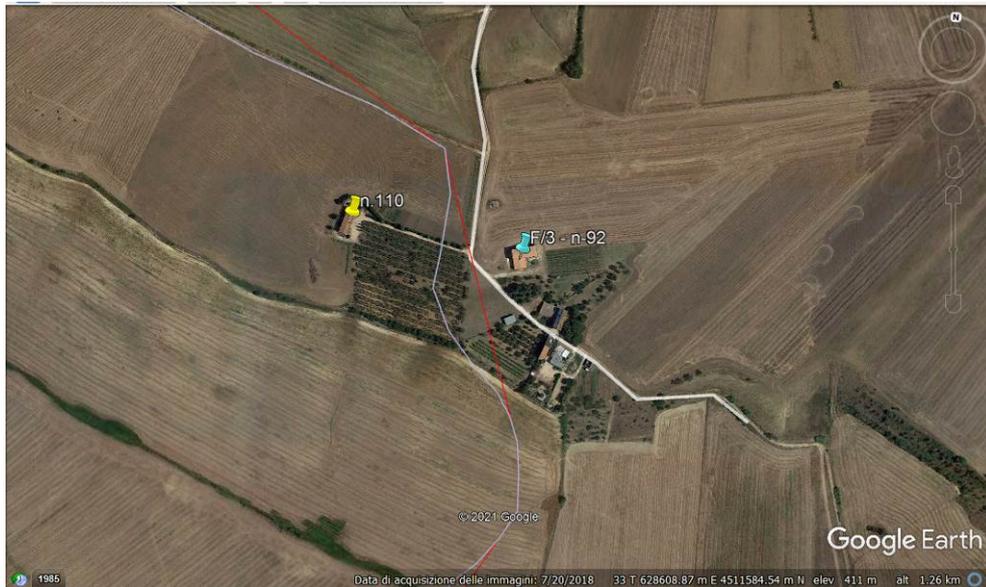

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Gli edifici si sviluppano per **n° 1 piano fuori terra** – Si presentano complete le strutture, sembrano locali per uso agricolo/produttivo. Non si distinguono le tre unità ma solo due (la F/3 è quello adiacente al magazzino)

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Ovest

Data del rilievo: **13 marzo 2021**



RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: L'edificio si sviluppa, forse per n° 1 piano fuori terra – Immobile non è accessibile. Sembrano un locale per uso agricolo/produttivo.

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est


Data del rilievo: **13 marzo 2021**



ID. Recettore: F13 (Fabbricati in attesa di dichiarazione) (n.28 e 29)				
DATI GENERALI				
Denominazione	n.d.			
Ubicazione	Località:	STRADA PROVINCIALE 11		
	Comune:	Altamura		
	Provincia:	Bari (BA)		
WTG più vicina	ID. WTG:	03 e 4		
	Distanza:	520,0 m ca.		
DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO				
Stato di conservazione (analisi visiva dall'esterno)				
<input type="checkbox"/> Edificio in ottime/buone/discrete condizioni di conservazione <input type="checkbox"/> Edificio parzialmente danneggiato (es.: presenza di leggere lesioni o danni strutturali, tali da non compromettere la stabilità complessiva della struttura/ copertura, porte e finestre presenti ma parzialmente danneggiate) <input type="checkbox"/> Edificio diroccato (es.: lesioni, danni o cedimenti strutturali diffusi e imponenti, tali da compromettere gravemente la stabilità complessiva della struttura e inibirne l'accesso/ copertura assente o parzialmente-totalmente crollata/ porte e finestre completamente danneggiate e/o assenti) <input type="checkbox"/> Edificio demolito (es.: edificio segnalato su cartografia ma non rilevabile durante sopralluogo perché demolito) <input checked="" type="checkbox"/> Edificio esistente ma non abitabile (es.: edificio terminato, totalmente o parzialmente, solo nelle sue parti portanti (pilastri, travi, solai), ma privo delle opere necessarie per renderlo abitabile (muri di tamponamento, copertura, porte e finestre, allaccio alla rete elettrica, ecc.))				
Condizioni di utilizzo				
<input type="checkbox"/> Continua (edificio abitato in maniera permanente/ frequentato regolarmente nel tempo) <input type="checkbox"/> Discontinua (edificio frequentato in maniera discontinua e non prolungata nel tempo) <input checked="" type="checkbox"/> Assente (edificio abbandonato: nessuna traccia di frequenza antropica, anche saltuaria)				
ESTREMI CATASTALI				
Foglio	Part.	Sub	Indirizzo	Destinaz. d'uso
255	230		STRADA PROVINCIALE 11	F/3
255	231		STRADA PROVINCIALE 11	F/3
				
Fonti: (1) SISTER Agenzia delle Entrate (link: https://sister.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp); (2) Consultazione cartografica catastale – WMS Agenzia delle Entrate (link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/quest/schede/fabbricatiterreni/consultazione-cartografia-catastale/servizio-consultazione-cartografia). Elaborazione: QGIS.				

LOCALIZZAZIONE PLANO-ALTIMETRICA

UTM WGS84 - Fuso 33		Geografiche WGS84		Quota altimetrica
Est	Nord	Longitudine	Latitudine	(m s.l.m.)
627577.00	4513770.87	16°30'41.61"	40°45'54.05"	652

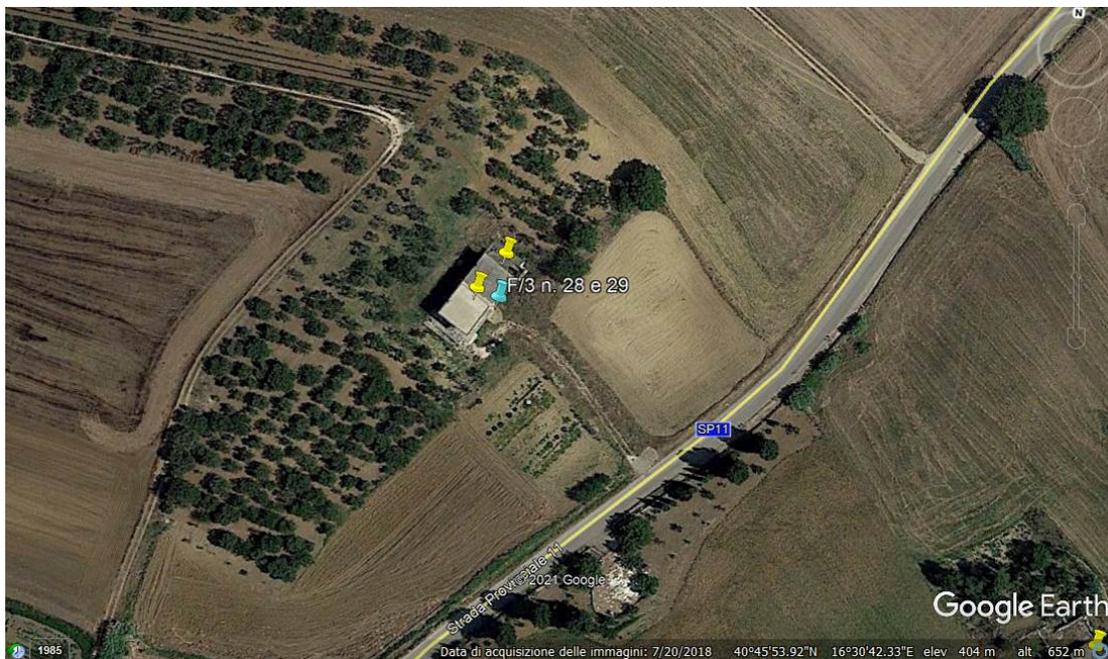

Fonte: Google Earth, Data di acquisizione delle immagini: 7/20/2018

RILIEVO FOTOGRAFICO

NOTE: Gli edifici si sviluppano per **n° 3 piani fuori terra** – Si presenta incompleto e tranne il magazzino al piano terra che stato chiuso, di tutti il resto si rileva la struttura e solo parzialmente i muri di tamponamento. Non risulta un cantiere attivo.

Punto di Vista n° 1, lati Sud-Est

Data del rilievo: **13 marzo 2021**

